

**REMS Tornado 2000 / 2010 / 2020
REMS Magnum 2000 / 2010 / 2020
REMS Magnum 3000 / 3010 / 3020
REMS Magnum 4000 / 4010 / 4020**



deu	Betriebsanleitung
eng	Instruction Manual
fra	Notice d'utilisation
ita	Istruzioni d'uso
spa	Instrucciones de servicio
nld	Handleiding
swe	Bruksanvisning
nor	Bruksanvisning
dan	Brugsanvisning
fin	Käyttöohje
por	Manual de instruções
pol	Instrukcja obsługi
ces	Návod k použití
slk	Návod na obsluhu
hun	Kezelési utasítás
hrv	Upute za rad
scg	Uputstvo za rad
slv	Navodilo za uporabo
ron	Manual de utilizare
rus	Руководство по эксплуатации
grc	Οδηγίες χρήσης
tur	Kullanım kilavuzu
bul	Ръководство за експлоатация
lit	Naudojimo instrukcija
lav	Lietošanas instrukcija
est	Kasutusjuhend

REMS-WERK
Christian Föll und Söhne GmbH
Maschinen- und Werkzeugfabrik
Stuttgarter Straße 83
D-71332 Waiblingen
Telefon +49 (0) 71 51 17 07-0
Telefax +49 (0) 71 51 17 07-110
info@rems.de
www.rems.de



REMS Tornado 2000 / 2010 / 2020

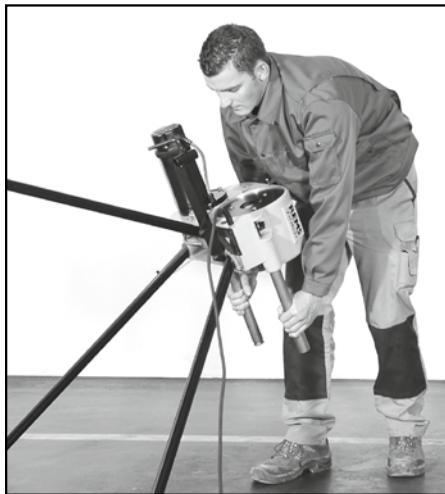


Fig. 1: Rohrfüße einstecken
 Fig. 1: Inserting the tubular legs
 Fig. 1: Engager les pieds tubulaires
 Fig. 1: Infilare le gambe di supporto
 Fig. 1: Introducir las patas tubulares
 Fig. 1: Steunpoten insteken
 Fig. 1: Isättning av benen
 Fig. 1: Montering av rørben
 Fig. 1: Indstikning af rørben
 Kuva 1: Putkijalkojen asennus
 Fig. 1: Introduzir os pés tubulares
 Rys. 1: Montaż nóżek rurkowych
 Obr. 1: Trubkové nohy nastrčit
 Obr. 1: Rúrkové nohy nastrčiť
 1. ábra: Fejtölni a csőlábakat
 Sl. 1: Utaknuti noge od cjevi
 Slika 1: Vstavite cevno podnožje
 Fig. 1: Introducerea picioarelor tubulare
 Фиг. 1: Вставьте трубные ножки
 Εικ. 1: Τοποθέτηση των σωληνωτών ποδιών
 Resim 1: Boru tipi ayaklarının takılması
 Fig. 1: Поставяне на тръбните стойки
 1 pav.: Vamzdinių kojų istatymas
 Att. 1: Ievietot caurules galus
 Joonis 1: Torujalgade sissepanek

Fig. 2: Aufstellen der Maschine
 Fig. 2: Putting up the machine
 Fig. 2: Pose de la machine
 Fig. 2: Raddrizzamento della macchina
 Fig. 2: Instalación de la máquina
 Fig. 2: Plaatsen van de machine
 Fig. 2: Uppställning av maskinen
 Fig. 2: Oppstilling av maskinen
 Fig. 2: Opstilling af maskinen
 Fig. 2: Koneen pystytys
 Fig. 2: Instalação da máquina
 Rys. 2: Ustawianie maszyny
 Obr. 2: Stroj postavit
 Obr. 2: Stroj postaviť
 2. ábra: Felállítani a gépet
 Sl. 2: Postavljanje stroja
 Slika 2: Postavitev stroja
 Fig. 2: Amplasarea mașinii
 Фиг. 2: Установка станка
 Εικ. 2: Τοποθέτηση της μηχανής
 Resim 2: Makinenin kurulumu
 Fig. 2: Монтаж на машината
 2 pav.: Staklių pastatymas
 Att. 2: Mašinas uzstādīšana
 Joonis 2: Masina ülespanek

Fig. 3: Transport der Maschine
 Fig. 3: Transporting the machine
 Fig. 3: Transport de la machine
 Fig. 3: Trasporto della macchina
 Fig. 3: Transporte de la máquina
 Fig. 3: Transport van de machine
 Fig. 3: Transport av maskinen
 Fig. 3: Transport av maskinen
 Fig. 3: Transport af maskinen
 Kuva 3: Koneen kuljetus
 Fig. 3: Transporte da máquina
 Fig. 3: Transport maszyny
 Obr. 3: Doprava stroje
 Obr. 3: Doprava stroja
 3. ábra: A gép szállítása
 Sl. 3: Prijenos stroja
 Slika 3: Transport stroja
 Fig. 3: Transportul mașinii
 Φиг. 3: Транспортировка станка
 Εικ. 3: Μεταφορά της μηχανής
 Resim 3: Makinenin taşıinması
 Fig. 3: Транспортиране на машината
 3 pav.: Staklių transportavimas
 Att. 3: Mašinas transportēšana
 Joonis 3: Masina transportimine

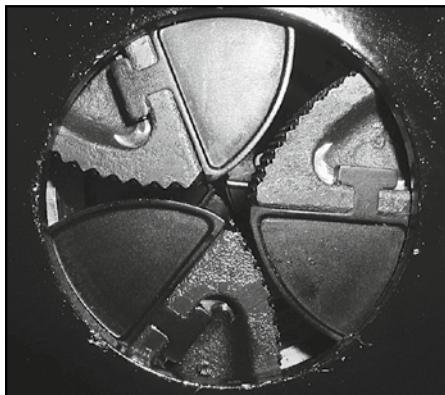


Fig. 4: Vorderes Spannfutter (19)
 Fig. 4: Front chuck (19)
 Fig. 4: Mandrin avant (19)
 Fig. 4: Mandrino anteriore (19)
 Fig. 4: Mandril de sujeción anterior (19)
 Fig. 4: Voorste spanklauw (19)
 Fig. 4: Främre spänchuck (19)
 Fig. 4: Fremre spennchuck (19)
 Fig. 4: Forreste patron (19)
 Kuva 4: Etuistukka (19)
 Fig. 4: Mordentes de aperto anteriores (19)
 Rys. 4: Przedni uchwyt zaciskowy (19)
 Obr. 4: Přední sklíčidlo (19)
 Obr. 4: Predné skľúčadlo (19)
 4. ábra: Első tokmány (19)
 Sl. 4: Prednji stezni uložak (19)
 Slika 4: Sprednja vpenjalna glava (19)
 Fig. 4: Mandrina anteroioră (19)
 Фиг. 4: Передний зажимный патрон (19)
 Εικ. 4: Μπροστινός σφιγκτήρας (19)
 Resim 4: Ön sıkıştırma mandreni (19)
 Fig. 4: Преден универсал (19)
 4 pav.: Priekinis kumštelinis griebtuvas (19)
 Att. 4: Priekšējā spīles ietvere (19)
 Joonis 4: Eesmine pingutuspadrūn (19)


Fig. 5: Hinteres Spannfutter (20)
 Fig. 5: Rear chuck (20)
 Fig. 5: Mandrin arrière (20)
 Fig. 5: Mandrino posteriore (20)
 Fig. 5: Mandril de sujeción posterior (20)
 Fig. 5: Achterste spanklauw (20)
 Fig. 5: Bakre spänchuck (20)
 Fig. 5: Bakre spennchuck (20)
 Fig. 5: Bageste patron (20)
 Kuva 5: Takaistukka (20)
 Fig. 5: Mordentes de aperto posteriores (20)
 Rys. 5: Tylny uchwyt zaciskowy (20)
 Obr. 5: Zadní sklíčidlo (20)
 Obr. 5: Zadné skľúčadlo (20)
 5. ábra: Hátsó tokmány (20)
 Sl. 5: Stražnji stezni uložak (20)
 Slika 5: Zadnja vpenjalna glava (20)
 Fig. 5: Mandrina posteroară (20)
 Φиг. 5: Задний зажимный патрон (20)
 Εικ. 5: Πίσω σφιγκτήρας (20)
 Resim 5: Arka sıkıştırma mandreni (20)
 Fig. 5: Заден универсал (20)
 5 pav.: Galinis kumštelinis griebtuvas (20)
 Att. 5: Aizmugurējā spīles ietvere (20)
 Joonis 5: Tagumine pingutuspadrūn (20)





Fig. 6: REMS 4" Automatik-Schneidkopf auf REMS Tornado
 Fig. 6: REMS 4" automatic die head on REMS Tornado
 Fig. 6: REMS Tête de filetage automatique 4" montée sur REMS Tornado
 Fig. 6: Filiera automática REMS 4" sulla REMS Tornado
 Fig. 6: REMS 4" cabezal de roscar automático sobre REMS Tornado
 Fig. 6: REMS 4" automatische snijkop op REMS Tornado
 Fig. 6: REMS 4" automatiskt skärhuvud på REMS Tornado
 Fig. 6: REMS 4" automatiske skjærehode på REMS Tornado
 Fig. 6: REMS 4" automatisk gevindskærhoved på REMS Tornado
 Kuva 6: Automaattinen REMS 4"-kierräpää REMS Tornadossa
 Fig. 6: Cabeça automática REMS® montada sobre a REMS Tornado
 Rys. 6: Automatyčna głowica gwiniciarska REMS 4" dla REMS Tornado
 Obr. 6: Automatická závitofezná hlava REMS 4" na REMS Tornado
 6. ábra: REMS 4" automatikus menetvágó fej a REMS Tornado-ra
 Sl. 6: REMS 4" Automatik narezna glava za REMS Tornado
 Slika 6: REMS 4" avtomatska rezalna glava na REMS Tornado
 Fig. 6: REMS 4" cap de filat automat pe REMS Tornado
 Фиг. 6: Автоматическая резьбонарезная головка REMS 4" на REMS Торнадо
 Ек. 6: Автоматичен кефал със котвича REMS 4" от мячови REMS Tornado
 Resim 6: REMS 4" otomatik pafta aqma kafası, REMS Tornado üzerinde
 Фиг. 6: REMS 4" автоматична винторезна глава върху REMS Tornado
 6 pav.: Automatiné sriegimo galvutė REMS 4" naudojama su REMS Tornado
 Att. 6: REMS 4" Automatiskā griežņa galva uz REMS Tornado
 Joonis 6: REMS 4" automaat-lõikepea REMS Tornadol



Fig. 7: REMSTornado mit Wanne u. Untergestell
 Fig. 7: REMS Tornado with trough and base
 Fig. 7: REMS Tornado avec bac et support
 Fig. 7: REMS Tornado con vasca e piedestallo
 Fig. 7: REMS Tornado con cubeta y pedestal
 Fig. 7: REMS Tornado met schaal en onderstel
 Fig. 7: REMS Tornado med tråg och stativ
 Fig. 7: REMS Tornado med kar og understell
 Fig. 7: REMS Tornado med oliekar og understel
 Kuva 7: REMS Tornado, alias ja konealusta
 Fig. 7: REMS Tornado com cuba e base
 Rys. 7: REMS Tornado z wanną i podstawą
 Obr. 7: REMS Tornado s vanou a podstavcem
 Obr. 7: REMS Tornado s vaňou a podstavcom
 7. ábra: REMS Tornado káddal és állvánnyal
 Sl. 7: REMS Tornado s kadom i postoljem
 Slika 7: REMS Tornado s koritom in podnožjem
 Fig. 7: REMS Tornado cu cadă și săsiu
 Фиг. 7: REMS Торнадо с ванной и станиной
 Ек. 7: REMS Tornado me lekární kufrem
 Resim 7: REMS Tornado karter ve alt tezgahı ile birlikte
 Фиг. 7: REMS Tornado с вана и подставка
 7 pav.: REMS Tornado su didele tepalo vonele ir stovu
 Att. 7: REMS Tornado ar vannu un apakšējo rāmi
 Joonis 7: REMS Tornado vanni ja alusega

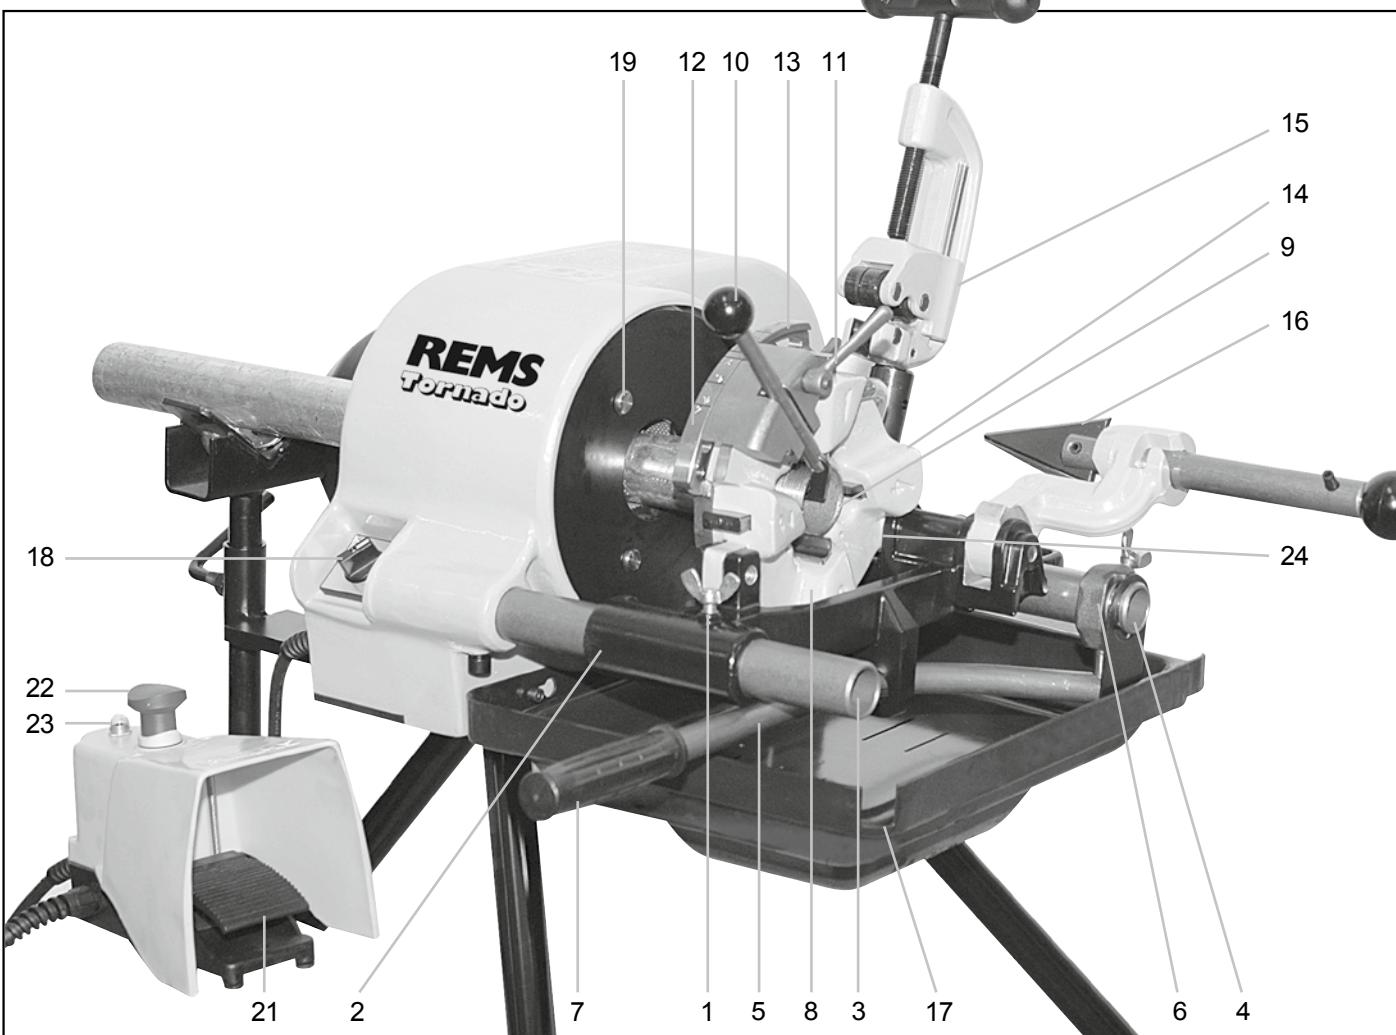

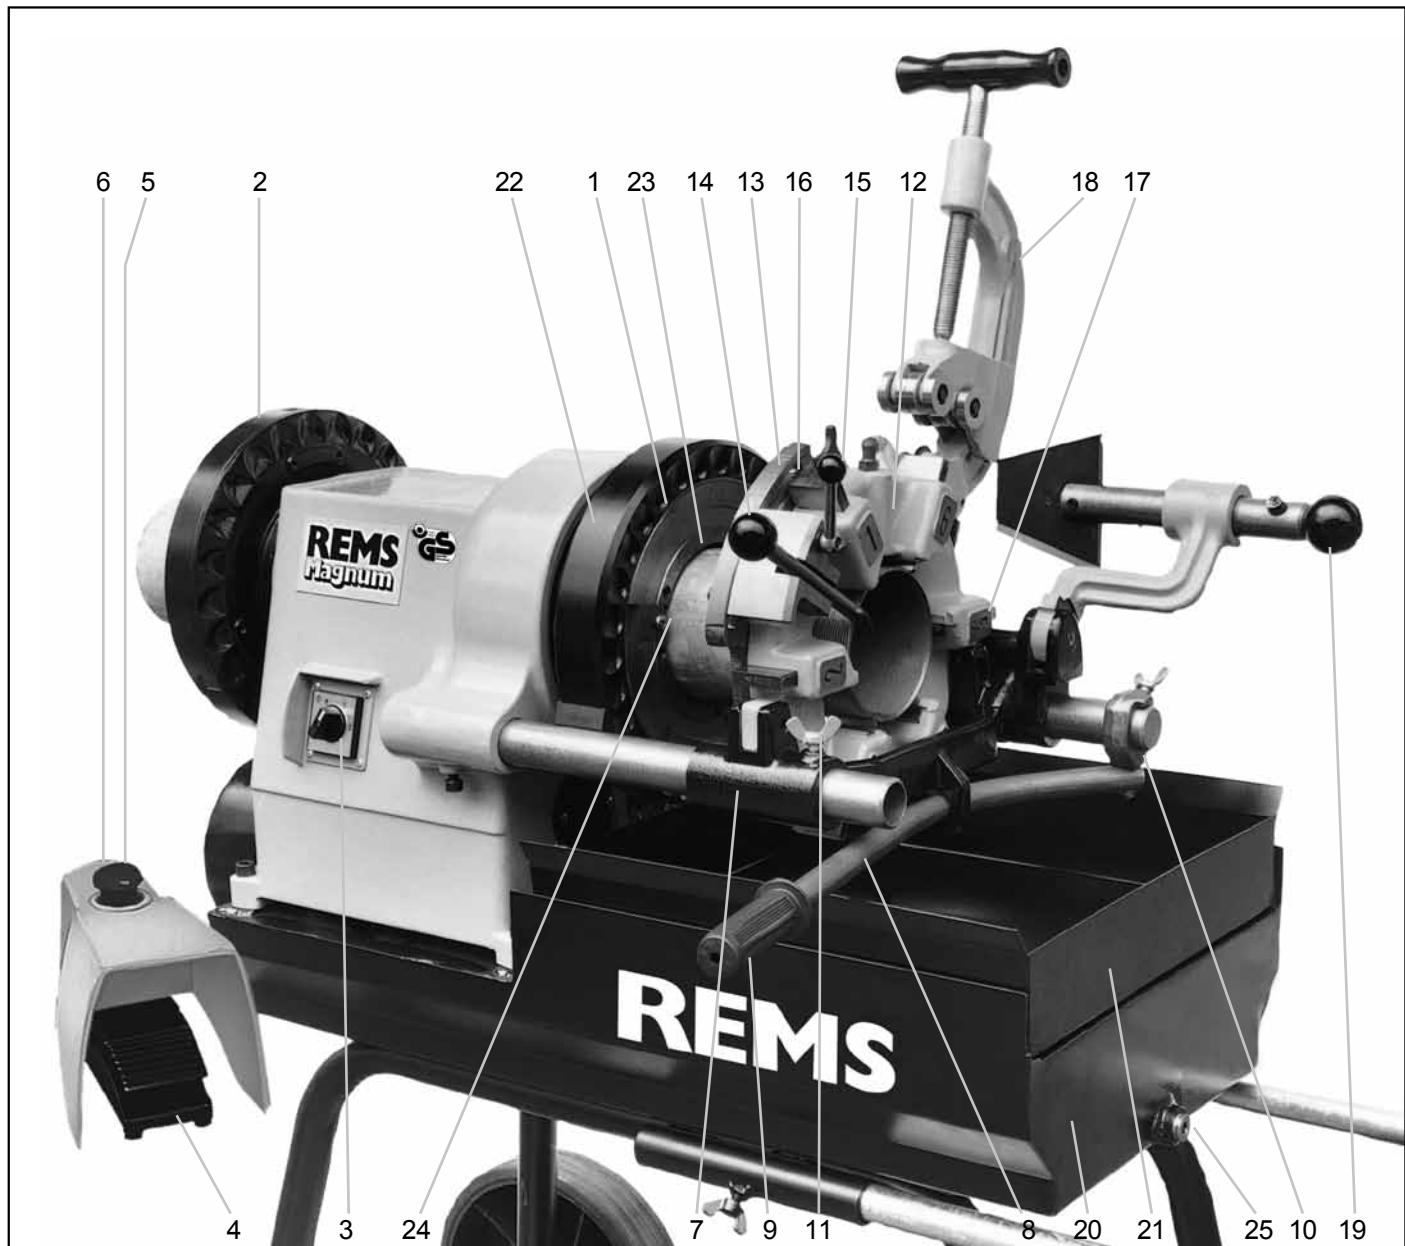

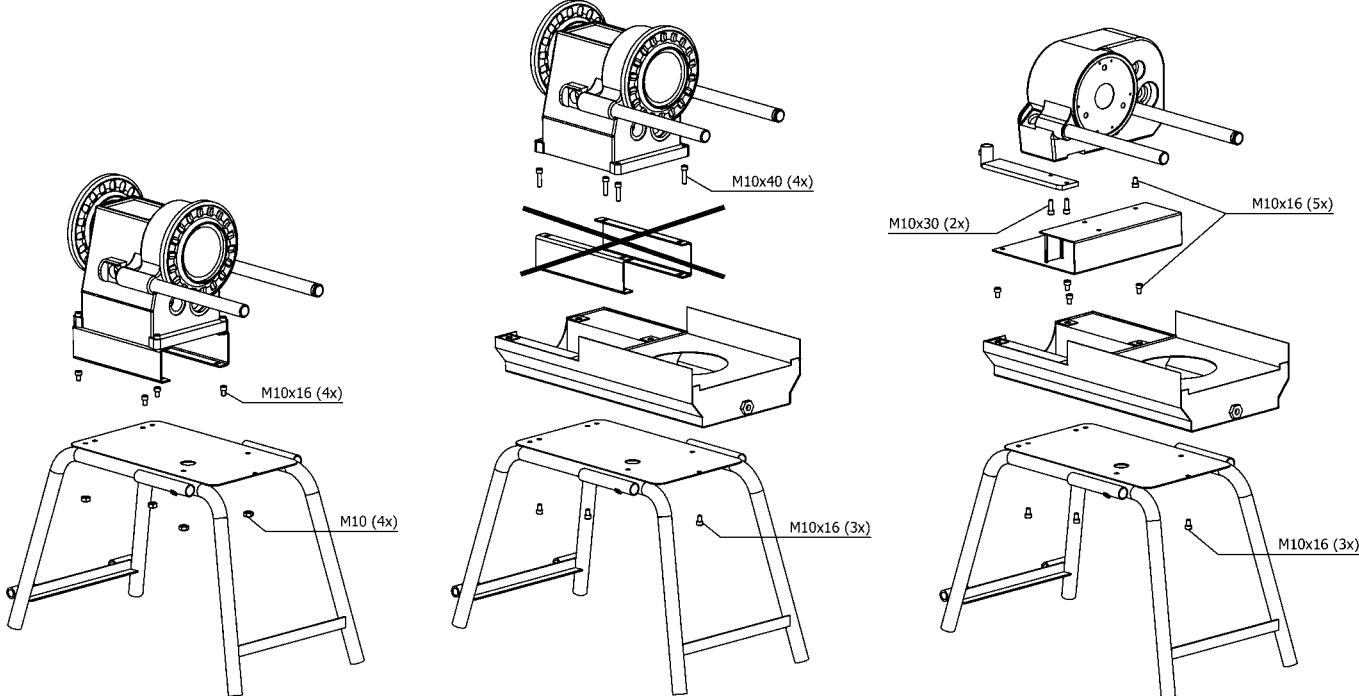

REMS Magnum L-T

REMS Magnum T

REMS Tornado T

Fig. 8: Aufstellanleitung
 Fig. 8: Set-up instructions
 Fig. 8: Instructions de montage
 Fig. 8: Istruzioni d'installazione
 Fig. 8: Instrucciones de colocación
 Fig. 8: Opstellingsaanwijzing
 Fig. 8: Uppställningsanvisning
 Fig. 8: Oppstillingsveiledning
 Fig. 8: Opstillingsvejledning

Kuva 8: Asennusohje
 Fig. 8: Instruções de colocação
 Rys. 8: Instrukcja ustawiania
 Obr. 8: Návod k sestavení
 Obr. 8: Návod na zostavenie
 8. ábra: Illesztési útmutató
 Sl. 8: Upute za montažu stroja
 Slika 8: Navodilo za postavitev
 Fig. 8: Instructiuni de montaj

Фиг. 8: Инструкция по монтажу
 Εικ. 8: Οδηγίες τοποθέτησης
 Resim 8: Oluşturma şeması
 Фиг. 8: Указание за поставяне
 8 pav.: Іштатумо инструкція
 Att. 8: Uzstādīšanas instrukcija
 Joonis 8: Paigaldusjuhis



Fig. 9: Umschaltventil für Linksgewinde
 Fig. 9: Switch valve for left-handed threads
 Fig. 9: Soupe d'inversion pour filetages à gauche
 Fig. 9: Valvola d'inversione per filettatura sinistra
 Fig. 9: Válvula de inversión para rosca a la izquierda
 Fig. 9: Omschakelventiel voor linkse draden
 Fig. 9: Omkopplingsventil för vänstergängor
 Fig. 9: Omkoplingsventil for venstregjenger
 Fig. 9: Omskifternertil til venstregevind
 Kuva 9: Suunnanvaihtoventtiili vasenkäistä kierrettä varten
 Fig. 9: Válvula de comutação para roscas à esquerda
 Rys. 9: Zawór przelaczający dla gwintów lewych
 Obr. 9: Přepínací ventil na levé závity
 Obr. 9: Prepínací ventil na ľavé závity
 9. ábra: Szelepkápcsoló balmenetű csavarra
 Sl. 9: Ventil za preklapanje na lijevi navoj
 Slika 9: Preklopni ventil za levi navoj
 Fig. 9: Ventil inversor pentru filete de stânga
 Фиг. 9: Клапан двойного действия для левой резьбы
 Εικ. 9: Βαλβίδα μεταγωγής για αριστερό σπείρωμα
 Resim 9: Sol diş için değiştirme valfi
 Фиг. 9: Превключващ вентил за лява резба
 9 pav.: Perjungimo voštuvos kairiniam sriegui
 Att. 9: Pārslēgšanas vārsts kreisajām vītnēm
 Joonis 9: Ümberlülitusventiil vasakkeermetele

Originalbetriebsanleitung

REMS Tornado 2000 / 2010 / 2020

1	Flügelschraube	13	Kugelknopf/Griffmulde
2	Werkzeugträger	14	Schneidbackenhalter
3	Führungsholm vorn	15	Rohrabschneider
4	Führungsholm hinten	16	Rohrinnenentgrater
5	Andrückhebel	17	Ausgießer
6	Klemmring	18	Schalter
7	Handgriff	19	Spannfutter
8	Schnidekopf	21	Fußschalter
9	Längenanschlag	22	Not-Aus-Taster
10	Schließ- und Öffnungshebel	23	Schutzschalter
11	Klemmhebel	24	Führungsbolzen
12	Verstellscheibe		

REMS Magnum 2000 / 2010 / 2020 / 3000 / 3010 / 3020 / 4000 / 4010 / 4020

1	Schnellspann-Schlagfutter	14	Schließ- und Öffnungshebel
2	Führungsfutter	15	Klemmhebel
3	Schalter rechts-links	16	Verstellscheibe
4	Fußschalter	17	Schneidbackenhalter
5	Not-Aus-Taster	18	Rohrabschneider
6	Schutzschalter	19	Rohrinnenentgrater
7	Werkzeugträger	20	Kühlmittelwanne
8	Andrückhebel	21	Spänewanne
9	Handgriff	22	Spannring
10	Klemmring mit Flügelschraube	23	Spannbackenträger
11	Flügelschraube	24	Spannbacken
12	Schnidekopf	25	Verschlußstopfen
13	Längenanschlag		



Allgemeine Sicherheitshinweise

ACHTUNG! Sämtliche Anweisungen sind zu lesen. Fehler bei der Einhaltung der nachstehend aufgeführten Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. Der nachfolgend verwendete Begriff „elektrisches Gerät“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netz-kabel), auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel), auf Maschinen und auf elektrische Geräte. Verwenden Sie das elektrische Gerät nur bestimmungsgemäß und unter Beachtung der allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften. BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN GUT AUF.

A) Arbeitsplatz

- a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und aufgeräumt. Unordnung und unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- b) Arbeiten Sie mit dem elektrischen Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrische Geräte erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- c) Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des elektrischen Gerätes fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

B) Elektrische Sicherheit

- a) Der Anschlussstecker des elektrischen Gerätes muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten elektrischen Geräten. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages. Ist das elektrische Gerät mit Schutzleiter ausgerüstet, darf es nur an Steckdosen mit Schutzkontakt angeschlossen werden. Betreiben Sie das elektrische Gerät auf Baustellen, in feuchter Umgebung, im Freien oder bei vergleichbaren Aufstellarten nur über eine 30mA-Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI-Schalter) am Netz.
- b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- c) Halten Sie das Gerät von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Gerät zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- e) Wenn Sie mit einem elektrischen Gerät im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich zugelassen sind. Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

C) Sicherheit von Personen

Diese Geräte sind nicht bestimmt für die Benutzung von Personen (einschließlich Kindern) mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder mangelnder Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie wurden über die Benutzung des Gerätes von einer für Ihre Sicherheit verantwortlichen Person instruiert oder kontrolliert. Kinder müssen kontrolliert werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem elektrischen Gerät. Benutzen Sie das

elektrische Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Gerätes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

- b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des elektrischen Gerätes, verringert das Risiko von Verletzungen.
- c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der Position „AUS“ ist, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken. Wenn Sie beim Tragen des elektrischen Gerätes den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen. Überbrücken Sie niemals den Tippsschalter.
- d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das elektrische Gerät einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen. Greifen Sie niemals in sich bewegende (umlaufende) Teile.
- e) Überschätzen Sie sich nicht. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Gerät in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- g) Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Das Verwenden dieser Einrichtungen verringert Gefährdungen durch Staub.
- h) Überlassen Sie das elektrische Gerät nur unterwiesenen Personen. Jugendliche dürfen das elektrische Gerät nur betreiben, wenn sie über 16 Jahre alt sind, dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles erforderlich ist und sie unter Aufsicht eines Fachkundigen gestellt sind.
- D) Sorgfältiger Umgang und Gebrauch von elektrischen Geräten
- a) Überlasten Sie das elektrische Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte elektrische Gerät. Mit dem passenden elektrischen Gerät arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- b) Benutzen Sie kein elektrisches Gerät, dessen Schalter defekt ist. Ein elektrisches Gerät, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Geräts.
- d) Bewahren Sie unbenutzte elektrische Geräte außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das elektrische Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrische Geräte sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- e) Pflegen Sie das elektrische Gerät mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Geräteteile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des elektrischen Gerätes beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des elektrischen Gerätes von qualifiziertem Fachpersonal oder von einer autorisierten REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatt reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
- f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- g) Sichern Sie das Werkstück. Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten. Es ist damit sicherer gehalten als mit Ihrer Hand, und Sie haben außerdem beide Hände zur Bedienung des elektrischen Gerätes frei.
- h) Verwenden Sie elektrische Geräte, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen und so, wie es für diesen speziellen Gerätetyp vorgeschrieben ist. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von elektrischen Geräten für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen. Jegliche eingenommige Veränderung am elektrischen Gerät ist aus Sicherheitsgründen nicht gestattet.
- E) Sorgfältiger Umgang und Gebrauch von Akkugeräten
- a) Stellen Sie sicher, dass das elektrische Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku einsetzen. Das Einsetzen eines Akkus in ein elektrisches Gerät, das eingeschaltet ist, kann zu Unfällen führen.
- b) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden. Für ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
- c) Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den elektrischen Geräten. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
- d) Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten. Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
- e) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
- f) Bei Temperaturen des Akku/Ladegerätes oder Umgebungstemperaturen ≤

5°C/40°F oder ≥ 40°C/105°F darf der Akku/das Ladegerät nicht benutzt werden.

g) Entsorgen Sie schadhafte Akkus nicht im normalen Hausmüll, sondern übergeben Sie sie einer autorisierten REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatt oder einem anerkannten Entsorgungsunternehmen.

F) Service

- a) Lassen Sie Ihr Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Geräts erhalten bleibt.
- b) Befolgen Sie Wartungsvorschriften und die Hinweise über den Werkzeugwechsel.
- c) Kontrollieren Sie regelmäßig die Anschlussleitung des elektrischen Gerätes und lassen Sie sie bei Beschädigung von qualifiziertem Fachpersonal oder von einer autorisierten REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatt erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig und ersetzen Sie sie, wenn sie beschädigt sind.



Spezielle Sicherheitshinweise

- Die Maschine wird mit einem Sicherheitsfußschalter mit Not-Aus in Tippschaltung betrieben. Kann der durch das umlaufende Werkstück gebildete Gefahrenbereich vom Bedienerstandort aus nicht eingesehen werden, sind Sicherungsmaßnahmen, z.B. Absperrungen vorzusehen.

- Arbeiten, wie z.B. Aufhanfen, Montieren und Demontieren, Gewindeschneiden mit Handkluppen, Arbeiten mit Handrohrabschneidern sowie das Halten der Werkstücke von Hand (anstelle der Benutzung von Materialabstützungen), sind bei laufender Maschine verboten.
- Ist mit der Gefahr des Abknickens und Herumschlagens der Werkstücke zu rechnen (abhängig von Länge und Querschnitt des Materials und der Drehzahl), oder bei mangelhafter Standfestigkeit der Maschine (z.B. bei Verwendung des 4"-Automatik-Schneidkopfes) sind höhenverstellbare Stützen (REMS Herkules) in ausreichender Zahl zu verwenden.
- Niemals in die Spannfutter hineingreifen.
- Kurze Rohrstücke nur mit REMS Nippelspanner oder REMS Nippelfix spannen.
- REMS Gewindeschneidstoffen in Spraydosen (REMS Spezial, REMS Sanitol) ist umweltfreundliches, jedoch feuergefährliches Treibgas (Butan) zugesetzt. Spraydosen stehen unter Druck, nicht gewaltsam öffnen. Vor Sonnenbestrahlung und Erwärmung über 50°C schützen.
- Wegen entfettender Wirkung der Kühlsmierstoffe ist ein intensiver Hautkontakt zu vermeiden. Es sind geeignete Hautschutzmittel zu verwenden.
- Aus hygienischen Gründen ist die Wanne regelmäßig von Schmutz und Spänen zu reinigen, mindestens jedoch einmal jährlich.
- Eine Überprüfung der Kühlsmierstoffe ist nicht erforderlich, da durch Verbrauch immer wieder neuer Kühlsmierstoff nachgefüllt werden muß.
- Kühlsmierstoffe dürfen konzentriert nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen. Nicht verbrauchter Kühlsmierstoff ist bei zuständigen Entsorgungsunternehmen abzuliefern. Abfallschlüssel für mineralölhaltige Kühlsmierstoffe 54401, für synthetische 54109.

1. Technische Daten

	Tornado 2000	Magnum 2000	Magnum 3000	Magnum 2000	Tornado 2000	Magnum 4000
	Tornado 2010	Magnum 2010	Magnum 3010	Magnum 2010	Tornado 2010	Magnum 4010
	Tornado 2020	Magnum 2020	Magnum 3020	Magnum 2020	Tornado 2020	Magnum 4020

1.1. Arbeitsbereich

1.1.1. Gewindedurchmesser

Rohre (auch Kunststoffummantelt)	1/16 – 2"	1/16 – 2"	(1/16) 1/2 – 3"	1/16 – 4"	1/16 – 4"	1/4 – 4"
Bolzen	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	14 – 60 mm
	1/4 – 2"	1/2 – 2"	1/2 – 2"	1/4 – 2"	1/4 – 2"	1/2 – 2"

1.1.2. Gewindearten

Rohrgewinde, kegelig rechts	R (ISO 7-1, DIN 2999, BSPT), NPT
Rohrgewinde, zylindrisch rechts	G (ISO 228-1, DIN 259, BSPP), NPSM
Stahlpanzerrohr-Gewinde	Pg (DIN 40430), IEC
Bolzengewinde	M (ISO 261, DIN 13), UNC, BSW

1.1.3. Gewindelänge

Rohrgewinde, kegelig	Normlänge	Normlänge	Normlänge	Normlänge	Normlänge	Normlänge
Rohrgewinde, zylindrisch	165 mm, mit Nachspannen	150 mm, mit Nachspannen	150 mm, mit Nachspannen	165 mm, mit Nachspannen	165 mm, mit Nachspannen	150 mm, mit Nachspannen
Bolzengewinde	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt

1.1.4. Abschneiden

Rohre	1/8 – 2"	1/8 – 2"	1/4 – 4"	1/8 – 2"	1/8 – 2"	1/4 – 4"
-------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

1.1.5. Innenentgraten

Rohre	1/4 – 2"	1/4 – 2"	1/4 – 4"	1/4 – 2"	1/4 – 2"	1/4 – 4"
-------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

1.1.6. Nippel- und Doppelnippel mit

REMS Nippelspanner (innenspannend)	3/8 – 2"	3/8 – 2"	3/8 – 2"	3/8 – 2"	3/8 – 2"	3/8 – 2"
mit REMS Nippelfix (automatisch innenspannend)	1/2 – 4"	1/2 – 4"	1/2 – 4"	1/2 – 4"	1/2 – 4"	1/2 – 4"

1.1.7. REMS 4" Automatik-Schneidkopf

für alle Tornado- und Magnum 2000/2010/2020-Typen und	2 1/2 – 4"	2 1/2 – 4"
Magnum 3000/3010/3020-Typen (siehe Fig. 6)		

1.2. Drehzahlen der Arbeitsspindel

Tornado 2000	1/16 – 2"	53 – 40 1/min
Magnum 2000	1/4 – 2"	53 – 40 1/min
Magnum 3000	1/4 – 3"	23 – 20 1/min
Magnum 4000	1/4 – 4"	23 – 20 1/min

automatische, stufenlose Drehzahlregulierung

Tornado 2010 / 2020	1/16 – 2"	52 1/min
Magnum 2010 / 2020	1/4 – 2"	52 – 26 1/min
Magnum 3010 / 3020	1/4 – 3"	20 – 10 1/min
Magnum 4010 / 4020	1/4 – 4"	20 – 10 1/min

auch unter Vollast. Für hohe Belastung und schlechte Stromverhältnisse bei den größeren Gewinden Tornado 26 1/min. bzw. Magnum 10 1/min.

1.3. Elektrische Daten

Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000

230 V, 1~; 50–60 Hz; 1700 W Aufnahme, 1200 W Abgabe; 8,3 A; Absicherung (Netz) 16 A (B). Aussetzbetrieb 2,5 / 10 min.

110 V; 1~; 50–60 Hz; 1700 W Aufnahme, 1200 W Abgabe; 16,5 A; Absicherung (Netz) 30 A (B). Aussetzbetrieb 2,5 / 10 min.

Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010 230 V, 1~; 50 Hz; 2100 W Aufnahme, 1400 W Abgabe; 10 A; Absicherung (Netz) 10 A (B). Aussetzbetrieb 7 / 10 min.

Tornado 2020, Magnum 2020 / 3020 / 4020 400 V; 3~; 50 Hz; 2000 W Aufnahme, 1500 W Abgabe; 5 A; Absicherung (Netz) 10 A (B). Aussetzbetrieb 7 / 10 min.

1.4. Abmessungen (L x B x H)

Tornado 2000	730 x 435 x 280 mm
Tornado 2010 / 2020	730 x 435 x 280 mm
Magnum 2000	870 x 580 x 495 mm
Magnum 2010 / 2020	825 x 580 x 495 mm
Magnum 3000	915 x 580 x 495 mm
Magnum 3010 / 3020	870 x 580 x 495 mm
Magnum 4000	915 x 580 x 495 mm
Magnum 4010 / 4020	870 x 580 x 495 mm

1.5. Gewicht in kg

	Maschine	Werkzeuge	Standardzubehör
Tornado 2000	31	12	7
Tornado 2010	43	12	7
Tornado 2020	43	12	7
	Maschine 1/4 – 2"	Werkzeuge 1/4 – 2"	Fahrbares Untergestell
Magnum 2000	75	12	16
Magnum 2010	87	12	16
Magnum 2020	87	12	16
	Maschine 2 1/2 – 3"	Werkzeuge 1/4 – 2"	Werkzeuge 2 1/2 – 3"
Magnum 3000	79	12	23
Magnum 3010	108	12	23
Magnum 3020	108	12	23
	Maschine 2 1/2 – 4"	Werkzeuge 1/4 – 2"	Werkzeuge 2 1/2 – 4"
Magnum 4000	81	12	25
Magnum 4010	108	12	25
Magnum 4020	108	12	25

1.6. Lärminformation

Arbeitsplatzbezogener Emissionswert

Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000	83 dB (A)
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010	75 dB (A)
Tornado 2020	72 dB (A)
Magnum 2020 / 3020 / 4020	74 dB (A)

1.7. Vibrationen (alle Typen)

Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung 2,5 m/s²

Der angegebene Schwingungsemissionswert wurde nach einem genormten Prüfverfahren gemessen und kann zum Vergleich mit einem anderen Gerät verwendet werden. Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch zu einer einleitenden Einschätzung der Aussetzung verwendet werden.

Achtung: Der Schwingungsemissionswert kann sich während der tatsächlichen Benutzung des Gerätes von dem Angabewert unterscheiden, abhängig von der Art und Weise, in der das Gerät verwendet wird. In Abhängigkeit von den tatsächlichen Benutzungsbedingungen (Aussetzbetrieb) kann es erforderlich sein, Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Bedienperson festzulegen.

2. Inbetriebnahme

Hinweis: Transportgewichte über 35 kg sind von 2 Personen zu tragen, Werkzeugset separat tragen. Beim Transport und beim Aufstellen der Maschine beachten, dass die Maschine mit und ohne Untergestell einen hohen Schwerpunkt hat, d. h. kopflastig ist.

2.1. Aufstellen Tornado 2000, 2010, 2020 (Fig.1-3)

Flügelschraube (1) lösen. Werkzeugträger (2) abnehmen. Maschine senkrecht auf beide Führungsholme (3 + 4) stellen und die 3 Rohrfüsse in das Getriebegehäuse einstecken, bis sie einrasten (Fig. 1). Die Maschine am Getriebegehäuse (nicht an den Rohrfüßen) anfassen und auf die Rohrfüße stellen (Fig. 2).

Die Maschine kann auch auf jede Werkbank gestellt und angeschraubt werden. Hierzu befinden sich an der Unterseite der Maschine 3 Gewindebohrungen. Mittels der mitgelieferten Schablone sind an der Werkbank 3 Bohrungen (Bohrer Ø 12 mm) anzubringen. Die Maschine wird dann von unten mit 3 Schrauben M 10 angeschraubt.

Werkzeugträger auf Führungsholme schieben. Andrückhebel (5) von hinten durch die Lasche am Werkzeugträger hindurchschieben und den Klemmring (6) so auf den hinteren Führungsholm schieben, daß die Flügelschraube nach hinten schaut und die Ringnut frei bleibt. Handgriff (7) auf Andrückhebel stecken.

Wanne in die beiden unten am Getriebegehäuse angebrachten Schrauben einhängen und nach rechts seitlich in die Schlitze schieben. Wanne in die Ringnut am hinteren Führungsholm (4) einhängen. Klemmring des Andrückhebels bis zur Anlage an die Aufhängung der Wanne schieben und festklemmen. Schlauch mit Ansaugfilter in Wanne hängen und das andere Schlauchende auf den Nippel an der Rückseite des Werkzeugträgers schieben.

2 Liter Gewindeschneidstoff einfüllen. Späneschale von hinten einsetzen.

Maschine nie ohne Gewindeschneidstoff laufen lassen.

Führungsbolzen des Schneidkopfes (8) in Bohrung des Werkzeugträgers einsetzen und Schneidkopf mit axialem Druck auf Führungsbolzen und schwankenden Bewegungen bis zum Anschlag einschieben.

Zum besseren Transport Fußschalter in die Schraube auf der Rückseite des Getriebegehäuses einhängen (Fig. 3).

Aufstellen Magnum 2000 T, 2010 T, 2020 T, 3000 T, 3010 T, 3020 T, 4000 T, 4010 T, 4020 T (Fig. 8)

Maschine auf Werkbank oder fahrbares Untergestell (Zubehör) mit den 3 mitgelieferten Schrauben befestigen. Zum Transport kann die Maschine jeweils vorn an den Führungsholmen und hinten an einem in Spann- und Führungsputter eingespannten Rohr angehoben werden. Zum Transport auf dem Untergestell werden in die Ösen am Untergestell Rohrstücke Ø ¾" mit einer Länge von ca. 60 cm eingeschoben und mit den Flügelschrauben befestigt. Soll die Maschine nicht transportiert werden, so können die beiden Räder abgenommen werden.

5 Liter Gewindeschneidstoff einfüllen.

Maschine nie ohne Gewindeschneidstoff laufen lassen.

2.2. Aufstellen Tornado 2000 T, 2010 T, 2020 T (Fig. 7 + 8)

Maschine auf Werkbank oder fahrbares Untergestell (Zubehör) mit den 3 mitgelieferten Schrauben befestigen. Zum Transport kann die Maschine jeweils vorn in den Griffaschen im Untergestell und hinten am Motor bzw. am Träger der Materialauflage angehoben werden. Zum Transport auf dem Untergestell werden in die Ösen am Untergestell Rohrstücke Ø ¾" mit einer Länge von ca. 60 cm eingeschoben und mit den Flügelschrauben befestigt. Soll die Maschine nicht transportiert werden, so können die beiden Räder abgenommen werden.

5 Liter Gewindeschneidstoff einfüllen.

Maschine nie ohne Gewindeschneidstoff laufen lassen.

Aufstellen Magnum 2000 T-L, 2010 T-L, 2020 T-L, 3000 T-L, 3010 TL, 3020 T-L, 4000 T-L, 4010 T-L, 4020 T-L (Fig. 8)

Maschine auf Werkbank oder Untergestell (Zubehör) mit den 4 mitgelieferten Schrauben befestigen. Zum Transport kann die Maschine vorn an den Führungsholmen und hinten an einem in Spann- und Führungsputter eingespannten Rohr angehoben werden. Klemmring (10) mit Flügelschraube so auf den hinteren Führungsholm schieben, daß die Ringnut frei bleibt. Wanne hinten in die beiden unten am Getriebegehäuse angebrachten Schrauben und vorn in die Ringnut am hinteren Führungsholm einhängen. Klemmring (10) bis zur Anlage an die Aufhängung der Wanne schieben und festklemmen. Schlauch mit Ansaugfilter in Wanne hängen. Späneschale von hinten einsetzen.

2 Liter Gewindeschneidstoff einfüllen.

Maschine nie ohne Gewindeschneidstoff laufen lassen.

2.3. Elektrischer Anschluß

Vor Anschluß der Maschine prüfen, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung der Netzspannung entspricht. Nur Verlängerungskabel mit Schutzerdung verwenden. Die Maschine wird mit Fußschalter (21, Tornado / 4, Magnum) ein- und ausgeschaltet. Der Schalter (18, Tornado / 3, Magnum) dient zur Vorwahl der Drehrichtung bzw. der Geschwindigkeit. Die Maschine kann nur eingeschaltet werden, wenn der Not-Aus-Taster (22, Tornado / 5, Magnum) entriegelt ist und der Schutzschalter (23, Tornado / 6, Magnum) auf dem Fußschalter gedrückt ist. Wird die Maschine direkt an das Netz angeschlossen (ohne Steckvorrichtung), so ist ein Leistungsschalter 16 A zu installieren.

2.4. Gewindeschneidstoffe

Verwenden Sie nur REMS Gewindeschneidstoffe. Sie erzielen einwandfreie Schneidergebnisse, hohe Standzeit der Schneidbacken sowie erhebliche Schonung der Maschine.

REMS Spezial Gewindeschneidstoff ist hochlegiert und verwendbar für Rohr- und Bolzengewinde aller Art. Er ist mit Wasser auswaschbar (gutachterlich geprüft). Gewindeschneidstoffe auf Mineralölbasis sind für Trinkwasserleitungen in verschiedenen Ländern, z.B. Deutschland, Österreich und in der Schweiz nicht zugelassen. In diesem Fall mineralölfreies REMS Sanitol verwenden.

REMS Sanitol Gewindeschneidstoff ist mineralölfrei, synthetisch, vollständig wasserlöslich und hat die Schmierkraft von Mineralöl. Er ist verwendbar für alle Rohr- und Bolzengewinde. Er muß in Deutschland, Österreich und in der Schweiz für Trinkwasserleitungen verwendet werden und entspricht den Vorschriften (DVGW Prüf-Nr. DW-0201AS2032; ÖVGW Prüf-Nr. W 1.303; SVGW Prüf-Nr. 7808-649).

Alle Gewindeschneidstoffe nur unverdünnt verwenden!

2.5. Materialabstützung

Rohre und Stangen ab 2 m Länge müssen zusätzlich mit dem höhenverstellbaren REMS Herkules abgestützt werden. Dieser hat Stahlkugeln zum problemlosen Bewegen der Rohre und Stangen in alle Richtungen ohne Kippen der Materialabstützung. Ist die REMS Magnum auf einer Werkbank befestigt, so muß der REMS Herkules Y eingesetzt werden, welcher an der Werkbank befestigt wird. Arbeitsbereich REMS Herkules und REMS Herkules Y: Ø ½"-4".

2.6. REMS 4"Automatik-Kopf

Bei der Verwendung des REMS 4" Automatik-Kopfes ist die mit dem REMS 4" Automatik-Kopf gelieferte Betriebsanleitung zu beachten.

3. Betrieb

3.1. Werkzeuge

Der Schneidkopf (8, Tornado / 12, Magnum) ist jeweils ein Universalschneidkopf, d.h. für die oben genannten Bereiche, getrennt in 2 Werkzeugsätze, wird jeweils nur ein Scheidkopf benötigt. Zum Schneiden kegeliger Rohrgewinde muß der Längenschlag (9, Tornado / 13, Magnum) mit dem Schließ- und Öffnungshebel (10, Tornado / 14, Magnum) richtungsgleich sein. Der Schneidkopf öffnet dann automatisch, wenn die jeweilige Normgewindelänge erreicht ist. Um zylindrische Langgewinde und Bolzengewinde schneiden zu können, wird der Längenschlag (9, Tornado / 13, Magnum) weggeklappt.

Wechseln der Schneidbacken

Die Schneidbacken können sowohl bei montiertem, als auch bei abgenommenem Schneidkopf (z.B. auf der Werkbank) eingesetzt bzw. gewechselt werden. Hierzu Klemmhebel (11, Tornado / 15, Magnum) lösen, nicht abschrauben. Verstellscheibe (12, Tornado / 16, Magnum) am Griff vom Klemmhebel weg bis in die Endstellung schieben. In dieser Stellung werden die Schneidbacken herausgenommen und eingesetzt. Hierbei darauf achten, daß die auf der Rückseite der Schneidbacken angegebene Gewindegröße der zu schneidenden Gewindegröße entspricht. Außerdem darauf achten, daß die ebenfalls auf der Rückseite der Schneidbacken angebrachten Nummern mit denen auf dem Schneidbackenhalter (14, Tornado / 17, Magnum) übereinstimmen.

Schneidbacken soweit in den Schneidkopf einschieben, bis die im Schlitz des Schneidbackenhalters befindliche Kugel einrastet. Sind alle Schneidbacken eingesetzt, wird durch Verschieben der Verstellscheibe die gewünschte Gewindegröße eingestellt. Bolzengewinde immer auf "Bolt" einstellen. Verstellscheibe über den Klemmhebel festklemmen. Schneidkopf schließen. Dazu Schließ- und Öffnungshebel (10, Tornado / 14, Magnum) kräftig nach rechts unten drücken. Der Schneidkopf öffnet entweder automatisch (bei kegeligen Rohrgewinden), oder jederzeit von Hand durch leichten Druck nach links auf den Schließ- und Öffnungshebel.

Genügt beim Schneidkopf 2½"-3" und 2½"-4" aufgrund erhöhter Schnittkraft (z.B. stumpfe Schneidbacken) die Haltekraft des Klemmhebels (11, Tornado / 15, Magnum) nicht, d.h., der Schneidkopf öffnet sich unter Schnittdruck, so ist zusätzlich die Zylinderschraube auf der dem Klemmhebel (11, Tornado / 15, Magnum) gegenüberliegenden Seite festzuziehen.

Der Rohrabschneider (15, Tornado / 18, Magnum) ist zum Abschneiden der Rohre ½"-2" bzw. 2½"-4".

Der Rohrinnenentgrater (16, Tornado / 19, Magnum) wird für Rohre von ¼"-2" bzw. 2½"-4" verwendet. Pinole durch Einrasten in den Entgraterarm drehsicher; vorne oder hinten, je nach Länge des Rohres.

3.2. Spannfutter

Für Magnum bis 2" und Tornado ist zum Spannen von Durchmessern < 8 mm, für Magnum bis 4" zum Spannen von Durchmessern < 20 mm eine dem

Durchmesser angepaßte Klemmhülse (Art.-Nr. 343001) erforderlich. Bei der Bestellung der Klemmhülse ist der gewünschte Spanndurchmesser anzugeben.

3.2.1. Spannfutter Tornado (19) und (20)

Die selbstzentrierenden Spannbacken öffnen und schließen automatisch durch Link- bzw. Rechtsdrehen des Schalters (18) und Betätigen des Fußschalters (21). Beim Wechseln der vorderen und hinteren Spannbacken ist zu beachten, daß die einzelnen Spannbacken entsprechend Fig. 4 und 5 eingesetzt werden, da sonst Beschädigungen auftreten. Keinesfalls darf die Maschine eingeschaltet werden, bevor nicht sämtliche Spannbacken und beide Spannfutterdeckel montiert sind.

3.2.2. Spannfutter Magnum (1) (2)

Schnellspann-Schlagfutter (1), Führungsfutter (2)

Das vordere Schnellspann-Schlagfutter (1) mit großem Spannring und in den Backenträgern eingesetzten, beweglichen Spannbacken gewährt ein zentrisches und sicheres Spannen bei geringstem Kraftaufwand. Sobald das Material aus dem Führungsfutter (2) ragt, ist dieses zu schließen.

Wechseln der Spannbacken Magnum

Spannbacken (24) mit Spannring (22) bis auf ca. 30 mm Spanndurchmesser schließen. Schrauben der Spannbacken (24) entfernen. Spannbacken mit geeignetem Werkzeug (Schraubendreher) nach hinten hinausschieben. Neue Spannbacken mit eingesetzter Schraube von vorn in die Spannbackenträger hineinschieben.

3.3. Arbeitsablauf

3.3.1. Tornado

Werkzeuge ausschwenken und Werkzeugträger mittels Andrückhebel (5) in rechte Endlage bringen. Material einführen, daß es ca. 10 cm aus dem Spannfutter (19) herausragt. Schneidkopf (8) herunterschwenken und schließen. Schalter (18) in Stellung 1 schalten, Fußschalter (21) betätigen. Jetzt wird das Material selbsttätig gespannt. Bei den Typen 2010 und 2020 kann zum Abschneiden und Entgraten sowie zum Schneiden kleinerer Gewinde die 2. Geschwindigkeit gewählt werden. Hierzu Schalter (18) bei laufender Maschine von Stellung 1 zügig in Stellung 2 schalten. Schneidkopf mit Andrückhebel (5) gegen das sich drehende Material andrücken.

Nach ein bis zwei Gewindegängen schneidet der Schneidkopf automatisch weiter. Ist bei kegeligen Rohrgewinden die der Norm entsprechende Gewindelänge erreicht, öffnet der Schneidkopf automatisch. Bei Lang- und Bolzengewinden Schneidkopf bei laufender Maschine von Hand öffnen. Fußschalter (21) loslassen. Schalter (18) auf R stellen. Fußschalter (21) kurz betätigen – das Material wird entspannt.

Durch Nachspannen des Materials können unbegrenzt lange Gewinde geschnitten werden. Hierzu während des Gewindeschneidens Fußschalter (21) bei Annähern des Werkzeugträgers an das Maschinengehäuse loslassen. Schneidkopf nicht öffnen. Schalter (18) auf R stellen. Material entspannen, Werkzeugträger und Material mit Andrückhebel in die rechte Endlage bringen. Maschine in Schalterstellung 1 wieder einschalten.

Zum Trennen von Rohren wird der Rohrabschneider (15) hereingeschwenkt und mittels des Andrückhebels auf die gewünschte Abschneideposition geschoben. Durch Rechtsdrehen der Spindel wird das drehende Rohr abgetrennt.

Der durch das Abschneiden entstehende Innengrat wird mit dem Rohrinnenentgrater (16) entfernt.

Ablassen von Gewindeschneidstoff: Schlauch am Werkzeugträger (2) abziehen und in Behälter halten. Maschine laufen lassen bis Wanne leer ist. Oder: Die Wanne abnehmen und über Ausgießer entleeren (17).

3.3.2. Magnum

Werkzeuge ausschwenken und Werkzeugträger mittels Andrückhebel (8) in rechte Endlage bringen. Material durch das geöffnete Führungsfutter (2) und durch das geöffnete Schnellspann-Schlagfutter (1) einführen, daß es ca. 10cm aus dem Schnellspann-Schlagfutter herausragt. Schnellspann-Schlagfutter schließen bis die Spannbacken am Material anliegen. Mit dem Spannring nach kurzer Öffnungsbewegung ruckartig ein- bis zweimal das Material festspannen. Durch Schließen des Führungsutters (2) wird das nach hinten herausragende Material zentriert. Schneidkopf herunterschwenken und schließen. Schalter (3) auf 1 stellen, Fußschalter (4) betätigen. Magnum 2000/3000/4000 wird nur mit dem Fußschalter (4) ein- bzw. ausgeschaltet.

Bei Magnum 2010/3010/4010 und 2020/3020/4020 kann zum Abschneiden und Entgraten, sowie zum Schneiden kleinerer Gewinde die 2. Geschwindigkeit gewählt werden. Hierzu Schalter (3) bei laufender Maschine von Stellung 1 zügig in Stellung 2 schalten. Schneidkopf mit Andrückhebel (8) gegen das sich drehende Material andrücken.

Nach ein bis zwei Gewindegängen schneidet der Schneidkopf automatisch weiter. Ist bei kegeligen Rohrgewinden die der Norm entsprechende Gewindelänge erreicht, öffnet der Schneidkopf automatisch. Bei Lang- und Bolzengewinden Schneidkopf bei laufender Maschine von Hand öffnen. Fußschalter (4) loslassen. Schnellspann-Schlagfutter öffnen, Material entnehmen.

Durch Nachspannen des Materials können unbegrenzt lange Gewinde geschnitten werden. Hierzu während des Gewindeschneidens Fußschalter (4) bei Annähern des Werkzeugträgers an das Maschinengehäuse loslassen. Schneidkopf nicht öffnen. Material entspannen, Werkzeugträger und Material mit Andrückhebel in die rechte Endlage bringen. Material wieder spannen, Maschine wieder einschalten. Zum Trennen von Rohren wird der Rohrabschneider (18) herein-

geschwenkt und mittels des Andrückhebels auf die gewünschte Abschneidposition geschoben. Durch Rechtsdrehen der Spindel wird das drehende Rohr abgetrennt.

Der durch das Abschneiden anstehende Innengrat wird mit dem Rohrinnenentgrater (19) entfernt.

Ablassen von Gewindeschneidstoff. Schlauch am Werkzeugträger (7) abziehen und in Behälter halten. Maschine laufen lassen bis Wanne leer ist. Oder: Verschlußstopfen (25) entfernen und Wanne leer laufen lassen.

3.4. Herstellen von Nippeln und Doppelnippeln

Zum Nippelschneiden werden REMS Nippelfix (automatisch innenspannend) oder REMS Nippelspanner (innenspannend) verwendet. Dabei ist darauf zu achten, daß die Rohrenden innen entgratet sind. Rohrstücke immer bis zum Anschlag aufschieben.

Zum Spannen des Rohrstückes (mit oder ohne vorhandenem Gewinde) mit dem REMS Nippelspanner wird durch Drehen der Spindel mit einem Werkzeug (z.B. Schraubendreher) der Kopf des Nippelspanners gespreizt. Dies darf nur bei aufgestecktem Rohrstück erfolgen.

Sowohl beim REMS Nippelfix, als auch beim REMS Nippelspanner ist darauf zu achten, daß keine kürzeren Nippel geschnitten werden, als es die Norm erlaubt.

3.5. Herstellen von Linksgewinden

Für Linksgewinde sind nur REMS Magnum 2010, 2020, 4010 und 4020 geeignet. Der Schneidkopf im Werkzeugträger muss zum Schneiden von Linksgewinden z.B. mit einer Schraube M 10x40 abgesteckt werden, sonst kann angehoben und der Gewindefang beschädigt werden. Schalter auf Stellung „R“ stellen. Schlauchanschlüsse an der Kühlsmierpumpe umwechseln oder die Kühlsmierpumpe kurzschließen. Alternativ Umschaltventil (Art.-Nr. 342080) verwenden (Zubehör), welches an der Maschine befestigt wird. Mit dem Hebel am Umschaltventil (Fig. 9) wird die Durchflussrichtung der Kühlsmierpumpe umgekehrt.

4. Instandhaltung

Vor Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten Netzstecker ziehen! Diese Arbeiten dürfen nur von Fachkräften und unterwiesenen Personen durchgeführt werden.

4.1. Wartung

Die Maschinen sind wartungsfrei. Das Getriebe läuft in einem geschlossenen Ölbad und muß deshalb nicht geschmiert werden.

4.2. Inspektion / Instandsetzung

Der Motor Tornado 2000 / Magnum 2000 / 3000 / 4000 hat Kohlebürsten. Diese verschleißt und müssen deshalb von Zeit zu Zeit geprüft bzw. ausgewechselt werden. Hierzu die 4 Schrauben des Motordeckels ca. 3 mm lösen und die beiden Deckel am Motor abnehmen. Siehe auch 6. Verhalten bei Störungen.

5. Anschlußpläne und Geräteliste Tornado

Anschlußpläne		Tornado 2000		Tornado 2010		Tornado 2020	
		Aderfarbe/Nr.	Klemme	Aderfarbe/Nr.	Klemme	Aderfarbe/Nr.	Klemme
Fußschalter	Anschlußleitung	Braun Blau Grün/Gelb	2 (Not-Aus) 2 (Not-Aus) ↓ Gehäuse	Braun Blau Grün/Gelb	2 (Not-Aus) 2 (Not-Aus) ↓ Gehäuse	Braun Schwarz Grau Blau Grün/Gelb	1 3 5 A1 ↓ Gehäuse
	Verbindungsleitung	Braun Blau Grün/Gelb	2 (Motorschutz) 1 (Not-Aus) ↓ Gehäuse	Braun Blau Grün/Gelb	2 (Motorschutz) 1 (Not-Aus) ↓ Gehäuse	Schwarz 1 Schwarz 2 Schwarz 3 Schwarz 4 Schwarz 5 Grün/Gelb	2 4 6 14 2 (Not-Aus) ↓ Gehäuse
	Innere Leitung	Rot	1 (Not-Aus) ↓ 13 (Taster) 14 (Taster) ↓ 1 (Motorschutz)	Rot	1 (Not-Aus) ↓ 13 (Taster) 14 (Taster) ↓ 1 (Motorschutz)	Rot	5 → 1 (Not-Aus)
Getriebegerhäuse	Verbindungsleitung	Braun Blau Grün/Gelb	1 3 ↓ Gehäuse	Braun Blau Grün/Gelb	R S ↓ Gehäuse	Schwarz 1 Schwarz 2 Schwarz 3 Schwarz 4 Schwarz 5 Grün/Gelb	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↓ Gehäuse
	Motor	Schwarz 2 Schwarz 5 Schwarz 6 Schwarz 4 Schwarz 3 Schwarz 1	4 8 10 6 5 2	Rot 1 Gelb 2 Grün 3 Schwarz Weiß Blau	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ ↓ Gehäuse	Rot Gelb Grün Schwarz Weiß Blau Weiß 7/20 Weiß 8/21 Grün/Gelb	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 ↓ Gehäuse
	Bremswiderstand	Braun Blau	5 12				
	Kondensator			Braun Blau	C ₁ C ₂		
Wanne	Elektrische Pumpe (Maschine Ausführung "T")	Braun Blau Grün/Gelb	1 3 ↓ Gehäuse	Braun Blau Grün/Gelb	R S ↓ Gehäuse	Braun Blau Grün/Gelb	L ₁ L ₂ ↓ Gehäuse

Geräteliste

Motor	RW 345	REMS	RW 342	REMS	RW 343	REMS
Nockenschalter	CA 10 C 58751 * FT22V	REMS	CA 10 C 58761 * FT22V	REMS	CA 10 D-U277 * 01 FT22V	REMS
Fußschalter	T 5300	REMS	T 5300	REMS	T 5400	REMS
Kondensator	MP 35/100/330	REMS		REMS		REMS

Anschlußpläne und Geräteliste Magnum

Anschlußpläne		Magnum 2000/3000/4000		Magnum 2010/3010/4010		Magnum 2020/3020/4020	
		Aderfarbe/Nr.	Klemme	Aderfarbe/Nr.	Klemme	Aderfarbe/Nr.	Klemme
Fußschalter	Anschlußleitung	Braun Blau	2 (Not-Aus) 2 (Not-Aus)	Braun Blau Grün/Gelb	2 (Not-Aus) 2 (Not-Aus) ↓ Gehäuse	Braun Schwarz Schwarz Blau Grün/Gelb	1 3 5 A1 ↓ Gehäuse
	Verbindungsleitung	Braun Blau	2 (Motorschutz) 1 (Not-Aus)	Braun Blau Grün/Gelb	2 (Motorschutz) 1 (Not-Aus) ↓ Gehäuse	Schwarz 1 Schwarz 2 Schwarz 3 Schwarz 4 Schwarz 5 Grün/Gelb	2 4 6 14 2 (Not-Aus) ↓ Gehäuse
	Innere Leitungen	Rot Rot	1 (Not-Aus) ↓ 13 (Taster) 14 (Taster) ↓ 1 (Motorschutz)	Rot Rot	1 (Not-Aus) ↓ 13 (Taster) 14 (Taster) ↓ 1 (Motorschutz)	Rot Rot	5 → 1 (Not-Aus) 13 → A2
Getriebegehäuse	Verbindungsleitung	Braun Blau	2 1	Braun Blau Grün/Gelb	R S ↓ Gehäuse	Schwarz 1 Schwarz 2 Schwarz 3 Schwarz 4 Schwarz 5 Grün/Gelb	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↓ Gehäuse
	Motor	Schwarz 2 Schwarz 5 Schwarz 6 Schwarz 4 Schwarz 3 Schwarz 1	6 5 3 4	Braun Blau	Rot Gelb Grün Schwarz Weiß Blau Grün/Gelb	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ ↓ Gehäuse	Rot Gelb Grün Schwarz Weiß Blau Weiß 7/20 Weiß 8/21 Grün/Gelb ↓ Gehäuse
	Kondensator			Braun Blau	C ₁ C ₂		

Geräteliste

Motor	RW 345	REMS	RW 342	REMS	RW 343	REMS
Nockenschalter	T 5310	REMS	CA 10 C 58761 * FT22V	REMS	CA 10 D-U277 * 01 FT22V	REMS
Fußschalter			T 5300	REMS	T 5400	REMS
Kondensator			MP 35/100/330	REMS		

6. Verhalten bei Störungen

6.1. Störung: Maschine läuft nicht an.

Ursache:

- Not-Aus nicht entriegelt.
- Motorschutzschatzler hat ausgelöst.
- Abgenützte oder schadhafte Kohlebürsten (Tornado 2000, Magnum 2000/3000/4000).

6.2. Störung: Maschine zieht nicht durch.

Ursache:

- Schneidbacken sind stumpf.
- Schlechter Gewindeschneidstoff.
- Überlastung des Stromnetzes.
- Zu kleiner Leitungsquerschnitt des Verlängerungskabels.
- Schlechter Kontakt an den Steckverbindungen.
- Abgenützte Kohlebürsten (Tornado 2000, Magnum 2000/3000/4000).

6.3. Störung: Keine oder mangelhafte Zuführung von Gewindeschneidstoff am Schneidkopf.

Ursache:

- Pumpe defekt.
- Zu wenig Gewindeschneidstoff in der Wanne.
- Sieb im Ansaugstutzen verschmutzt.

6.4. Störung: Trotz richtiger Skaleneinstellung sind die Schneidbacken zu weit offen.

Ursache:

- Der Schneidkopf ist nicht geschlossen.

6.5. Störung: Schneidkopf öffnet nicht.

Ursache:

- Bei geöffnetem Schneidkopf wurde Gewinde auf nächstgrößeren Rohrdurchmesser geschnitten.
- Längenanschlag weggeklappt.

6.6. Störung: Kein brauchbares Gewinde.

Ursache:

- Schneidbacken sind stumpf.
- Schneidbacken sind falsch eingesetzt. Numerierung beachten.
- Keine oder mangelhafte Zuführung von Gewindeschneidstoff.
- Schlechter Gewindeschneidstoff.
- Vorschubbewegung das Werkzeugträgers behindert.

6.7. Störung: Rohr rutscht in den Spannfuttern.

Ursache:

- Spannbacken stark verschmutzt.
- Bei dick kunststoffummantelten Rohren Sonderspannbacken verwenden.
- Spannbacken abgenutzt.

7. Hersteller-Garantie

Die Garantiezeit beträgt 12 Monate nach Übergabe des Neuproduktes an den Erstverwender, höchstens jedoch 24 Monate nach Auslieferung an den Händler. Der Zeitpunkt der Übergabe ist durch die Einsendung der Original-Kaufunterlagen nachzuweisen, welche die Angaben des Kaufdatums und der Produktbezeichnung enthalten müssen. Alle innerhalb der Garantiezeit auftretenden Funktionsfehler, die nachweisbar auf Fertigungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind, werden kostenlos beseitigt. Durch die Mängelbeseitigung wird die Garantiezeit für das Produkt weder verlängert noch erneuert. Schäden, die auf natürliche Abnutzung, unsachgemäße Behandlung oder Missbrauch, Missachtung von Betriebsvorschriften, ungeeignete Betriebsmittel, übermäßige Beanspruchung, zweckfremde Verwendung, eigene oder fremde Eingriffe oder andere Gründe, die REMS nicht zu vertreten hat, zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Garantieleistungen dürfen nur von einer autorisierten REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatt erbracht werden. Beanstandungen werden nur anerkannt, wenn das Produkt ohne vorherige Eingriffe in unzerlegtem Zustand einer autorisierten REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatt eingereicht wird. Ersetzte Produkte und Teile gehen in das Eigentum von REMS über.

Die Kosten für die Hin- und Rückfracht trägt der Verwender.

Die gesetzlichen Rechte des Verwenders, insbesondere seine Mängelansprüche gegenüber dem Händler, bleiben unberührt.

8. REMS Vertrags-Kundendienstwerkstätten

Firmeneigene Fachwerkstatt für Reparaturen:

SERVICE-CENTER
Neue Rommelshauser Straße 4
D-71332 Waiblingen

Telefon (07151) 56808-60
Telefax (07151) 56808-64

Wir holen Ihre Maschinen und Werkzeuge bei Ihnen ab!
Nutzen Sie in der Bundesrepublik Deutschland unseren Abholservice.
Einfach anrufen unter Telefon (07151) 56808-60.
Oder wenden Sie sich an eine andere autorisierte REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatt in Ihrer Nähe.

9. Teileverzeichnisse

Teileverzeichnisse siehe www.rems.de unter Downloads.

Translation of the Original Instruction Manual

REMS Tornado 2000 / 2010 / 2020

1	Wing screw	13	Knob/recessed grip
2	Tool holder	14	Die holder
3	Guiding arm front	15	Pipe cutter
4	Guiding arm back	16	Deburer
5	Pressing lever	17	Pouring spout
6	Clamping ring	18	Switch
7	Handle	19	Chuck
8	Die head	21	Foot switch
9	Length stop	22	Emergency switch
10	Closing and opening lever	23	Protection switch
11	Clamping lever	24	Guiding bolt
12	Adjusting disk		

REMS Magnum 2000 / 2010 / 2020 / 3000 / 3010 / 3020 / 4000 / 4010 / 4020

1	Quick action hammer chuck	14	Closing and opening lever
2	Guide chuck	15	Clamping lever
3	Switch right-left	16	Adjusting disk
4	Foot switch	17	Die holder
5	Emergency stop switch	18	Pipe cutter
6	Motor overload trip	19	Deburer
7	Tool holder	20	Oil trough
8	Pressing lever	21	Chip tray
9	Handle	22	Clamping ring
10	Clamping ring with wing nut	23	Chuck jaw carrier
11	Wing screw	24	Chuck jaws
12	Die head	25	Screw plug
13	Length stop		



General Safety Instructions

WARNING! To reduce the risk of injury, the user must read and understand the instruction manual.

WARNING! Read all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. The term "power tool" in all of the warnings listed below refers to your mains operated (corded) power tool or battery operated (cordless) power tool, also machines and electric units. Only use the power tool for the purpose for which it was intended, with the due attention to the general safety and accident prevention regulations.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

A) Work area

- a) **Keep work area clean and well lit.** Cluttered and dark areas invite accidents.
- b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

B) Electrical safety

- a) **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way.** Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock. If the power tool comes with an earthed wire, the plug may only be connected to an earthed receptacle. At work sites, in damp surroundings, in the open or in the case of comparable types of use, only operate the power tool off the mains using a 30mA fault current protected switch (FI breaker).
- b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d) **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

C) Personal safety

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b) **Use safety equipment. Always wear eye protection.** Safety equipment such as dust mask, non skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c) **Avoid accidental starting.** Ensure the switch is in the off position before

- plugging in.** Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the switch on invites accidents.
- d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e) Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f) Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of these devices can reduce dust related hazards.
- h) Only allow trained personnel to use the power tool.** Apprentices may only operate the power tool when they are over 16, when this is necessary for their training and when they are supervised by a trained operative.
- D) Power tool use and care**
- a) Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e) Maintain power tools.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired by a qualified expert or by an authorised REMS after-sales service facility before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f) Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g) Secure the workpiece.** Use clamps or a vice to hold the workpiece. This is safer than holding it with your hand, and also it frees both hands to operate the equipment.
- h) Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular type of power tool, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation. All unauthorised modifications to the power tool are prohibited for safety reasons.

E) Battery tool use and care

- a) Ensure the switch is in the off position before inserting battery pack.** Inserting the battery pack into power tools that have the switch on invites accidents.
- b) Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery may create a risk of fire when used with another battery pack.
- c) Use battery tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- d) When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that**

can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals may cause burns or a fire.

- e) Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery, avoid contact.** If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- f) Do not use the battery/charger at battery/charger temperatures or ambient temperatures of $\leq 5^{\circ}\text{C}/40^{\circ}\text{F}$ or $\geq 40^{\circ}\text{C}/105^{\circ}\text{F}$.**
- g) Do not dispose of defective batteries in the normal domestic waste.** Take them to an authorised REMS after-sales service facility or to a reputed waste disposal company.

F) Service

- a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- b) Comply with maintenance instructions and instructions on tool replacements.**
- c) Check mains lead of power tool regularly and have it replaced by a qualified expert or an authorised REMS after-sales service facility in case of damage.** Check extension cable regularly and replace it when damaged.



Specific Safety Instructions

- The machine is operated with a safety-type, jog control pedal switch with emergency-off function. If the danger area constituted by the rotating workpiece is not clearly visible from where the operator is located, safety precautions, e.g. barriers, must be used.
- Do not undertake any operations such as hempling, installation and removal, thread cutting with manual die stocks, working with pipe cutters or holding the workpiece manually (instead of using the material supports) when the machine is operating.
- If there is a risk of the workpiece bending and whipping round (this depends on the length and cross-section of the material and on the speed) or at insufficient stability of the machine a sufficient number of height-adjustable supports (REMS Herkules) must be used.
- Never reach into the chuck.
- Clamp short pieces of pipe only with the REMS Nippelspanner or the REMS Nippelfix.
- REMS thread-cutting oils in spray cans (REMS Spezial, REMS Sanitol) are environment-friendly but contain combustible propellant (butane). Spray cans are pressurized – do not force open. Also, protect them from exposure to strong sunlight and heating above 50°C.
- Due to the degreasing effect of the cooling lubricants (thread-cutting oils), an intensive skin contact has to be avoided. An appropriate skin protector has to be applied.
- Due to hygienical reasons the trough has to be cleaned regularly from dirt and chips, at least, however, once a year.
- It is not required to check the cooling lubricant because, due to the consumption, new cooling lubricant is refilled from time to time.
- Do not allow undiluted cooling lubricant to get into drainage, water systems or the soil. Remaining cooling lubricants have to be delivered to specialized waste disposal companies. Disposal identity number for mineral-based cooling lubricants 54401, for synthetic 54109.

1. Technical data

	Tornado 2000	Magnum 2000	Magnum 3000	Magnum 2000	Tornado 2000	Magnum 4000
Tornado 2010	Magnum 2010	Magnum 3010	Magnum 2010	Magnum 2020	Tornado 2010	Magnum 4010
Tornado 2020	Magnum 2020	Magnum 3020	Magnum 2020 with REMS 4" Automatic die head	Tornado 2020 with REMS 4" Automatic die head	Tornado 2020	Magnum 4020
1.1. Capacity						
1.1.1. Thread diameter						
Pipe (including plastic coated)	$\frac{1}{16} - 2"$	$\frac{1}{16} - 2"$	$(\frac{1}{16}) \frac{1}{2} - 3"$	$\frac{1}{16} - 4"$	$\frac{1}{16} - 4"$	$\frac{1}{4} - 4"$
Bolt	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	14 – 60 mm
	$\frac{1}{4} - 2"$	$\frac{1}{2} - 2"$	$\frac{1}{2} - 2"$	$\frac{1}{4} - 2"$	$\frac{1}{4} - 2"$	$\frac{1}{2} - 2"$
1.1.2. Types of threads						
Pipe threads, tapered				R (ISO 7-1, DIN 2999, BSPT), NPT		
Pipe threads, parallel				G (ISO 228-1, DIN 259, BSPP), NPSM		
Threads for conduits				Pg (DIN 40430), IEC		
Bolt threads				M (ISO 261, DIN 13), UNC, BSW		
1.1.3. Thread length						
Pipe threads tapered	standard length	standard length	standard length	standard length	standard length	standard length
Pipe threads parallel Bolt threads	165 mm (6.5") , unlimited by repeated clamping	150 mm (6") , unlimited by repeated clamping	150 mm (6") , unlimited by repeated clamping	165 mm (6.5") , unlimited by repeated clamping	165 mm (6.5") , unlimited by repeated clamping	150 mm (6") , unlimited by repeated clamping
1.1.4. Cutting						
Pipe	$\frac{1}{8} - 2"$	$\frac{1}{8} - 2"$	$\frac{1}{4} - 4"$	$\frac{1}{8} - 2"$	$\frac{1}{8} - 2"$	$\frac{1}{4} - 4"$
1.1.5. Internal deburring						
Pipe	$\frac{1}{4} - 2"$	$\frac{1}{4} - 2"$	$\frac{1}{4} - 4"$	$\frac{1}{4} - 2"$	$\frac{1}{4} - 2"$	$\frac{1}{4} - 4"$

	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020	Magnum 3000 Magnum 3010 Magnum 3020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020 with REMS 4" Automatic die head	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020 with REMS 4" Automatic die head	Magnum 4000 Magnum 4010 Magnum 4020
--	--	---	---	--	---	---

1.1.6. Nipples and double nipples with REMS Nippelspanner (internal clamping) with REMS Nippefix (automatic internal clamping)	$\frac{3}{8}$ – 2"					
	$\frac{1}{2}$ – 4"					

1.1.7. REMS 4" Automatic die head for all types Tornado and Magnum 2000/2010/2020-Typen and types Magnum 3000/3010/3020 (see Fig. 6)				$2\frac{1}{2}$ – 4"	$2\frac{1}{2}$ – 4"
---	--	--	--	---------------------	---------------------

1.2. Spindle speed

Tornado 2000	$\frac{1}{16}$ – 2"	53 – 40 rpm
Magnum 2000	$\frac{1}{4}$ – 2"	53 – 40 rpm
Magnum 3000	$\frac{1}{4}$ – 3"	23 – 20 rpm
Magnum 4000	$\frac{1}{4}$ – 4"	23 – 20 rpm
automatic infinitely variable speed		

Tornado 2010 / 2020	$\frac{1}{16}$ – 2"	52 rpm
Magnum 2010 / 2020	$\frac{1}{4}$ – 2"	52 – 26 rpm
Magnum 3010 / 3020	$\frac{1}{4}$ – 3"	20 – 10 rpm
Magnum 4010 / 4020	$\frac{1}{4}$ – 4"	20 – 10 rpm

also under full load. On heavy duty and weak voltage for larger threads Tornado 26 rpm resp. Magnum 10 rpm.

1.3. Electrical data

Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000	230 V, 1~; 50–60 Hz; 1700 W input, 1200 W output; 8.3 A; Fuse (mains) 16 A (B). Intermittent service 2.5 / 10 min.
	110 V; 1~; 50–60 Hz; 1700 W input, 1200 W output; 16.5 A; Fuse (mains) 30 A (B). Intermittent service 2.5 / 10 min.

Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010	230 V, 1~; 50 Hz; 2100 W input, 1400 W output; 10 A; Fuse (mains) 10 A (B). Intermittent service 7 / 10 min.
---	---

Tornado 2020, Magnum 2020 / 3020 / 4020	400 V; 3~; 50 Hz; 2000 W input, 1500 W output; 5 A; Fuse (mains) 10 A (B). Intermittent service 7 / 10 min.
---	--

1.4. Dimensions (L x W x H)

Tornado 2000	730 x 435 x 280 mm
Tornado 2010 / 2020	730 x 435 x 280 mm
Magnum 2000	870 x 580 x 495 mm
Magnum 2010 / 2020	825 x 580 x 495 mm
Magnum 3000	915 x 580 x 495 mm
Magnum 3010 / 3020	870 x 580 x 495 mm
Magnum 4000	915 x 580 x 495 mm
Magnum 4010 / 4020	870 x 580 x 495 mm

1.5. Weight in kg

	Machine	Tools	Standard accessories
Tornado 2000	31	12	7
Tornado 2010	43	12	7
Tornado 2020	43	12	7
	Machine $\frac{1}{4}$ – 2"	Tools $\frac{1}{4}$ – 2"	Wheel stand
Magnum 2000	75	12	16
Magnum 2010	87	12	16
Magnum 2020	87	12	16
	Machine $2\frac{1}{2}$ – 3"	Tools $\frac{1}{4}$ – 2"	Tools $2\frac{1}{2}$ – 3"
Magnum 3000	79	12	23
Magnum 3010	108	12	23
Magnum 3020	108	12	23
	Machine $2\frac{1}{2}$ – 4"	Tools $\frac{1}{4}$ – 2"	Tools $2\frac{1}{2}$ – 4"
Magnum 4000	81	12	25
Magnum 4010	108	12	25
Magnum 4020	108	12	25

1.6. Noise data

Workstation-related emission data	
Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000	83 dB (A)
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010	75 dB (A)
Tornado 2020	72 dB (A)
Magnum 2020 / 3020 / 4020	74 dB (A)

1.7. Vibrations (all types)

Weighted effective value of acceleration	2,5 m/s ²
--	----------------------

The indicated weighted effective value of acceleration has been measured against standard test procedures and can be used by way of comparison with another device. The indicated weighted effective value of acceleration can also be used as a preliminary evaluation of the exposure.

Attention: The indicated weighted effective value of acceleration can differ during operation from the indicated value, dependent on the manner in which the device is used. Dependent upon the actual conditions of use (periodic duty) it may be necessary to establish safety precautions for the protection of the operator.

2. Preparations for use

Note: Weights above 35 kg (77 lbs) need to be carried by two people, tool set to be carried separately. Pay attention that during transportation and setting up of the machine, with the stand or without it, the center of gravity is high, i.e. top heavy.

2.1. Set up of Tornado 2000, 2010, 2020 (Fig.1–3)

Loosen wing screw (1). Remove tool holder (2). Position the drive unit vertically on both guiding arms (3 + 4) and insert the 3 legs into the gearbox casing until they snap in (fig. 1). Take the machine at the gearbox casing (not at the legs), and put it upright onto the legs (fig. 2). The machine can also be mounted on a bench and be attached with screws. 3 threaded holes are provided on the machine base. Through the attached pattern 3 holes have to be drilled (12 mm Ø drill) through the bench. Then fix the machine with 3 screws (M 10) from underneath.

Push the tool holder on the guiding arms. Push the pressing lever (5) from behind through the shackle on the tool holder and fix the locking ring (6) on the rear guiding arm in such a way that the wing screw is positioned backwards leaving the snap ring groove free. Push the handle (7) on the pressing lever.

Suspend the tray on both screws attached below the gearbox casing and push it sideways right into the slots. Suspend the tray onto the snap ring groove in the rear guiding arm (4). Push the clamping ring of the pressing lever right to the suspension of the tray and fix it.

Put the hose with the suction filter into the tray and push the other end of the hose on the nipple on the back of the tool holder.

Fill with 2 ltrs. of thread cutting oil. Set in the chip tray from the rear.

Never keep running the machine without thread cutting oil.

Put the guide bolt of the die head (8) into the boring of the tool holder and push the die head with axial pressure on the guide bolt and turning movements right to the stop. For transport, the foot switch can be hooked to the screw above the rear clamping chuck (fig. 3).

Set up of Magnum 2000 T, 2010 T, 2020 T, 3000 T, 3010 T, 3020 T, 4000 T, 4010 T, 4020 T (Fig. 8)

Fasten the machine on a workbench or wheel stand (accessory) with the 3 delivered screws. For transport the machine can be lifted at the guide arms in front and at rear with a pipe which is clamped into the hammer and guide chuck. For transport on the wheel stand use pieces of pipe Ø ¾" with length of about 60 cm and fasten the wing screws. If the machine has not to be transported, remove the two wheels.

Fill with 5 ltrs. of thread cutting oil.

Never run the machine without thread cutting oil.

2.2. Set up of Tornado 2000 T, 2010 T, 2020 T (Fig. 7 + 8)

Fasten the machine on a workbench or wheel stand (accessory) with the 3 delivered screws. For transport the machine can be lifted at the front grip pockets of the basin an in rear at the motor or at the material support fixture. For transport on the wheel stand use pieces of pipe Ø ¾" with length of about 60 cm and fasten the wing screws. If the machine has not to be transported, remove the two wheels.

Fill with 5 ltrs. of thread cutting oil.

Never run the machine without thread cutting oil.

Set up of Magnum 2000 T-L, 2010 T-L, 2020 T-L, 3000 T-L, 3010 T-L, 3020 T-L, 4000 T-L, 4010 T-L, 4020 T-L, (Fig. 8)

Fasten the machine on a workbench or stand (accessory) with the 4 delivered screws. For transport the machine can be lifted at the guide arms in front and at rear with a pipe which is clamped into the hammer and guide chuck. Slide clamping ring (10) with wing screw onto the rear guide arm so that the groove remains empty. Put the pan onto the two bolts which are located at the lower end of the gear housing and into the groove at the rear guide arm. Slide clamping ring (10) against the support ring of the pan and tighten it. Hang the hose with filter into the pan. Insert chip tray from the rear.

Fill with 2 ltrs. of thread cutting oil.

Never run the machine without thread cutting oil.

2.3. Electrical supply

Before connecting the machine, check that the mains voltage corresponds with the voltage specified on the rating plate. Use extension cord with earth wiring only. The machine is switched on and off by means of the foot switch (21, Tornado / 4, Magnum). Switch (18, Tornado / 3, Magnum) is used to preselect the direction of rotation and speed. The machine can only be switched on when the emergency-off button (22, Tornado / 5, Magnum) is released and the protection switch (23, Tornado / 6, Magnum) on the pedal switch is depressed. If the machine is connected directly to the mains (without a plug), a 16A main switch must be installed.

2.4. Cooling lubricant

Perfect threading results, long durability of dies as well as utmost protection of the machine are achieved with REMS cooling lubricant.

REMS Spezial cooling lubricant (containing mineral oil) is highly alloyed and suitable for cutting pipe and bolt threads of all types. In addition, it can be washed off with water (officially approved). Mineral oil-based cooling lubricants are not permitted to be used on drinking water pipes in certain countries, e.g. Germany, Austria. In this case, use REMS Sanitol, which contains no mineral oil.

REMS Sanitol cooling lubricant is free of mineral oil, is synthetic, completely water soluble and possesses the lubricating properties of mineral oil. Its use is compulsory in Germany and Austria for drinking water installations and complies with the officially applicable regulations (DVGW Approval No. DW-0201AS2032; OEVGW Approval No. W 1.303; SVGW Approval No. 7808-649).

Use all types of cooling lubricant undiluted!

2.5. Material support

Pipes and bars longer than 2 m must be additionally supported by the height-adjustable REMS Herkules, fitted with steel balls, posing no problems for moving rods and pipes in all directions without tipping over the material support. If the REMS Magnum is mounted on a workbench, the REMS Herkules Y must be used. Capacity of REMS Herkules and REMS Herkules Y: Ø ½" – 4".

2.6. REMS 4"automatic die head

When using the REMS 4"automatic die head, observe the operating instructions supplied with the die head.

3. Operation

3.1. Tools

The die head (8, Tornado / 12, Magnum) is a universal die head. That means for all types of threads for above mentioned sizes, divided in 2 tool sets, only one die head is required. For cutting tapered pipe threads, the length stop (9, Tornado / 13, Magnum) needs to be in the same direction with the closing and opening lever (10, Tornado / 14, Magnum). To cut cylindrical long threads and bolt threads, the length stop (9, Tornado / 13, Magnum) has to be folded away.

Changing dies

The dies can be inserted or changed with the die head mounted on the machine or detached (i.e. on a bench). Slacken clamping lever (11, Tornado / 15, Magnum) but do not remove it. Push the adjusting disc (12, Tornado / 16, Magnum) at the handle away from the clamping lever to the far end position. In this position the dies are put in or taken out. Ensure that the indicated size of thread shown on the back of the dies corresponds to the size of thread to be cut. Furthermore, ensure that the numbers shown on the back of the dies correspond with those indicated on the die holder (14, Tornado / 17, Magnum).

Insert the dies into the die head as far as the ball inside the slot of the die holder snaps in. Once all dies are set, adjust the size of thread by shifting the adjusting disc. Bolt thread must always be set to „Bolt“. Clamp the adjusting disc with the clamping lever, close the die head by pressing the closing and opening lever (10, Tornado / 14, Magnum) down slightly to the right. The die head opens either automatically (with tapered pipe threads), or at any time manually by slight pressure to the left on the closing and opening lever.

If the holding power of the clamping lever (11, Tornado / 15, Magnum) is insufficient (e.g. through blunt dies) when the 2½–3" and the 2½–4" die head is in use, due to the increased cutting force applied, with the result that the die head opens under cutting pressure, the capscrew on the side opposite the clamping lever (11, Tornado / 15, Magnum) must also be tightened.

The pipe cutter (15, Tornado / 18, Magnum) cuts pipes ½–2", resp. 2½–4". The reamer (16, Tornado / 19, Magnum) deburs pipes ½–2" resp. 2½–4". To avoid rotation, latch the reamer sleeve into the reamer arm either in the front or in the back end, depending on the position of the pipe.

3.2. Chuck

A size adjusted clamping sleeve (Art.-No. 343001) is required for sizes < 8 mm when operating with Magnum up to 2" and Tornado, for Magnum up to 4" < 20mm. When ordering the clamping sleeve the required clamping size needs to be provided.

3.2.1. Chuck Tornado (19) and (20)

The self-clamping jaws open and close automatically through left or right turning of the switch (18) and operating the foot switch (21). Pay attention when changing rear and front clamping jaws that the particular clamping jaws are fitted in corresponding to fig. 4 and 5, as otherwise damage will arise. On no account switch on the machine until all clamping jaws and both clamping jaw covers have been fitted.

3.2.2. Chuck Magnum (1) (2)

Quick action hammer chuck (1), guide chuck (2)

The front quick action hammer chuck (1) with the large clamping ring and the movable chuck jaws installed in the chuck jaw carriers ensures secure, concentric clamping with the minimum of force. As soon as the material juts out of the guide chuck (2), it should be closed.

Changing the chuck jaws Magnum

With the clamping ring (22), close the chuck jaws (24) to a clamping diameter of approx. 30 mm. Remove screws of chuck jaws (24). Slide chuck jaws out towards the rear by using an appropriate tool (screw driver). Slide new chuck jaws into the chuck jaw carrier from the front.

3.3. Operation

3.3.1. Tornado

Swing out the tools and bring the tool holder to the right-hand end-position by means of contact lever (5). Feed in the material so that it projects approx. 10 cm out of the chuck (19). Swing down and close the die head (8). Set switch (18) to position 1, then operate footswitch (21); the material will now be clamped automatically. On types 2010 and 2020, the second operating speed can be

selected for sectioning, deburring and small thread cutting operations. To do this, with the machine running, slowly move switch (18) from position 1 to position 2. With the contact lever (5), advance the die head onto the rotating material.

After one or two threads have been cut, the die head will continue to cut automatically. In the case of tapered pipe threads, the die head opens automatically when the standard length of thread is reached. When cutting extended threads or bolt threads, open the die head manually, with the machine running. Release foot switch (21). Set switch (18) to R. Depress foot switch (21) briefly to release the material.

Threads of unlimited length can be cut by reclamping the material, as follows. When the tool holder approaches the machine housing during the thread cutting process, release foot switch (21) but do not open the die head. Set switch (18) to R. Release the material and bring the tool holder and material to the right-hand end-position by means of the contact lever. Switch on the machine again by setting the switch to position 1.

For pipe cutting operations, swing in the pipe cutter (15) and bring it to the desired cutting position by means of the contact lever. The pipe is cut by rotating the spindle clockwise.

The resulting inside burr after cutting will be deburred with the reamer (16).

To drain the thread cutting oil: Take off the hose of the tool holder (2) and hold it into a container. Keep the machine running until the tray is empty. Or: take off the tray and empty it using the pouring spout (17).

3.3.2. Magnum

Swing out the tools and move the tool carrier to the right-hand end position with the aid of the pressing lever (8). Pass the material to be threaded through the opened guide (2) and through the opened chuck (1) so that it extends by about 10 cm from the chuck. Close the chuck until the jaw comes against the material and then, after a short opening movement, jerk it shut once or twice in order to clamp the material firmly. Closing the guide chuck (2) centers the

material that extends from the rear of the machine. Swing down and close the die head. Set the switch (3) to position 1, then operate the foot switch (4). Magnum 2000/3000/4000 is switched on and off with the foot switch (4) only.

On Magnum 2010/3010/4010 and 2020/3020/4020, the second operating speed can be selected for sectioning, deburring and small thread cutting operations. To do this, with the machine running, slowly move switch (3) from position 1 to position 2. With the contact lever (8), advance the die head onto the rotating material.

After one or two threads have been cut, the die head will continue to cut automatically. In the case of tapered pipe threads, the die head opens automatically when the standard length of thread is reached. When cutting extended threads or bolt threads, open the die head manually, with the machine running. Release pedal switch (4). Open quick action hammer chuck, take out material.

Threads of unlimited length can be cut by reclamping the material, as follows. When the tool holder approaches the machine housing during the thread cutting process, release pedal switch (4) but do not open the die head. Release the material and bring the tool holder and material to the right-hand end-position by means of the contact lever. Clamp material again, switch on machine again. For pipe cutting operations, swing in the pipe cutter (18) and bring it to the desired cutting position by means of the contact lever. The pipe is cut by rotating the spindle clockwise.

Remove any burrs inside the pipe resulting from the cutting operation with the pipe reamer (19).

To drain the cooling lubricant: Take off the flexible hose of the tool holder (7) and hold it into a container. Keep the machine running until the oil tray is empty. Or: Remove screw plug (25) and drain trough.

3.4. Production of nipples and double nipples

Use REMS Nippelfix (automatic internal clamping) or REMS Nippelspanner (internal clamping) for threading nipples. Ensure that both sides of the pipe are deburred inside. Always slide the pipe up to the end of the clamping section.

5. Machine Wiring and Electrical Components Tornado

Machine Wiring		Tornado 2000		Tornado 2010		Tornado 2020	
		Wire colour/No.	Terminal	Wire colour/No.	Terminal	Wire colour/No.	Terminal
Foot switch	Mains line	brown blue green/yellow	2 (emergency stop) 2 (emergency stop) \pm casing	brown blue green/yellow	2 (emergency stop) 2 (emergency stop) \pm casing	brown black grey blue green/yellow	1 3 5 A1 \pm casing
	Connecting line	brown blue green/yellow	2 (motor protection) 1 (emergency stop) \pm casing	brown blue green/yellow	2 (motor protection) 1 (emergency stop) \pm casing	black black black black black green/yellow	1 2 3 4 5 2 (emergency stop) \pm casing
	Inner line	red red	1 (emergency stop) \downarrow 13 (button) 14 (button) \downarrow 1 (motor protection)	red red	1 (emergency stop) \downarrow 13 (button) 14 (button) \downarrow 1 (motor protection)	red red	5 → 1 (emerg. stop) 13 → A2
Gearbox	Connecting line	brown blue green/yellow	1 3 \pm casing	brown blue green/yellow	R S \pm casing	black black black black black green/yellow	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 \pm casing
	Motor	black 2 black 5 black 6 black 4 black 3 black 1	4 8 10 6 5 2	red 1 yellow 2 green 3 black white blue	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ \pm casing	red yellow green black white blue white 7/20 white 8/21 green/yellow	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 \pm casing
	Resistor	brown blue	5 12				
	Capacitor			brown blue	C ₁ C ₂		
Base	Electric pump (Machine model "T")	brown blue green/yellow	1 3 \pm casing	brown blue green/yellow	R S \pm casing	brown blue green/yellow	L ₁ L ₂ \pm casing

Electrical Components

Motor	RW 345	REMS	RW 342	REMS	RW 343	REMS
Cam switch	CA 10 C 58751 * FT22V	REMS	CA 10 C 58761 * FT22V	REMS	CA 10 D-U277 * 01 FT22V	REMS
Foot switch	T 5300	REMS	T 5300	REMS	T 5400	REMS
Capacitor			MP 35/100/330	REMS		

To clamp the piece of pipe (with or without thread) with the REMS Nippelspanner, use a screwdriver and turn the spindle to expand the head of the Nippelspanner. Expand only with attached piece of pipe, otherwise damage will arise.

Do not cut nipples with REMS Nippelfix and REMS Nippelspanner shorter than is permitted by the appropriate standard.

3.5. Producing left-handed threads

For left-handed threads only the REMS Magnums 2010, 2020, 4010 and 4020 are suitable. The die head in the tool set holder has to be off-set e.g. by using a M 10x40 screw in order to cut left-handed threads, otherwise the lifting and the start-cutting can be damaged. Set the switch to position "R". Change the hose connections at the coolant pump or for shut off of the coolant pump briefly. Alternatively use a switch valve (Art.No. 342080, accessory), attached to the machine. With the lever on the switch valve (Fig. 9) the direction of flow on the coolant pump is reversed.

4. Service

Disconnect the plug from the mains before starting any repairs! Such work must be carried out only by experts and trained personnel.

4.1. Maintenance

The machine is maintenance free. The gearbox operates in a sealed-off oilbath and therefore needs no lubrication.

4.2. Inspection / Servicing

The motor of the Tornado 2000 / Magnum 2000 / 3000 / 4000 is equipped with carbon brushes. These wear out and therefore need checking from time to time, and, if necessary, changing. Loosen by about 3 mm (1/8") the 4 screws of the motor cap and remove both caps from the motor. See also point 6: Actions in case of trouble.

Machine Wiring and Electrical Components Magnum

Machine Wiring		Magnum 2000/3000/4000		Magnum 2010/3010/4010		Magnum 2020/3020/4020	
		Wire colour/No.	Terminal	Wire colour/No.	Terminal	Wire colour/No.	Terminal
Foot switch	Mains line	brown blue	2 (emergency stop) 2 (emergency stop)	brown blue green/yellow	2 (emergency stop) 2 (emergency stop) ⏚ casing	brown black black blue green/yellow	1 3 5 A1 ⏚ casing
	Connecting line	brown blue	2 (motor protection) 1 (emergency stop)	brown blue green/yellow	2 (motor protection) 1 (emergency stop) ⏚ casing	black black black black black green/yellow	2 4 6 14 2 (emergency stop) ⏚ casing
	Inner lines	red red	1 (emergency stop) ↓ 13 (button) 14 (button) ↓ 1 (motor protection)	red red	1 (emergency stop) ↓ 13 (button) 14 (button) ↓ 1 (motor protection)	red red	5 → 1 (emerg. stop) 13 → A2
Gearbox	Connecting line	brown blue	2 1	brown blue green/yellow	R S ⏚ casing	black black black black black green/yellow	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ⏚ casing
	Motor	black 2 black 5 black 6 black 4 black 3 black 1	6 5 3 4 blue	red yellow green black white blue green/yellow	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ ⏚ casing	red yellow green black white blue white 7/20 white 8/21 green/yellow	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 ⏚ casing
	Capacitor			brown blue	C ₁ C ₂		
Electrical Components							
Motor	RW 345	REMS	RW 342 CA 10 C 58761 * FT22V	REMS	RW 343 CA 10 D-U277 * 01 FT22V	REMS	
Cam switch	T 5310	REMS	T 5300 MP 35/100/330	REMS	T 5400	REMS	REMS
Foot switch							
Capacitor							

6. Actions in case of trouble

6.1. Trouble: Machine does not start.

Cause:

- Emergency switch not unlocked.
- Protective motor switch engaged.
- Worn out or faulty brushes (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.2. Trouble: Machine does not pull through.

Cause:

- Dies are blunt.
- Poor-quality cooling lubricant.
- Circuit overloaded.
- Wire cross-section of extension cord too small.
- Bad contacts at the plug connections.
- Worn out brushes (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.3. Trouble: Low or non-existent oil supply at die head.

Cause:

- Pump defective.
- Insufficient cooling lubricant in the oil tray.
- Strainer in intake clogged.

6.4. Trouble: Dies too far open in spite of correct scale setting.

Cause:

- Die head not closed.

6.5. Trouble: Die head does not open.

Cause:

- Thread was cut to the next pipe diameter up with die head opened.
- Length stop folded away.

6.6. Trouble: No workable thread.

Cause:

- Dies are blunt.
- Dies are wrongly positioned: see numbers.
- Low or non-existent oil supply.
- Poor-quality cooling lubricant.
- Feed movement of tool holder hindered.

6.7. Trouble: Pipe slips in the chucks.

Cause:

- Clamping jaws very dirty.
- Use special chucking jaws for pipes with thick plastic sheathing.
- Clamping jaws worn.

7. Manufacturer's Warranty

The warranty period shall be 12 months from delivery of the new product to the first user but shall be a maximum of 24 months after delivery to the Dealer. The date of delivery shall be documented by the submission of the original purchase documents, which must include the date of purchase and the designation of the product. All functional defects occurring within the warranty period, which are clearly the consequence of defects in production or materials, will be remedied free of charge. The remedy of defects shall not extend or renew the guarantee period for the product. Damage attributable to natural wear and tear, incorrect treatment or misuse, failure to observe the operational instructions, unsuitable operating materials, excessive demand, use for unauthorized purposes, interventions by the Customer or a third party or other reasons, for which REMS is not responsible, shall be excluded from the warranty.

Services under the warranty may only be provided by customer service stations authorized for this purpose by REMS. Complaints will only be accepted if the product is returned to a customer service station authorized by REMS without prior interference in an unassembled condition. Replaced products and parts shall become the property of REMS.

The user shall be responsible for the cost of shipping and returning the product.

The legal rights of users, in particular the right to claim damages from the Dealer, shall not be affected.

8. Spare parts lists

For spare parts lists, see www.rems.de under Downloads.

Traduction de la notice d'utilisation originale

REMS Tornado 2000 / 2010 / 2020

1	Vis à oreilles	13	Bouton sphérique/empreinte
2	Porte-outils	14	Porte-peignes
3	Bras de guidage avant	15	Coupe-tubes
4	Bras de guidage arrière	16	Ébavureur intérieur
5	Levier d'appui	17	Bac d'écoulement
6	Anneau de serrage	18	Interrupteur
7	Poignée	19	Mandrin
8	Tête de filetage	21	Interrupteur à pedale
9	Butée longitudinale	22	Interrupteur d'arrêt d'urgence
10	Levier de fermeture et d'ouverture	23	Interrupter – disjoncteur de protection
11	Levier de serrage	24	Boulon de guidage
12	Rondelle de réglage		

REMS Magnum 2000 / 2010 / 2020 / 3000 / 3010 / 3020 / 4000 / 4010 / 4020

1	Mandrin à chocs à serrage rapide	13	Butée longitudinale
2	Mandrin arrière de centrage	14	Levier de fermeture et d'ouverture
3	Interrupteur droite-gauche	15	Levier de serrage
4	Interrupteur à pédales	16	Rondelle de réglage
5	Interrupteur d'arrêt d'urgence	17	Porte-peignes
6	Interrupteur-disjoncteur de protection	18	Coupe-tubes
7	Porte-outils	19	Ébavureur intérieur
8	Levier d'appui	20	Bac pour produit réfrigérant
9	Poignée	21	Bac à copeaux
10	Anneau de serrage avec vis à oreilles	22	Anneau de serrage
11	Vis à oreilles	23	Porte-mors de serrage
12	Tête de filetage	24	Mors de serrage
		25	Bouchon obturateur



Consignes générales de sécurité

ATTENTION ! Toutes les directives doivent être lues. Le non-respect des instructions présentées ci-après peut entraîner un risque de décharge électrique, de brûlures et/ou d'autres blessures graves. Le terme utilisé ci-après « appareil électrique » se réfère aux outils électriques sur secteur (avec câble de réseau), aux outils électriques sur accu (sans câble de réseau), aux machines et aux outils électriques. N'utiliser l'appareil que pour accomplir les tâches pour lesquelles il a été spécialement conçu et conformément aux prescriptions relatives à la sécurité du travail et à la prévention des accidents.

CONSERVER PRECIEUSEMENT CES INSTRUCTIONS

A) Poste de travail

- a) **Maintenir le poste de travail propre et rangé.** Le désordre et un poste de travail non éclairé peuvent être source d'accident.
- b) **Ne pas travailler avec l'appareil électrique dans un milieu où il existe un risque d'explosion, notamment en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.** Les appareils électriques produisent des étincelles qui peuvent mettre le feu à la poussière ou aux vapeurs.
- c) **Tenir les enfants et des tierces personnes à l'écart pendant l'utilisation de l'appareil électrique.** Il y a un risque de perte de contrôle de la machine en cas de distraction.

B) Sécurité électrique

- a) **La fiche mâle de l'appareil électrique doit être appropriée à la prise de courant.** La fiche mâle ne doit en aucun cas être modifiée. Ne pas utiliser d'adaptateur de fiche mâle avec un appareil électrique avec mise à la terre. Des fiches mâles non modifiées et des prises de courant appropriées réduisent le risque d'une décharge électrique. Si l'appareil est doté d'un conducteur de protection, ne brancher la fiche mâle que sur une prise de courant avec mise à la terre. Sur chantier, en plein air ou sur un autre mode d'installation, n'utiliser l'appareil électrique qu'avec un dispositif de protection à courant de défaut de 30 mA (déclencheur par courant de défaut) sur réseau.
- b) **Eviter le contact avec des surfaces mises à la terre, comme les tubes, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs.** Il y a un risque élevé de décharge électrique lorsque le corps est en contact avec la terre.
- c) **Tenir l'appareil électrique à l'écart de la pluie ou de milieux humides.** La pénétration d'eau dans un appareil électrique augmente le risque de décharge électrique.
- d) **Ne pas utiliser le câble pour des fins auxquelles il n'a pas été prévu, notamment pour porter l'appareil, l'accrocher ou pour débrancher l'appareil en tirant sur la fiche mâle.** Tenir le câble éloigné de la chaleur, de l'huile, des angles vifs et des pièces en mouvement de l'appareil. Des câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque de décharge électrique.
- e) **Si vous travaillez avec l'appareil électrique à l'extérieur, n'utiliser que des rallonges autorisées pour les travaux à l'extérieur.** L'utilisation d'une rallonge appropriée pour l'extérieur réduit le risque de décharge électrique.

C) Sécurité des personnes

Ces appareils ne sont pas destinés à être utilisés par des personnes (enfants compris) ayant des facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne leur fournisse les instructions nécessaires à l'utilisation de l'appareil ou ne les contrôle. Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec cet appareil.

- a) Etre vigilant, veiller à ce que l'on fait et se mettre au travail et rester raisonnable lorsque l'on utilise un appareil électrique. Ne pas utiliser l'appareil électrique en étant fatigué ou en étant sous l'influence de drogues, d'alcools ou de médicaments.** Un moment d'inattention lors de l'utilisation de l'appareil peut entraîner des blessures graves.
- b) Porter des équipements de protection individuelle et toujours des lunettes de protection.** Le port d'équipements de protection individuelle, comme un masque respiratoire, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de protection ou une protection acoustique selon le type de l'utilisation de l'appareil électrique, réduit le risque de blessures.
- c) Eviter toute utilisation involontaire ou incontrôlée.** Veiller à ce que l'interrupteur soit en position «Off» avant l'enfichage sur la prise de courant. Transporter un appareil électrique avec le doigt sur l'interrupteur ou brancher un appareil en marche au secteur peut entraîner des accidents. Ne jamais porter un interrupteur.
- d) Eloigner les outils de réglage ou tournevis avant la mise en service de l'appareil électrique.** Un outil ou une clé se trouvant dans une pièce en mouvement de l'appareil peut entraîner des blessures. Ne jamais approcher la main de pièces en mouvement (tournantes).
- e) Ne pas se surestimer.** Veiller à une position sûre et garder l'équilibre à tout moment. De ce fait, l'appareil peut être mieux contrôlé dans des situations inattendues.
- f) Porter des vêtements appropriés.** Ne pas porter de vêtements amples, ni de bijoux. Ecartez les cheveux, les vêtements et les gants des pièces en mouvement. Des vêtements amples, des bijoux ou des cheveux longs pourraient être happés par des pièces en mouvement.
- g) Si des dispositifs d'aspiration et de réception de poussière peuvent être montés, veiller à ce qu'ils soient branchés et utilisés correctement.** L'utilisation de ces dispositifs réduit les dangers liés à la poussière.
- h) Ne confier l'appareil électrique qu'à du personnel spécialement formé.** Utilisation interdite aux jeunes de moins de 16 ans, sauf en cas de formation professionnelle et sous surveillance d'une personne qualifiée.
- D) Manipulation et utilisation appropriée des appareils électriques**
- a) Ne pas surcharger l'appareil électrique.** Utiliser l'appareil électrique approprié à votre travail. Avec les appareils électriques adéquats, le travail est meilleur et plus sûr dans le domaine d'utilisation indiqué.
- b) Ne pas utiliser d'appareils électriques dont l'interrupteur est défectueux.** Un appareil électrique qui ne s'allume ou ne s'éteint plus est dangereux et doit être réparé.
- c) Retirer la fiche mâle de la prise de courant avant d'effectuer des réglages sur l'appareil, de changer des pièces ou de ranger l'appareil.** Cette mesure de sécurité empêche une mise en marche involontaire de l'appareil.
- d) Tenir les appareils électriques inutilisés hors de portée des enfants.** Ne pas confier l'appareil électrique à des personnes non familiarisées avec son utilisation ou qui n'ont pas lu ces directives. Les appareils électriques sont dangereux s'ils sont utilisés par des personnes non expérimentées.
- e) Prendre soin de l'appareil électrique.** Contrôler si les pièces en mouvement de l'appareil fonctionnent impeccablement et ne coincent pas, si aucune pièce n'est cassée ou endommagée de telle manière à affecter le fonctionnement de l'appareil. Avant l'utilisation de l'appareil électrique, faire réparer les pièces endommagées par des professionnels qualifiés ou par une station S.A.V. agréée REMS. De nombreux accidents sont dus à un défaut d'entretien des outils électriques.
- f) Tenir les outils de coupe aiguisés et propres.** Des outils de coupe avec des arêtes bien aiguisées et bien entretenues coincent moins et sont plus faciles à utiliser.
- g) Sécuriser les pièces à travailler.** Utiliser des dispositifs de serrage ou un étai pour immobiliser la pièce à travailler. Ainsi, elle est mieux retenue qu'à la main et en plus les deux mains sont libres pour le maniement de l'appareil.
- h) Utiliser les appareils électriques, les accessoires, les outils etc. conformément à ces directives et comme cela est prescrit pour ce type spécifique d'appareil.** Tenir compte des conditions de travail et de la tâche à réaliser. Utiliser les appareils électriques pour accomplir des tâches différentes de celles pour lesquelles ils ont été conçus peut entraîner des situations dangereuses. Pour des raisons de sécurité, toute modification injustifiée de l'appareil électrique est formellement interdite.

- E) Manipulation et utilisation conformes d'appareils sur accu**
- a) S'assurer que l'appareil électrique est éteint, avant de brancher l'accu.** Le branchement d'un accu sur un appareil électrique en marche peut entraîner des accidents.
- b) Charger les accus uniquement avec les chargeurs recommandés par le fabricant.** Il y a un risque d'incendie si un chargeur, approprié pour un type précis d'accus, est utilisé avec d'autres accus.
- c) N'utiliser que les accus prévus à cet effet avec les appareils électriques.** L'utilisation d'autres accus peut entraîner des blessures et des risques d'accident.
- d) Tenir l'accu non utilisé éloigné de trombones de bureau, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques pouvant provoquer un court-circuit entre les bornes de l'accu.** Un court-circuit entre les bornes de l'accu peut provoquer des blessures et un risque d'incendie.
- e) En cas de mauvaise utilisation, il peut y avoir des fuites de liquide.** Eviter le contact avec ce liquide. En cas de contact, rincer à l'eau. Si le liquide pénètre dans les yeux, rincer à l'eau et consulter immédiatement un médecin. Des fuites de liquide provenant de l'accu peuvent entraîner des irritations de la peau ou des brûlures.
- f) Ne pas utiliser le chargeur si les températures du chargeur ou les températures ambiantes sont inférieures à 5°C/40°F ou supérieures à 40°C/105°F.**
- g) Ne pas jeter les accus défectueux dans les ordures ménagères, mais les remettre à une station S.A.V. agréée, sous contrat avec REMS, ou à une société spécialisée dans le traitement des déchets.**
- F) Service après-vente**
- a) Faire réparer son appareil uniquement par des professionnels qualifiés en utilisant des pièces d'origines.** Cela garantit et prolonge dans le temps la sécurité de l'appareil.
- b) Suivre les prescriptions de maintenance et les recommandations pour le changement des outils.**
- c) Contrôler régulièrement le câble de raccordement de l'appareil électrique et, s'il est endommagé, le faire remplacer par un professionnel qualifié ou par une station S.A.V. agréée REMS. Contrôler régulièrement les rallonges et les remplacer si elles sont endommagées.**



Consignes particulières de sécurité

- La machine est commandée par un interrupteur spécial de sécurité à pédale, avec arrêt d'urgence en marche par impulsion. Si le danger ainsi créé par la rotation de la pièce à usiner ne peut pas être discerné à partir du poste opérateur, alors des mesures de sécurité sont à prévoir, par ex. larrêt.
- Les travaux, comme p.ex. la mise en place du chauvre, le montage et démontage, le filetage avec les filières à main, le travail avec des coupes-tubes, ainsi que de maintenir les pièces à usiner avec les mains (au lieu d'utiliser des supports) ne sont pas permis lors du fonctionnement de la machine.
- S'il y a risque de cassure ou que la pièce ne tourne pas rond (dépendant de la longueur et du diamètre du matériel, ainsi que de la vitesse de rotation), ou s'il y a mauvaise stabilité de la machine utiliser suffisamment de servantes réglables en hauteur (REMS Herkules).
- Ne jamais mettre les mains dans le mandrin de serrage.
- Serrer les bouts de tubes courts seulement avec REMS Nippelspanner ou REMS Nippelfix.
- Du gaz propulseur (butane) favorable à l'environnement, mais inflammable, est ajouté à nos huiles de coupe REMS sous forme de sprays (REMS Spezial, REMS Sanitol). Les sprays sont sous pression, ne pas les ouvrir violemment. Protéger de la radiation solaire et de l'échauffement au-dessus de 50°C.
- Il faut éviter les contacts intensifs de la peau avec les lubrifiants et utiliser des produits de protection appropriés.
- Pour des raisons d'hygiène, il faut nettoyer régulièrement le bas en le débarrassant des impuretés et des capeaux, au moins une fois par an.
- Aucune vérification des lubrifiants à faire, puisqu'il faut, par la consommation, refaire constamment le plein.
- Les lubrifiants concentrés ne doivent en aucun cas parvenir dans les canalisations, dans les eaux ou dans le sol. Les résidus des lubrifiants sont à remettre à des entreprises d'élimination spécialisées. Le code de déchet pour les lubrifiants avec huile minérale est 54401 et celui des lubrifiants synthétiques 54109.

1. Caractéristiques techniques

Tornado 2000	Magnum 2000	Magnum 3000	Magnum 2000	Tornado 2000	Magnum 4000
Tornado 2010	Magnum 2010	Magnum 3010	Magnum 2010	Tornado 2010	Magnum 4010
Tornado 2020	Magnum 2020	Magnum 3020	Magnum 2020	Tornado 2020	Magnum 4020

1.1. Domaine d'application

1.1.1. Diamètres de filetage

Tubes (même avec gaine en plastique)	1/16 – 2"	1/16 – 2"	(1/16) 1/2 – 3"	1/16 – 4"	1/16 – 4"	1/4 – 4"
Barres	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	14 – 60 mm

1/4 – 2" 1/2 – 2" 1/4 – 2"

1.1.2. Type de filetage

Filetage conique droite sur tubes	R (ISO 7-1, DIN 2999, BSPT), NPT
Filetage cylindrique droit sur tubes	G (ISO 228-1, DIN 259, BSPP), NPSM
Filetage sur tubes blindés	Pg (DIN 40430), IEC
Filetage sur barres	M (ISO 261, DIN 13), UNC, BSW

	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020	Magnum 3000 Magnum 3010 Magnum 3020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020 Avec tête de filetage automatique REMS 4"	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020	Magnum 4000 Magnum 4010 Magnum 4020
1.1.3. Longueurs de filetage						
Filetage conique sur tubes	longueur normalisée	longueur normalisée	longueur normalisée	longueur normalisée	longueur normalisée	longueur normalisée
Filetage cylindrique sur tubes	165 mm (illimités, à condition de reprendre le serrage autant de fois que nécessaire)	150 mm (illimités, à condition de reprendre le serrage autant de fois que nécessaire)	150 mm (illimités, à condition de reprendre le serrage autant de fois que nécessaire)	165 mm (illimités, à condition de reprendre le serrage autant de fois que nécessaire)	165 mm (illimités, à condition de reprendre le serrage autant de fois que nécessaire)	150 mm (illimités, à condition de reprendre le serrage autant de fois que nécessaire)
Filetage sur barres						
1.1.4. Couper Tubes	1/8 – 2"	1/8 – 2"	1/4 – 4"	1/8 – 2"	1/8 – 2"	1/4 – 4"
1.1.5. Ebavurage intérieur Tubes	1/4 – 2"	1/4 – 2"	1/4 – 4"	1/4 – 2"	1/4 – 2"	1/4 – 4"
1.1.6. Nipples simples et doubles avec REMS Nippelspanner (serrage intérieur) avec REMS Nippelfix (serrage intérieur automatique)	3/8 – 2"	3/8 – 2"	3/8 – 2"	3/8 – 2"	3/8 – 2"	3/8 – 2"
1.1.7. REMS Tête de filetage automatique 4" pour tous types de Tornado et Magnum 2000/2010/2020 et Magnum 3000/3010/3020 (siehe Fig. 6)				2 1/2 – 4"	2 1/2 – 4"	2 1/2 – 4"
1.2. Vitesse de rotation						
Tornado 2000	1/16 – 2"	53 – 40 1/min				
Magnum 2000	1/4 – 2"	53 – 40 1/min				
Magnum 3000	1/4 – 3"	23 – 20 1/min				
Magnum 4000	1/4 – 4"	23 – 20 1/min				
réglage automatique et continu de la vitesse						
Tornado 2010 / 2020	1/16 – 2"	52 1/min				
Magnum 2010 / 2020	1/4 – 2"	52 – 26 1/min				
Magnum 3010 / 3020	1/4 – 3"	20 – 10 1/min				
Magnum 4010 / 4020	1/4 – 4"	20 – 10 1/min				
même à pleine charge. Pour charges importantes et lorsque le courant d'alimentation est insuffisant pour grands diamètres Tornado 26 1/min, Magnum 10 1/min.						
1.3. Caractéristiques électriques						
Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000		230 V, 1~; 50–60 Hz; 1700 W absorbé, 1200 W restitué; 8,3 A; Fusible (réseau) 16 A (B). Service discontinu 2,5 / 10 min.				
		110 V; 1~; 50–60 Hz; 1700 W absorbé, 1200 W restitué; 16,5 A; Fusible (réseau) 30 A (B). Service discontinu 2,5 / 10 min.				
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010		230 V, 1~; 50 Hz; 2100 W absorbé, 1400 W restitué; 10 A; Fusible (réseau) 10 A (B). Service discontinu 7 / 10 min.				
Tornado 2020, Magnum 2020 / 3020 / 4020		400 V; 3~; 50 Hz; 2000 W absorbé, 1500 W restitué; 5 A; Fusible (réseau) 10 A (B). Service discontinu 7 / 10 min.				
1.4. Dimensions (L x l x h)						
Tornado 2000	730 x 435 x 280 mm					
Tornado 2010 / 2020	730 x 435 x 280 mm					
Magnum 2000	870 x 580 x 495 mm					
Magnum 2010 / 2020	825 x 580 x 495 mm					
Magnum 3000	915 x 580 x 495 mm					
Magnum 3010 / 3020	870 x 580 x 495 mm					
Magnum 4000	915 x 580 x 495 mm					
Magnum 4010 / 4020	870 x 580 x 495 mm					
1.5. Poids (kg)						
Tornado 2000	Machine 31	Outils 12		Equipements standards 7		
Tornado 2010	43	12		7		
Tornado 2020	43	12		7		
	Machine 1/4 – 2"	Outils 1/4 – 2"		Chariot mobile		
Magnum 2000	75	12		16		
Magnum 2010	87	12		16		
Magnum 2020	87	12		16		
	Machine 2 1/2 – 3"	Outils 1/4 – 2"	Werkzeuge 2 1/2 – 3"			
Magnum 3000	79	12	23	16		
Magnum 3010	108	12	23	16		
Magnum 3020	108	12	23	16		
	Machine 2 1/2 – 4"	Outils 1/4 – 2"	Werkzeuge 2 1/2 – 4"			
Magnum 4000	81	12	25	16		
Magnum 4010	108	12	25	16		
Magnum 4020	108	12	25	16		
1.6. Information sonore						
Valeur émissive relative au poste de travail						
Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000		83 dB (A)				
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010		75 dB (A)				
Tornado 2020		72 dB (A)				
Magnum 2020 / 3020 / 4020		74 dB (A)				

1.7. Vibrations (tous types)

Valeur effective pondérée de l'accélération

2,5 m/s²

Le niveau moyen de vibrations a été mesuré au moyen d'un protocole d'essai normalisé et peut servir pour effectuer une comparaison avec un autre appareil. Le niveau moyen de vibrations peut également être utilisé pour l'évaluation de l'exposition.

Attention! Le niveau moyen de vibrations est susceptible de varier en fonction des conditions d'utilisation de l'appareil. En fonction de l'utilisation effective (fonctionnement intermittent), il peut être nécessaire de prévoir des mesures spéciales de protection de l'utilisateur.

2. Mise en service

Indication: Tous poids dépassant 35 kg est à porter par 2 personnes, porter les jeux d'outils séparément. Lors du transport et de la pose de la machine, veiller au bon équilibre de la machine avec ou sans support.

2.1. Installation Tornado 2000, 2010, 2020 (Fig.1-3)

Desserter la vis à oreilles (1), déposer le porte-outils (2). Poser la machine verticalement sur les deux bras de guidage (3 + 4), engager les trois pieds tubulaires dans le carter jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent (fig.1). Saisir la machine par le carter (et non par les pieds!) et la mettre sur les pieds (fig. 2).

La machine peut également être posée et boulonnée sur établi (elle comporte à cet effet trois taraudés à sa partie inférieure). Pour procéder à l'installation, percer à travers de l'établi trois trous Ø 12 mm selon le gabarit fourni avec la machine et boulonner la machine par dessous avec trois vis M 10.

Faire glisser le porte-outils le long des bras de guidage. Enfiler le levier d'appui (5) par l'arrière en le faisant passer par le collier se trouvant sur le porte-outils, puis faire glisser l'anneau de serrage (6) sur le bras de guidage arrière en s'arrangeant pour que la vis à oreilles soit tournée vers l'arrière et pour que la gorge de l'anneau reste dégagée. Mettre la poignée (7) sur le levier d'appui.

Enfiler le bac sur les deux têtes de vis placées à la partie inférieure du carter et le faire glisser vers la droite dans les fentes. Suspendre le bac à la gorge se trouvant sur le bras de guidage arrière (4). Faire glisser l'anneau de serrage du levier d'appui jusqu'à ce qu'il vienne toucher le dispositif de suspension du bac et le bloquer dans cette position. Plonger au fond du bac l'extrémité du tuyau comprenant la crêpine d'aspiration et brancher l'autre extrémité de ce tuyau au raccord se trouvant à l'arrière du porte-outils.

Verser 2 litres d'huile de coupe et mettre en place le bac à copeaux par l'arrière.
Ne jamais faire fonctionner la machine sans huile de coupe.

Introduire l'axe de guidage de la tête de filetage (8) dans le trou correspondant du porte-outils en la faisant glisser jusqu'à refus (pour cela, appliquer une pression axiale et imprimer à la tête des mouvements alternatifs).

Pour le transport, accrocher l'interrupteur à pédale dans la vis qui se trouve au-dessus du mandrin arrière (fig. 3).

Installation Magnum 2000 T, 2010 T, 2020 T, 3000 T, 3010 T, 3020 T, 4000 T, 4010 T, 4020 T (Fig. 8)

Fixer la machine sur l'établi ou sur le chariot mobile (accessoire) avec les trois vis fournies. Pour le transport, la machine peut être soulevée suivant le cas, devant aux bras de guidage, et derrière par un tube serré dans le mandrin de centrage. Pour le transport sur le chariot, introduire des tubes Ø ¾" d'environ 60 cm de long dans les deux tubulures latérales du chariot et fixer avec des vis à oreilles. Si la machine n'est pas destinée à être transportée, on pourra en retirer les deux roues.

Verser 5 litres d'huile de coupe.

Ne jamais faire fonctionner la machine sans huile de coupe.

2.2. Installation Tornado 2000 T, 2010 T, 2020 T (Fig. 7 + 8)

Fixer la machine sur l'établi ou sur le chariot (accessoire) avec les trois vis fournies. Pour le transport, la machine peut être soulevée soit, devant aux poignées qui se trouvent sur le chariot, soit derrière au moteur, ou selon le cas au support du matériel. Pour le transport sur le chariot, introduire des tubes Ø ¾" d'environ 60 cm de long dans les deux tubulures latérales du chariot et fixer avec des vis à oreilles. Si la machine n'est pas destinée à être transportée, on pourra en retirer les deux roues.

Verser 5 litres d'huile de coupe.

Ne jamais faire fonctionner la machine sans huile de coupe.

Installation Magnum 2000 T-L, 2010 T-L, 2020 T-L, 3000 T-L, 3010 T-L, 3020 T-L, 4000 T-L, 4010 T-L, 4020 T-L (Fig. 8)

Fixer la machine sur l'établi ou sur le support (accessoire) avec les quatre vis fournies. Pour le transport, la machine peut être soulevée suivant le cas, devant aux bras de guidage, et derrière par un tube serré dans le mandrin de centrage. Faire glisser l'anneau de serrage (10) avec la vis à oreilles sur le bras de guidage arrière, de telle sorte que la gorge reste dégagée. Accrocher le bac à l'arrière aux deux vis placées à la partie inférieure du carter, et à l'avant dans la gorge se trouvant sur le bras de guidage arrière. Faire glisser l'anneau de serrage (10) jusqu'à ce qu'il touche la suspension du bac et le serrer. Plonger le tuyau avec la crêpine d'aspiration dans le bac. Mettre en place le bac à copeaux par l'arrière.

Verser 2 litres d'huile de coupe.

Ne jamais faire fonctionner la machine sans huile de coupe.

2.3. Branchement électrique

Avant de brancher la machine, vérifier que la tension du secteur correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique. Si une rallonge électrique est nécessaire, utiliser un câble de 2,5 mm² de section. N'utiliser qu'une rallonge avec protection par mise à la terre. La machine se met en fonction moyennant l'interrupteur à pédale (21, Tornado / 4, Magnum). L'interrupteur (18, Tornado / 3, Magnum) sert à la présélection du sens et de la vitesse de rotation. La machine ne peut être mise en marche avant que l'interrupteur d'arrêt d'urgence (22 Tornado, 5 Magnum) ne soit déverrouillé et que l'interrupteur-disjoncteur de protection (23, Tornado / 6, Magnum) sur l'interrupteur à pédale soit actionné. Une machine directement rattachée au réseau secteur (sans prise au connexion intermédiaire) doit impérativement être équipée d'un interrupteur général 16A.

2.4. Huiles de coupe

Pour obtenir un excellent filetage, une longue durée de vie des peignes et pour ménager au maximum la machine, il convient d'utiliser les huiles de coupe REMS.

L'huile **REMS Spezial** (hautement alliée, contenant de l'huile minérale) peut être utilisée pour les filetages de tous types sur tubes et barres. Elle est en outre lavable à l'eau courante (propriété démontrée par expertises) et peut par conséquent être employée dans les conduites d'eau potable. L'emploi d'huiles de coupe à base minérale pour le filetage de conduites d'eau potable est interdit dans certains pays (Allemagne, Autriche, par exemple). Employer dans ce cas l'huile synthétique REMS Sanitol.

L'huile **REMS Sanitol** est une huile synthétique totalement soluble dans l'eau et exempte d'huile minérale. Elle a cependant pouvoir lubrifiant. Son emploi dans les conduites d'eau potable est obligatoire en R.F.A. comme en Autriche et en Suisse et elle répond aux réglementations en vigueur (DVGW n° DW-0201AS2032, ÖVGW n° W 1.303, SVGW n° 7808-649).

Les huiles de coupe REMS ne doivent jamais être diluées.

2.5. Support du matériel

Les tubes et barres à partir de 2 m de longueur doivent être reposés sur le REMS Herkules réglable en hauteur. Ce pied est équipé de billes d'acier de manière à pouvoir, sans basculer, permettre aux tubes et barres de coulisser. Dans le cas où la REMS Magnum est fixée sur un établi, il faut employer le REMS Herkules Y: Ø 1/8 – 4".

2.6. REMS Tête de filetage automatique 4"

Lors de l'emploi de la REMS tête de filetage automatique 4", tenir compte du mode d'emploi fourni avec la tête de filetage automatique4".

3. Fonctionnement

3.1. Outils

La tête de filetage (8, Tornado / 12, Magnum) est une tête de filetage universelle, ce qui revient à dire que c'est la même tête qui sert pour tous les types de filetage décrits en 1.1.2. Elle est réglée de série de manière à s'ouvrir automatiquement, dans le cas de filetages coniques, lorsque la longueur normalisée de filetage est atteinte. Pour réaliser des filetages cylindriques longs et des filetages sur barres, la butée longitudinale (9, Tornado / 13 Magnum) doit être relevée.

Changement de peignes

Il est possible de mettre en place ou de remplacer les peignes non seulement si la tête est montée, mais aussi si elle est démontée (par ex. sur l'établi). Pour cela, déverrouiller le levier de serrage (11, Tornado / 15, Magnum), mais ne pas le dévisser. Pousser le disque de réglage (12, Tornado / 16, Magnum) sur la poignée du levier de serrage en position extrême. Cette position permet de sortir et de changer les peignes, en veillant cependant à ce que le diamètre de filetage indiqué sur la face arrière des peignes correspond bien au diamètre du filetage à réaliser. Vérifier également que les numéros figurant sur la face arrière des peignes correspondent bien à ceux portés sur le porte-peignes (14 Tornado / 17, Magnum).

Enfoncer les peignes dans la tête de filetage jusqu'à ce que les billes se trouvant dans les fentes du porte-peignes viennent s'encliquer. Une fois tous les peignes en place, il suffit de déplacer la rondelle de réglage pour obtenir le diamètre de filetage souhaité. Pour filer sur barres, mettre le dispositif sur "BOLT". Bloquer la rondelle de réglage par l'intermédiaire du levier de serrage. Fermer la tête de filetage. A cet effet, appuyer énergiquement vers le bas et à droite sur le levier de fermeture et d'ouverture (10, Tornado / 14, Magnum). La tête de filetage s'ouvre soit automatiquement (filetages coniques terminés), soit à la main, en poussant légèrement ce même levier vers la gauche.

Si, en raison d'une force de coupe plus élevée (peignes émoussés, par exemple), la force exercée par le levier de serrage (11, Tornado / 15, Magnum) ne suffit pas à maintenir les têtes de 2½–3" et de 2½–4" en place, c'est-à-dire si elles venaient à s'ouvrir du fait des trop grands efforts appliqués, il faut alors en outre serrer la vis à tête cylindrique sur le côté opposé du levier de serrage (11, Tornado / 15, Magnum).

Le coupe-tubes (15, Tornado / 18, Magnum) sert à couper les tubes de ¼–2" et de 2½–4".

L'ébavureur intérieur (16 Tornado / 19, Magnum) s'utilise pour les tubes de ¼–2" et de 2½–4". Faire basculer l'ébavureur en le tirant vers soi. Tourner la broche pour dégager l'ébavureur et la pousser à fond en fixant l'ergot dans son encoche.

3.2. Mandrins

Un manchon de serrage adapté au diamètre (code 343001) est nécessaire

pour Magnum jusqu'à 2" et Tornado de diamètres < 8 mm, pour Magnum jusqu'à 4" pour le serrage de diamètres < 20 mm. Pour commander le manchon de serrage, indiquer le diamètre de serrage souhaité.

3.2.1. Mandrins Tornado (19) et (20)

Les mâchoires à centrage automatique s'ouvrent ou se ferment lorsqu'on tourne l'interrupteur (18) vers la gauche ou vers la droite et lorsqu'on presse l'interrupteur à pédale (21). Lorsqu'on remplace les mâchoires avant et arrière, veiller sous peines d'avaries à remonter les diverses mâchoires comme indiqué par les fig. 4 et 5. La machine ne peut en aucun cas être mise en route avant que tous les peignes de serrage et les deux couvercles aux extrémités des mandrins de serrage ne soient montés.

3.2.2. Mandrins Magnum (1) (2)

Mandrin à chocs à serrage rapide (1), mandrin arrière de centrage (2)

Le mandrin avant à chocs et à serrage rapide (1) avec grand anneau de serrage et les mors de serrage mobiles incorporées dans le porte-mors, garantit un serrage centré et sûr à la moindre dépense d'énergie. Fermer le mandrin de serrage (2) situé à l'arrière lorsque le tube est en position.

Changement des mors de serrage Magnum

Fermer les mors de serrage (24) et l'anneau de serrage (22) jusqu'à un diamètre de serrage d'environ 30 mm. Enlever les vis des mors de serrage (24). Pousser les mors de serrage avec un outil approprié (tournevis) vers l'arrière. Introduire par l'avant les nouveaux mors de serrage avec vis intégrée dans les porte-mors.

3.3. Déroulement du travail

3.3.1. Tornado

Amener le porte-outils à sa position extrême vers la droite au moyen du levier d'appui (5). Introduire la pièce à fileter de manière à ce qu'elle fasse saillie d'environ 10 cm par le mandrin avant (19). Rabattre et fermer la tête de filetage (8). Mettre l'interrupteur (18) sur position 1, actionner l'interrupteur à pédale (21). Le matériel est alors serré automatiquement. Quant aux machines du

type 2010 et 2020, la 2eme vitesse peut être sélectionnée pour la coupe et l'ébavurage ainsi que pour le filetage de petits diamètres. Pour cela, mettre l'interrupteur (18) de la position 1 sur la position 2, la machine restant en marche. Avec le levier d'appui (5), presser la tête de filetage contre le matériel tournant.

Une fois les premiers filets taillés, la tête poursuit automatiquement son travail. Si – dans le cas d'un filetage conique – la longueur normalisée de filetage est atteinte, la tête s'ouvre automatiquement. Pour les filetages longs et sur boulons, ouvrir la tête de filetage à la main, la machine restant en marche. Lâcher l'interrupteur à pédale (21). Mettre l'interrupteur (18) sur position R. Actionner vite l'interrupteur à pédale (21) – le matériel est lâché.

Pour réaliser des filetages illimités, il suffit de reserrer le matériel. Pour ceci, lâcher l'interrupteur à pédale (21) pendant le filetage, le porte-outils s'approchant au carter. Ne pas ouvrir la tête de filetage. Mettre l'interrupteur (18) sur position R. Lâcher le matériel, déplacer le porte-outils et le matériel complètement à droite avec le levier d'appui. Mettre l'interrupteur sur position 1 et actionner la machine.

Pour couper les tubes, basculer le coupe-tubes (15) vers l'intérieur et l'amener à la position de coupe désirée à l'aide du levier d'appui, puis faire tourner la broche vers la droite, le tube étant en rotation.

La bavure intérieure produite par la coupe s'enlève avec l'ébavureur intérieur (16).

Vidange de l'huile de coupe: débrancher le tuyau du porte-outils (2) et le mettre dans un bidon, puis faire tourner le moteur jusqu'à ce que le bac soit vide, ou sortir le bac et le vider par le bec (17).

3.3.2. Magnum

Faire pivoter les outils et positionner le porte-outil à l'aide du levier d'appui (8) en position extrême droite. Introduire le matériel à travers le mandrin arrière de centrage (2) ouvert, ainsi qu'à travers le mandrin à chocs à serrage rapide (1) ouvert, afin qu'il déborde d'environ 10cm le mandrin. Fermer le mandrin à chocs à serrage rapide jusqu'à ce que les mors de serrage portent sur le matériel. Après un bref mouvement d'ouverture avec l'anneau de serrage,

5. Schémas de branchement et composants électriques Tornado

Schémas de branchement		Tornado 2000		Tornado 2010		Tornado 2020	
		couleur du fil/Nr.	borne	couleur du fil/Nr.	borne	couleur du fil/Nr.	borne
Interrupteur à pédale	Fil de branchement	marron bleu vert/jaune	2 (secours) 2 (secours) ↓ carter	marron bleu vert/jaune	2 (secours) 2 (secours) ↓ carter	marron noir gris bleu vert/jaune	1 3 5 A1 ↓ carter
	Fil de connexion	marron bleu vert/jaune	2 (protection mot.) 1 (secours) ↓ carter	marron bleu vert/jaune	2 (protection mot.) 1 (secours) ↓ carter	noir noir noir noir noir vert/jaune	1 2 3 4 5 2 (secours) ↓ carter
	Fil intérieur	rouge	1 (secours) ↓ 13 (interrupteur) 14 (interrupteur) ↓ 1 (protection mot.)	rouge	1 (secours) ↓ 13 (interrupteur) 14 (interrupteur) ↓ 1 (protection mot.)	rouge	5 → 1 (secours) 13 → A2
Carter	Fil de connexion	marron bleu vert/jaune	1 3 ↓ carter	marron bleu vert/jaune	R S ↓ carter	noir noir noir noir noir vert/jaune	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↓ carter
	Moteur	noir 2 noir 5 noir 6 noir 4 noir 3 noir 1	4 8 10 6 5 2	rouge 1 jaune 2 vert 3 noir blanc bleu	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ vert/jaune	rouge jaune vert noir blanc bleu blanc 7/20 blanc 8/21 vert/jaune	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 ↓ carter
	Résistance	marron bleu	5 12				
	Condensateur			marron bleu	C ₁ C ₂		
Cuve	Pompe électrique (machine type "T")	marron bleu vert/jaune	1 3 ↓ carter	marron bleu vert/jaune	R S ↓ carter	marron bleu vert/jaune	L ₁ L ₂ ↓ carter

Composants électriques

Moteur	RW 345	REMS	RW 342	REMS	RW 343	REMS
Interrupteur à cames	CA 10 C 58751 * FT22V	REMS	CA 10 C 58761 * FT22V	REMS	CA 10 D-U277 * 01 FT22V	REMS
Interrupteur à pédale	T 5300	REMS	T 5300	REMS	T 5400	REMS
Condensateur			MP 35/100/330	REMS		

serrer une à deux fois par à coups le matériel. Par la fermeture du mandrin arrière de centrage (2), le matériel dépassant par l'arrière sera centré. Rabattre la tête de filetage et fermer. Mettre l'interrupteur (3) sur position 1, actionner l'interrupteur à pédale (4). La mise en marche ou l'arrêt du Magnum 2000/3000/4000 ne s'effectue qu'avec l'interrupteur à pédale (4).

Sur les machines Magnum 2010 / 3010 / 4010 et 2020 / 3020 / 4020, on pourra, pour couper le tube et l'ébavureur, ainsi que pour réaliser des filetages plus petits, sélectionner la 2ème vitesse. Pour cela, faire passer rapidement, la machine étant en marche, l'interrupteur (3) de la position 1 à la position 2. Maintenir le tube fermement en place au moyen du levier d'appui (8).

Les deux premiers pas de filet réalisés, la tête de filetage poursuit automatiquement son travail. Dans le cas de filetages coniques normalisés, la tête s'ouvre automatiquement à l'atteinte de la longueur de filetage standard. Dans le cas de filetages grande longueur ou sur barres, ouvrir la tête à la main, le moteur demeurant en marche. Ouvrir le mandrin à chocs à serrage rapide, enlever le matériel.

Il est possible de réaliser des filetages sur une longueur indéfinie, à condition de reprendre le serrage de la pièce autant de fois que nécessaire. Pour cela, relâcher l'interrupteur à pédale (4) lorsque le porte-outils s'approche du carter de la machine. Ne pas ouvrir la tête. Desserrer le tube, et ramener le porte-outils ainsi que le tube et le levier d'appui sur la butée de droite. Resserrer le matériel, remettre la machine en marche.

La bavure intérieure produite par la coupe s'enlève avec l'ébavureur (19).

Vidange de l'huile de coupe: sortir le tuyau du porte-outils (7) et le mettre dans un bidon, puis faire tourner le moteur jusqu'à ce que le bac soit vide. Ou: enlever le bouchon obturateur (25) et vider le bac.

3.4. Réalisation de nipples simples ou doubles

Cette opération se fait à l'aide soit de REMS Nippelfix (à serrage intérieur automatique), soit de REMS Nippelspanner (à serrage intérieur). Ne pas oublier l'ébavurage intérieur des tubes. Ces derniers sont à pousser jusqu'à la butée.

Pour serrer le morceau de tube (déjà fileté ou non) avec le REMS Nippelspanner, tourner la broche avec un outil (tournevis par exemple) de manière à ouvrir la tête du mandrin (ne procéder à cette opération qu'avec un morceau de tube enfilé). Qu'on utilise le REMS Nippelfix ou le REMS Nippelspanner, il faut veiller à ne pas couper les nipples plus courts que ne l'autorise la norme.

3.5. Fabrication de filetage à gauche

Seuls les machines à fileter REMS Magnum 2010, 2020, 4010 et 4020 sont appropriées pour les filetages à gauche. Pour réaliser des filetages à gauche, la tête de filetage doit être fixée avec une vis M10x40 par ex. dans le porte-outil, dans le cas contraire il y a un risque de soulèvement et le début de filetage peut être endommagé. Positionner l'interrupteur sur « R ». Inverser les tuyaux à la pompe de lubrification ou court-circuiter la pompe de lubrification/. Utiliser alternativement la soupape d'inversion (réf. 342080) (accessoire) qui sera à fixée à la machine. Le sens de circulation du débit de la pompe de lubrification peut être inversé grâce au levier à la soupape d'inversion (Fig. 9).

4. Maintenance

Débrancher la machine avant toute intervention pour travaux de maintenance ou de réparation. Ces travaux ne peuvent être réalisés que par une main-d'œuvre spécialisée et par du personnel initié.

4.1. Entretien

La machine est exempte d'entretien. Lengrenage est à graissage permanent (bain d'huile fermé).

4.2. Inspection / Remise en état

Le moteur de la Tornado 2000 / Magnum 2000 / 3000 / 4000 est équipé de balais de charbon. Ceux-ci s'usent et doivent donc être régulièrement contrôlés, voire remplacés. Pour cela, desserrer d'environ 3 mm les 4 vis du couvercle moteur et enlever les deux couvercles du moteur. Voir aussi § 6: Défauts et causes.

Schémas de branchement et composants électriques Magnum

Schémas de branchement		Magnum 2000/3000/4000		Magnum 2010/3010/4010		Magnum 2020/3020/4020	
		couleur du fil/Nr.	borne	couleur du fil/Nr.	borne	couleur du fil/Nr.	borne
Interrupteur à pédale	Fil de branchement	marron bleu	2 (secours) 2 (secours)	marron bleu vert/jaune	2 (secours) 2 (secours) ↓ carter	marron noir noir bleu vert/jaune	1 3 5 A1 ↓ carter
	Fil de connexion	marron bleu	2 (protection mot.) 1 (secours)	marron bleu vert/jaune	2 (protection mot.) 1 (secours) ↓ carter	noir noir noir noir noir vert/jaune	2 4 6 14 2 (secours) ↓ carter
	Fils intérieurs	rouge rouge	1 (secours) ↓ 13 (interrupteur) 14 (interrupteur) ↓ 1 (protection mot.)	rouge rouge	1 (secours) ↓ 13 (interrupteur) 14 (interrupteur) ↓ 1 (protection mot.)	rouge rouge	5 → 1 (secours) 13 → A2
Carter	Fil de connexion	marron bleu	2 1	marron bleu vert/jaune	R S ↓ carter	noir noir noir noir noir vert/jaune	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↓ carter
	Moteur	noir 2 noir 5 noir 6 noir 4 noir 3 noir 1	6 5 3 4 bleu	rouge jaune vert noir blanc bleu	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ vert/jaune	rouge jaune vert noir blanc bleu blanc 7/20 blanc 8/21 vert/jaune	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 ↓ carter
	Condensateur			marron bleu	C ₁ C ₂		
Composants électriques							
Moteur	RW 345	REMS	RW 342 CA 10 C 58761 * FT22V	REMS	RW 343 CA 10 D-U277 * 01 FT22V	REMS	
Interrupteur à cames	T 5310	REMS	T 5300 MP 35/100/330	REMS	T 5400	REMS	
Interrupteur à pédale							
Condensateur							

6. Défauts et causes

6.1. Défaut: La machine ne fonctionne pas.

Cause:

- Interrupteur d'arrêt d'urgence non déverrouillé.
- Interrupteur-disjoncteur de protection du moteur déclenché.
- Charbons usés ou endommagés (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.2. Défaut: Mauvais entraînement de la machine.

Cause:

- Peignes défectueux.
- Mauvaise huile de coupe.
- Surcharge du réseau électrique.
- Section des conducteurs de la rallonge trop petite.
- Mauvais contact sur les raccords des câbles.
- Charbons usés (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.3. Défaut: Alimentation en huile manquante ou insuffisante sur la tête de filetage.

Cause:

- Pompe défectueuse.
- Insuffisance d'huile dans le bac à huile.
- Filtre sur tubulure d'aspiration encrassé.

6.4. Défaut: Malgré le réglage sur les dimensions de la tête de filetage, les peignes sont trop ouverts.

Cause:

- Tête de filetage pas fermée.

6.5. Défaut: La tête de filetage ne s'ouvre pas.

Cause:

- Filetage effectué, tête de filetage ouverte, au diamètre supérieur.
- Butée longitudinale enlevée.

6.6. Défaut: Filetage de mauvaise qualité, inutilisable.

Cause:

- Peignes usés.
- Mauvais montage des peignes. Respecter le numérotage.
- Alimentation en huile manquante ou insuffisante.
- Mauvaise huile de coupe.
- Entraînement du porte-outils défectueux.

6.7. Défaut: Tube glisse dans les mandrins de serrage.

Cause:

- Mors de serrage imprégnés de saletés.
- Pour tubes fortement enrobés de matière plastique, utiliser des mors de serrage spéciaux.
- Mors de serrage usés.

7. Garantie du fabricant

Le délai de garantie est de 12 mois à compter de la date de prise en charge du nouveau produit par le premier utilisateur, au plus 24 mois à compter de la date de livraison chez le revendeur. La date de la délivrance est à justifier par l'envoi des documents d'achat originaux, qui doivent contenir les renseignements sur la date d'achat et la désignation du produit. Tous les défauts de fonctionnement qui se présentent pendant le délai de garantie et qui sont dus à des vices de fabrication ou de matériel, seront remis en état gratuitement. Le délai de garantie pour le produit n'est ni prolongé ni renouvelé par la remise en état. Sont exclus de la garantie tous les dommages consécutifs à l'usure normale, à l'emploi et au traitement non appropriés, au non-respect des instructions d'emploi, à des moyens d'exploitation inadéquats, à un emploi forcé, à une utilisation inadéquate, à des interventions par l'utilisateur ou des personnes non compétentes ou d'autres causes n'incombant pas à la responsabilité de REMS.

Les prestations sous garantie ne doivent être effectuées que par des SAV agréés REMS. Les appels en garantie ne seront reconnus que si le produit est renvoyé au SAV REMS en état non démonté et sans interventions préalables. Les produits et les pièces remplacés redeviennent la propriété de REMS.

Les frais d'envoi et de retour seront à la charge de l'utilisateur.

Les droits juridiques de l'utilisateur, en particulier pour ses réclamations vis à vis du revendeur, restent inchangés.

8. Listes de pièces

Listes de pièces: voir www.rems.de, rubrique Télécharger.

Traduzione delle istruzioni d'uso originali

REMS Tornado 2000 / 2010 / 2020

1	Vite a farfalla	13	Pomello/concavità impugnatura
2	Portautensili	14	Portacuscinetti
3	Guida anteriore	15	Tagliatubi
4	Guida posteriore	16	Sbavatore
5	Leva d'imbocco	17	Tacca di svuotamento
6	Anello di fissaggio	18	Interruttore
7	Impugnatura	19	Mandrino
8	Filiera	21	Interruttore a pedale
9	Arresto longitudinale	22	Interruttore di emergenza
10	Leva di chiusura e apertura	23	Interruttore di protezione
11	Leva di serraggio	24	Bullone guida
12	Piastra di regolazione		

REMS Magnum 2000 / 2010 / 2020 / 3000 / 3010 / 3020 / 4000 / 4010 / 4020

1	Mandrino a battuta a serraggio veloce	13	Arresto longitudinale
2	Mandrino di guida	14	Leva di chiusura e apertura
3	Interruttore sx/dx	15	Piastra di regolazione
4	Interruttore a pedale	16	Portapettini
5	Interruttore d'emergenza	17	Tagliatubi
6	Interruttore di sicurezza	19	Sbavatore
7	Portautensili	20	Vasca refrigerante
8	Leva d'imbocco	21	Vasca raccoglitricioli
9	Impugnatura	22	Anello di tensione
10	Anello di fissaggio con vite a farfalla	23	Portaganasce
11	Vite a farfalla	24	Ganasce
12	Filiera	25	Tappo a vite



Avvertimenti generali

ATTENZIONE! Le seguenti istruzioni sono da leggere molto attentamente. La mancata osservanza delle seguenti istruzioni può causare scossa elettrica, incendi e/o lesioni gravi. Il termine "apparecchio" usato di seguito si riferisce ad utensili elettrici alimentati dalla rete (con cavo elettrico), ad utensili elettrici alimentati da batterie (senza cavo elettrico), a macchine ed apparecchi elettrici. Utilizzare l'apparecchio unicamente per l'uso cui è destinato ed in piena osservanza delle norme generali di sicurezza ed antinfortunistiche.

CONSERVARE CON CURA QUESTE ISTRUZIONI.

A) Posto di lavoro

- a) **Tenere in ordine e pulito il posto di lavoro.** Il disordine e un posto di lavoro poco illuminato possono causare incidenti.
- b) **Non lavorare con l'apparecchio in ambienti con pericolo di esplosioni, dove si trovano liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli apparecchi generano scintille che possono incendiare a polvere o vapori.
- c) **Tenere lontano i bambini ed altre persone durante l'utilizzo dell'apparecchio.** In caso di distrazioni si può perdere il controllo dell'apparecchio.

B) Sicurezza elettrica

- a) **La spina elettrica dell'apparecchio deve entrare esattamente nella presa.** La spina elettrica non deve essere modificata in nessun modo. Non utilizzare adattatori per apparecchi elettrici con messa a terra. Spine non modificate e prese adeguate diminuiscono il rischio di scariche elettriche. Se l'apparecchio è provvisto di messa a terra, può essere collegato solamente a prese con contatto di messa a terra. Nei cantieri, in luoghi umidi, all'aria aperta o in luoghi di montaggio simili, collegare l'apparecchio alla rete solo tramite un interruttore di sicurezza (Interruttore FI) per correnti di guasto con potere di apertura di 30 mA.
- b) **Evitare il contatto con oggetti collegati a terra, come tubi, radiatori, fornì e frigoriferi.** Il rischio di una scarica elettrica aumenta se l'utente si trova su un pavimento di materiale elettricamente conduttore.
- c) **Tenere l'apparecchio riparato dalla pioggia e da ambienti bagnati.** L'infiltrazione di acqua in un apparecchio elettrico aumenta il rischio di una scarica elettrica.
- d) **Non usare il cavo per uno scopo diverso da quello previsto, per trasportare l'apparecchio, per appendere o per estrarre la spina dalla presa.** Tenere il cavo lontano dal calore, olio, spigoli taglienti o oggetti in movimento. Cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di una scarica elettrica.
- e) **Se si lavora con l'apparecchio all'aperto, usare esclusivamente prolunga autorizzate anche per l'impiego all'aperto.** L'utilizzo di una prolunga autorizzata per l'impiego all'aperto riduce il rischio di una scarica elettrica.

C) Sicurezza delle persone

Questi apparecchi non sono idonei per essere utilizzati da persone (bambini compresi) con capacità psichiche, sensoriali o mentali ridotte o che non possiedano esperienza o conoscenze sufficienti, a meno che non siano state istruite sull'uso dell'apparecchio o non vengano controllate da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere controllati per impedire che giochino con l'apparecchio.

- a) **Lavorare con l'apparecchio prestando attenzione e con consapevolezza.** Non utilizzare l'apparecchio quando si è stanchi o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, alcool o medicinali. Un momento di deconcentrazione durante l'impiego di un apparecchio può causare lesioni gravi.
- b) **Indossare equipaggiamento di protezione personale e sempre occhiali di**

- protezione.** L'equipaggiamento di protezione personale, come maschera parapolvere, scarpe non sdruciolate, casco di protezione ed una protezione acustica per proteggere dal rumore, a seconda del tipo e dell'impiego dell'apparecchio, diminuiscono il rischio di incidenti.
- c) **Evitare un avviamento accidentale.** Assicurarsi che l'interruttore si trovi in posizione „OFF“, prima di inserire la spina nella presa. Se durante il trasporto dell'apparecchio si preme accidentalmente l'interruttore o si collega l'apparecchio acceso alla rete elettrica si possono causare incidenti. Non escludere mai il pulsante.
- d) **Rimuovere utensili di regolazione o chiavi prima di avviare l'apparecchio.** Un utensile o una chiave che si trova in una parte dell'apparecchio in movimento può causare ferimenti. Non toccare mai pezzi in movimento (in rotazione).
- e) **Non sopravvalutarsi. Assicurarsi di essere in una posizione stabile e mantenere sempre l'equilibrio.** In questo modo è possibile tenere meglio sotto controllo l'apparecchio in situazioni impreviste.
- f) **Vestirsi in modo adeguato. Non indossare abiti larghi o gioielli.** Tenere lontano capelli, abiti e guanti da parti in movimento. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi potrebbero essere afferrati da parti in movimento.
- g) **Se è possibile montare dispositivi aspirapolvere o raccoglipolvere, assicurarsi che siano collegati e utilizzati correttamente.** L'utilizzo di questi dispositivi riduce i pericoli causati dalla polvere.
- h) **Lasciare l'apparecchio solo a persone addestrate.** Le persone giovani possono usare l'apparecchio solo se di età superiore a 16 anni ed unicamente se è necessario per la loro formazione professionale e sempre sotto la sorveglianza di un esperto.
- D) **Trattare ed utilizzare con cura gli apparecchi elettrici**
- a) **Non sovraccaricare l'apparecchio. Utilizzare l'apparecchio previsto per il tipo di lavoro.** Con l'apparecchio adeguato si lavora meglio e in modo più sicuro nel campo della potenza nominale.
- b) **Non utilizzare apparecchi con l'interruttore difettoso.** Un apparecchio, che non si spegne o non si accende più è pericoloso e deve essere riparato.
- c) **Staccare la spina dalla presa prima di regolare l'apparecchio, cambiare accessori o mettere via l'apparecchio.** Questa misura di sicurezza evita un avviamento accidentale dell'apparecchio.
- d) **Conservare l'apparecchio non in uso al di fuori dalla portata dei bambini.** Non fare utilizzare l'apparecchio a persone che non siano pratiche o che non abbiano letto questi avvertimenti. Gli apparecchi elettrici possono essere pericolosi se utilizzati da persone che non hanno esperienza.
- e) **Curare attentamente l'apparecchio. Controllare il funzionamento delle parti mobili, che non siano bloccate e che non siano così danneggiati da impedire un corretto funzionamento dell'apparecchio.** Fare riparare pezzi danneggiati prima dell'utilizzo dell'apparecchio da personale qualificato o da un'officina di servizio assistenza ai clienti autorizzata dalla REMS. La manutenzione non corretta degli utensili è una delle cause principali di incidenti.
- f) **Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti.** Utensili da taglio tenuti con cura e con lame affilate si bloccano di meno e sono più facili da utilizzare.
- g) **Fissare il pezzo in lavorazione.** Utilizzare dispositivi di bloccaggio o una morsa per fissare il pezzo in lavorazione. In questo modo il pezzo è assicurato meglio che con la mano e si hanno inoltre entrambe le mani libere per maneggiare l'apparecchio.
- h) **Utilizzare gli apparecchi, accessori, utensili d'impiego etc. secondo questi avvertimenti e così come previsto per il tipo particolare di apparecchio.** Rispettare le condizioni di lavoro e il tipo di lavoro da eseguire. L'utilizzo dell'apparecchio per scopi diversi da quello previsto può causare situazioni pericolose. Per ragioni di sicurezza è vietato apportare modifiche di propria iniziativa all'apparecchio.
- E) **Trattare ed utilizzare con cura gli apparecchi a batteria**
- a) **Assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di inserire l'accumulatore.** L'inserimento di un accumulatore in un apparecchio acceso può causare incidenti.
- b) **Ricaricare l'accumulatore solamente con caricabatteria consigliati dal produttore.** Per un caricabatteria adatto a certi tipi di accumulatori si può presen-

- tare il pericolo di incendio se usato con accumulatori diversi da quelli previsti.
- c) **Utilizzare solamente gli accumulatori previsti per l'apparecchio.** L'utilizzo di altri accumulatori può causare lesioni e pericolo di incendi.
- d) **Tenere l'accumulatore non in uso lontano da graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri oggetti in metallo che potrebbero cortocircuitare i contatti.** Un cortocircuito degli accumulatori può provocare incendi.
- e) **In caso di un utilizzo inadeguato, dall'accumulatore può fuoriuscire un liquido. Evitare il contatto con tale liquido. In caso di contatto accidentale sciacquare molto bene con acqua.** In caso di contatto con gli occhi, consultare un medico. Il liquido dell'accumulatore può causare irritazioni o ustioni della pelle.
- f) **Se la temperatura dell'accumulatore/caricabatteria o la temperatura dell'ambiente è ≤ 5°C/40°F o ≥ 40°C/105°F non utilizzare né' l'accumulatore né' il caricabatteria.**
- g) **Non gettare via gli accumulatori difettosi insieme ai rifiuti normali, ma consegnarli a un'officina di servizio assistenza ai clienti autorizzata dalla REMS o ad una impresa di smaltimento rifiuti autorizzata.**
- F) **Service**
- a) **Fare riparare l'apparecchio solo da personale specializzato e qualificato e solo con pezzi di ricambio originali.** In questo modo si potrà garantire che la sicurezza dell'apparecchio venga mantenuta.
- b) **Seguire le istruzioni di manutenzione e le indicazioni per la sostituzione degli utensili.**
- c) **Controllare regolarmente il cavo d'alimentazione dell'apparecchio e farlo sostituire in caso di danneggiamento da personale specializzato o da un'officina di servizio assistenza ai clienti autorizzata dalla REMS.** Controllare regolarmente i cavi di prolunga e sostituirli qualora risultassero danneggiati.



Avvertimenti particolari

- La macchina viene comandata ad intermittenza mediante un interruttore a pedale speciale provvisto d'arresto di emergenza. Se la zona pericolosa costituita dal pezzo rotante non è visibile dal posto di operazione, devono essere previsti dei dispositivi di protezione addizionali p.e. barriere, ecc.
- È vietata l'esecuzione di lavori non previsti, come ad esempio avvolgimento di canapa montaggio e smontaggio, filettatura con filiere manuali, uso di troncatubi manuali e supporto dei pezzi con la mano (ossa senza gli appositi cavalletti) mentre la macchina è in funzione.
- Se esiste il rischio che i pezzi in lavorazione si spezzino o sbattano (a seconda della lunghezza e dei diametro dei materiale e delle velocità di rotazione), o in caso di stabilità precaria della macchina bisogna utilizzare supporti regolabili in altezza (REMS Herkules) in quantità sufficiente.
- Mai toccare il mandrino.
- Fissare spezzoni di tubo corti solamente con REMS Nippelspanner o REMS Nipperfix.
- All'olio per filettature REMS fornito in spruzzatori (REMS Spezial, REMS Sanitol) è stato aggiunto un gas propellente (butano), prodotto ecologico, però infiammabile. Gli spruzzatori sono sotto pressione e pertanto non si devono aprire con la forza. Tenerli protetti dal sole e dal surriscaldamento oltre i 50°C.
- A causa dell'effetto sgrassante dei lubrorefrigeranti (oli da taglio), si deve evitare il contatto prolungato con la pelle. Applicate una protezione per la pelle adeguata.
- Per motivi igienici la vasca deve essere pulita regolarmente, comunque almeno una volta all'anno, dalla sporcizia e dai trucioli.
- Un controllo dei lubrorefrigeranti non è necessario poiché il lubrorefrigerante si consuma e deve quindi essere riempito di tanto in tanto.
- I lubrorefrigeranti allo stato concentrato non devono arrivare nelle canalizzazioni, nelle acque o nel terreno. I resti dei lubrorefrigeranti devono essere consegnati ad imprese specializzate nello smaltimento dei rifiuti. Il numero di identificazione rifiuti per i lubrorefrigeranti minerali è il 54401, per quelli sintetici il 54109.

1. Dati tecnici

Tornado 2000	Magnum 2000	Magnum 3000	Magnum 2000	Tornado 2000	Magnum 4000
Tornado 2010	Magnum 2010	Magnum 3010	Magnum 2010	Tornado 2010	Magnum 4010
Tornado 2020	Magnum 2020	Magnum 3020	Magnum 2020	Tornado 2020	Magnum 4020

1.1. Capacità

1.1.1. Diametri di filettatura

Tubi (anchi inguinati in plastica)	1/16 – 2"	1/16 – 2"	(1/16) 1/2 – 3"	1/16 – 4"	1/16 – 4"	1/4 – 4"
Bulloni	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	14 – 60 mm

1/4 – 2"	1/2 – 2"	1/2 – 2"
----------	----------	----------

1.1.2. Tipi di filettatura (filettature esterne)

Filettatura di tubi, conica destra	R (ISO 7-1, DIN 2999, BSPT), NPT
Filettatura di tubi, cilindrica destra	G (ISO 228-1, DIN 259, BSPP), NPSM
Filettatura di tubi di acciaio armato	Pg (DIN 40430), IEC
Filettatura di bulloni	M (ISO 261, DIN 13), UNC, BSW

1.1.3. Lunghezza di filettatura

Filettatura di tubi, conica	sec. normative				
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020	Magnum 3000 Magnum 3010 Magnum 3020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020 con REMS 4" Filiera automatica	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020 con REMS 4" Filiera automatica	Magnum 4000 Magnum 4010 Magnum 4020
Filettatura di tubi, cilindrica Filettatura di bulloni	165 mm, illimitata con serraggio ripetuto	150 mm, illimitata con serraggio ripetuto	150 mm, illimitata con serraggio ripetuto	165 mm, illimitata con serraggio ripetuto	165 mm, illimitata con serraggio ripetuto	150 mm, illimitata con serraggio ripetuto
1.1.4. Tagliare Tubi	1/8 – 2"	1/8 – 2"	1/4 – 4"	1/8 – 2"	1/8 – 2"	1/4 – 4"
1.1.5. Sbavare internamente Tubi	1/4 – 2"	1/4 – 2"	1/4 – 4"	1/4 – 2"	1/4 – 2"	1/4 – 4"
1.1.6. Raccordi semplici e doppi con REMS Nippelspanner (bloccanti dall'interno) con REMS Nippelfix (autobloccanti dall'interno)	5/8 – 2"	5/8 – 2"	5/8 – 2"	5/8 – 2"	5/8 – 2"	5/8 – 2"
1.1.7. 1/2 – 4"	1/2 – 4"	1/2 – 4"	1/2 – 4"	1/2 – 4"	1/2 – 4"	1/2 – 4"
1.1.7. Filiera automatica REMS 4" per tutti i tipi Tornado e Magnum 2000/2010/2020 e Magnum 3000/3010/3020 (v. fig. 6)				2 1/2 – 4"	2 1/2 – 4"	2 1/2 – 4"
1.2. Giri albero trasmissione						
Tornado 2000	1/16 – 2"	53 – 40 1/min				
Magnum 2000	1/4 – 2"	53 – 40 1/min				
Magnum 3000	1/4 – 3"	23 – 20 1/min				
Magnum 4000	1/4 – 4"	23 – 20 1/min				
a regolazione automatica continua della velocità						
Tornado 2010 / 2020	1/16 – 2"	52 1/min				
Magnum 2010 / 2020	1/4 – 2"	52 – 26 1/min				
Magnum 3010 / 3020	1/4 – 3"	20 – 10 1/min				
Magnum 4010 / 4020	1/4 – 4"	20 – 10 1/min				
anche a pieno carico; Tornado 26 1/min. / Magnum 10 1/min. per filettature a grande diametro nel caso di carico elevato e corrente instabile.						
1.3. Dati elettrici						
Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000	230 V, 1~; 50–60 Hz; 1700 W potenza assorbita, 1200 W potenza resa; 8,3 A; protezione (rete) 16 A (B). Funzionamento ad intermittenza 2,5 / 10 min.					
	110 V; 1~; 50–60 Hz; 1700 W potenza assorbita, 1200 W potenza resa; 16,5 A; protezione (rete) 30 A (B). Funzionamento ad intermittenza 2,5 / 10 min.					
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010	230 V, 1~; 50 Hz; 2100 W potenza assorbita, 1400 W potenza resa; 10 A; protezione (rete) 10 A (B). Funzionamento ad intermittenza 7 / 10 min.					
Tornado 2020, Magnum 2020 / 3020 / 4020	400 V; 3~; 50 Hz; 2000 W potenza assorbita, 1500 W potenza resa; 5 A; protezione (rete) 10 A (B). Funzionamento ad intermittenza 7 / 10 min.					
1.4. Dimensioni (L x B x A)						
Tornado 2000	730 x 435 x 280 mm					
Tornado 2010 / 2020	730 x 435 x 280 mm					
Magnum 2000	870 x 580 x 495 mm					
Magnum 2010 / 2020	825 x 580 x 495 mm					
Magnum 3000	915 x 580 x 495 mm					
Magnum 3010 / 3020	870 x 580 x 495 mm					
Magnum 4000	915 x 580 x 495 mm					
Magnum 4010 / 4020	870 x 580 x 495 mm					
1.5. Peso in kg						
Tornado 2000	Macchina	Utensili		Accessori standard		
31		12		7		
Tornado 2010		12		7		
43		12		7		
Tornado 2020		12				
	Macchina	Utensili		Carelio		
	1/4 – 2"	1/4 – 2"		trasportatore		
Magnum 2000	75	12		16		
Magnum 2010	87	12		16		
Magnum 2020	87	12		16		
	Macchina	Utensili	Utensili			
	2 1/2 – 3"	1/4 – 2"	2 1/2 – 3"			
Magnum 3000	79	12	23	16		
Magnum 3010	108	12	23	16		
Magnum 3020	108	12	23	16		
	Macchina	Utensili	Utensili			
	2 1/2 – 4"	1/4 – 2"	2 1/2 – 4"			
Magnum 4000	81	12	25	16		
Magnum 4010	108	12	25	16		
Magnum 4020	108	12	25	16		
1.6. Rumorosità						
Valore d'emissione riferito al posto di lavoro						
Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000	83 dB (A)					
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010	75 dB (A)					
Tornado 2020	72 dB (A)					
Magnum 2020 / 3020 / 4020	74 dB (A)					
1.7. Vibrazioni (per tutti i modelli)						
Valore effettivo ponderato dell'accelerazione	2,5 m/s ²					

Il valore di emissione delle vibrazioni indicato è stato misurato con un processo di controllo a norma e può essere utilizzato per il confronto con altri utensili. Il valore di emissione delle vibrazioni indicato può essere utilizzato anche per stimare i tempi di pausa.

Attenzione: Il valore di emissione delle vibrazioni può variare dal valore indicato durante l'utilizzo dell'utensile, a seconda di come viene utilizzato l'utensile. A seconda di come viene utilizzato l'utensile (Aussetzbetrieb) può essere necessario prendere provvedimenti per la sicurezza dell'utilizzatore.

2. Messa in funzione

Avvertenza: pesi maggiori di 35 kg devono essere trasportati da 2 persone. Il portautensili deve essere trasportato separatamente. Durante il trasporto e l'installazione della macchina tenere in considerazione che il baricentro della macchina con o senza supporto si trova nella parte superiore della stessa.

2.1. Installazione Tornado 2000, 2010, 2020 (Fig.1-3)

Allentare la vite a farfalla (1). Sfilare il gruppo utensili (2). Caricare la macchina sulle 2 guide in avanti (3, 4) e infilare le 3 gambe nelle loro sedi sulla parte inferiore del corpo macchina fino allo scatto (fig.1). Afferrare la macchina dalla parte della carcassa (non dalle gambe) e raddrizzarla (fig.2).

La macchina può anche essere installata e fissata su qualsiasi banco di lavoro. Sul lato inferiore della macchina si trovano infatti 3 fori filettati MA 10. Praticare sul banco di lavoro 3 fori (diametro trapano = 12 mm) secondo lo schema fornito. La macchina può quindi essere fissata inserendo 3 bulloni 10 MA dal lato inferiore del banco.

Infilare il gruppo utensili sulle guide. Far passare la leva d'imbocco (5) attraverso l'anello guida facendo in modo che l'anello di fissaggio (6) si trovi sulla guida posteriore e che lo stesso lasci libera la scanalatura sulla guida. Infilarne l'im-pugnatura (7) sulla leva d'imbocco.

Appendere la vasca alle 2 viti che si trovano anteriormente sulla parte bassa del corpo macchina e spingerla verso destra nella fessura. Appendere la vasca alla guida posteriore (4) inserendola nella apposita scanalatura, portare l'anello di fissaggio della leva d'imbocco contro la piastrina d'aggancio della vasca e stringere la sua vite. Mettere il tubicino con il filtro aspirante nella vasca e inserire l'altro tubicino sul raccordo posto sul lato posteriore del portautensili.

Versare 2 litri di olio da taglio. Inserire da dietro la vaschetta raccoglitruocioli.

Non lasciate mai in funzione la macchina senza olio da taglio.

Inserire lo spinotto della filiera (8) nel foro che si trova sul portautensili e premere con piccoli movimenti oscillanti fino allo scatto.

Per il trasporto, appendere l'interruttore a pedale all'apposita vite al di sopra del mandrino posteriore (fig. 3).

Installazione Magnum 2000 T, 2010 T, 2020 T, 3000 T, 3010 T, 3020 T, 4000 T, 4010 T, 4020 T (Fig. 8)

Fissare macchina sul banco di lavoro o sul carrello trasportatore (accessorio) con i 3 bulloni forniti in dotazione. Per il trasporto la macchina può essere alzata davanti alle maniglie cave del carrello e dietro al motore e/o alla trave del supporto per il materiale. Per il trasporto sul carrello si infila nelle apposite guide laterali del carrello pezzi di tubi Ø ¾" con una lunghezza di 60 cm e fissate con le viti a farfalla. In caso la macchina non dovesse essere spostata, si possono togliere le due ruote.

Versare 5 litri di olio da taglio.

Non lasciate mai in funzione la macchina senza olio da taglio.

2.2. Installazione Tornado 2000 T, 2010 T, 2020 T (Fig. 7 + 8)

Fissare macchina sul banco di lavoro o sul carrello trasportatore (accessorio) con i 3 forniti in dotazione. Per il trasporto la macchina può essere alzata davanti alle maniglie cave del carrello e dietro al motore e/o alla trave del supporto per il materiale. Per il trasporto sul carrello si infila nelle apposite guide laterali del carrello pezzi di tubi Ø ¾" con una lunghezza di 60 cm e fissate con le viti a farfalla. In caso la macchina non dovesse essere spostata, si possono togliere le due ruote.

Versare 5 litri di olio da taglio.

Non lasciate mai in funzione la macchina senza olio da taglio.

Installazione Magnum 2000 T-L, 2010 T-L, 2020 T-L, 3000 T-L, 3010 T-L, 3020 T-L, 4000 T-L, 4010 T-L, 4020 T-L (Fig. 8)

Fissare macchina sul banco di lavoro o sul piedistallo (accessorio) con i 4 bulloni forniti in dotazione. Per il trasporto la macchina può essere alzata davanti alle guide del portautensile e da dietro con un tubo serrato dal mandrino di bloccaggio e dal mandrino di centraggio. Spingere anello di serraggio (10) con vite a farfalla sulla guida posteriore lasciando libero la scanalatura anulare. Appendere vasca d'olio alle due viti che si trovano anteriormente sulla parte inferiore del corpo macchina e la scanalatura alla guida posteriore. Portare l'anello di serraggio (10) della leva d'imbocco contro la piastrina d'aggancio della vasca e stringere la sua vite. Mettere tubo d'olio con il filtro aspirante nella vasca. Inserire da dietro vasca raccoglitruocioli.

Versare 2 litri di olio da taglio.

Non lasciate mai in funzione la macchina senza olio da taglio.

2.3. Collegamento elettrico

Prima di allacciare la macchina, controllare se la tensione erogata dalla rete ha il valore indicato sull'apposita targhetta. Utilizzare solo prolunghe con messa a terra. La macchina viene inserita ed disinserita mediante l'interruttore a pedale (21, Tornado / 4, Magnum); il commutatore (18, Tornado / 3, Magnum) serve

per preselezionare il senso e la velocità di rotazione. L'avviamento è possibile soltanto se l'interruttore di emergenza (22, Tornado / 5, Magnum) è disinserito e se viene premuto l'interruttore di protezione (23, Tornado / 6, Magnum) sull'interruttore a pedale. Installare un interruttore principale 16 A nel caso di collegamento diretto (senza connettore a spina) della macchina alla rete.

2.4. Olii da taglio

Utilizzare esclusivamente olii da taglio REMS per ottenere filettature perfette ed un'elevata durata delle ganasce da taglio e della macchina.

L'olio da taglio **REMS Spezial** (contiene olio minerale) con additivi speciali si può utilizzare per filettare tubi e perni di tutti i tipi. Inoltre è lavabile con acqua (dati di perizia). Olii da taglio a base di olio minerale non possono venire immessi nelle condutture di acqua potabile in diversi Paesi (per es. Germania, Austria). In questo caso bisogna adottare REMS Sanitol esente da olio minerale.

REMS Sanitol non contiene olio minerale; è un lubrificante sintetico, completamente solubile in acqua, che ha lo stesso potere di lubrificazione dell'olio minerale. Può essere utilizzato per tutti i tipi di filetti di tubi e perni. Il suo uso è obbligatorio in Germania ed in Austria per le tubazioni di acqua potabile; tale olio corrisponde alle norme (DVGW, n. di controllo DW-0201AS2032; ÖVGW, n. di controllo W 1.303; SVGW, n. di controllo 7808-649).

Non diluire l'olio da taglio!

2.5. Sostegni materiale

Tubi e barre con lunghezza a partire da 2 m devono essere appoggiati al sostegno regolabile in altezza REMS Herkules. Sfere di acciaio garantiscono il facile movimento dei materiali in tutte le direzioni senza rovesciare il supporto. Se la REMS Magnum è stata fissata sul banco di lavoro, bisogna utilizzare REMS Herkules Y. Per gli REMS Herkules e REMS Herkules Y la gamma di lavoro è da ¼" fino a 4".

2.6. Filiera automatica 4" REMS

Quando si utilizza la filiera automatica 4" REMS, attenersi alle relative istruzioni per l'uso fornite con questo accessorio.

3. Funzionamento

3.1. Utensili

La bussola (8, Tornado / 12, Magnum) è universale, cioè per i campi operativi elencati sopra suddivisi in due serie di utensili, occorre un'unica bussola. Per le filettature coniche di tubi, l'arresto (9, Tornado / 13, Magnum) deve essere nella stessa direzione della leva di apertura e chiusura (10, Tornado / 14, Magnum). La filiera si apre automaticamente quando si raggiunge la lunghezza di filettatura standard. L'arresto longitudinale (9, Tornado / 13, Magnum) può essere ruotato lateralmente per il taglio di filettature longitudinali cilindriche su tubi e perni.

Cambio dei cuscinetti

I cuscinetti possono essere posizionati e sostituiti con filiera smontata o montata (per esempio sul banco di lavoro). All'uopo si dovrà allentare la leva di bloccaggio (11, Tornado / 15, Magnum) senza svitarla. Spingere la piastra di regolazione (12, Tornado / 16, Magnum) dall'impugnatura della leva d'imbocco fino alla posizione finale. Assicurarsi che i valori di filettatura indicati sul retro dei cuscinetti corrispondano a quelli del filetto da tagliare. I numeri punzonati sul retro dei cuscinetti devono inoltre coincidere con quelli segnati sul portacuscini (14, Tornado / 17, Magnum).

Spingere i cuscinetti nella filiera finché la sfera sistemata nella fessura della piastra portacuscini scatti nella sua sede. Dopo il montaggio di tutti i cuscinetti si possono impostare i valori di filettatura desiderati spostando adeguatamente la piastra di regolazione. Le filettature dei bulloni devono essere sempre effettuate sulla posizione "BOLT". Immobilizzare la piastra di regolazione mediante la leva di bloccaggio e chiudere la filiera spingendo con forza la leva di chiusura e apertura (10, Tornado / 14, Magnum) verso destra ed il basso. La filiera si apre automaticamente (filettatura conica di tubi) oppure manualmente quando la leva di chiusura e apertura viene spinta leggermente verso il lato sinistro.

Se la forza di bloccaggio della leva di serraggio (11, Tornado / 15, Magnum) per la filiera 2½-4" non dovesse essere sufficiente a causa di un'elevata forza di taglio (per es. ganasce consumate), ossia se la filiera si apre sotto pressione di taglio, serrare un'ulteriore vite a testa cilindrica sul lato opposto alla leva di serraggio (11, Tornado / 15, Magnum).

Il tagliatubi (15, Tornado / 18, Magnum) è previsto per il taglio di tubi da ¼-2" e da 2½-4".

Lo sbavatore (16, Tornado / 19, Magnum) viene utilizzato per i tubi da ¼-2" e da 2½-4". A seconda della posizione del tubo, il perno dovrà essere bloccato nell'estremità anteriore o posteriore del sbavatore.

3.2. Mandrino

Per il serraggio dei diametri < 8 mm con Magnum fino a 2" e con Tornado e per il serraggio dei diametri < 20 mm con Magnum fino a 4" è necessario l'utilizzo di una bussola di serraggio (Art.-Nr. 343001) corrispondente al diametro. Al momento dell'ordinazione della bussola di serraggio indicare il diametro di serraggio desiderato.

3.2.1. Mandrino Tornado (19) e (20)

Le ganasce autocentranti si aprono e si chiudono automaticamente manovrando l'interruttore (18) verso destra o verso sinistra e premendo l'interruttore a pedale (21). Cambiando le ganasce anteriori e posteriori è molto importante, per evitare danni, inserire le ganasce come indicato nelle fig. 4 e 5. La macchina non deve

essere accesa in nessun caso, prima che tutte le ganasce ed entrambi i coperchi del mandrino siano stati montati.

3.2.2. Mandrino Magnum (1) (2)

Mandrino a battuta a serraggio veloce (1), mandrino di guida (2)

Il mandrino a battuta a serraggio veloce anteriore (1) con il grande anello di tensione e le ganasce mobili inserite nei portaganasce garantisce un serraggio centrico e sicuro con un impiego minimo di forza. Appena il materiale esce dal mandrino guida (2), occorre chiuderlo.

Sostituzione delle ganasce Magnum

Chiudere le ganasce (24) con l'anello di tensione (22) fino ad un diametro di serraggio di circa 30 mm. Togliere le viti delle ganasce (24). Spingere all'indietro le ganasce con un utensile adatto (cacciavite). Inserire nel portaganasce delle ganasce nuove con la vite già inserita.

3.3. Ciclo di lavorazione

3.3.1. Tornado

Alzare il gruppo utensili e spostare il portautensili mediante leva d'imbocco (5) a fine corsa. Porre il materiale in modo che sporga circa 10 cm dalle ganasce anteriori (19). Abbassare la filiera (8) e chiuderla. Interruttore (18) in posizione 1. Azionare l'interruttore a pedale (21). Adesso il materiale viene fissato automaticamente. Con i tipi 2010 e 2020 si può scegliere la seconda velocità per operazioni di troncatura e sbavatura come pure per il taglio di piccoli filetti. Per far questo occorre commutare velocemente l'interruttore (18) dalla posizione 1 alla posizione 2 mentre la macchina è in funzione. Premere la filiera mediante la leva d'imbocco (5) contro il materiale in movimento.

Dopo uno o due giri di filetto, la filiera avanza automaticamente sulla filettatura. La filiera si apre automaticamente nelle filettature gas coniche quando è stata raggiunta la lunghezza di filettatura secondo norme UNI. Per filetti lunghi e bulloni la filiera deve essere aperta manualmente a macchina in funzione. Rilasciare il pedale (21). Interruttore (18) in posizione R. Azionare brevemente il pedale (21) per sbloccare il pezzo.

Facendo avanzare il materiale mediante ribloccaggio si può filettare per lunghezza illimitata. Procedere nel modo seguente: durante la filettatura rilasciare il pedale (21) mentre il portautensili si sta avvicinando alla macchina. Non aprire la filiera. Interruttore (18) in posizione R. Sbloccare il materiale. Mediante la leva d'imbocco spostare il portautensili ed il materiale a fine corsa. Rimettere in funzione la macchina con l'interruttore in posizione 1.

Per tagliare il tubo si abbassa il tagliatubi (15) e lo si porta sul punto di taglio desiderato mediante la leva d'imbocco. Ruotando l'albero filettato verso destra il tubo in movimento viene tagliato.

La bava che si forma all'interno del tubo tagliato viene eliminata mediante lo sbavatore (16).

Scarico dell'olio: staccare il tubicino flessibile dal portautensili e introdurlo nel contenitore. Far funzionare la macchina sino a che la vasca sia vuota. Oppure: smontare la vasca e vuotarla attraverso l'apposito beccuccio. (17).

3.3.2. Magnum

Girare in fuori gli utensili e portare il portautensili nella posizione finale destra per mezzo della leva d'imbocco (8). Introdurre il materiale attraverso la guida (2) aperta e attraverso il mandrino a battuta a serraggio veloce (1) aperto, in modo che essa sporga di circa 10 cm dal mandrino a battuta a serraggio veloce. Chiedere il mandrino a battuta a serraggio veloce fino a che le ganasce tocchino il materiale. Con l'anello di tensione, dopo un corto movimento d'apertura, serrare il materiale con uno o due movimenti bruschi. Chiudendo il mandrino di guida (2) viene centrato il materiale che sporge sul lato posteriore. Girare la filiera verso il basso e chiudere. Posizionare l'interruttore (3) sull'1 ed azionare l'interruttore a pedale (4). Magnum 2000 / 3000 / 4000 può essere acceso o spento solo con l'interruttore a pedale (4).

Con Magnum 2010 / 3010 / 4010 e 2020 / 3020 / 4020 può essere selezionata la seconda velocità per truciatura e sbavatura, nonché per il taglio di filetti più piccoli. All'uopo commutare senza indugio l'interruttore (3) con macchina in esercizio dalla posizione 1 alla posizione 2. Spingere la filiera contro il materiale rotante mediante la leva d'imbocco (8).

5. Schemi di Collegamento e Componenti Elettrici Tornado

Schemi		Tornado 2000		Tornado 2010		Tornado 2020	
		colore del filo/Nr.	morsetto	colore del filo/Nr.	morsetto	colore del filo/Nr.	morsetto
Interruttore a pedale	Filo alla rete	marrone blu verde/giallo	2 (emergenza) 2 (emergenza) ↓ carcassa	marrone blu verde/giallo	2 (emergenza) 2 (emergenza) ↓ carcassa	marrone nero grigio blu verde/giallo	1 3 5 A1 ↓ carcassa
	Filo di collegamento	marrone blu verde/giallo	2 (protez. motore) 1 (emergenza) ↓ carcassa	marrone blu verde/giallo	2 (protez. motore) 1 (emergenza) ↓ carcassa	nero nero nero nero nero verde/giallo	1 2 3 4 14 5 2 (emergenza) ↓ carcassa
	Fili interni	rosso	1 (emergenza) ↓ 13 (interruttore) 14 (interruttore) ↓ 1 (protez. motore)	rosso	1 (emergenza) ↓ 13 (interruttore) 14 (interruttore) ↓ 1 (protez. motore)	rosso	5 → 1 (emergenza) 13 → A2
Carcassa	Filo di collegamento	marrone blu verde/giallo	1 3 ↓ carcassa	marrone blu verde/giallo	R S ↓ carcassa	nero nero nero nero nero verde/giallo	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↓ carcassa
	Motore	nero 2 nero 5 nero 6 nero 4 nero 3 nero 1	4 8 10 6 5 2	rosso 1 giallo 2 verde 3 nero U ₂ bianco V ₂ blu W ₂	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ ↓ carcassa	rosso giallo verde nero bianco blu bianco 7/20 bianco 8/21 verde/giallo	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 ↓ carcassa
	Resistenza	marrone blu	5 12				
	Condensatore			marrone blu	C ₁ C ₂		
	Vasca	Pompa elettrica (Macchina tipo "T")	marrone blu verde/giallo	1 3 ↓ carcassa	R S ↓ carcassa	marrone blu verde/giallo	L ₁ L ₂ ↓ carcassa
Componenti elettrici							
Motore		RW 345		REMS	RW 342		REMS
Interruttore a camme		CA 10 C 58751 * FT22V		REMS	CA 10 C 58761 * FT22V		REMS
Interruttore a pedale		T 5300		REMS	T 5300		REMS
Condensatore		MP 35/100/330		REMS	MP 35/100/330		REMS
Vasca		T 5400		REMS	T 5400		REMS

La filiera taglia automaticamente dopo aver eseguito uno o due filetti. Nel caso di filettatura conica di tubi, la filiera si apre automaticamente quando viene raggiunta la lunghezza prescritta dalla relativa norma. Nel caso di filettature longitudinali e di perni, questa filiera deve essere aperta manualmente a macchina funzionante. Sbloccando e ribloccando adeguatamente il pezzo è possibile produrre delle filettature di qualsiasi lunghezza richiesta. Disinserire a tale scopo l'interruttore a pedale (4) quando il portautensili si avvicina al corpo della macchina. Non aprire la filiera. Sbloccare il materiale, e portare il portautensile ed il materiale nella posizione di finecorsa destra mediante la leva d'imbocco. Fissare nuovamente il materiale, riaccendere la macchina.

Per tranciare i tubi, abbassare il tagliatubi (18) e spingerlo nella posizione desiderata mediante la leva d'imbocco. Il tubo in rotazione viene tagliato tramite rotazione destrosa del mandrino.

La bava che si forma nell'interno dei tubi viene asportata dallo sbavatore (19).

Scarico olio da taglio: staccare il tubo flessibile dal portautensile (7), introdurlo in un fustino e far funzionare la macchina finché la coppa dell'olio sia svuota. Oppure: togliere il tappo a vite (25) e far svuotare la vasca.

3.4. Filettatura di raccordi semplici e doppi

Per la filettatura di raccordi si utilizzano i dispositivi REMS Nippelfix (autobloccanti dall'interno) e REMS Nippelspanner (bloccanti dall'interno). Assicurarsi previamente che gli spigoli interni dei tubi siano perfettamente sbavati e che gli spezzoni di tubo siano inseriti fino all'arresto.

Per il bloccaggio dello spezzone di tubo (con o senza filettatura) mediante il REMS Nippelspanner bisogna allargare la testa di questo dispositivo facendo girare l'asta a vite mediante un attrezzo adeguato (per esempio un giraviti). Questa operazione deve essere eseguita solo con spezzone di tubo innestato. Qualunque sia il dispositivo di bloccaggio utilizzato, fare sempre attenzione che non vengano tranciati dei raccordi con lunghezza inferiore a quella consentita dalle relative norme.

3.5. Filettatura sinistra

È possibile realizzare filettature sinistre solamente con REMS Magnum 2010, 2020, 4010 e 4020. Per filettature sinistre, le bussole devono essere fissate nel portautensili mediante una vite, p.e. M10x40, altrimenti la bussola può rialzarsi ed il filetto può essere danneggiato. Posizionare l'interruttore su posizione R. Scambiare gli attacchi del tubo alla pompa lubrorefrigerante. In alternativa utilizzare la valvola d'inversione (codice 342080- accessorio), la quale viene fissata alla macchina. Per mezzo della leva della valvola d'inversione (fig.9) si modifica la direzione di flusso della pompa lubrorefrigerante.

4. Manutenzione

Disinnestare il connettore di collegamento alla rete prima di effettuare qualsiasi lavoro sulla macchina. Questi lavori sono da effettuare soltanto da specialisti e personale istruito.

4.1. Manutenzione

La macchina non necessita di alcuna manutenzione. Gli ingranaggi sono immersi in un bagno d'olio chiuso e non hanno quindi bisogno di lubrificazione.

4.2. Ispezioni / Servizi

Il motore della Tornado 2000 / Magnum 2000 / 3000 / 4000 è munito di carboncini soggetti ad usura, che devono essere controllati periodicamente ed eventualmente sostituiti. All'uopo bisogna allentare le 4 viti del coperchio motore di circa 3 mm e togliere le due calotte. Vedi anche il capitolo 6 „Guasti possibili e rimedi“.

Schemi di Collegamento e Componenti Elettrici Magnum

Schemi		Magnum 2000/3000/4000		Magnum 2010/3010/4010		Magnum 2020/3020/4020	
		colore del filo/Nr.	morsetto	colore del filo/Nr.	morsetto	colore del filo/Nr.	morsetto
Interruttore a pedale	Filo alla rete	marrone blu	2 (emergenza) 2 (emergenza)	marrone blu verde/giallo	2 (emergenza) 2 (emergenza) ↓ carcassa	marrone nero nero blu verde/giallo	1 3 5 A1 ↓ carcassa
	Filo di collegamento	marrone blu	2 (protez. motore) 1 (emergenza)	marrone blu verde/giallo	2 (protez. motore) 1 (emergenza) ↓ carcassa	nero nero nero nero nero verde/giallo	2 4 6 14 2 (emergenza) ↓ carcassa
	Fili interni	rosso rosso	1 (emergenza) ↓ 13 (interruttore) 14 (interruttore) ↓ 1 (protez. motore)	rosso rosso	1 (emergenza) ↓ 13 (interruttore) 14 (interruttore) ↓ 1 (protez. motore)	rosso rosso	5 → 1 (emergenza) 13 → A2
Carcassa	Filo di collegamento	marrone blu	2 1	marrone blu verde/giallo	R S ↓ carcassa	nero nero nero nero nero verde/giallo	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↓ carcassa
	Motore	nero 2 nero 5 nero 6 nero 4 nero 3 nero 1	6 5 3 4 blu	rosso giallo verde nero bianco blu verde/giallo	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ ↓ carcassa	rosso giallo verde nero bianco blu bianco 7/20 bianco 8/21 verde/giallo	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 ↓ carcassa
	Condensatore			marrone blu	C ₁ C ₂		

Componenti elettrici

Motore	RW 345	REMS	RW 342	REMS	RW 343	REMS
Interruttore a camme			CA 10 C 58761 * FT22V	REMS	CA 10 D-U277 * 01 FT22V	REMS
Interruttore a pedale	T 5310	REMS	T 5300	REMS	T 5400	REMS
Condensatore			MP 35/100/330	REMS		

6. Comportamento in caso di inconvenienti

6.1. Disturbo: La macchina non si avvia.

Causa:

- Interruttore di emergenza ancora azionato.
- Interruttore salvamotore è scattato.
- Carbonici consumati o danneggiati (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.2. Disturbo: La macchina si ferma a filettatura iniziata.

Causa:

- I cuscinetti non taglano più.
- Olio da taglio non adatto.
- Sovraccarico della rete di alimentazione.
- Sezione dei cavi di prolunga troppo piccola.
- Contatto difettoso delle prese.
- Carbonici consumati (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.3. Disturbo: Flusso di lubrificante alla filiera assente o scarso.

Causa:

- Pompa dell'olio difettosa.
- Troppo poco lubrificante nella vasca.
- Filtro ugello sporco.

6.4. Disturbo: Nonostante il diametro di filettatura sia regolato in modo esatto, i cuscinetti sono troppo aperti.

Causa:

- La filiera non è chiusa.

6.5. Disturbo: La filiera non apre i cuscinetti.

Causa:

- Quando la filiera era aperta il diametro di filettatura è stato regolato erroneamente secondo il tubo inserito e non secondo la scala.
- L'arresto longitudinale non è inserito.

6.6. Disturbo: Filettatura difettosa.

Causa:

- I cuscinetti non taglano più.
- I cuscinetti sono stati montati in modo errato. Seguire la numerazione!
- Flusso d'olio da taglio scarso o assente.
- Olio da taglio non adatto.
- L'avanzamento dei portautensili è impedito.

6.7. Disturbo: Il tubo scivola sulle ganasce.

Causa:

- Le ganasce sono molto sporche.
- Per tubi inguinati in plastica spessa usare le ganasce speciali.
- Le ganasce sono consumate.

7. Garanzia del produttore

Il periodo di garanzia viene concesso per 12 mesi dalla data di consegna del prodotto nuovo all'utilizzatore finale, al massimo per 24 mesi dalla consegna al rivenditore. La data di consegna deve essere comprovata tramite i documenti di acquisto originali, i quali devono indicare la data d'acquisto e la descrizione del prodotto. Tutti i difetti di funzionamento, che si presentino durante il periodo di garanzia e che siano, in maniera comprovabile, derivanti da difetti di lavorazione o vizi di materiale, vengono riparati gratuitamente. L'effettuazione di una riparazione non prolunga né rinnova il periodo di garanzia per il prodotto. Sono esclusi dalla garanzia i difetti derivati da usura naturale, utilizzo improprio o abuso, inosservanza delle istruzioni d'uso, l'uso di prodotti ausiliari non appropriati, sollecitazioni eccessive, impiego per scopi diversi da quelli indicati, interventi propri o di terzi o altri motivi di cui la REMS non risponde.

Gli interventi in garanzia devono essere effettuati solo da officine di assistenza autorizzate dalla REMS. La garanzia è riconosciuta solo se l'attrezzo viene inviato, privo di interventi precedenti e non smontato, ad un'officina di assistenza autorizzata dalla REMS. Tutti i prodotti e i pezzi sostituti in garanzia diventano proprietà della REMS.

Le spese di trasporto di andata e ritorno sono a carico del utente.

I diritti legali dell'utilizzatore, in particolare i diritti al risarcimento nei confronti del rivenditore in caso di difetti, rimangono intatti.

8. Elenchi dei pezzi

Per gli elenchi dei pezzi vedi www.rems.de al punto Downloads.

Traducción de las instrucciones de servicio originales

REMS Tornado 2000 / 2010 / 2020

1	Tornillo de mariposa	13	Pomo de bola/palanca de media caña
2	Portaherramientas	14	Portamordazas de roscar
3	Barra guía delantera	15	Cortatubos
4	Barra guía trasera	16	Desbarbador interior de tubos
5	Palanca de apriete	17	Acanaladura de vaciado
6	Anillo de bloqueo	18	Interruptor
7	Empuñadura	19	Plato de sujeción
8	Cabezal de roscar	21	Interruptor de pedal
9	Tope longitudinal	22	Interruptor de emergencia
10	Palanca de apertura y cierre	23	Interruptor de protección
11	Palanca de bloqueo	24	Bulón guía
12	Disco de ajuste		

REMS Magnum 2000 / 2010 / 2020 / 3000 / 3010 / 3020 / 4000 / 4010 / 4020

1	Mandril golpeador de sujeción rápida	13	Tope longitudinal
2	Mandril centrador	14	Palanca de apertura y cierre
3	Interruptor derecha-izquierda	15	Palanca de bloqueo
4	Interruptor de pedal	16	Disco de ajuste
5	Interruptor para paro de emergencia	17	Portapeines
6	Interruptor de protección	18	Cortatubos
7	Portaherramientas	19	Escardador interior de tubos
8	Palanca de apriete	20	Bandeja de líquido de refrigeración
9	Empuñadura	21	Bandeja de virutas
10	Anillo de bloqueo con tuerca de mariposa	22	Abrazadera
11	Tuerca de mariposa	23	Soporte de garras
12	Cabezal roscador	24	Garras de sujeción
		25	Tornillo tapón



Indicaciones generales de seguridad

¡ATENCIÓN! Lea todas las instrucciones. El incumplimiento de las siguientes instrucciones puede dar lugar a descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves. El término "aparato eléctrico" utilizado a continuación hace referencia a equipos eléctricos alimentados por red (con cable de red), aparatos alimentados por batería (sin cable de red), máquinas y aparatos eléctricos. Utilice el aparato eléctrico únicamente conforme a lo prescrito y observando las normas generales de seguridad y prevención de accidentes.

CONSERVE BIEN ESTAS INSTRUCCIONES.

A) Puesto de trabajo

- a) **Mantenga la zona de trabajo limpia y ordenada.** El desorden y la falta de luz en la zona de trabajo puede dar lugar a accidentes.
- b) **No trabaje con el aparato eléctrico en entornos con peligro de explosión, en el que se encuentren líquidos, gases o polvo inflamables.** Los aparatos eléctricos generan chispas que pueden inflamar polvo o vapores.
- c) **Mantenga alejados a niños y otras personas cuando utilice el aparato eléctrico.** En caso de distracción podría perder el control del aparato.

B) Seguridad eléctrica

- a) **La clavija de conexión del aparato eléctrico debe encajar en el enchufe.** No realice ningún tipo de modificación en el enchufe. No utilice ningún conector adaptador con aparatos eléctricos con protección de toma de tierra. Las clavijas sin modificar y los enchufes adecuados reducen el riesgo de sacudida eléctrica. Si el aparato eléctrico está equipado con conductores de protección, sólo se debe conectar a cajas de enchufe con contacto de protección. Utilice el aparato eléctrico en obras, entornos húmedos, al aire libre o en lugares similares únicamente con un dispositivo de protección por corriente diferencial de 30 mA (interruptor FI) en la red.
- b) **Evite el contacto corporal con las superficies de toma de tierra, como tubos, calefacciones, cocinas y neveras.** Existe un peligro elevado de descarga eléctrica si su cuerpo está puesto a tierra.
- c) **Mantenga alejado el aparato de la lluvia y la humedad.** La penetración de agua en el aparato eléctrico aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
- d) **No use el cable para fines extraños, como para portar el aparato, colgarlo o tirar de la clavija del enchufe.** Mantenga el cable alejado del calor, aceite, cantos afilados o piezas móviles del aparato. Los cables dañados o liados incrementan el riesgo de descarga eléctrica.
- e) **Si trabaja con un aparato eléctrico al aire libre, utilice únicamente cables alargadores aptos para exteriores.** La utilización de un cable alargador apto para exteriores reduce el peligro de descarga eléctrica.

C) Seguridad de personas

Estos aparatos no son aptos para ser utilizados por personas (niños incluidos) con limitación de capacidades físicas, sensoriales o psíquicas, o falta de experiencia y conocimiento, a no ser que hayan sido instruidas previamente en el manejo del aparato o controladas por una persona responsable de su seguridad. Asegúrese de que el aparato no sea utilizado por niños.

- a) **Trabaje con atención y sentido común cuando trabaje con aparatos eléctricos.** No utilice el aparato eléctrico cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción en el manejo del aparato puede causarle graves lesiones.

- b) Utilice un equipo de protección personal y lleve siempre gafas de protección.** El uso de equipos de protección personal, como máscaras contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco de protección o protecciones para los oídos, según el tipo y aplicación del aparato eléctrico, reduce el riesgo de lesiones.
- c) Evite una puesta en servicio sin vigilancia. Asegúrese de que el interruptor se encuentra en posición "APAGADO" antes de conectar el enchufe a la caja de enchufe.** Tener el dedo puesto en el interruptor mientras porta el aparato o el aparato encendido en el momento de conectarlo a la alimentación de corriente puede dar lugar a accidentes. No puentea nunca el interruptor.
- d) Retire las herramientas de ajuste o la llave antes de encender el aparato eléctrico.** Si una herramienta o llave permanece en una pieza giratoria del aparato podrían producirse lesiones. No toque nunca piezas en movimiento (en circulación).
- e) No sobreestime las situaciones. Adopte una posición segura y guarde el equilibrio en todo momento.** De ese modo podrá controlar mejor el aparato ante situaciones inesperadas.
- f) Utilice ropa adecuada. No use ropa ancha ni joyas. Mantenga el pelo, ropa y guantes fuera del alcance de piezas móviles.** La ropa suelta, joyas o pelo largo pueden engancharse en piezas móviles.
- g) Si es posible montar dispositivos de aspiración o colectores de polvo, asegúrese de que éstos se encuentran conectados y son utilizados correctamente.** La utilización de estos dispositivos reduce los riesgos por polvo.
- h) Confiera el aparato eléctrico únicamente a personas con la debida formación.** Las personas jóvenes sólo pueden utilizar el aparato eléctrico si son mayores de 16 años y cuando ello resulte necesario para su formación y siempre y cuando se encuentren supervisadas por una persona experimentada.

D) Manipulación cuidadosa y uso de aparatos eléctricos

- a) No sobrecargue el aparato eléctrico. Para realizar su trabajo utilice el aparato eléctrico determinado a tal fin.** Con el aparato eléctrico adecuado trabajará mejor y de forma más segura en el área de producción especificada.
- b) No utilice aparatos eléctricos cuyo interruptor se encuentre defectuoso.** Un aparato eléctrico que no pueda ser encendido o apagado resulta peligroso y debe ser reparado.
- c) Retire el enchufe de la caja de enchufe antes ajustar el aparato, cambiar accesorios o apartar el aparato.** Esta medida de precaución impide un arranque accidental del aparato.
- d) Guarde los aparatos eléctricos que no utilice fuera del alcance de los niños. No permita que personas, que no están familiarizadas con el aparato o no hayan leído estas instrucciones, lo utilicen.** Los aparatos eléctricos son peligrosos si son utilizados por personas sin experiencia.
- e) Cuide el aparato eléctrico. Compruebe que las piezas móviles del mismo funcionen correctamente y no se atasquen y si existen piezas partidas o dañadas que perjudiquen el funcionamiento del aparato eléctrico.** En caso de existir piezas dañadas envíe a reparar el aparato, antes de usarlo, a un técnico cualificado o a un taller concertado de servicio al cliente autorizado por REMS. Muchos accidentes obedecen a un mantenimiento insuficiente de herramientas eléctricas.
- f) Mantenga su herramienta de corte afilada y limpia.** Las herramientas de corte cuidadosamente conservadas con bordes de corte afilados se atascan menos y son más fáciles de guiar.
- g) Fije la pieza.** Utilice un dispositivo de sujeción o un tornillo de banco para fijar la pieza. De esta forma se sostiene con mayor seguridad que con la mano, y además, permitir tener las manos libres para manejar el aparato eléctrico.
- h) Utilice los aparatos eléctricos, herramientas de aplicación, etc. conforme a estas indicaciones y de la forma prescrita para este tipo especial de aparatos. Tenga en cuenta las condiciones de trabajo y las actividades a realizar.** El uso de aparatos eléctricos para aplicaciones distintas a las previstas puede provocar situaciones de peligro. Por razones de seguridad no se permite realizar ninguna modificación por cuenta propia del aparato eléctrico.
- E) Manipulación y utilización cuidadosa de aparatos alimentados por acumulador**
- a) Asegúrese de que el aparato eléctrico se encuentre apagado antes de colocar el acumulador.** La colocación de un acumulador en un aparato eléctrico encendido puede provocar accidentes.
- b) Cargue el acumulador sólo en el cargador recomendado por el fabricante.**

Un cargador determinado para un tipo concreto de acumulador no debe ser utilizado con otros acumuladores distintos, ya que en tal caso existe peligro de incendio.

- c) Utilice únicamente los acumuladores previstos para los aparatos eléctricos.** El uso de otros acumuladores puede provocar lesiones e incendios.
- d) Mantenga el acumulador no utilizado lejos de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos, que puedan puenteear los contactos.** Un cortocircuito de los contactos del acumulador puede provocar quemaduras o un incendio.
- e) En caso de aplicación incorrecta puede producirse una expulsión de líquido del acumulador.** Evite el contacto. En caso de contacto accidental lavar con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos acuda al médico. El líquido expulsado del acumulador puede provocar irritaciones de la piel o quemaduras.
- f) En caso de temperaturas del acumulador/cargador o temperatura ambiente $\leq 5^{\circ}\text{C}/40^{\circ}\text{F}$ o $\geq 40^{\circ}\text{C}/105^{\circ}\text{F}$ no se debe utilizar el acumulador/cargador.**
- g) No deseche el acumulador defectuoso en la basura doméstica normal, entréguelo a un taller de servicio al cliente REMS concertado o a una empresa de eliminación de desechos autorizada.**

F) Servicio

- a) Las reparaciones del aparato deben ser realizadas exclusivamente por técnicos especializados y con piezas de repuesto originales.** De este modo queda garantizada la seguridad del aparato.
- b) Cumpla las normativas de mantenimiento y las indicaciones sobre cambio de herramientas.**
- c) Controle con regularidad la línea de conexión del aparato eléctrico y, en caso de resultar dañada, envíela para su sustitución a un técnico cualificado o a un taller de atención al cliente REMS concertado. Compruebe el cable alargador con regularidad y sustítuyalo si se encuentra dañado.**



Indicaciones especiales de seguridad

- Esta máquina se maneja en régimen pulsatorio mediante un interruptor de seguridad de pie, dotado de paro de emergencia. Si este no se pudiera localizar desde el puesto de trabajo y crear una zona de peligro a través del movimiento de la pieza a trabajar, se deberá contemplar también el empleo de otros dispositivos de protección como p.ej. desconectores.
- Esta prohibido realizar trabajos como poner cáñamo, montar y desmontar, con la máquina en marcha, hacer roscas manualmente con terraña o trabajar con cortabolas manuales, así como sujetar las herramientas con la mano (en lugar de emplear soportes de material).
- En caso de que pueda existir peligro de dobladuras y/o de que el material dé golpes a su alrededor (dependiendo de la longitud y del diámetro del material y de las revoluciones), o en caso de falta de estabilidad de la máquina se deben utilizar soportes regulables en la altura (REMS Herkules) en cantidad suficiente.
- No tocar nunca el mandril de sujeción.
- Sujetar las piezas de tubo cortas sólo con REMS Nippelspanner o con REMS Nippelfix.
- Los aceites de roscar REMS en aerosol (REMS Spezial, REMS Sanitol) contienen un gas expansivo (butano) que, aunque ecológico, es inflamable. Los aerosoles están cerrados a presión. No abrirlos con violencia. Protegerlos de la acción directa de los rayos solares y de una temperatura superior a los 50°C.
- Debido al efecto desengrasante de los medios de lubricación y refrigeración, se debe evitar un contacto intensivo con la piel. Se deben utilizar medios apropiados para la protección de la piel.
- Por razones higiénicas, se debe limpiar con regularidad la bandeja de suciedad y viruta, al menos una vez al año.
- Una comprobación de los medios de refrigeración y lubricación no es necesaria, ya que debido a su consumo, se debe llenar a menudo con nuevo medio de lubricación y refrigeración.
- Medios de refrigeración y lubricación no deben llegar de forma concentrada a la canalización, aguas o suelo. Los restos de medios de lubricación y refrigeración deben ser entregados a empresas de depolición (evacuación). El código de residuos de medios de refrigeración y lubricación mineral es 54401 y para sintéticos 54109.

1. Características técnicas

Tornado 2000	Magnum 2000	Magnum 3000	Magnum 2000	Tornado 2000	Magnum 4000
Tornado 2010	Magnum 2010	Magnum 3010	Magnum 2010	Tornado 2010	Magnum 4010
Tornado 2020	Magnum 2020	Magnum 3020	Magnum 2020	Tornado 2020	Magnum 4020

1.1. Capacidad de trabajo

1.1.1. Diámetro de rosca

Tubos (inclusive tubos con envoltura de plástico)	$1/16 - 2"$	$1/16 - 2"$	$(1/16) 1/2 - 3"$	$1/16 - 4"$	$1/4 - 4"$
Pernos	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	14 – 60 mm

$1/4 - 2"$

$1/2 - 2"$

$1/4 - 2"$

1.1.2. Tipos de rosca

Rosca cónica para tubos	R (ISO 7-1, DIN 2999, BSPT), NPT
Rosca cilíndrica para tubos	G (ISO 228-1, DIN 259, BSPP), NPSM
Rosca para tubos de conducción eléctrica	Pg (DIN 40430), IEC
Rosca en barra	M (ISO 261, DIN 13), UNC, BSW

	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020	Magnum 3000 Magnum 3010 Magnum 3020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020 con cabezal de roscar auto- mático REMS 4"	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020 con cabezal de roscar auto- mático REMS 4"	Magnum 4000 Magnum 4010 Magnum 4020
1.1.3. Longitud de rosca Rosca cónica para tubos	Longitud normaliz.	Longitud normaliz.	Longitud normaliz.	Longitud normaliz.	Longitud normaliz.	Longitud normaliz.
Rosca cilíndrica para tubos Rosca en barra	165 mm, sin limitación con reapriete	150 mm, sin limitación con reapriete	150 mm, sin limitación con reapriete	165 mm, sin limitación con reapriete	165 mm, sin limitación con reapriete	150 mm, sin limitación con reapriete
1.1.4. Cortado Tubos	1/8 – 2"	1/8 – 2"	1/4 – 4"	1/8 – 2"	1/8 – 2"	1/4 – 4"
1.1.5. Escariado interior Tubos	1/4 – 2"	1/4 – 2"	1/4 – 4"	1/4 – 2"	1/4 – 2"	1/4 – 4"
1.1.6. Boquillas y racores roscados dobles con REMS Nippelspanner (sujeción interior) con REMS Nippelfix (sujeción interior automática)	5/8 – 2" 1/2 – 4"	5/8 – 2" 1/2 – 4"	5/8 – 2" 1/2 – 4"	5/8 – 2" 1/2 – 4"	5/8 – 2" 1/2 – 4"	5/8 – 2" 1/2 – 4"
1.1.7. Cabezal de roscar automático REMS 4" para todos tipos Tornado y Magnum 2000/2010/2020 y Magnum 3000/3010/3020 (ver fig. 6)				2 1/2 – 4"	2 1/2 – 4"	2 1/2 – 4"
1.2. Velocidades de rotación del husillo de trabajo						
Tornado 2000	1/16 – 2"	53 – 40 1/min				
Magnum 2000	1/4 – 2"	53 – 40 1/min				
Magnum 3000	1/4 – 3"	23 – 20 1/min				
Magnum 4000	1/4 – 4"	23 – 20 1/min				
regulación automática, sin escalonamientos de la velocidad						
Tornado 2010 / 2020	1/16 – 2"	52 1/min				
Magnum 2010 / 2020	1/4 – 2"	52 – 26 1/min				
Magnum 3010 / 3020	1/4 – 3"	20 – 10 1/min				
Magnum 4010 / 4020	1/4 – 4"	20 – 10 1/min				
también a plena carga. Para grandes cargas y malas condiciones de suministro de corriente en el caso de roscas de gran tamaño, Tornado 26 1/min / Magnum 10 1/min.						
1.3. Datos eléctricos						
Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000		230 V, 1~; 50–60 Hz; 1700 W potencia absorbida, 1200 W potencia emitida; 8,3 A; Fusible (red) 16 A (B). Régimen intermitente 2,5 / 10 min.				
		110 V; 1~; 50–60 Hz; 1700 W potencia absorbida, 1200 W potencia emitida; 16,5 A; Fusible (red) 30 A (B). Régimen intermitente 2,5 / 10 min.				
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010		230 V, 1~; 50 Hz; 2100 W potencia absorbida, 1400 W potencia emitida; 10 A; Fusible (red) 10 A (B). Régimen intermitente 7 / 10 min.				
Tornado 2020, Magnum 2020 / 3020 / 4020		400 V; 3~; 50 Hz; 2000 W potencia absorbida, 1500 W potencia emitida; 5 A; Fusible (red) 10 A (B). Régimen intermitente 7 / 10 min.				
1.4. Dimensiones (L x anch. x alt.)						
Tornado 2000	730 x 435 x 280 mm					
Tornado 2010 / 2020	730 x 435 x 280 mm					
Magnum 2000	870 x 580 x 495 mm					
Magnum 2010 / 2020	825 x 580 x 495 mm					
Magnum 3000	915 x 580 x 495 mm					
Magnum 3010 / 3020	870 x 580 x 495 mm					
Magnum 4000	915 x 580 x 495 mm					
Magnum 4010 / 4020	870 x 580 x 495 mm					
1.5. Pesos en kg	Máquina	Herramientas		Accesorios standard		
Tornado 2000	31	12		7		
Tornado 2010	43	12		7		
Tornado 2020	43	12		7		
	Máquina 1/4 – 2"	Herramientas 1/4 – 2"		Bastidor con ruedas		
Magnum 2000	75	12		16		
Magnum 2010	87	12		16		
Magnum 2020	87	12		16		
	Máquina 2 1/2 – 3"	Herramientas 1/4 – 2"	Herramientas 2 1/2 – 3"			
Magnum 3000	79	12	23	16		
Magnum 3010	108	12	23	16		
Magnum 3020	108	12	23	16		
	Máquina 2 1/2 – 4"	Herramientas 1/4 – 2"	Herramientas 2 1/2 – 4"			
Magnum 4000	81	12	25	16		
Magnum 4010	108	12	25	16		
Magnum 4020	108	12	25	16		
1.6. Ruidos						
Emisiones referidas al puesto de trabajo						
Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000	83 dB (A)					
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010	75 dB (A)					
Tornado 2020	72 dB (A)					
Magnum 2020 / 3020 / 4020	74 dB (A)					

1.7. Vibraciones (para todos los tipos)

Valor efectivo ponderado de la aceleración

2,5 m/s²

El valor de emisión de vibraciones indicado se midió según un procedimiento de prueba normalizado y se puede utilizar para la comparación con otro aparato. El valor de emisión de vibraciones indicado se puede utilizar también para una primera estimación de la exposición.

Atención: El valor de emisión de vibraciones se puede diferenciar del valor indicado durante el uso real del aparato, dependiendo del tipo y la manera en que se utilizará el aparato y en el que está conectado pero que funciona sin carga.

2. Puesta en servicio

Advertencia: Pesos superiores a 35 kg deberán ser transportados por dos personas, transportar el portaherramientas separadamente. Observar tanto para el transporte como para el montaje de la máquina, con o sin bastidor el equilibrio de la máquina ya que tiene puntos más pesados.

2.1. Instalación Tornado 2000, 2010, 2020 (Fig. 1-3)

Aflojar el tornillo de mariposa (1). Quitar el portaherramientas (2). Poner la máquina en posición vertical haciéndola descansar sobre las dos barras guía (3 + 4) e insertar las tres patas tubulares en la carcasa del mecanismo hasta que queden enclavadas (figura 1). Coger la máquina por la carcasa del mecanismo (no por las patas tubulares) y hacerla descansar sobre las citadas patas (figura 2).

La máquina puede montarse también sobre cualquier banco de trabajo y fijarse con tornillos. Para ello, se encuentran tres orificios roscados en la parte inferior de la máquina. Mediante la plantilla que se entrega con la máquina, se hacen tres taladros en el banco de trabajo (broca de 12 mm Ø). La máquina se fija luego desde abajo mediante 3 tornillos M 10.

Deslizar el portaherramientas sobre las barras guía. Hacer pasar la palanca (5) desde atrás por la brida del portaherramientas y deslizar el anillo de bloqueo (6) sobre la barra guía posterior, de tal manera que el tornillo de mariposa señale hacia atrás y la ranura anular quede libre. Montar la empuñadura (7) sobre la palanca de apriete.

Enganchar la bandeja en los dos tornillos situados en la carcasa del mecanismo y empuñarla hacia la derecha, en la ranura lateral. Enganchar la bandeja en la ranura anular en la parte posterior de la barra guía (4). Deslizar el anillo de bloqueo de la palanca de apriete hasta que haga contacto con la suspensión de la bandeja y bloquearlo. Enganchar el tubo de goma con su correspondiente filtro de aspiración a la bandeja y deslizar el otro extremo del tubo sobre la boquilla roscada, en la parte posterior del portaherramientas.

Llenar con 2 litros de aceite de roscar. Colocar la bandeja recogevirutas desde atrás.

No poner a funcionar nunca la máquina sin aceite de roscar.

Colocar los pernos guía de cabeza roscador (8) en el taladro de portaherramientas y ejerciendo una presión axial sobre los pernos guía así como efectuando movimientos giratorios, introducir el cabezal roscador hasta el tope.

Para transportar la máquina, enganchar el interruptor del pedal al tornillo situado en la parte posterior de la carcasa del mecanismo figura 3).

Instalación Magnum 2000 T, 2010 T, 2020 T, 3000 T, 3010 T, 3020 T, 4000 T, 4010 T, 4020 T (Fig. 8)

Fijar la máquina sobre un banco de trabajo o carro de transporte (accesorio) con los tres tornillos suministrados. Para levantar y transportar, agarre la máquina por las barras guía y atrás mediante un tubo fijado en el mandril centrador. Para el traslado mediante el carro de transporte introducir unos tubos de $\frac{3}{4}$ " y 60 cm de longitud en los orificios situados en el carro de transporte, que se fijaran mediante unos tornillos de mariposa. Si no hay que transportar la máquina, se pueden desmontar ambas ruedas.

Introducir 5 l de aceite de roscar.

No ponga nunca la máquina en funcionamiento sin aceite de roscar.

2.2. Instalación Tornado 2000 T, 2010 T, 2020 T (Fig. 7 + 8)

Fijar la máquina sobre un banco de trabajo o carro de transporte (accesorio) con los tres tornillos suministrados. Para levantar y transportar, agarre la máquina por los bolsillos de agarre del bastidor en la parte delantera y por el soporte de material en la parte trasera de la máquina. Para el traslado mediante el carro de transporte introducir unos tubos de $\frac{3}{4}$ " y 60 cm de longitud en los orificios situados en el carro de transporte, que se fijaran mediante unos tornillos de mariposa. Si no ha que transportar la máquina, se pueden desmontar ambas ruedas.

Introducir 5 l de aceite de roscar.

No ponga nunca la máquina en funcionamiento sin aceite de roscar.

Instalación Magnum 2000 T-L, 2010 T-L, 2020 T-L, 3000 T-L, 3010 T-L, 3020 T-L, 4000 T-L, 4010 T-L, 4020 T-L (Fig. 8)

Fijar la máquina sobre un banco de trabajo o el bastidor (accesorio) con los cuatro tornillos suministrados. Para levantar y transportar, agarre la máquina por las barras guía y atrás mediante un tubo fijado en el mandril centrador. Deslice el anillo de bloqueo (10) con tornillo de mariposa hasta la parte trasera de la barra guía, para liberar la ranura circular. Enganchar la bandeja para el aceite en los dos tornillos situados en la parte baja de la carcasa y sujetar la parte delantera de la bandeja a través de la ranura circular en la barra guía. Deslice el anillo de bloqueo (10) hasta que haga contacto con la suspensión

de la bandeja de aceite y bloquearlo. Enganchar el tubo de aceite con filtro de aspiración a la bandeja. Colocar la bandeja de virutas desde atrás.

Llenar con 2 litros de aceite de roscar.

No ponga nunca la máquina en funcionamiento sin aceite de roscar.

2.3. Conexión eléctrica

Antes de conectar la máquina a la red eléctrica, comprobar si la tensión indicada en la placa de características coincide con la tensión de la red. Si se utiliza un cable de prolongación, puede ser necesaria una sección de 2,5 mm². Solo utilizar cable prolongador con puesta protectora a tierra. La máquina se pone en marcha y se para mediante el interruptor de pedal (21, Tornado / 4, Magnum). El interruptor (18, Tornado / 3, Magnum) sirve para preseleccionar el sentido de rotación y la velocidad. La máquina sólo puede ponerse en marcha si el interruptor de paro de emergencia (22, Tornado / 5, Magnum) está desbloqueado y si está apretado el interruptor de protección (23, Tornado / 6, Magnum) situado en el interruptor de pedal. Si la máquina se conecta directamente a la red (sin enchufe), deberá instalarse un interruptor principal 16 A.

2.4. Aceites de roscar

Emplee exclusivamente aceites de roscar REMS. Obtendrá así unas roscas talladas impecablemente, una larga duración de los peines así como una notable preservación de la máquina.

El aceite especial de roscar **REMS Spezial** (a base de aceite mineral) es de alta aleación y puede utilizarse para roscar roscas de todo tipo en tubos y pernos. Además puede lavarse con agua (homologación oficial). En algunos países como Alemania y Austria, el empleo de aceites de roscar a base de aceite mineral no está permitido. En tal caso debe emplearse el aceito no mineral REMS Sanitol.

El aceite de roscar **REMS Sanitol** no es mineral sino sintético, totalmente soluble en agua y tiene el poder lubricante del aceite mineral. Puede aplicarse para todas las roscas de tubos y pernos. En Alemania y Austria debe emplearse para tuberías de agua potable y cumple las normas DVGW Nº DW-0201AS2032, OEVGW Nº W 1.303, SVGW Nº 7808-649.

Emplear todos los aceites de roscar sin diluir.

2.5. Soporte del material a roscar

Se deben apoyar tubos y barras a partir de 2 mtrs. de longitud adicionalmente con el REMS Herkules, regulable en la altura. Este tiene bolas de acero para mover sin problemas los tubos y barras en todas las direcciones sin tener que bascular el soporte. En el caso de que el REMS Magnum esté fijado en un banco de trabajo, se debe utilizar el REMS Herkules Y. La capacidad de trabajo del Herkules REMS Y es de Ø 1/4" – 4".

2.6. Cabezal automático REMS 4"

Si se emplea el cabezal automático REMS 4" deben observarse las instrucciones adjuntas correspondientes.

3. Funcionamiento

3.1. Herramientas

El cabezal de roscar (8, Tornado / 12, Magnum) es universal, es decir, para las capacidades de roscado citadas anteriormente, sólo se necesita un cabezal de roscar con 2 juegos herramientas separados. Para roscar roscas cónicas para tubos, el tope longitudinal (9, Tornado / 13, Magnum) ha de hallarse en la misma dirección que la palanca de apertura y cierre (10, Tornado / 14, Magnum). El cabezal de roscar se abre entonces automáticamente, una vez alcanzado la longitud normalizada de la rosca. Para poder roscar roscas largas, cilíndricas y roscas para pernos, se abre el tope longitudinal (9, Tornado / 13, Magnum).

Cambio de los peines

Los peines pueden colocarse o cambiarse tanto con el cabezal roscador montado como desmontado (p. ej. sobre el banco de trabajo). Para ello, desbloquear la palanca (11, Tornado / 15, Magnum) sin desenroscarla. Desplazar el disco de ajuste (12, Tornado / 16, Magnum) de la empuñadura de bola desde la palanca de bloqueo hacia su posición final. Los peines se colocan y se quitan en esta posición. Prestar atención a que el tamaño de rosca indicado en la parte posterior de los peines coincida con el tamaño de rosca a cortar. Además, debe tenerse en cuenta que los números que llevan los peines en la parte posterior coincidan con los números de portapeines (14, Tornado / 17, Magnum).

Insertar los peines en el cabezal roscador hasta que la bola que se encuentra en la ranura del porta-peines quede cogida. Una vez insertados todos los peines, se ajusta el tamaño de rosca deseado desplazando el disco de ajuste correspondiente. Ajustar siempre la rosca para pernos a „BOLT“. Fijar el disco de ajuste mediante la palanca de bloqueo. Cerrar el cabezal roscador. Para ello, empujar con fuerza la palanca de apertura y cierre (10, Tornado / 14, Magnum) hacia la derecha y hacia abajo. El cabezal roscador se abre bien sea automáticamente (en el caso de roscas cónicas para tubos) o bien en todo momento manualmente ejerciendo una ligera presión hacia la izquierda sobre la palanca de apertura y cierre.

Si no resultara suficiente la fuerza de retención de la palanca de apriete (11, Tornado / 15, Magnum) en el cabezal roscador 2½–3" y 2½–4", por el hecho de ser necesaria una fuerza de corte mayor (p. ej. por estar gastados los peines), es decir, si el cabezal roscador se abre cuando está sometido a la presión de corte, deberá apretarse, además, el tornillo cilíndrico situado en el lado opuesto a la palanca de apriete (11, Tornado / 15, Magnum).

El cortatubos (15, Tornado / 18, Magnum) está previsto para cortar tubos de ¼–2" y de 2½–4".

El escariador interior (16, Tornado / 19, Magnum) se emplea para tubos $\frac{1}{4}$ "-2" y de $2\frac{1}{2}$ "-4". Asegurarse de que la pícola no gire, encajándola en el brazo del escariador; delante o detrás, según la posición del tubo.

3.2. Mandril de sujeción

Para el agarre de materiales con Magnum hasta 2" y Tornado cuyo diámetro sea < 8 mm y con Magnum hasta 4" cuyo diámetro sea < 20 mm existe un husillo de sujeción (Código 343001). Para realizar el pedido del husillo de sujeción se deberá comunicar el diámetro de agarre deseado.

3.2.1. Mandril de sujeción Tornado (19) y (20)

Las mordazas de autocentrado se cierran y abren automáticamente girando a la izquierda o a la derecha el interruptor (18) y accionando el interruptor de pedal (21). Al cambiar las mordazas delanteras o traseras hay que prestar atención a que cada mordaza de sujeción esté colocada según se indica en las figuras 4 y 5, pues de lo contrario, se dañarían. No se debe poner en marcha la máquina antes de que estén montadas todas las mordazas y ambas tapas del mandril.

3.2.2. Mandril de sujeción Magnum (1) (2)

Mandril golpeador de sujeción rápida (1), mandril centrador (2)
El mandril golpeador de sujeción rápida (1) con la abrazadera grande y con las garras de sujeción puesto móvil en los soportes de garras, garantiza la sujeción hacia delante. En cuanto el material salta del mandril centrador (2), es necesario cerrarlo.

Cambio de las mordazas Magnum

Cerrar las mordazas (24) con la abrazadera (22) a un diámetro de aprox. 30 mm. Extraer los tornillos de las mordazas (24). Empuje la mordaza al exterior con un atornillador. Empuje al interior las nuevas mordazas con los tornillos ya montados.

3.3. Ciclo de trabajo

3.3.1. Tornado

Apartar las herramientas y, con ayuda de la palanca (5), llevar el portaherra-

mientos a la posición final derecha. Introducir el material de tal manera que sobresalga 10 cms aproximadamente del mandril (19). Bascular hacia abajo el cabezal de roscar (8) y cerrarlo. Poner el interruptor (18) en posición 1 y accionar el interruptor de pedal (21). La sujeción del material se realiza ahora automáticamente. En los tipos 2010 y 2020 puede emplearse la 2a velocidad para el corte y desbarbaro así como para cortar rosas pequeñas. Para ello, pasar rápidamente el interruptor (18) de la posición 1 a la posición 2 manteniendo la máquina en marcha. Con ayuda de la palanca (5), presionar el cabezal de roscar contra el material en rotación.

Después de uno o dos hilos de rosca, el cabezal de roscar rosca automáticamente. Si en las rosas cónicas para tubos se ha alcanzado la longitud de rosca correspondiente a las normas, el cabezal de roscar se abre automáticamente. En el caso de rosas largas y para pernos, abrir el cabezal roscador a mano mientras la máquina continúa funcionando. Soltar el interruptor de pedal (21). Poner el interruptor (18) en posición R. Accionar suavemente el interruptor de pedal (21); el material se afloja.

Reapretando el material, se pueden tallar rosas largas sin limitación. Para ello, soltar el interruptor de pedal (21) al aproximarse el portaherramientas a la carcasa de la máquina. No abrir el cabezal de roscar. Poner el interruptor (18) en posición R. Aflojar el material. Mediante la palanca, llevar el portaherramientas y el material a la posición final derecha. Poner la máquina nuevamente en marcha con el interruptor en posición 1.

Para tronzar tubos se bascula el cortatubos (15) y con ayuda de la palanca correspondiente se coloca en la posición de corte deseado. El tubo en rotación es seccionado al girar el husillo hacia la derecha.

Mediante el escariador de tubos (16) se quita la rebaba interior que se produce durante el corte.

Vaciado del aceite de roscar: tirar del tubo flexible conectado al portaherramientas (2) y mantenerlo sujeto en el recipiente. Poner a funcionar la máquina hasta que la bandeja quede vacía, o quitar la bandeja y vaciar a través del orificio (17).

5. Esquemas de conexiones y lista de aparatos Tornado

Esquemas de conexiones		Tornado 2000		Tornado 2010		Tornado 2020	
		Color del conductor	Borne	Color del conductor	Borne	Color del conductor	Borne
Interruptor de pedal	Cable de conexión a la red	Marrón Azul Verde/Amarillo	2 (Paro de emerg.) 2 (Paro de emerg.) ↓ Carcasa	Marrón Azul Verde/Amarillo	2 (Paro de emerg.) 2 (Paro de emerg.) ↓ Carcasa	Marrón Negro Gris Azul Verde/Amarillo	1 3 5 A1 ↓ Carcasa
	Cable de unión	Marrón Azul Verde/Amarillo	2 (Protecc. motor) 1 (Paro de emerg.) ↓ Carcasa	Marrón Azul Verde/Amarillo	2 (Protecc. motor) 1 (Paro de emerg.) ↓ Carcasa	Negro Negro Negro Negro Negro Verde/Amarillo	2 4 6 14 2 (Paro de emerg.) ↓ Carcasa
	Conductores interiores	Rojo Rojo	1 (Paro de emerg.) ↓ 13 (Interruptor) 14 (Interruptor) ↓ 1 (Protecc. motor)	Rojo Rojo	1 (Paro de emerg.) ↓ 13 (Interruptor) 14 (Interruptor) ↓ 1 (Protecc. motor)	Rojo Rojo	5 → 1 (Paro de emerg.) 13 → A2
Carcasa del mecanismo	Cable de unión	Marrón Azul Verde/Amarillo	1 3 ↓ Carcasa	Marrón Azul Verde/Amarillo	R S ↓ Carcasa	Negro Negro Negro Negro Negro Verde/Amarillo	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↓ Carcasa
	Motor	Negro 2 Negro 5 Negro 6 Negro 4 Negro 3 Negro 1	4 8 10 6 5 2	Rojo 1 Amarillo 2 Verde 3 Negro Blanco Azul	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ Grün/Gelb ↓ Carcasa	Rojo Amarillo Verde Negro Blanco Azul Blanco 7/20 Blanco 8/21 Verde/Amarillo	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 ↓ Carcasa
	Resistencia de freno	Marrón Azul	5 12				
Base	Condensador			Marrón Azul	C ₁ C ₂		
	Bomba eléctrica (Máquina tipo "T")	Marrón Azul Verde/Amarillo	1 3 ↓ Carcasa	Marrón Azul Verde/Amarillo	R S ↓ Carcasa	Marrón Azul Verde/Amarillo	L ₁ L ₂ ↓ Carcasa

Lista de aparatos

Motor Comutador de leva Interruptor de pedal Condensador	RW 345 CA 10 C 58751 * FT22V T 5300	REMS REMS REMS	RW 342 CA 10 C 58761 * FT22V T 5300 MP 35/100/330	REMS REMS REMS	RW 343 CA 10 D-U277 * 01 FT22V T 5400	REMS REMS REMS
---	---	----------------------	--	----------------------	---	----------------------

3.3.2. Magnum

Apartar las herramientas y con ayuda de la palanca de apriete (8) llevar el portaherramientas a la posición final derecha. Introducir el material por el mandril centrador y por el mandril golpeador de sujeción rápida (1) de tal manera, que sobresalga aprox. 10 cm. del mandril golpeador de sujeción rápida. Cerrar el mandril golpeador de sujeción rápida hasta que las mordazas toquen el material. Tras un corto movimiento de apertura con el anillo del mandril, retroceda una y hasta dos veces para agarrar el material. El material que sobresalga de la parte trasera de la maquina se centrara mediante el mandril centrador (2). Inclinar y cerrar el cabezal roscador. Sitúe el interruptor (3) en la posición 1, y accione el interruptor de pedal (4). El Magnum 2000 / 3000 / 4000 se desconecta solo con el interruptor de pedal (4).

En Magnum 2010 / 3010 / 4010 y 2020 / 3020 / 4020, el tronzado y desbarbado, así como el corte de rosas pequeñas puede realizarse en la segunda velocidad. Para ello, comutar con rapidez el interruptor (3), sin parar la máquina, de la posición 1 a la 2. Presionar el cabezal roscador contra el material en rotación con ayuda de la palanca de presión (8).

Después de uno o dos hilos de rosca, el cabezal roscador se pone a cortar automáticamente. Si en las rosas cónicas para tubos se ha alcanzado la longitud correspondiente a las normas, el cabezal roscador se abre automáticamente. Con rosas largas y para pernos, abrir el cable roscador a mano mientras la máquina está funcionando. Soltar el interruptor de pedal (4). Abrir el mandril golpeador de sujeción rápida y tomar el material.

Reapretando el material, se pueden roscar rosas largas sin limitación. Para ello, mientras se efectúa la rosca, soltar el interruptor de pedal (4) al aproximarse el portaherramientas a la carcasa de la máquina. No abrir el cabezal roscador. Aflojar el material, volver a llevar el portaherramientas a la posición final derecha. Sujetar el material de nuevo y volver a poner la máquina en marcha.

Para tronzar tubos se bascula el cortatablos (18) y, con ayuda de la palanca correspondiente, se coloca en la posición de corte deseada. El tubo en rotación es seccionado al girar el husillo hacia la derecha.

Vaciado del aceite de roscar: desempalmar el tubo flexible del portaherramientas (7) y meterlo en el bidón o lata de aceite. Dejar funcionar la máquina hasta que el cárter esté vacío. O: sacar el tornillo tapón y dejar vaciar la cubeta.

3.4. Mecanizado de niples y niples dobles

Para tallar las rosas de boquillas roscadas y racores se utiliza el REMS

Nippelfix (de sujeción interior automática) o el dispositivo de sujeción interior simple REMS Nippelspanner. Prestar atención a que el interior de los extremos del tubo esté desbarbado. Empujar los tubos siempre hasta el tope.

Para sujetar el trozo de tubo (con o sin rosca) con el dispositivo de sujeción REMS Nippelspanner, se abre la cabeza del citado dispositivo de sujeción girando el husillo con una herramienta (p. ej. destornillador). Esta operación sólo debe efectuarse cuando el tubo está fijado.

Tanto al emplear el dispositivo de sujeción REMS Nippelfix como el dispositivo de sujeción REMS Nippelspanner, prestar atención a que los niples roscados no sean más cortos de los permitidos por las normas.

3.5. Elaboración de rosas a izquierda

Para rosas a izquierda sólo son adecuadas REMS Magnum 2010, 2020, 4010 y 4020. El cabezal de roscar del portaherramientas debe estar marcado para cortar rosas a la izquierda p. ej. con un tornillo M 10x40, de lo contrario se puede levantar y dañar el principio de la rosca. Colocar el interruptor en la posición „R“. Cambiar las conexiones de los tubos flexibles de la bomba de lubricante refrigerador o poner en cortocircuito la bomba de lubricante refrigerador. Como alternativa, utilizar la válvula de inversión (Nº de art. 342080) (accesorio), que se fija en la máquina. Con la palanca de la válvula de inversión (Fig. 9) se invierte la dirección de paso de la bomba de lubricante refrigerador.

4. Conservación

Desenchufar la máquina antes de realizar cualquier trabajo de reparación o mantenimiento. Los trabajos de reparación y mantenimiento solamente deberán ser realizados por mano de obra especializada y dirigida a través de personal instruido.

4.1. Mantenimiento

La máquina es libre de mantenimiento. El mecanismo de engranaje gira en un baño de aceite herméticamente cerrado y no requiere lubricación.

4.2. Inspección / reparación

El motor del Tornado 2000 / Magnum 2000 / 3000 / 4000 lleva escobillas de carbón. Se trata de piezas de desgaste que deberán reemplazarse con cierta regularidad. Para ello, aflojar los 4 tornillos de la tapa del motor unos 3 mm y retirar ambas tapas del motor. Véase también comportamiento en caso de averías.

Esquemas de conexiones y lista de aparatos Magnum

Esquemas de conexiones		Magnum 2000/3000/4000		Magnum 2010/3010/4010		Magnum 2020/3020/4020	
		Color del conductor	Borne	Color del conductor	Borne	Color del conductor	Borne
Interruptor de pedal	Cable de conexión a la red	Marrón Azul	2 (Paro de emerg.) 2 (Paro de emerg.)	Marrón Azul Verde/Amarillo	2 (Paro de emerg.) 2 (Paro de emerg.) ↓ Carcasa	Marrón Negro Negro Azul Verde/Amarillo	1 3 5 A1 ↓ Carcasa
	Cable de unión	Marrón Azul	2 (Protecc. motor) 1 (Paro de emerg.)	Marrón Azul Verde/Amarillo	2 (Protecc. motor) 1 (Paro de emerg.) ↓ Carcasa	Negro Negro Negro Negro Negro Verde/Amarillo	2 4 6 14 2 (Paro de emerg.) ↓ Carcasa
	Conductores interiores	Rojo Rojo	1 (Paro de emerg.) ↓ 13 (Interruptor) 14 (Interruptor) ↓ 1 (Protecc. motor)	Rojo Rojo	1 (Paro de emerg.) ↓ 13 (Interruptor) 14 (Interruptor) ↓ 1 (Protecc. motor)	Rojo Rojo	5 → 1 (Paro de emerg.) 13 → A2
Carcasa del mecanismo	Cable de unión	Marrón Azul	2 1	Marrón Azul Verde/Amarillo	R S ↓ Carcasa	Negro Negro Negro Negro Negro Verde/Amarillo	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↓ Carcasa
	Motor	Negro 2 Negro 5 Negro 6 Negro 4 Negro 3 Negro 1	6 5 3 4 4 Azul	Rojo Amarillo Verde Negro Blanco Azul Verde/Amarillo	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ ↓ Carcasa	Rojo Amarillo Verde Negro Blanco Azul Blanco 7/20 Blanco 8/21 Verde/Amarillo	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 ↓ Carcasa
	Condensador			Marrón Azul	C ₁ C ₂		

Lista de aparatos

Motor Comutador de leva Interruptor de pedal Condensador	RW 345 T 5310	REMS REMS	RW 342 CA 10 C 58761 * FT22V T 5300 MP 35/100/330	REMS REMS REMS	RW 343 CA 10 D-U277 * 01 FT22V T 5400	REMS REMS
---	------------------	--------------	--	----------------------	---	--------------

6. Proceder en caso de averías

6.1. Avería: La máquina no arranca.

Causa:

- El interruptor de emergencia no está desbloqueado.
- El interruptor térmico del motor se ha accionado.
- Escobillas gastadas o dañadas (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.2. Avería: La máquina no tiene fuerza de arrastre.

Causa:

- Los peines están desgastadas.
- El aceite de roscar está en malas condiciones.
- Sobrecarga en la red eléctrica.
- Sección demasiado pequeña del cable prolongador.
- Mal contacto en los enchufes.
- Escobillas desgastadas (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.3. Avería: Deficiente o inexistente alimentación de aceite en el cabezal.

Causa:

- Bomba defectuosa.
- No hay suficiente aceite en la bandeja.
- La malla del tubo de aspiración está sucia.

6.4. Avería: A pesar del ajuste correcto en la escala, los peines están demasiado abiertas.

Causa:

- El cabezal no está cerrado.

6.5. Avería: El cabezal de roscar no abre.

Causa:

- Se ha roscado con la escala ajustada en una medida superior y con el cabezal abierto.
- Está quitado el tope longitudinal.

6.6. Avería: Rosca no utilizable.

Causa:

- Los peines están desgastados.
- Los peines están mal puestos. Fijarse en la numeración.
- Alimentación de aceite no existente o deficiente.
- El aceite de roscar está en malas condiciones.
- Está impedido el movimiento de avance del portaútiles.

6.7. Avería: El tubo se desliza en el mandril de fijación.

Causa:

- Las mordazas de tensar están muy sucias.
- En caso de tubo de revestimiento de PVC grueso, hay que utilizar mordazas especiales.
- Mordazas desgastadas.

7. Garantía del fabricante

El periodo de garantía es de 12 meses a partir de la entrega del producto nuevo al primer usuario, y no más de 24 meses a partir de la entrega al comerciante. El momento de la entrega se justificará mediante el envío de los documentos originales de compra, que deberán indicar la fecha de la compra y la denominación del producto. Se repararán de forma gratuita todos aquellos fallos funcionales detectados durante el periodo de garantía que demostrablemente sean debidos a errores en la producción o en el material. La reparación de fallos no produce la prolongación o renovación del periodo de garantía del producto. Quedan excluidos de la garantía aquellos daños causados por desgaste natural, manipulación inadecuada o imprópria, incumplimiento de las instrucciones de servicio, medios auxiliares inadecuados, sobrecarga, uso para fines no previstos, intervenciones propias o por parte de terceros u otros motivos ajenos a la responsabilidad de REMS.

Los servicios de garantía sólo se deberán prestar por los talleres de postventa autorizados por REMS. Las reclamaciones únicamente serán aceptadas si el producto entregado a un taller de postventa autorizado por REMS no ha sido manipulado o desmontado anteriormente. Los productos y piezas sustituidas pasará a propiedad de REMS.

Los portes de envío y reenvío serán a cargo del usuario.

Quedan inalterados los derechos legales del usuario frente al comerciante, en especial aquellos por fallos.

8. Catálogos de piezas

Consulte los catálogos de piezas en la página www.rems.de, en la sección Downloads.

Vertaling van de originele handleiding

REMS Tornado 2000 / 2010 / 2020

1	Vleugelschroef	13	Kogelknop/Greep
2	Gereedschapdrager	14	Snijmessenhouder
3	Glijstang voor	15	Pijpsnijder
4	Glijstang achter	16	Buisbinnenontbramer
5	Aandrukhendel	17	Aftappunt
6	Klemring	18	Schakelaar
7	Handgreep	19	Klaauwplaat
8	Snijkop	21	Voetschakelaar
9	Lengte-aanslag	22	Noodstopschakelaar
10	Sluit- en openingshendel	23	Thermische beveiliging
11	Klemhendel	24	Geleidingsbout
12	Verstelschijf		

REMS Magnum 2000 / 2010 / 2020 / 3000 / 3010 / 3020 / 4000 / 4010 / 4020

1	Snelspanslagsysteem	14	Sluit- en openingshendel
2	Geleidingsplaat	15	Klemhendel
3	Schakelaar rechts-links	16	Verstelschijf
4	Voetschakelaar	17	Snijmessenhouder
5	Noodstop	18	Pijpsnijder
6	Thermische beveiliging	19	Buisbinnenontbramer
7	Gereedschapdrager	20	Koelmiddelbak
8	Aandrukhendel	21	Spanenbak
9	Handgreep	22	Spanring
10	Klemring met vleugelmoer	23	Spanbekkenhouder
11	Vleugelmoer	24	Spanbekken
12	Snijkop	25	Carterstop
13	Lengte-aanslag		



Algemene veiligheidsinstructies

LET OP! Lees alle instructies. Als de hierna volgende instructies niet correct worden nageleefd, kan dit tot een elektrische schok, brand en/of ernstige letsel leiden. Het hierna gebruikte begrip 'elektrisch apparaat' heeft betrekking op elektrische werktuigen op netvoeding (met netsnoer), elektrische werktuigen op accu's (zonder netsnoer), machines en elektrische apparaten. Gebruik het elektrische apparaat uitsluitend in overeenstemming met het beoogde gebruik en met inachtneming van de algemene veiligheids- en ongevalpreventievoorschriften.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES GOED.

A) Werkplek

- a) **Houd uw werkplek schoon en opgeruimd.** Een rommelige en onverlichte werkplek kan tot ongevallen leiden.
- b) **Werk met het elektrische apparaat niet in een omgeving waar zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden en dus explosiegevaar bestaat.** Elektrische apparaten produceren vonken, die het stof of de dampen kunnen ontsteken.
- c) **Houd kinderen en andere personen uit de buurt, tijdens het gebruik van het elektrische apparaat.** Als u wordt afgeleid, kunt u gemakkelijk de controle over het apparaat verliezen.

B) Elektrische veiligheid

- a) **De aansluitstekker van het elektrische apparaat moet in de contactdoos passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden veranderd. Gebruik geen verloopstekkers voor elektrische apparaten met randaarding.** Onveranderde stekkers en passende contactdozen verminderen het risico van een elektrische schok. Is het elektrische apparaat met een aarddraad uitgerust, dan mag het uitsluitend op een contactdoos met randaarding worden aangesloten. Het elektrische apparaat mag op bouwplaatsen, in vochtige omgevingen, in openlucht of in vergelijkbare omstandigheden uitsluitend worden aangesloten op een stroomnet met 30mA-aardleksschakelaar.
- b) **Vermijd lichaamelijk contact met geaarde oppervlakken zoals buizen, radiatoren, fornuizen en koelkasten.** Er bestaat een verhoogd risico van een elektrische schok, als uw lichaam geaard is.
- c) **Houd het apparaat uit de buurt van regen of vocht.** Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico van een elektrische schok.
- d) **Gebruik het snoer niet oneigenlijk om het apparaat te dragen, op te hangen of om de stekker uit de contactdoos te trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende apparaatonderdelen.** Een beschadigd of in de war gebracht snoer verhoogt het risico van een elektrische schok.
- e) **Als u met een elektrisch apparaat in de openlucht werkt, mag u uitsluitend verlengsnoeren gebruiken die voor buitengebruik zijn goedgekeurd.** Het gebruik van geschikte verlengsnoeren vermindert het risico van een elektrische schok.

C) Veiligheid van personen

- Deze apparaten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze daarbij onder toezicht staan van een persoon die voor hun veiligheid instaat of door deze in het gebruik van het apparaat werden geïnstrueerd. Kinderen moeten worden gecontroleerd, om te garanderen dat ze niet met het apparaat spelen.

- a) Wees aandachtig tijdens het gebruik van een elektrisch apparaat, let op wat u doet, en werk met verstand. Gebruik het elektrische apparaat niet, als u moe bent of als u onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen.** Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het apparaat kan ernstige letsets tot gevolg hebben.
- b) Draag persoonlijke beschermingsmiddelen en altijd een veiligheidsbril.** Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals stofmasker, slipvaste veiligheidsschoenen, veiligheidshelm of gehoorbescherming, naargelang de aard en het gebruik van het elektrische apparaat, vermindert het risico van letsets.
- c) Voorkom een onbedoelde inschakeling van het apparaat. Verzeker u ervan dat de schakelaar in de stand 'UIT' staat, alvorens u de stekker in de contactdoos steekt.** Als u bij het dragen van het elektrische apparaat uw vinger aan de schakelaar houdt of als u het apparaat op de elektrische voeding aansluit terwijl het ingeschakeld is, kan dit ongevallen veroorzaken. De drukschakelaar mag nooit worden overbrugd.
- d) Verwijder instelgereedschap of Schroefsluiters, voor u het elektrische apparaat inschakelt.** Werktuigen of sleutels die zich in een draaiend apparaat-onderdeel bevinden, kunnen letsets veroorzaken. Grijp nooit in bewegende (draaiende) onderdelen.
- e) Overschat uzelf niet. Zorg ervoor dat u stabiel staat en te allen tijde uw evenwicht kunt bewaren.** Zo kunt u het apparaat in onverwachte situaties beter controleren.
- f) Draag geschikte kleding.** Draag geen wijde kleding of sieraden. Hou uw haar, kleding en handschoenen verwijderd van bewegende onderdelen. Losse kleding, sieraden of lange haren kunnen door bewegende onderdelen worden gegrepen.
- g) Als stofafzuig- en -opvangsystemen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze aangesloten zijn en correct worden gebruikt.** Het gebruik van deze systemen vermindert de risico's door stof.
- h) Laat het elektrische apparaat uitsluitend gebruiken door opgeleide personen.** Jongeren mogen het elektrische apparaat uitsluitend gebruiken, als ze ouder dan 16 zijn, als dit nodig is in het kader van hun opleiding en als ze hierbij onder toezicht van een deskundige staan.
- D) Zorgvuldige omgang met, en veilig gebruik van elektrische apparaten**
- a) Overbelast het elektrische apparaat niet.** Gebruik bij uw werk het elektrische apparaat dat daarvoor bedoeld is. Met het juiste elektrische apparaat werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
- b) Gebruik geen elektrisch apparaat met een defecte schakelaar.** Een elektrisch apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- c) Trek de stekker uit de contactdoos, voor u instellingen van het apparaat wijzigt, accessoires vervangt of het apparaat weglegt.** Deze voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat onbedoeld start.
- d) Bewaar ongebruikte elektrische apparaten buiten het bereik van kinderen.** Laat het elektrische apparaat niet gebruiken door personen die er niet vertrouwd mee zijn of die deze instructies niet gelezen hebben. Elektrische apparaten zijn gevaarlijk, als ze door onervaren personen worden gebruikt.
- e) Onderhoud het elektrische apparaat zorgvuldig.** Controleer of beweeglijke onderdelen vlekkeloos functioneren en niet klemmen en of bepaalde onderdelen eventueel gebroken of zo beschadigd zijn, dat het elektrische apparaat niet meer correct werkt. Laat beschadigde onderdelen repareren door gekwalificeerd vakpersoneel of door een geautoriseerde REMS-klantenservice, vóór u het elektrische apparaat weer in gebruik neemt. Veel ongevallen zijn te wijten aan slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- f) Houd snijwerk具gen altijd scherp en schoon.** Zorgvuldig onderhouden snijwerk具gen met scherpe snijkanten gaan minder snel klemmen en kunnen gemakkelijker worden geleid.
- g) Zet het werkstuk vast.** Gebruik spansystemen of een bankschroef om het werkstuk vast te klemmen. Zo wordt het veiliger vastgehouden dan met de hand en hebt u bovendien beide handen vrij voor de bediening van het elektrische apparaat.
- h) Gebruik elektrische apparaten, accessoires, werk具gen enz. uitsluitend volgens deze instructies en zoals voorgeschreven voor dit specifieke apparaattype.** Houd daarbij rekening met de werkomstandigheden en uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische apparaten voor andere dan de beoogde toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden. Elke eigenmachtige verandering aan het elektrische apparaat is vanwege veiligheidsredenen verboden.
- E) Zorgvuldige omgang met, en veilig gebruik van accugereedschap**
- a) Verzeker u ervan dat het elektrische apparaat is uitgeschakeld, alvorens u de accu plaatst.** Het plaatsen van een accu in een elektrisch apparaat dat ingeschakeld is, kan tot ongevallen leiden.
- b) Laad accu's uitsluitend op in een lader die door de fabrikant is aanbevolen.** Als een lader die voor een bepaald type accu's geschikt is, voor andere accu's wordt gebruikt, bestaat brandgevaar.
- c) Gebruik in de elektrische apparaten uitsluitend de daarvoor bedoelde accu's.** Het gebruik van andere accu's kan tot letsets en brandgevaar leiden.
- d) Houd niet-gebruikte accu's verwijderd van paperclips, muntstukken, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een overbrugging van de contacten zouden kunnen veroorzaken.** Een kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.
- e) Bij een verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu ontsnappen.** Vermijd contact hiermee. Bij een toevallig contact dient u de betreffende lichaamsdelen met water af te spoelen. Als de vloeistof in de ogen terechtkomt, dient u tevens een arts te raadplegen. Uitgelopen accuvloeistof kan huidirritaties of brandwonden veroorzaken.
- f) Bij een accu-, lader- of omgevingstemperatuur $\leq 5^{\circ}\text{C}/40^{\circ}\text{F}$ of $\geq 40^{\circ}\text{C}/105^{\circ}\text{F}$ mag de accu/lader niet worden gebruikt.**
- g) Gooi schadelijke accu's niet bij het huisvuil, maar breng ze naar een geautoriseerde REMS-klantenservice of naar een erkend inzamelpunt.**
- F) Service**
- a) Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerd vakpersoneel en alleen met originele reserveonderdelen repareren.** Zo is gegarandeerd dat de veiligheid van het apparaat in stand gehouden wordt.
- b) Leef de onderhoudsvoorschriften en de instructies voor het vervangen van werk具gen na.**
- c) Controleer regelmatig de aansluiteiding van het elektrische apparaat en laat het in geval van beschadiging vervangen door gekwalificeerd vakpersoneel of door een geautoriseerde REMS-klantenservice.** Controleer verlengsnoeren regelmatig en vervang ze, als ze beschadigd zijn.



Speciale veiligheidsinstructies

- De machine wordt met een speciale veiligheidsvoetschakelaar met noodstop d.m.v. tipschakeling bediend. Kan het door het draaiende werkstuk gevormde gevareengebied vanuit de bedieningspositie niet in de gaten gehouden worden, veiligheidsmaatregelen in acht nemen, b.v. afzettingen.
- De volgende werkzaamheden zijn bij draaiende machines verboden: hennep opdraaien, montage en demontage van fittingen, draadsnijden met een handsnijlijzer, afkorten met een losse pijsnijder, vasthouden/ ondersteunen van buizen met de hand (i.p.v. materiaalsteunen).
- Indien het gevaar bestaat voor het afbreken of rondslaan van werkstukken (afhankelijk van lengte en diameter van het materiaal en het toerental), of bij een onvoldoende standvastigheid van de machine dan zullen de in hoogte verstelbare steunen (REMS Herkules) in voldoende aantal gebruikt moeten worden.
- Nooit in de kluwplaten grijpen!
- Korte buisstukken alleen met REMS Nippelspanner of REMS Nippelfix spannen.
- REMS draadsnij-oliën in spuitbussen (REMS Spezial en REMS Sanitol) zijn milieuvriendelijk. Er is echter een brandbaar drijfgas (butaan) toegevoegd. De spuitbussen staan onder druk, niet met geweld openen! Beschermen tegen zonnestralen en tegen hitte boven 50°C.
- Vanwege de ontvettende werking van koelsmeermiddelen moet een intensief contact met de huid vermeden worden. Gebruik een daarvoor geschikt huidbeschermingsmiddel.
- Om hygiënische redenen moet de oliebak regelmatig gereinigd worden (vuil en spanen verwijderen), echter minimaal 1 x per jaar.
- Een controle op de koelsmeerstoffen is niet noodzakelijk, omdat door verbruik steeds weer nieuwe koelsmeerstof nagevuld moet worden.
- Koelsmeerstoffen mogen geconcentreerd niet in riolering, oppervlakte water of aardbodem terecht komen. Overgebleven koelsmeerstof moet bij een officiële instantie voor verwerking van afvalstoffen ingeleverd worden. Afvalcode voor mineraalolie bevattende koelsmeerstoffen 54401, voor synthetische 54109.

1. Technische gegevens

Tornado 2000	Magnum 2000	Magnum 3000	Magnum 2000	Tornado 2000	Magnum 4000
Tornado 2010	Magnum 2010	Magnum 3010	Magnum 2010	Tornado 2010	Magnum 4010
Tornado 2020	Magnum 2020	Magnum 3020	Magnum 2020 met REMS 4" automatische snijkop	Tornado 2020 met REMS 4" automatische snijkop	Magnum 4020

1.1. Toepassingsgebied

1.1.1. Draaddiameter

Buizen (ook met kunststofmantel)	$1/16$ – 2"	$1/16$ – 2"	$(1/16)$ $1/2$ – 3"	$1/16$ – 4"	$1/4$ – 4"
Bouten	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	14 – 60 mm

$1/4$ – 2" $1/2$ – 2" $1/4$ – 2"

1.1.2. Draadoorten

Pijpdraden, conisch rechts	R (ISO 7-1, DIN 2999, BSPT), NPT
Pijpdraden, cylindrisch rechts	G (ISO 228-1, DIN 259, BSPP), NPSM
Elektro-pijpdraden	Pg (DIN 40430), IEC
Boutendraden	M (ISO 261, DIN 13), UNC, BSW

	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020	Magnum 3000 Magnum 3010 Magnum 3020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020 met REMS 4" automatische snijkop	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020 met REMS 4" automatische snijkop	Magnum 4000 Magnum 4010 Magnum 4020
1.1.3. Draadlengte Pijpdraden, conisch	normlengte	normlengte	normlengte	normlengte	normlengte	normlengte
Pijpdraden, cylindrisch Boutendraden	165 mm, met naspannen onbegrensd	150 mm, met naspannen onbegrensd	150 mm, met naspannen onbegrensd	165 mm, met naspannen onbegrensd	165 mm, met naspannen onbegrensd	150 mm, met naspannen onbegrensd
1.1.4. Afkorten Buizen	½ – 2"	½ – 2"	¼ – 4"	½ – 2"	½ – 2"	¼ – 4"
1.1.5. Inwendig ontbramen Buizen	¼ – 2"	¼ – 2"	¼ – 4"	¼ – 2"	¼ – 2"	¼ – 4"
1.1.6. Nippels en dubbele nippels met REMS Nippelspanner (inwendig spannend) met REMS Nippelfix (automatisch inwendig spannend)	¾ – 2"	¾ – 2"	¾ – 2"	¾ – 2"	¾ – 2"	¾ – 2"
1.1.7. REMS 4" automatische snijkop voor alle Tornadotypes en Magnum 2000/2010/2020 types en Magnum 3000/3010/3020 types (zie fig. 6)				2½ – 4"	2½ – 4"	2½ – 4"
1.2. Toerentalen van de werkspil						
Tornado 2000	1/16 – 2"	53 – 40 1/min				
Magnum 2000	¼ – 2"	53 – 40 1/min				
Magnum 3000	¼ – 3"	23 – 20 1/min				
Magnum 4000	¼ – 4"	23 – 20 1/min				
automatische, traploze toerentalregeling						
Tornado 2010 / 2020	1/16 – 2"	52 1/min				
Magnum 2010 / 2020	¼ – 2"	52 – 26 1/min				
Magnum 3010 / 3020	¼ – 3"	20 – 10 1/min				
Magnum 4010 / 4020	¼ – 4"	20 – 10 1/min				
Ook bij volle belasting. Bij zware belasting en slechte stroomomstandigheden bij grotere draden Tornado 26 1/min en Magnum 10 1/min.						
1.3. Elektrische gegevens						
Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000	230 V, 1~; 50–60 Hz; 1700 W opname, 1200 W afgegeven; 8,3 A; Beveiliging (net) 16 A (B). Intermitterend werken 2,5 / 10 min.					
	110 V; 1~; 50–60 Hz; 1700 W opname, 1200 W afgegeven; 16,5 A; Beveiliging (net) 30 A (B). Intermitterend werken 2,5 / 10 min.					
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010	230 V, 1~; 50 Hz; 2100 W opname, 1400 W afgegeven; 10 A; Beveiliging (net) 10 A (B). Intermitterend werken 7 / 10 min.					
Tornado 2020, Magnum 2020 / 3020 / 4020	400 V; 3~; 50 Hz; 2000 W opname, 1500 W afgegeven; 5 A; Beveiliging (net) 10 A (B). Intermitterend werken 2,5 / 10 min.					
1.4. Afmetingen (L x B x H)						
Tornado 2000	730 x 435 x 280 mm					
Tornado 2010 / 2020	730 x 435 x 280 mm					
Magnum 2000	870 x 580 x 495 mm					
Magnum 2010 / 2020	825 x 580 x 495 mm					
Magnum 3000	915 x 580 x 495 mm					
Magnum 3010 / 3020	870 x 580 x 495 mm					
Magnum 4000	915 x 580 x 495 mm					
Magnum 4010 / 4020	870 x 580 x 495 mm					
1.5. Gewichten in kg						
Tornado 2000	Machine 31	Gereedschappen 12		Standaardaccessoires 7		
Tornado 2010	43	12		7		
Tornado 2020	43	12		7		
	Machine ¼ – 2"	Gereedschappen ¼ – 2"		Verrijdbaar onderstel		
Magnum 2000	75	12		16		
Magnum 2010	87	12		16		
Magnum 2020	87	12		16		
	Machine 2½ – 3"	Gereedschappen ¼ – 2"	Gereedschappen 2½ – 3"			
Magnum 3000	79	12	23	16		
Magnum 3010	108	12	23	16		
Magnum 3020	108	12	23	16		
	Machine 2½ – 4"	Gereedschappen ¼ – 2"	Gereedschappen 2½ – 4"			
Magnum 4000	81	12	25	16		
Magnum 4010	108	12	25	16		
Magnum 4020	108	12	25	16		
1.6. Geluidsinfo						
De op de werkplek betrekking hebbende emissiewaarden						
Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000	83 dB (A)					
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010	75 dB (A)					
Tornado 2020	72 dB (A)					
Magnum 2020 / 3020 / 4020	74 dB (A)					

1.7. Vibraties (alle types)

Gemeten effectieve waarde van de versnelling

2,5 m/s²

De aangegeven trillingsemmissiewaarde werd met een genormde testmethode gemeten en kan voor vergelijk met een ander apparaat gebruikt worden. De aangegeven trillingsemmissiewaarde kan ook voor een inleidende inschatting van de uitzetting gebruikt worden.

Let op: De trillingsemmissiewaarde kan zich tijdens gebruik van het apparaat van de aangegeven waarde onderscheiden, afhankelijk van de manier en wijze waarop het apparaat gebruikt wordt. Afhankelijk van de feitelijke gebruiksomstandigheden (intermitterend) kan het noodzakelijk zijn veiligheidsmaatregelen te nemen voor bescherming van de gebruiker.

2. Ingebruikname

Aanwijzing: Transportgewicht boven 35 kg moet door 2 personen gedragen worden. Gereedschapset apart dragen. Bij transport en plaatsen van de machine er op letten, dat de machine met en zonder onderstel een hoog zwaartepunt heeft, m.a.w. topzwaar is.

2.1. Plaatsen Tornado 2000, 2010, 2020 (Fig. 1–3)

Vleugelschroef (1) losdraaien. Gereedschaphouder (2) demonteren. Machine loodrecht op beide geleidestangen (3 + 4) zetten en de drie poten in de behuizing steken tot ze inklikken (fig. 1). De machine aan de behuizing (niet aan de poten) oppakken en op de poten neerzetten (fig. 2). De machine kan ook op de werkbank geplaatst of vastgeschoefd worden. Daarvoor is de machine aan de onderkant van drie Schroefdraadboringen voorzien. Met behulp van het meegeleverde sjabloon dient men op de werkbank drie boorgaten (diameter 12 mm) aan te brengen. De machine wordt dan aan de onderkant met drie schroeven (M 10) vastgeschoefd.

Gereedschaphouder op de geleidestangen schuiven. De aandrukhendel (5) van achteren door de opening in de gereedschaphouder heenschuiven en de klemring (6) zó op de achterste geleidestang schuiven dat de vleugelschroef naar achteren wijst en de ringvormige groef vrij blijft. Handgreep (7) op de hendel plaatsen.

De schaal in de beide, onderaan de behuizing, aangebrachte schroeven hangen en zijwaarts naar rechts in de gleuven schuiven. De schaal in de ring-gleuf aan de onderste geleidestang (4) hangen. De klemring van de aandrukhendel tot de aanslag in de ophangrichting van de schaal schuiven en vastklemmen. Slang met het aanzuigfilter in de schaal hangen en het andere einde van de slang op de nippel aan de achterkant van de gereedschaphouder schuiven.

De schaal vullen met twee liter draadsnijolie. De opvangschaal aan de achterkant monteren.

Laat de machine nooit zonder draadsnijolie lopen!

De geleidebout van de snijkop (8) in de boring van de gereedschaphouder plaatsen en de snijkop met een axiale druk op de geleidebout en met heen-en-weer gaande bewegingen, tot aan de aanslag naar binnen schuiven.

Om de machine beter te kunnen transporteren, kan men de voetschakelaar in de schroef aan de achterkant van de behuizing hangen (fig. 3).

Plaatsen Magnum 2000 T, 2010 T, 2020 T, 3000 T, 3010 T, 3020 T, 4000 T, 4010 T, 4020 T (Fig. 8)

Machine op de werkbank of op het verrijdbaar onderstel (accessoire) met de 3 meegeleverde bouten bevestigen. Bij transport kan de machine aan de voorzijde bij de geleidingsstangen en aan de achterzijde bij een in de klaw- en geleidingsplaat ingespannen buis opgetild worden. Bij transport op het onderstel worden in de openingen van het onderstel buisstukken Ø ¼" met een lengte van ca. 60 cm ingeschoven en met de vleugelschroeven bevestigd. Indien de machine niet getransporteerd wordt, dan kunnen eventueel beide wielen afgenoem worden.

Oliebak met 5 liter REMS draadsnijolie afvullen.

Laat de machine nooit zonder draadsnijolie lopen.

2.2. Plaatsen Tornado 2000 T, 2010 T, 2020 T (Fig. 7 + 8)

Machine op de werkbank of op het verrijdbaar onderstel (accessoire) met de 3 meegeleverde bouten bevestigen. Bij transport kan de machine aan de voorzijde vastgepakt worden bij de uitsparingen in het onderstel en aan de achterzijde bij de motor resp. bij de houder van de materiaalsteun opgetild worden. Bij transport op het onderstel worden in de openingen van het onderstel buisstukken Ø ¼" met een lengte van ca. 60 cm ingeschoven en met de vleugelschroeven bevestigd. Indien de machine niet getransporteerd wordt, dan kunnen beide wielen eventueel afgenoem worden.

Oliebak met 5 liter REMS draadsnijolie afvullen.

Laat de machine nooit zonder draadsnijolie lopen.

Plaatsen Magnum 2000 T-L, 2010 T-L, 2020 T-L, 3000 T-L, 3010 T-L, 3020 T-L, 4000 T-L, 4010 T-L, 4020 T-L, (Fig. 8)

Machine op de werkbank of op het onderstel (accessoire) met de 4 meegeleverde bouten bevestigen. Bij transport kan de machine aan de voorzijde bij de geleidingsstangen en aan de achterzijde bij een in de klaw- en geleidingsplaat ingespannen buis opgetild worden. Klemring (10) met vleugelschroef zodanig op de achterste geleidingsstang schuiven dat de ringgroef vrij blijft. Oliebak aan de achterzijde ophangen in de beide aan de onderkant van het aandrijfhuis aangebrachte bouten, en aan de voorzijde ophangen in de ringgroef van de achterste geleidingsstang. Klemring (10) tegen de ophanging van de oliebak schuiven en vastklemmen. Slang met aanzuigfilter in de oliebak hangen. Spanenschaal vanaf de achterzijde inschuiven.

Oliebak afvullen met 2 liter REMS draadsnijolie.

Laat de machine nooit zonder draadsnijolie lopen.

2.3. Elektrische aansluiting

Vóór de machine aangesloten wordt controleren of de op het typeplaatje aangegeven spanning met de netspanning overeenkomt. Alleen verlengkabel met aarde gebruiken. De machine wordt met de voetschakelaar (21, Tornado / 4, Magnum) in- en uitgeschakeld. De schakelaar (18, Tornado / 3, Magnum) dient voor de draairichtingskeuze cq. de snelheid. De machine kan uitsluitend ingeschakeld worden als de noodstop (22, Tornado / 5, Magnum) ontgrendeld is en het kontakt (23, Tornado / 6, Magnum) op de voetschakelaar is ingedrukt. Als de machine direct op het net wordt aangesloten (zonder stekker) dient er een hoofdschakelaar 16 A geïnstalleerd te worden.

2.4. Draadsnijoliën

Gebruik alleen REMS draadsnijoliën. U bereikt daardoor uitstekende snijresultaten, en de draadsnijmessen evenals de machine zelf, gaan langer mee.

REMS Spezial draadsnijolie is hooggelegerd en kan voor alle soorten pijp- en boutendraden worden gebruikt. Het kan met water uitgewassen worden (door deskundigen getest). Draadsnijoliën op basis van minerale olie zijn voor het bewerken van drinkwaterleidingen in verschillende landen, zoals Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, niet toegelaten. In die gevallen dient men REMS Sanitol zonder minerale olie te gebruiken.

REMS Sanitol draadsnijolie is vrij van minerale olie, synthetisch, volledig in water oplosbaar, en heeft de smeerkraft van minerale olie en is voor alle pijp- en boutendraden geschikt. Het moet in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland gebruikt worden en het voldoet aan de vereiste voorschriften (DVGW Prüfung nr. DW-0201AS2032; ÖVGW Prüfung nr. W 1.303; SVGW Prüfung nr. 7808-649).

Alle draadsnijoliën dienen onverdund gebruikt te worden!

2.5. Ondersteuning van het materiaal

Buizen en staven vanaf 2 m lengte dienen door de in hoogte verstelbare REMS Herkules, ondersteund te worden. De REMS Herkules is voorzien van stalen kogels om de buizen en staven, zonder omkantelen in alle richtingen te kunnen bewegen. Indien de REMS Magnum op een werkbank is bevestigd, kan ook de REMS Herkules Y gebruikt worden. Deze wordt dan eveneens op de werkbank gemonteerd. Werkbereik REMS Herkules en REMS Herkules Y: diameters van $\frac{1}{2}$ tot en met 4".

2.6. REMS 4" Automatische Snijkop

Indien de REMS 4" Automatische Snijkop wordt gebruikt, dient de meegeleverde gebruiksaanwijzing te worden geraadpleegd.

3. Gebruik

3.1. Gereedschappen

De snijkop (8, Tornado / 12, Magnum) is universeel, d.w.z. voor alle bovengenoemde draadsoorten, verdeeld over 2 gereedschapsets, is slechts één enkele snijkop nodig. Voor het snijden van conische pijpdraden moet de lengteaanslag (9, Tornado / 13, Magnum) in het verlengde van de sluit- en openingshendel (10, Tornado / 14, Magnum) staan. De snijkop opent dan automatisch wanneer de normlengte van de draad bereikt is. Om lange cilindrische schroefdraden en boutendraden te kunnen snijden, wordt de lengteaanslag (9, Tornado / 13, Magnum) weggeklapt.

Draadsnijmessen vervangen

De draadsnijmessen kunnen zowel bij gemonteerde als bij een afgenomen snijkop (bijvoorbeeld op de werkbank) gebruikt en/of vervangen worden. Daarvoor moet de klemhendel (11, Tornado / 15, Magnum) worden losgemaakt, maar mag er niet volledig afgeschoefd worden. Verstelschijf (12, Tornado / 16, Magnum) op de greep van de klemhendel tot in de eindpositie wegschuiven. In deze positie worden de snijkussens gedemonteerd en gemonteerd. Er dient op gelet te worden dat de aan de onderkant van de snijmessen opgegeven draadgrootte met de te snijden schroefdraad overeenkomt. Bovendien dienen de, eveneens op de achterkant van de snijkussens aangegeven, nummers met die op de houder van de snijkussens (14, Tornado / 17, Magnum) overeen te stemmen.

De snijmessen zo ver in de snijkop schuiven tot de zich in de gleuf van de snijmessenhouder bevindende kogel, inklkt. Als alle snijmessen zijn gemonteerd, wordt door het verschuiven van de verstelschijf de gewenste draadgrootte ingesteld. Voor boutendraden de snijkop altijd op „BOLT“ instellen. De verstelschijf via de klemhendel vastklemmen. De snijkop sluiten. Daartoe de sluit- en openingshendel (10, Tornado / 14, Magnum) krachtig naar rechts-onder drukken. De snijkop opent of automatisch (bij conische pijpdraden) of is altijd met de hand te openen door de sluit- en openingshendel naar links te drukken.

Indien bij snijkop 2½–3" en 2½–4" de houdkracht v/d klemhendel (11, Tornado / 15, Magnum) wegens verhoogde snijkracht (bv stompe draadsnijmessen) niet volstaat, en dat de snijkop zich onder de snijdruk opent, moet de inbusbout v/d klemhendel (11, Tornado / 15, Magnum) in tegengestelde richting worden vastgetrokken.

De pijpsnijder (15, Tornado / 18, Magnum) is voor het afkorten van buizen van $\frac{1}{2}$ –2" en/of 2½–4" geschikt.

De inwendige ontbramer (16, Tornado / 19, Magnum) wordt voor buizen van $\frac{1}{2}$ –2" en/of 2½–4" gebruikt. De schuifspil dient tegen verdraaien beveiligd te worden d. m. v. het inklikken in de ontbraamarm. Dit naargelang de positie van de buis, vóór- of achteraan.

3.2. Klaauwplaten

Voor Magnum t/m 2" en Tornado is voor spannen van diameters < 8 mm, voor Magnum t/m 4" voor spannen van diameters < 20 mm een aan de diameter aangepaste klemhuls (art.nr. 343001) nodig. Bij bestelling van de klemhuls de gewenste diameter aangeven.

3.2.1. Klaauwplaten Tornado (19) en (20)

De zelfcentrerende spanklaauwen openen en sluiten automatisch door de schakelaar (18) respectievelijk naar links en naar rechts te draaien en door op de voetschakelaar (21) te drukken. Bij het vervangen van de voorste en de achterste spanklaauwen dient erop gelet te worden, dat de afzonderlijke spanklaauwen in overeenstemming met fig. 4 en 5 worden gemonteerd. Dit om beschadigingen te voorkomen. In geen geval mag de machine worden ingeschakeld voordat alle spanklaauwen en beide klaauwplaatdeksels gemonteerd zijn.

3.2.2. Klaauwplaten Magnum (1) (2)

Snelspanslagsysteem Magnum (1), geleidingsplaat (2)

Het voorste snelspanslagsysteem, met grote spanring en in de bekkenhouder geplaatste beweeglijke spanbekken, garandeert centrisch en veilig spannen bij geringe krachtsinspanning. Zodra het materiaal buiten de geleidingsplaat (2) steekt, kan deze gesloten worden.

Wisselen van de spanbekken Magnum

Spanbekken (24) met spanring (22) tot op ca. 30 mm spandiameter sluiten. Bouten van de spanbekken (24) verwijderen. Spanbekken met geschikt gereedschap (schroevendraaier) naar achteren uitschuiven. Nieuwe spanbekken met gemonteerde schroef van voren in de spanbekkendrager inschuiven.

3.3. Werkvolgorde

3.3.1. Tornado

De gereedschappen naar buiten draaien en de gereedschaphouder met behulp van de aandrukhendel (5) in de juiste eindstand brengen. Het materiaal inbrengen zodat het plm. 10 cm uit de klaauwplaat (19) steekt. De snijkop (8) naar onderen draaien en sluiten. De schakelaar (18) in stand 1 schakelen en op voetscha-

kelaar (21) drukken. Het materiaal wordt nu automatisch gespannen. Bij de Tornado 2010 en 2020 kan voor het afsnijden, het ontbramen en voor het snijden van kleinere Schroefdraden, voor de tweede snelheid gekozen worden. Hiervoor de schakelaar (18), terwijl de machine loopt, vlot van stand 1 naar stand 2 schakelen. De snijkop met aandrukhendel (5) tegen het draaiende materiaal drukken.

Na één tot twee schroefgangen snijdt de kop automatisch verder. Indien bij conische pijpdraden de met de norm overeenkomstige draadlengte is verkregen, wordt de snijkop automatisch geopend. Bij lange en boutendraden moet de snijkop, terwijl de machine loopt, met de hand geopend worden. De voetschakelaar (21) loslaten. De schakelaar (18) op stand „R“ zetten. De voetschakelaar (21) kort indrukken. Het materiaal wordt ontspannen.

Door het bijspannen van het materiaal kunnen onbegrensd lange Schroefdraden gesneden worden. Hiervoor tijdens het draadsnijden de voetschakelaar (21) loslaten als de gereedschaphouder het huis van de machine nadert. De snijkop niet openen. De schakelaar (18) op „R“ zetten. Materiaal ontspannen. De gereedschaphouder en het materiaal met de aandrukhendel in de rechter eindstand brengen. Machine in schakelstand 1 weer inschakelen.

Voor het afsnijden van buizen wordt de pijsnijder (15) naar binnen gedraaid en door middel van de aandrukhendel in de gewenste snijpositie geschoven. Door de spil naar rechts te draaien wordt de draaiende pijp afgesneden.

De door het afsnijden ontstane inwendige braam wordt met de buis-binnenontramer (16) verwijderd.

Aftappen van draadsnij-olie: Slang bij de gereedschapdrager (2) aftrekken en in de oliekan steken. Machine laten draaien totdat de oliebak leeg is. Of: de oliebak verwijderen en via het aftappunt laten leeglopen (17).

3.3.2. Magnum

Gereedschappen uitklappen en gereedschapdrager door middel van aandrukhendel (8) in rechtse eindpositie brengen. Materiaal door de geopende geleidingsplaat (2) en door het geopende snelspan-slagsysteem (1) invoeren, zodat het ca. 10 cm uit het snelspan-slagsysteem uitsteekt. Snelspan-slagsysteem

5. Aansluitschema's en gereedschaplijst Tornado

Aansluitschema's		Tornado 2000		Tornado 2010		Tornado 2020	
		Aderkleur/nr.	Klem	Aderkleur/nr.	Klem	Aderkleur/nr.	Klem
Voetschakelaar	Aansluitkabel	bruin blauw groen/geel	2 (noodstop) 2 (noodstop) ↓ huis	bruin blauw groen/geel	2 (noodstop) 2 (noodstop) ↓ huis	bruin zwart grijs blauw groen/geel	1 3 5 A1 ↓ huis
	Verbindingskabel	bruin blauw groen/geel	2 (motorbeveiliging) 1 (noodstop) ↓ huis	bruin blauw groen/geel	2 (motorbeveiliging) 1 (noodstop) ↓ huis	zwart zwart zwart zwart zwart groen/geel	1 2 3 4 5 2 (noodstop) ↓ huis
	Inwendige kabels	rood	1 (noodstop) ↓ 13 (schakelaar)	rood	1 (noodstop) ↓ 13 (schakelaar)	rood	5 → 1 (noodstop)
Versnellingsbak	Inwendige kabels	rood	14 (schakelaar) ↓ 1 (motorbeveiliging)	rood	14 (schakelaar) ↓ 1 (motorbeveiliging)	rood	13 → A2
	Verbindingskabel	bruin blauw groen/geel	1 3 ↓ huis	bruin blauw groen/geel	R S ↓ huis	zwart zwart zwart zwart zwart groen/geel	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↓ huis
	Motor	zwart 2 zwart 5 zwart 6 zwart 4 zwart 3 zwart 1	4 8 10 6 5 2	rood 1 geel 2 groen 3 zwart wit blauw groen/geel	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ ↓ huis	rood geel groen zwart wit blauw wit 7/20 wit 8/21 groen/geel	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 ↓ huis
Carter	Remweerstand	bruin blauw	5 12				
	Condensator			bruin blauw	C ₁ C ₂		
Carter	Elektrische pomp (Machineuitvoering "T")	bruin blauw groen/geel	1 3 ↓ huis	bruin blauw groen/geel	R S ↓ huis	bruin blauw groen/geel	L ₁ L ₂ ↓ huis

Gereedschaplijst

Motor Nokschakelaar Voetschakelaar Condensator	RW 345 CA 10 C 58751 * FT22V T 5300	REMS REMS REMS	RW 342 CA 10 C 58761 * FT22V T 5300 MP 35/100/330	REMS REMS REMS	RW 343 CA 10 D-U277 * 01 FT22V T 5400	REMS REMS REMS
---	---	----------------------	--	----------------------	---	----------------------

sluiten totdat de spanbekken op het materiaal aanliggen. Door middel van de spanring, na korte openingsbeweging, met één of twee slagen het materiaal vastspannen. Door het sluiten van de geleidingsplaat (2) wordt het naar achteren uitstekende materiaal gecentreerd. Snijkop naar beneden klappen en sluiten. Schakelaar (3) op 1 plaatsen, voetschakelaar (4) indrukken. Magnum 2000 / 3000 / 4000 wordt alleen met de voetschakelaar (4) in- en uitgeschakeld.

Bij Magnum 2010 / 3010 / 4010 en 2020 / 3020 / 4020 kan men voor het afsnijden, ontbramen en het snijden van kleinere draad de 2de versnelling kiezen. Hiervoor bij draaiende machine, schakelaar (3) met snelle beweging van stand 1 naar stand 2 schakelen. De snijkop met aandrukhendel (8) tegen het draaiende materiaal drukken.

Na één tot twee Schroefgangen snijdt de kop automatisch verder. Indien bij konische pijpdraden de met de norm overeenkomstige draadlengte is verkregen, wordt de snijkop automatisch geopend. Bij lange en boutendraden moet de snijkop, terwijl de machine loopt, met de hand geopend worden. Voetschakelaar (4) loslaten. Snelspan-slagsysteem openen, materiaal wegnemen.

Door het bijspannen v/h materiaal kunnen onbegrensd lange Schroefdraden gesneden worden. Hiertoe voetschakelaar (4) tijdens het draadsnijden, op het ogenblik dat de werktuighouder het machinehuis nadert, loslaten. De snijkop niet openen. Materiaal ontspannen, werktuighouder en materiaal met aandrukhelboom in correcte einstand brengen. Materiaal opnieuw spannen, machine weer inschakelen.

Voor het afsnijden van buizen wordt de pijpsnijder (18) naar binnen gedraaid en door middel van de aandrukhendel in de gewenste snijpositie geschoven. Door de spil naar rechts te draaien wordt de draaiende pijp afgesneden.

De door het afsnijden ontstane inwendige braam wordt met de inwendige ontbramer (19) verwijderd.

Aftappen van draadsnij-olie: De slang van de gereedschaphouder (7) afnemen en in een oliekan houden. De machine laten lopen totdat het carter leeg is. Of: carterstop (25) verwijderen en oliebak leeg laten lopen.

3.4. Maken van nippels en dubbele nippels

Voor het snijden van nippels wordt de REMS Nippelfix (automatisch inwendig spannend) en ook de REMS Nippelspanner (inwendig spannend) gebruikt. De buiseinden dienen daarbij ontbraamt te zijn. De stukken buis altijd tot aan de aanslag opschuiven.

Om het stuk buis – met of zonder Schroefdraad – met de REMS Nippelspanner te kunnen spannen, wordt door het draaien van de spil met een stuk gereedschap (bijvoorbeeld een schroevendraaier) de kop van de nippelspanner gespreid. Dit mag uitsluitend gebeuren indien het stuk buis over de nippelspanner geschoven is.

Zowel bij REMS Nippelfix als bij REMS Nippelspanner dient erop gelet te worden dat er geen kortere nippels gesneden worden dan de norm toelaat.

3.5. Snijden van linkse draden

Voor linkse draden zijn alleen REMS Magnum 2010, 2020, 4010 en 4020 geschikt. De snijkop in de gereedschapsdrager moet voor het snijden van linkse draden b.v. met een bout M 10x40 geborgd worden, anders kan deze opgetild worden en het begin van de draad beschadigen. Schakelaar in positie "R" zetten. Slangaansluitingen van de koelsmeerpomp omwisselen of de koelsmeerpomp kortsluiten. Alternatief omschakelventiel (art.nr. 342080) gebruiken (accessoire), welke aan de machine bevestigd wordt. Met de hendel van het omschakelventiel (fig. 9) wordt de doorstroomrichting van de koelsmeerpomp omgekeerd.

4. Kontrole

Bi instandhouding- en reparatiewerkzaamheden netstekker trekken! Deze werkzaamheden mogen alleen door vakmensen en hier voor opleide personen uitgevoerd worden.

4.1. Onderhoud

De machines zijn onderhoudsvrij. De aandrijving loopt in een gesloten oliebad en hoeft daarom niet gesmeerd te worden.

4.2. Inspectie / reparatie

De motor van Tornado 2000 / Magnum 2000 / 3000 / 4000 heeft koolborstels. Deze zijn aan slijtage onderhevig en dienen daarom van tijd tot tijd gekontroleerd c.q. vervangen te worden. Hiervoor de vier schroeven van het motordeksel plm. 3 mm losdraaien en beide deksels van de motor halen. Zie ook 6., „Hoe te handelen bij storingen“.

Aansluitschema's en gereedschaplijst Magnum

Aansluitschema's		Magnum 2000/3000/4000		Magnum 2010/3010/4010		Magnum 2020/3020/4020	
		Aderkleur/nr.	Klem	Aderkleur/nr.	Klem	Aderkleur/nr.	Klem
Voetschakelaar	Aansluitkabel	bruin blauw	2 (noodstop) 2 (noodstop)	bruin blauw groen/geel	2 (noodstop) 2 (noodstop) ↳ huis	bruin zwart zwart blauw groen/geel	1 3 5 A1 ↳ huis
	Verbindingskabel	bruin blauw	2 (motorbeveiliging) 1 (noodstop)	bruin blauw groen/geel	2 (motorbeveiliging) 1 (noodstop) ↳ huis	zwart zwart zwart zwart zwart groen/geel	2 4 6 14 2 (noodstop) ↳ huis
	Inwendige kabels	rood	1 (noodstop) ↓ 13 (schakelaar) 14 (schakelaar) ↓ 1 (motorbeveiliging)	rood	1 (noodstop) ↓ 13 (schakelaar) 14 (schakelaar) ↓ 1 (motorbeveiliging)	rood	5 → 1 (noodstop)
Versnellingsbak	Verbindingskabel	bruin blauw	2 1	bruin blauw groen/geel	R S ↳ huis	zwart zwart zwart zwart zwart groen/geel	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↳ huis
	Motor	zwart 2 zwart 5 zwart 6 zwart 4 zwart 3 zwart 1	6 5 3 4 4 blauw	bruin geel groen zwart wit blauw groen/geel	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ ↳ huis	rood geel groen zwart wit blauw wit 7/20 wit 8/21 groen/geel	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 ↳ huis
	Condensator			bruin blauw	C ₁ C ₂		

Gereedschaplijst

Motor	RW 345	REMS	RW 342	REMS	RW 343	REMS
Nokschakelaar			CA 10 C 58761 * FT22V	REMS	CA 10 D-U277 * 01 FT22V	REMS
Voetschakelaar	T 5310	REMS	T 5300	REMS	T 5400	REMS
Condensator			MP 35/100/330	REMS		

6. Hoe te handelen bij storingen

6.1. Storing: Machine start niet.

Orzaak:

- Noodstop niet ontgrendeld.
- Beschermingschakelaar van de motor is afgeslagen.
- Versleten of defecte koolborstels (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.2. Storing: Machine trekt niet door.

Orzaak:

- Snijmessens zijn stomp.
- Slechte draadsnij-olie.
- Stroomnet overbelast.
- Te kleine verlengkabelsectie.
- Slecht contact van de stekkers.
- Versleten koolborstels (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.3. Storing: Geen of onvoldoende olietoever bij de snijkop.

Orzaak:

- Pomp defect.
- Onvoldoende draadsnij-olie in het carter.
- Zeef in de aanzuigbuis verontreinigd.

6.4. Storing: Ondanks de juiste instelling op de schaal zijn de snijmessens te ver geopend.

Orzaak:

- Snijkop niet gesloten.

6.5. Storing: Snijkop open niet.

Orzaak:

- Bij open snijkop werd de draad voor de daarop volgende pijpdiameter gesneden.
- Lengte-aanslag weggeklapt.

6.6. Storing: Geen bruikbare draad.

Orzaak:

- Snijmessens zijn stomp.
- Snijkussens onjuist gemonteerd. Let op de nummers.
- Geen of onvoldoende olietoever.
- Slechte draadsnij-olie.
- Aanzetbeweging van de gereedschapshouder wordt belemmerd.

6.7. Storing: De buis glijd door in de kluwplaten.

Orzaak:

- Spanbekken zijn zeer vuil.
- Speciale spanbekken gebruiken (bij buis met dikke kunststofmantel).
- Spanbekken versleten.

7. Fabrieksgarantie

De garantietijd bedraagt 12 maanden vanaf de overhandiging van het nieuwe product aan de eerste gebruiker, evenwel met een maximum van 24 maanden na aflevering aan de dealer. Het tijdstip van de overhandiging dient te worden bewezen aan de hand van het originele aankoopbewijs, waarop de koopdatum en productnaam vermeld moeten zijn. Alle defecten die tijdens de garantieperiode optreden en die aantoonbaar aan fabricage- of materiaalfouten te wijten zijn, worden gratis verholpen. Door deze garantiewerkzaamheden wordt de garantieperiode voor het product niet verlengd of vernieuwd. Schade die te wijten is aan natuurlijke slijtage, onvakkundige behandeling of misbruik, niet-naleving van bedrijfsvoorschriften, ongeschikte bedrijfsmiddelen, buitensporige belasting, oneigenlijk gebruik, eigen ingrepen of ingrepen door derden of aan andere oorzaken waar REMS niet verantwoordelijk voor is, is van de garantie uitgesloten.

Garantiewerkzaamheden mogen uitsluitend door een geautoriseerde REMS klantenservice worden uitgevoerd. Reclamacies worden uitsluitend erkend, als het product zonder voorafgaande ingrepen, in niet-gedemonteerde toestand bij een geautoriseerde REMS klantenservice wordt binnengebracht. Vervangen producten en onderdelen worden eigendom van REMS.

De kosten voor de verzending naar en van de klantenservice zijn voor rekening van de gebruiker.

De wettelijke rechten van de gebruiker, met name zijn garantierechten tegenover de dealer, blijven onaangetast.

8. Onderdelenlijsten

Onderdelenlijsten vindt u op www.rems.de bij de downloads.

Översättning av originalbruksanvisningen

REMS Tornado 2000 / 2010 / 2020

1	Vingskruv	13	Vred/greppurtag
2	Verktygshållare	14	Gängbackshållare
3	Främre styrbalk	15	Rörkapare
4	Bakre styrbalk	16	Avgradningsdon (inre)
5	Tryckspak	17	Tratt
6	Klämring	18	Omkopplare
7	Handtag	19	SpänChuck
8	Skärhuvud	21	Fotströmbrytare
9	Längdanslag	22	Nödstoppknapp
10	Stängnings- och öppningsspak	23	Skyddsbytare
11	Lässpak	24	Styrbult
12	Justerskiva		

REMS Magnum 2000 / 2010 / 2020 / 3000 / 3010 / 3020 / 4000 / 4010 / 4020

1	Snabb-slag-chuck	14	Stängnings- och öppningsspak
2	Styrning	15	Lässpak
3	Omkopplare hö-vä	16	Justerskiva
4	Fotströmbrytare	17	Gängbackshållare
5	Nödstoppknapp	18	Rörkapare
6	Skyddsbytare	19	Avgradningsdon (inre)
7	Verktygshållare	20	Kylmedelstråg
8	Tryckspak	21	Späntråg
9	Handtag	22	Spänring
10	Låsring med vingmutter	23	Spänbackshållare
11	Vingmutter	24	Spänback
12	Skärhuvud	25	Prop
13	Längdanslag		



Allmänna säkerhetsanvisningar

VIKTIGT! Läs igenom alla anvisningar. Om nedanstående anvisningar inte följs kan det försaka elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador. Begreppet "elektrisk enhet" som används nedan avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel), batteridrivna elverktyg (utan nätkabel), maskiner och elektriska enheter. Använd enbart den elektriska enheten enligt gällande bestämmelser och följ de allmänna säkerhets- och olycksfallsförebyggande föreskrifterna.

FÖRVARA DESSA ANVISNINGAR PÅ EN LÄMLIG PLATS.

A) Arbetsplatser

- Håll arbetsområdet rent och städat. Oordning och obelysta arbetsområden kan leda till olyckor.
- Arbeta inte med den elektriska enheten i explosionsfarliga miljöer där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elektriska enheter genererar gnistor som kan antända damm eller ångor.
- Håll barn och andra personer på avstånd när den elektriska enheten används. Om du distraheras kan du tappa kontrollen över enheten.

B) Elektrisk säkerhet

- Den elektriska enhetens kontakt måste passa i vägguttaget. Kontakten får inte ändras på något vis. Använd inga adapterkontakter tillsammans med jordade elektriska enheter. Oförändrade kontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elektriska stötar. Om den elektriska enheten är utrustad med skyddsledare får den endast anslutas till vägguttag med skyddskontakt. Om den elektriska enheten används på byggnadspartier, i fuktig miljö, utomhus eller på liknande uppställningsplatser måste den anslutas till nätet via en 30 mA jordfelsbrytare (FI-brytare).
- Undvik kroppskontakt med jordade ytor, som t.ex. rör, värmelement, spisar och kylskåp. Om din kropp är jordad är risken för elektriska stötar större.
- Enheten får inte utsättas för regn eller fukt. Om detträner in vatten i en elektrisk enhet ökar risken för elektriska stötar.
- Använd inte kabeln på annat än därför avsett syfte, som t.ex. för att bärera eller hänga upp enheten eller för att dra ut kontakten ur vägguttaget. Håll kabeln på avstånd från värme, olja, vassa kanter eller rörliga delar på enheten. Skadade eller intrasslade kablar ökar risken för elektriska stötar.
- Om du arbetar med en elektrisk enhet utomhus, använd enbart förlängningskablar som är godkända för utomhusbruk. Om en förlängningskabel som är avsedd för utomhusbruk används minskar risken för elektriska stötar.

C) Personlig säkerhet

- Dessa enheter är inte avsedda att användas av personer (inklusive barn) med nedsänkt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristfälligt erfarenhet och kunskap, förutom om de instrueras och kontrolleras avseende enhetens funktion av en person som ansvarar för säkerheten. Barn måste kontrolleras för att säkerställa att de inte leker med enheten.
- Var uppmärksam, arbeta koncentrerat och använd förfuftet när du arbetar med en elektrisk enhet. Använd inte den elektriska enheten om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Ett ögonblicks oförsiktighet kan leda till allvarliga skador.
 - Använd personlig skyddsutrustning och bär alltid skyddsglasögon. Beroende på typ av elektrisk enhet och hur den används minskar risken för skador om man använder personlig skyddsutrustning som t.ex. dammask, skor med halkskydd, skyddshjälm eller hörselskydd.

- c) Undvik oavsiktlig idrifttagning. Försäkra dig om att brytaren befinner sig i positionen "AV" innan du sätter i kontakten i vägguttaget. Om du håller fingret på brytaren när du bär den elektriska enheten eller ansluter en påslagen enhet till strömförsörjningen kan det leda till olyckor. Överbrygga aldrig tryck-knappen.
- d) Avlägsna inställningsverktyg eller skruvnycklar innan den elektriska enheten slås på. Ett verktyg eller en nyckel som ligger kvar i en roterande del av enheten kan leda till skador. Sträck aldrig in kroppsdelar i rörliga (roterande) delar.
- e) Överskatta inte dig själv. Se till att du står stadigt och håll alltid balansen. På så sätt har du i oväsentade situationer bättre kontroll över enheten.
- f) Använd lämplig klädsel. Använd aldrig vida kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar på avstånd från rörliga delar. Rörliga delar kan gripa tag i löst sittande kläder, smycken eller långt hår.
- g) Om dammsugar- och uppfångningsanordningar kan monteras måste du se till att de är anslutna och används på rätt sätt. Om sådana anordningar används minskar risker som uppstår till följd av dammbildning.
- h) Överlämna endast den elektriska enheten till undervisade personer. Ungdomar får endast använda elektriska enheter om de är över 16 år gamla och om det är nödvändigt för dem att göra det i utbildningssyfte och de arbetar under uppsikt av en utbildad person.
- D) Noggrann hantering och användning av elektriska enheter
- a) Överbelasta inte den elektriska enheten. Använd en elektrisk enhet som är avsedd för det arbete du tänker utföra. Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna prestationsområdet om du använder en passande elektrisk enhet.
- b) Använd inte elektriska enheter med skadade brytare. En elektrisk enhet som inte längre kan slås på/stängas av är farlig och måste repareras.
- c) Dra ut kontakten ur vägguttaget innan du gör inställningar på enheten, byter tillbehörsdelar eller lägger undan enheten. Dessa försiktighetsåtgärder förhindrar att enheten startar oavsiktligt.
- d) Förvara elektriska enheter som inte används utom räckhåll för barn. Låt inte personer som inte är insatta i hur den elektriska enheten fungerar eller som inte har läst igenom dessa anvisningar använda den. Elektriska enheter är farliga om de används av oerfarna personer.
- e) Sköt den elektriska enheten med omsorg. Kontrollera om alla rörliga delar på enheten fungerar utan problem och att de inte sitter fast, om delar är trasiga eller är så skadade att de har en negativ inverkan på den elektriska enhetens funktion. Låt kvalificerad personal eller en auktoriserad kontraktbunden REMS kundtjänstverkstad reparera de skadade delarna innan de används. Många olyckor beror på dåligt underhållna elverktyg.
- f) Håll skärverktyg vassa och rena. Noggrant rengjorda skärverktyg med vassa skärkanter fastnar inte lika ofta och är lättare att styra.
- g) Sätt fast arbetsstycket. Använd spännanordningar eller en skruvståd för att hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att hålla det i handen och dessutom kan du använda båda händerna för att manövrera den elektriska enheten.
- h) Använd elektriska enheter, tillbehör, användningsverktyg motsvarande dessa anvisningar och i enlighet med föreskrifterna för denna speciella enhetstyp. Ta dä� hänrys till arbetsvillkoren och aktiviteten som ska utföras. Om elektriska enheter används på annat sätt än det de är avsedda för kan det leda till farliga situationer. Av säkerhetsskäl är alla slags egenmäktiga ändringar på elektriska enheter förbjudna.
- E) Var försiktig när du hanterar och använder batteridrivna enheter
- a) Säkerställ att den elektriska enheten är avstängd innan batteriet sätts i. Om ett batteri sätts i en elektrisk enhet som är påslagen kan det leda till olyckor.
- b) Ladda enbart batterierna i laddare som rekommenderas av tillverkaren. Om andra batterier används i en laddare än de som avses finns det risk för brand.
- c) Använd enbart de batterier som avses för de elektriska enheterna. Om andra batterier används kan det leda till skador eller börja brinna.
- d) Håll batterier som inte används separerade från gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller andra metallföremål som skulle kunna göra att kontakter överbryggas. En kortslutning mellan batterikontakterna kan orsaka brännskador eller brand.
- e) Vid felaktig användning kan vätska rinna ut ur batteriet. Undvik att komma i kontakt med vätskan. Om du råkar komma i kontakt med vätskan, skölj av med vatten. Om du får vätska i ögonen, uppsök en läkare. Batterivätska som rinner ut kan leda till hudirritation eller brännskador.
- f) Om batteriet/laddaren når temperaturer $\leq 5^{\circ}\text{C}/40^{\circ}\text{F}$ eller $\geq 40^{\circ}\text{C}/105^{\circ}\text{F}$ får batteriet/laddaren inte användas.
- g) Kassera inte skadade batterier i hushållssoporona utan lämna in dem hos en auktoriserad kontraktbunden REMS kundtjänstverkstad eller en godkänd återvinningscentral.

F) Service

- a) Låt enbart kvalificerad fackpersonal reparera enheten och enbart med originalreservdelar. På så sätt säkerställer man att enheten fortsätter vara säker.
- b) Följ underhållsföreskrifterna och informationen om verktygsbyte.
- c) Kontrollera regelbundet anslutningsledningen till den elektriska enheten och låt kvalificerad fackpersonal eller en auktoriserad kontraktbunden REMS kundtjänstverkstad byta ut den om den är skadad. Kontrollera regelbundet förlängningskablarna och byt ut dem om de är skadade.



Särskilda säkerhetsanvisningar

- Maskinen drivs med en fotströmbrytare med nödstopknapp som trycks ner. Om det roterande arbetsstycket bildar en farzon som inte kan överblickas från driftplatsen måste säkerhetsåtgärder, t.ex. avspärrningar företagas.
- Arbeten, som t.ex. pålindring av hampa, montering och demontering, gängskärning med handkloppor, manuell rörkapning samt fasthållning av arbetsstyckena i handen (i stället för att använda materialstöden), är förbjudna när maskinen går.
- Om risk finns att arbetsstycket bryts av eller slår omkring sig (beroende på materialets längd och tvärsnitt samt varvtalet) eller vid bristande stabilitet hos maskinen (t.ex. vid användning av 4" automatiskt skärhuvud) måste tillräckligt många stöd användas – ställbara i höjdled (REMS Herkules).
- Grip aldrig in i spänncracken.
- Spänn korta rörstycken endast med REMS Nippelspanner (expanderdon) eller REMS Nippelfix (automatiskt expanderdon).
- REMS gängskärningsolja i sprayburkar (REMS Spezial, REMS Sanitol) innehåller miljövänlig, men eldfarlig drivgas (butan). Sprayburken står under tryck och får ej öppnas med vält. Skydda sprayburken mot sol och uppvärming över 50°C.
- På grund av kylsmörjmedlets fettborrtagande verkan skall direkt hudkontakt undvikas. Använd lämpligt hudskyddsmedel.
- Av hygieniska skäl skall smuts och spän regelbundet avlägsnas från tråget, dock minst en gång årligen.
- Kontroll av kylsmörjmedel behöver inte göras, eftersom nytt kylsmörjmedel alltid måste fyllas på genom förbrukningen.
- Koncentrerat kylsmörjmedel får inte hamna i avlopp, vattendrag eller i marken. Överblivet kylsmörjmedel skickas till företag med ansvar för avfallshantering. Avfallskoden för mineraloljehaltiga kylsmörjmedel 54401, för syntetiska 54109.

1. Tekniska data

Tornado 2000	Magnum 2000	Magnum 3000	Magnum 2000	Tornado 2000	Magnum 4000
Tornado 2010	Magnum 2010	Magnum 3010	Magnum 2010	Tornado 2010	Magnum 4010
Tornado 2020	Magnum 2020	Magnum 3020	Magnum 2020	Tornado 2020	Magnum 4020

1.1. Arbetsområde

1.1.1. Gängdiameter

Rör (även plastmantlade)	$1\frac{1}{16} - 2"$	$1\frac{1}{16} - 2"$	$(1\frac{1}{16}) \frac{1}{2} - 3"$	$1\frac{1}{16} - 4"$	$1\frac{1}{16} - 4"$	$\frac{1}{4} - 4"$
Bultar	6 - 60 mm	6 - 60 mm	6 - 60 mm	6 - 60 mm	6 - 60 mm	14 - 60 mm

1.1.2. Gängtyper

Rörgånga, konisk höger	R (ISO 7-1, DIN 2999, BSPT), NPT
Rörgånga, cylindrisk höger	G (ISO 228-1, DIN 259, BSPP), NPSM
Stålpanarrörgånga	Pg (DIN 40430), IEC
Bultgånga	M (ISO 261, DIN 13), UNC, BSW

1.1.3. Gängans längd

Rörgånga, konisk	Standardlängd	Standardlängd	Standardlängd	Standardlängd	Standardlängd
Rörgånga, cylindrisk	165 mm, med obegränsad efterspänning	150 mm, med obegränsad efterspänning	150 mm, med obegränsad efterspänning	165 mm, med obegränsad efterspänning	150 mm, med obegränsad efterspänning

1.1.4. Kapning

Rör	$\frac{1}{8} - 2"$	$\frac{1}{8} - 2"$	$\frac{1}{4} - 4"$	$\frac{1}{8} - 2"$	$\frac{1}{8} - 2"$	$\frac{1}{4} - 4"$
-----	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

1.1.5. Inre avgradning

Rör	$\frac{1}{4} - 2"$	$\frac{1}{4} - 2"$	$\frac{1}{4} - 4"$	$\frac{1}{4} - 2"$	$\frac{1}{4} - 2"$	$\frac{1}{4} - 4"$
-----	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020	Magnum 3000 Magnum 3010 Magnum 3020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020 med REMS 4" automatiskt skärhuvud	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020 med REMS 4" automatiskt skärhuvud	Magnum 4000 Magnum 4010 Magnum 4020
1.1.6. Nippel- och dubbelnippel med REMS Nippelspanner (expanderdon) med REMS Nippelfix (automatiskt expanderdon)	$\frac{3}{8}$ – 2" $\frac{1}{2}$ – 4"	$\frac{3}{8}$ – 2" $\frac{1}{2}$ – 4"	$\frac{3}{8}$ – 2" $\frac{1}{2}$ – 4"	$\frac{3}{8}$ – 2" $\frac{1}{2}$ – 4"	$\frac{3}{8}$ – 2" $\frac{1}{2}$ – 4"	$\frac{3}{8}$ – 2" $\frac{1}{2}$ – 4"
1.1.7. REMS 4" automatiskt skärhuvud för alla Tornado-typer och Magnum 2000/2010/2020-typer och Magnum 3000/3010/3020-typer (se fig. 6)					2½ – 4"	2½ – 4"
1.2. Arbetsspindlarnas varvtal						
Tornado 2000	$\frac{1}{16}$ – 2"	53 – 40 1/min				
Magnum 2000	$\frac{1}{4}$ – 2"	53 – 40 1/min				
Magnum 3000	$\frac{1}{4}$ – 3"	23 – 20 1/min				
Magnum 4000	$\frac{1}{4}$ – 4"	23 – 20 1/min				
automatisk, steglös varvtalsreglering						
Tornado 2010 / 2020	$\frac{1}{16}$ – 2"	52 1/min				
Magnum 2010 / 2020	$\frac{1}{4}$ – 2"	52 – 26 1/min				
Magnum 3010 / 3020	$\frac{1}{4}$ – 3"	20 – 10 1/min				
Magnum 4010 / 4020	$\frac{1}{4}$ – 4"	20 – 10 1/min				
även med full belastning. För hög belastning och dåliga strömförhållanden för de större gängorna Tornado 26 1/min reso. Magnum 10 1/min.						
1.3. Elektriska data						
Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000		230 V, 1~; 50–60 Hz; 1700 W upptagen effekt, 1200 W avgiven effekt; 8,3 A; säkring (nät) 16 A (B). Intermittent drift 2,5 / 10 min.				
		110 V; 1~; 50–60 Hz; 1700 W upptagen effekt, 1200 W avgiven effekt; 16,5 A; säkring (nät) 30 A (B). Intermittent drift 2,5 / 10 min.				
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010		230 V, 1~; 50 Hz; 2100 W upptagen effekt, 1400 W avgiven effekt; 10 A; säkring (nät) 10 A (B). Intermittent drift 7 / 10 min.				
Tornado 2020, Magnum 2020 / 3020 / 4020		400 V; 3~; 50 Hz; 2000 W upptagen effekt, 1500 W avgiven effekt; 5 A; säkring (nät) 10 A (B). Intermittent drift 7 / 10 min.				
1.4. Dimensioner (L x B x H)						
Tornado 2000	730 x 435 x 280 mm					
Tornado 2010 / 2020	730 x 435 x 280 mm					
Magnum 2000	870 x 580 x 495 mm					
Magnum 2010 / 2020	825 x 580 x 495 mm					
Magnum 3000	915 x 580 x 495 mm					
Magnum 3010 / 3020	870 x 580 x 495 mm					
Magnum 4000	915 x 580 x 495 mm					
Magnum 4010 / 4020	870 x 580 x 495 mm					
1.5. Vikt i kg						
Tornado 2000	Maskin	Verktyg		Standardtillbehör		
	31	12		7		
Tornado 2010	43	12		7		
Tornado 2020	43	12		7		
	Maskin	Verktyg				
	$\frac{1}{4}$ – 2"	$\frac{1}{4}$ – 2"		Hjulställ		
Magnum 2000	75	12		16		
Magnum 2010	87	12		16		
Magnum 2020	87	12		16		
	Maskin	Verktyg				
	$2\frac{1}{2}$ – 3"	$2\frac{1}{2}$ – 3"				
Magnum 3000	79	12		16		
Magnum 3010	108	12		16		
Magnum 3020	108	12		16		
	Maskin	Verktyg				
	$2\frac{1}{2}$ – 4"	$2\frac{1}{2}$ – 4"				
Magnum 4000	81	12		16		
Magnum 4010	108	12		16		
Magnum 4020	108	12		16		
1.6. Bullerinformation						
Arbetsplatsrelaterat emissionsvärde						
Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000		83 dB (A)				
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010		75 dB (A)				
Tornado 2020		72 dB (A)				
Magnum 2020 / 3020 / 4020		74 dB (A)				

1.7. Vibrationer (alla typer)

Viktat effektivvärde för acceleration

2,5 m/s²

Det angivna vibrationsemissionsvärdet har uppmäts enligt ett standardiserat test och kan användas som grund för jämförelse med andra maskiner. Det angivna vibrationsemissionsvärdet kan även användas för en inledande uppskattning av emissionen.

Obs: Vibrationsemissionsvärdet kan avvika från det angivna värdet vid användning av maskinen, detta beror på sättet som maskinen används på. Det är en fördel att fastställa säkerhetsangivning för användaren.

2. Igångsättning

Observera: Transportgods som väger över 35 kg skall bäras av 2 personer; bär verktygssatsen separat. Observera vid transport och vid uppställning av maskinen att denna har en högt liggande tyngdpunkt både med och utan stativ, dvs. lätt kan välna.

2.1. Uppställning Tornado 2000, 2010, 2020 (Fig. 1–3)

Lossa vingskruven (1). Ta av verktygshållaren (2). Ställ maskinen lodrätt på båda styrbalkarna (3 + 4) och stick in de tre benen i motorhuset tills de snäpper fast (Fig. 1). Fatta maskinen i motorhuset (ej i benen) och ställ den på benen (Fig. 2).

Maskinen kan ställas på varje typ av arbetsbänk och skruvas fast. För detta finns 3 gångade hål i undersidan av maskinen. Borra 3 motsvarande hål i arbetsbändken (borr-Ø 12 mm) med den medföljande schablonen. Därefter skruvas maskinen fast underifrån med 3 skruvar M 10.

Skjut verktygshållaren på styrbalkarna. Skjut tryckspaken (5) bakifrån genom skenen på verktygshållaren och skjut klämringen (6) på den bakre styrbalken, så att vingskruven pekar bakåt och ringspåret förblir fritt. Sätt på handtaget (7) på tryckspaken.

Häng in tråget på de båda skruvarna ner till på motorhuset och skjut det mot höger in i slitsen. För in tråget i ringspåret på den bakre styrbalken (4). Skjut tryckspakens klämring tills den ligger in mot trågets upphängning och kläm fast den. Häng in slangen med sugfilter i tråget och skjut den andra slangänden på nippeln på baksidan av verktygshållaren.

Fyll på 2 liter gångskärningsolja. Sätt i späntråget bakifrån.

Kör aldrig maskinen utan gångskärningsolja.

Sätt i skärhuvudets (8) styrbult i hålet på verktygshållaren och skjut in skärhuvudet så långt det går genom att trycka mot styrbulten och svänga skärhuvudet fram och tillbaka.

Före transporten kan fotströmbrytaren hängas på skruven på baksidan av motorhuset (Fig. 3).

Uppställning Magnum 2000 T, 2010 T, 2020 T, 3000 T, 3010 T, 3020 T, 4000 T, 4010 T, 4020 T (Fig. 8)

Skruta fast maskinen på arbetsbänk eller stativ med hjul (tillbehör) med de 3 bifogade skruvarna. För transport kan maskinen lyftas fram till i styrbalkarna och baktill i ett rör som spänts in i spänn- och styrchuck. För transport på stativet skjuter man in rörstycken med Ø ¾" och en längd på ca 60 cm i öglorna på stativet och fäster med vingskruvarna. Om maskinen inte skall transporteras, kan de båda hjulen tas av.

Fyll på 5 liter gångskärningsolja.

Kör aldrig maskinen utan gångskärningsolja.

2.2. Uppställning Tornado 2000 T, 2010 T, 2020 T (Fig. 7 + 8)

Skruta fast maskinen på arbetsbänk eller stativ med hjul (tillbehör) med de 3 bifogade skruvarna. För transport kan maskinen lyftas fram till i handtagen på stativet och baktill i motorn resp. hållaren till materialstödet. För transport på stativet skjuter man in rörstycken med Ø ¾" och en längd på ca 60 cm i öglorna på stativet och fäster med vingskruvarna. Om maskinen inte skall transporteras, kan de båda hjulen tas av.

Fyll på 5 liter gångskärningsolja.

Kör aldrig maskinen utan gångskärningsolja.

Uppställning Magnum 2000 T-L, 2010 T-L, 2020 T-L, 3000 T-L, 3010 T-L, 3020 T-L, 4000 T-L, 4010 T-L, 4020 T-L (Fig. 8)

Skruta fast maskinen på arbetsbänk eller stativ med hjul (tillbehör) med de 4 bifogade skruvarna. För transport kan maskinen lyftas fram till i styrbalkarna och baktill i ett rör som spänts in i spänn- och styrchuck. Skjut klämringen (10) med vingskruven så långt på den bakre styrbalken, att ringspåret fortfarande är fritt. Haka fast tråget baktill i de båda skruvarna ned till på motorhuset och fram till i ringspåret på den bakre styrbalken. Skjut klämringen (10) så långt det går på trågets upphängning och kläm fast den. Häng in slangen med sugfilter i tråget. Sätt i späntråget bakifrån.

Fyll på 2 liter gångskärningsmedel.

Kör aldrig maskinen utan gångskärningsmedel.

2.3. Elektrisk anslutning

Kontrollera innan maskinen ansluts att den spänning som anges på märkplåten motsvarar nätpåslagen. Använd endast jordad förlängningskabel. Maskinen startas och stoppas med fotströmbrytaren (21, Tornado / 4, Magnum). Omkopplaren (18, Tornado / 3, Magnum) används till förhandsinställning av rotationsriktningen resp. hastigheten. Maskinen kan endast startas när nödstoppknappen (22, Tornado / 5, Magnum) är lossad och skyddsbytaren (23, Tornado / 6, Magnum) på fotströmbrytaren intyckt. Om maskinen ansluts direkt till nätet (utan stickkontakt), skall en effektbytare 16 A installeras.

2.4. Gångskärningsoljor

Använd bara REMS gångskärningsoljor. De ger god skärprestanda och lång livslängd för gångbackarna utan att maskinen utsätts för påfrestningar.

REMS Spezial gångskärningsolja är höglegerad och kan användas för rör och bultgångor av alla slag. Den kan dessutom sköljas bort med vatten (officiellt provningscertifikat). Mineraloljehaltig gångskärningsolja får ej användas för dricksvattnetledningar i olika länder som t.ex. Tyskland, Österrike och Schweiz. I dessa länder används REMS Sanitol gångskärningsolja.

REMS Sanitol gångskärningsolja är fri från mineralolja, syntetisk, helt vattenlöslig och har samma smörjkraft som mineralolja. Den kan användas för alla rör- och bultgångor. Den måste användas i Tyskland, Österrike och Schweiz för dricksvattnetledningar och motsvara föreskrifterna (DVGW Prüf-Nr. DW-0201AS2032; ÖVGW Prüf-Nr. W 1.303; SVGV Prüf-Nr. 7808-649). Alla gångskärningsoljor används endast outspädda.

2.5. Materialstöd

Rör och stänger längre än 2 m måste stötta upp med REMS Herkules, som är inställbar i höjdled. Tack vare dess stälkkulor kan rören och stängerna utan svårighet röra sig i alla riktningar utan att stödet välter. Är REMS Magnum fäst vid en arbetsbänk, måste REMS Herkules Y användas, vilken fästs på arbetsbänken. Arbetsområde för REMS Herkules och REMS Herkules Y: Ø ¼" – 4".

2.6. REMS 4"Automathuvud

Vid användning av REMS 4"automathuvud skall bruksanvisningen som levereras tillsammans med REMS 4" automathuvud följas.

3. Drift

3.1. Verktyg

Skärhuvudet (8, Tornado / 12, Magnum) är ett universellt skärhuvud, vilket innebär att bara ett skärhuvud behövs för ovan nämnda områden, delat i 2 verktygssatser. För att skära koniska rörgångor måste längdanslaget (9, Tornado / 13, Magnum) ha samma riktning som stängnings- och öppningsspaken (10, Tornado / 14, Magnum). Skärhuvudet öppnas då automatiskt när respektive standardgånglängd har uppnåtts. För att medge skärning av cylindrisk längsgång och bultgångar fäller man undan längdanslaget (9, Tornado / 13, Magnum).

Byte av gångbackar

Gångbackarna kan sättas i och bytas ut, vare sig skärhuvudet är monterat eller avtaget (t.ex.på arbetsbänken). För detta lossar man lässpaken (11, Tornado / 15, Magnum) men skruvar ej av den. Skjut justerskivan (12, Tornado / 16, Magnum) på handtaget bort från lässpaken till slutläge. I detta läge tas gångbackarna ut och sätts i. Ge akt på att den gångdimension som anges på baksidan av gångbackarna stämmer överens med den gångdimension som skall skäras. Se dessutom till att numren på baksidan av gångbackarna stämmer överens med de på gångbackshållaren (14, Tornado / 17, Magnum).

Skjut in gångbackarna i skärhuvudet så långt att kulan i gångbackshållarens slits snäpper fast. När alla gångbackarna är isatta ställer man in önskad gångdimension genom att skjuta på justeringsskivan. Ställ alltid in „Bolt“ för skärning av bultgångar. Kläm fast justeringsskivan med lässpaken. Stäng skärhuvudet. Tryck för detta stängnings- och öppningsspaken (10, Tornado / 14, Magnum) kraftigt nedåt mot höger. Skärhuvudet öppnas antingen automatiskt (för koniska rörgångar) eller när som helst för hand med ett lätt tryck åt vänster på stängnings- och öppningsspaken.

Om lässpaken (11, Tornado / 15, Magnum) hållkraft inte räcker för skärhuvudet 2½–3" och 2½–4" på grund av höjd skärkraft (t.ex. slöa gångbackar), dvs. om skärhuvudet öppnar sig under skärningstrycket, så skall dessutom skruven med cylindriskt huvud mitt emot lässpaken (11, Tornado / 15, Magnum) dras åt. Rörkaparen (15, Tornado / 18, Magnum) är avsedd för kapning av rör i dimensionerna ¼–2" resp. 2½–4".

Avgrädningsdonet (inre) (16, Tornado / 19, Magnum) används för rör i dimensionerna ¼–2" resp. 2½–4". Vrid fast pinolen i snäppfästet på avgrädningsarmen; fram till eller baktill beroende på rörets längd.

3.2. Chuckar

En till diometern anpassad läshylsa (art.nr 343001) är nödvändig för Magnum till 2" och Tornado för att spänna fast diometrar < 8 mm, för Magnum till 4" för att spänna fast diometrar < 20 mm. Vid beställning av läshylsan skall den önskade spänndiametern anges.

3.2.1. Chuckar Tornado (19) och (20)

De självcentrerande spänbackarna öppnas och stängs automatiskt när omkopplaren (18) vrider mot vänster resp. höger och fotströmställaren (21) trycks ner. Vid byte av de främre och bakre spänbackarna måste man se till att de enskilda backarna sätts i enligt Fig. 4 och 5, eftersom skador annars uppstår. Maskinen får aldrig sättas igång förrän samtliga spänbackar och båda chucklocken är monterade.

3.2.2. Chuckar Magnum (1) (2)

Snabb-slag-chuck (1), styrning (2)
Den främre snabb-slag-chucken med stor spänning och de rörliga spänbackarna placerade i backbärarna säkerställer en centrerad och säker fastspänning med lämpligt verktyg (skravmejsel). Skjut in nya spänbackar med isatt skruv framifrån i spänbackshållarna.

Byte av spänbackar Magnum

Stäng spänbackar (24) med spänning (22) till ca 30 mm spänndiameter. Ta bort skruvarna från spänbackarna (24). Skjut ut spänbackarna bakåt med lämpligt verktyg (skravmejsel). Skjut in nya spänbackar med isatt skruv framifrån i spänbackshållarna.

3.3. Arbetsförlöpp

3.3.1. Tornado

Sväng ut verktygen och för verktygshållaren med tryckspaken (5) så långt det går mot höger. För in materialet, så att det sticker ut ca 10 cm ur chucken (19). Sväng ner skärhuvudet (8) och stäng det. Ställ omkopplaren (18) i läge 1 och tryck på fotströmställaren (21). Nu spänns materialet av sig själv. För typerna

2010 och 2020 kan den 2:a hastigheten väljas för kapning och avgradning samt för skärning av mindre gångor. Flytta för detta omkopplaren (18) snabbt från läge 1 till läge 2 när maskinen går. Tryck skärhuvudet med tryckspaken (5) mot det roterande materialet.

Efter ett eller två gångvarv fortsätter skärhuvudet automatiskt. På koniska rörgångor öppnas skärhuvudet automatiskt när det nått standardiserad gånglängd. För långa gångor och bultgångor öppnas skärhuvudet för hand medan maskinen går. Släpp fotströmbrytaren (21). Ställ omkopplaren (18) på R. Tryck kort på fotströmbrytaren (21) – materialet lossas.

Genom att justera materialets inspänning i efterhand kan man skära obegränsat långa gångor. Släpp då under gångskärningen fotströmbrytaren (21) när verktygshållaren närmar sig maskinhuset. Öppna ej skärhuvudet. Ställ omkopplaren (18) på R. Lossa materialet, för tillbaka verktygshållaren och materialet med tryckspaken så långt det går mot höger. Starta åter maskinen med omkopplaren i position 1.

När ett rör skall kapas svänger man in rörkaparen (15) och skjuter den till önskat läge med tryckspaken. Det roterande röret kapas genom att spindeln vrids medurs.

Det innerskägg som uppstår vid kapningen avlägsnas med avgradningsdonet (16).

Tömning av gångskärningsmedel: Dra av slangen från verktygshållaren (2) och håll ned den i behållaren. Kör maskinen tills oljetråget är tomt. Eller: Ta av tråget och töm det genom tratten (17).

3.2.2. Magnum

Vrid ut verktygen och flytta verktygshållaren till högra slutläget med hjälp av tryckspaken (8). Förs in materialet genom den öppnade styrningen (2) och genom den öppnade snabb-slag-chucken (1), så att det sticker ut ca 10 cm ur snabb-slag-chucken. Stäng snabb-slag-chucken tills spänningar ligger an mot materialet. Spän fast materialet genom 1–2 ryck med spänringen, efter en kort öppningsrörelse. Genom att stänga styrningen (2) centreras materialet

som sticker ut baktill. Vrid ned och stäng skärhuvudet. Ställ omkopplare (3) på position 1 och tryck med foten på fotströmbrytare (4). Magnum 2000 / 3000 / 4000 kopplas till eller från endast med hjälp av fotströmbrytaren.

För Magnum 2010 / 3010 / 4010 och 2020 / 3020 / 4020 kan den 2:a hastigheten väljas för kapning och avgradning samt för skärning av mindre gångor. Flytta för detta omkopplaren (3) snabbt från läge 1 till läge 2 när maskinen går. Tryck skärhuvudet med tryckspaken (8) mot det roterande materialet.

Efter ett eller två gångvarv fortsätter skärhuvudet automatiskt. På koniska rörgångor öppnas skärhuvudet automatiskt när det nått standardiserad gånglängd. För långa gångor och bultgångor öppnas skärhuvudet för hand medan maskinen går. Släpp fotströmbrytaren (4). Öppna snabb-slag-chucken, avlägsna materialet.

Genom att justera materialets inspänning i efterhand kan man skära obegränsat långa gångor. Släpp då fotströmbrytaren (4) under gångskärningen när verktygshållaren närmar sig maskinhuset. Öppna ej skärhuvudet. Lossa materialet, för tillbaka verktygshållaren och materialet med tryckspaken så långt det går mot höger. Spän fast materialet, koppla på maskinen igen. När ett rör skall kapas svänger man in rörkaparen (18) och skjuter den till önskat läge med tryckspaken. Det roterande röret kapas genom att spindeln vrids medurs.

Det innerskägg som uppstår vid kapningen avlägsnas med avgradningsdonet (19).

Tömning av gångskärningsolja: Dra av slangen från verktygshållaren (7) och håll ned den i behållaren. Kör maskinen tills oljetråget är tomt. Eller: Ta bort propren (25) och låt rinna tills tråget är tomt.

3.4. Framställning av nipplar och dubbelnipplar

För nippelskärning används REMS Nippelfix (automatiskt expanderdon) eller REMS Nippelspänare (expanderdon). Se därför till att rörändarnas irre är avgradade. Skjut alltid på rörstyckena så långt det går.

Spän fast rörstycket (med eller utan gång) med REMS Nippelspänare genom att vrida spindeln med ett verktyg (t. ex. skruvmejsel), varvid Nippelspän-

5. Anslutningsscheman och apparatlista Tornado

Anslutningsscheman		Tornado 2000		Tornado 2010		Tornado 2020	
		Trädfärg/Nr.	Klämma	Trädfärg/Nr.	Klämma	Trädfärg/Nr.	Klämma
Pedal	Anslutningsledning	Brun Blå Grön/Gul	2 (nödstopp) 2 (nödstopp) ↓ Kåpan	Brun Blå Grön/Gul	2 (nödstopp) 2 (nödstopp) ↓ Kåpan	Brun Svart Grå Blå Grön/Gul	1 3 5 A1 ↓ Kåpan
	Förbindelseledning	Brun Blå Grön/Gul	2 (Motorskydd) 1 (nödstopp) ↓ Kåpan	Brun Blå Grön/Gul	2 (Motorskydd) 1 (nödstopp) ↓ Kåpan	Svart Svart Svart Svart Svart Grön/Gul	1 2 3 4 14 2 (nödstopp) ↓ Kåpan
	Inre ledningar	Röd	1 (nödstopp) ↓ 13 (Knappen) 14 (Knappen) ↓ 1 (Motorskydd)	Röd	1 (nödstopp) ↓ 13 (Knappen) 14 (Knappen) ↓ 1 (Motorskydd)	Röd	5 → 1 (nödstopp)
Växellåda	Förbindelseledning	Brun Blå Grön/Gul	1 3 ↓ Kåpan	Brun Blå Grön/Gul	R S ↓ Kåpan	Svart Svart Svart Svart Svart Grön/Gul	L ₁ L ₂ L ₃ L ₄ L ₅ ↓ Kåpan
	Motor	Svart 2 Svart 5 Svart 6 Svart 4 Svart 3 Svart 1	4 8 10 6 5 2	Röd 1 Gul 2 Grön 3 Svart Vit Blå	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ ↓ Kåpan	Röd Gul Grön Svart Vit Blå Vit 7/20 Vit 8/21 Grön/Gul	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 ↓ Kåpan
	Bromsmotstånd	Brun Blå	5 12				
Kåpa	Kondensator			Brun Blå	C ₁ C ₂		
	Elektrisk pump (Maskinut förande "T")	Brun Blå Grön/Gul	1 3 ↓ Kåpan	Brun Blå Grön/Gul	R S ↓ Kåpan	Brun Blå Grön/Gul	L ₁ L ₂ ↓ Kåpan

Apparatlista

Motor Kamstyrning Pedal Kondensator	RW 345 CA 10 C 58751 * FT22V T 5300	REMS REMS REMS	RW 342 CA 10 C 58761 * FT22V T 5300 MP 35/100/330	REMS REMS REMS	RW 343 CA 10 D-U277 * 01 FT22V T 5400	REMS REMS REMS
--	---	----------------------	--	----------------------	---	----------------------

narens huvud expanderas. Detta får bara göras när ett rörstycke är påsatt.

Både för REMS Nippelfix och REMS Nippelspänna gäller att man måste se till att inga nipplar blir kortare än standarden medger.

3.5. Tillverkning av vänstergängor

För vänstergängor är endast REMS Magnum 2010, 2020, 4010 och 4020 lämpliga. Skärhuvudet i verktygshållaren måste förlutas t.ex. med en skruv M10x40 för skärning av vänstergängor, annars kan det bli en lyftning och gängans början skadas. Ställ brytaren i läget „R“. Växla slanganslutningar vid kylsmörjningspumpen eller kortslut kylsmörjningspumpen. Använd alternativt omkopplingsventil (art. nr 342080) (tillbehör), som fästs på maskinen. Med spaken på omkopplingsventilen (fig. 9) byts flödesriktningen i kylsmörjningspumpen.

4. Skötsel

Dra ur nätkontakten före underhållsarbetet och reparationer! Dessa arbeten får endast genomföras av fackutbildade och skolade personer.

4.1. Underhåll

Maskinen är underhållsfri. Drivanordningen arbetar i ett slutet oljebad och behöver därför inte smörjas.

4.2. Inspektion / reparation

Motorn i Tornado 2000 / Magnum 2000 / 3000 / 4000 har kolborstar. Dessa sätts ned och måste därför kontrolleras och bytas ut då och då. Lossa då de 4 skruvarna i motorlocket ca 3 mm och ta av de båda locken från motorn. Se även Kap. 6, Driftstörningar.

Anslutningsscheman och apparatlista Magnum

Anslutningsscheman		Magnum 2000/3000/4000		Magnum 2010/3010/4010		Magnum 2020/3020/4020	
		Trädfärg/Nr.	Klämma	Trädfärg/Nr.	Klämma	Trädfärg/Nr.	Klämma
Pedal	Anslutningsledning	Brun Blå	2 (nödstopp) 2 (nödstopp)	Brun Blå Grön/Gul	2 (hödstopp) 2 (hödstopp) ↓ Kåpan	Brun Svart Svart Blå Grön/Gul	1 3 5 A1 ↓ Kåpan
	Förbindelseledning	Brun Blå	2 (Motorskydd) 1 (nödstopp)	Brun Blå Grön/Gul	2 (Motorskydd) 1 (nödstopp) ↓ Kåpan	Svart Svart Svart Svart Svart Grön/Gul	2 4 6 14 2 (nödstopp) ↓ Kåpan
	Inre ledningar	Röd Röd	1 (nödstopp) ↓ 13 (Knappen) 14 (Knappen) ↓ 1 (Motorskydd)	Röd Röd	1 (nödstopp) ↓ 13 (Knappen) 14 (Knappen) ↓ 1 (Motorskydd)	Röd Röd	5 → 1 (nödstopp) 13 → A2
Växellåda	Förbindelseledning	Brun Blå	2 1	Brun Blå Grön/Gul	R S ↓ Kåpan	Svart Svart Svart Svart Svart Grön/Gul	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↓ Kåpan
	Motor	Svart 2 Svart 5 Svart 6 Svart 4 Svart 3 Svart 1	6 5 3 4 Blå	Röd Gul Grön Svart Vit Blå Grön/Gul	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ ↓ Kåpan	Röd Gul Grön Svart Vit Blå Vit 7/20 Vit 8/21 Grön/Gul	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 ↓ Kåpan
	Kondensator			Brun Blå	C ₁ C ₂		

Apparatlista

Motor Kamstyrning Pedal Kondensator	RW 345 T 5310	REMS REMS	RW 342 CA 10 C 58761 * FT22V T 5300 MP 35/100/330	REMS REMS REMS REMS	RW 343 CA 10 D-U277 * 01 FT22V T 5400	REMS REMS REMS
--	------------------	--------------	--	------------------------------	---	----------------------

6. Driftstörning

6.1. Störning: Maskinen startar inte.

Orsak:

- Nödstoppet ej lossat.
- Motorskyddsbytare har löst ut.
- Nedslitna eller skadade kolborstar (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.2. Störning: Maskinen går inte igång ordentligt.

Orsak:

- Gängbackarna är slöa.
- Dålig gängolja.
- Överbelastning av elhäret.
- För liten ledningsarea på förlängningskabeln.
- Dålig kontakt i instickanslutningarna.
- Nedslitna kolborstar (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.3. Störning: Ingen eller otillfredsställande oljematning till skärhuvdet.

Orsak:

- Pumpen sänder.
- För lite gängolja i tråget.
- Silen i utsugningsstosken igensatt.

6.4. Störning: Trots riktig skalinställning står gängbackarna för långt ifrån varandra.

Orsak:

- Skärhuvudet ej stängt.

6.5. Störning: Skärhuvudet öppnas ej.

Orsak:

- Med skärhuvudet öppnat skärs gänga för nästa större rördiameter.
- Längdanslaget bortkopplat.

6.6. Störning: Ingen användbar gänga.

Orsak:

- Gängbackarna är slöa.
- Gängbackarna är felaktigt insatta. Kontrollera numreringen.
- Ingen eller dålig oljetillförsel.
- Dålig gängolja.
- Supportens matningsrörelse hindrar.

6.7. Störning: Röret slirar i chuckarna.

Orsak:

- Spänbackarna kraftigt nedsmutsade.
- Använd specialspänbackar vid tjockt plastmantlad rör.
- Spänbackarna nedslitna.

7. Produsents-garantibestemmelser

Garantin gäller i 12 månader efter att den nya produkten överlämnats till den första användaren, dock högst 24 månader efter att produkten levererats till handlaren. Tidpunkten för överlämningen bekräftas genom att köpebeviset skickas in i original. Köpebeviset måste innehålla uppgifter om inköpsdatum och produktbeteckning. Alla funktionsfel som uppstår under garantitiden och som bevisligen härramar från tillvernings- eller materialfel åtgärdas kostnadsfritt. Avhjälpnings av fel innebär dock inte att garantitiden förlängs eller förrörjas. Garantin gäller inte för skador som uppstår till följd av naturligt slitage, osäkmässig behandling eller missbruk, om bruksanvisningarna inte följs, olämpligt bränsle, omättlig påfrestning, icke ändamålsenlig användning, egenmäktiga eller externa ingrepp eller andra orsaker som inte kan härledas till REMS.

Garantiättaganden får endast utföras av en auktoriserad kontraktbunden REMS kundtjänstverkstad. Reklamationer godkänns enbart om produkten lämnas in till en auktoriserad kontraktbunden REMS kundtjänstverkstad utan att egenmäktiga ingrepp gjorts och enheten inte plockats isär. Utbytta produkter och delar övergår i REMS ägo.

Användaren står för alla fraktkostnader.

Användarens juridiska rättigheter påverkas inte, särskilt inte anspråk gentemot försäljaren vid fel.

8. Dellistor

Dellistor, se www.rems.de under Downloads.

Oversettelse av original bruksanvisning

REMS Tornado 2000 / 2010 / 2020

1	Vingeskrue	13	Kuleknapp/gripefordypning
2	Verktøyholder	14	Skjærebakkeholder
3	Föringsskinne foran	15	Rörkutter
4	Föringsskinne bak	16	Innvendig röravgrader
5	Trykkspak	17	Helleinnretning
6	Klemring	18	Bryter
7	Håndtak	19	Spennchuck
8	Skjærehode	21	Fotbryter
9	Lengdeanslag	22	Nödstopp-tast
10	Lukke- och åpnespak	23	Vernebryter
11	Klemspak	24	Föringsbolt
12	Justeringsskive		

REMS Magnum 2000 / 2010 / 2020 / 3000 / 3010 / 3020 / 4000 / 4010 / 4020

1	Hurtigspennende slagchuck	14	Lukke- och åpnespak
2	Föringschuck	15	Klemspak
3	Bryter høyre-venstre	16	Justeringsskive
4	Fotbryter	17	Skjærebakkeholder
5	Nödstopp-tast	18	Rörkutter
6	Vernebryter	19	Innvendig röravgrader
7	Verktøyholder	20	Kar for kjølemiddel
8	Trykkspak	21	Sponkar
9	Håndtak	22	Spennring
10	Klemring med vingeskrue	23	Spennbakkeholder
11	Vingeskrue	24	Spennbakker
12	Skjærehode	25	Lukkeplugg
13	Lengdeanslag		



Generelle sikkerhetsinstrukser

OBS! Samtlige anvisninger må leses. Feil relativert til overholdelse av anvisningene nedenfor kan forårsake elektrisk støt, brann og/eller alvorlige personskader. Begrepet „elektrisk apparat“, som er brukt i det følgende, refererer til nettdrevet elektroverktøy (med nettkabel), batteridrevet elektroverktøy (uten nettkabel), maskiner og elektriske apparater. Det elektriske apparatet må kun brukes til tilsviktet formål og under overholdelse av de generelle sikkerhets- og ulykkesforebyggelsesforskrifter.

TA GODT VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE.

A) Arbeidsplass

- a) Hold alltid arbeidsområdet rent og ryddig. Uordentlige og ubelyste arbeidsområder kan forårsake ulykker.
- b) Ikke bruk det elektriske apparatet i eksplosjonsfarlige omgivelser hvor det befinner seg brennbar væske, gass eller støv. Elektriske apparater genererer gnister som kan antenne støv eller damp.
- c) Hold barn og andre personer borte fra området når det elektriske apparatet er i bruk. Manglende konsentrasjon kan føre til at brukeren mister kontrollen over apparatet.

B) Elektrisk sikkerhet

- a) Tilkoplingsstøpselet på det elektriske apparatet må passe til stikkontakten. Støpselet må ikke under noen omstendigheter forandres. Ikke bruk adapterstøpselet i kombinasjon med beskyttelsesjordede elektriske apparater. Uforandrede støpselet og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektrisk støt. Hvis det elektriske apparatet er utstyrt med en jordledning, må det kun tilkoples en jordet stikkontakt. På byggeplasser, i fuktige omgivelser, utendørs eller ved lignende oppstilingsforhold må det elektriske apparatet kun tilkoples strømnettet via en 30mA-feilstørm-vernebryter (FI-bryter).
- b) Unngå kroppskontakt med jordede overflater som rør, varmeapparater, komfyrer og kjøleskap. Det er større risiko for elektrisk støt hvis kroppen er jordet.
- c) Hold apparatet borte fra vann og fuktighet. Hvis det kommer vann inn i elektroapparatet er det større risiko for elektrisk støt.
- d) Ikke bruk kabelen til andre formål, f.eks. til å bære apparatet, henge det opp eller trekke støpselet ut av stikkontakten. Hold kabelen borte fra varme, olje, skarpe kanter og apparatdeler som er i bevegelse. Skadete eller flokte kabler øker risikoen for elektrisk støt.
- e) Ved bruk av det elektriske apparatet utendørs må det kun brukes skjøtedelningar som er godkjent for utendørs bruk. Ved bruk av en skjøtedelning som er egnet for utendørs bruk reduseres risikoen for elektrisk støt.

C) Personers sikkerhet

- Dette utstyret er ikke egnet for bruk av personer (inklusive barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og kunnskap, med mindre disse personene er instruert i hvordan utstyret skal brukes eller kontrolleres av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn må kontrolleres for å sikre at de ikke leker med utstyret.
- a) Vær oppmerksom, vær forsiktig med hva du gjør og bruk sunn fornuft ved arbeider med det elektriske apparatet. Ikke bruk det elektriske apparatet når du er trett eller under påvirkning av narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblinks uoppmerksomhet ved bruk av apparatet kan føre til alvorlige personskader.
- b) Bruk personlig verneutstyr og bruk alltid vernebriller. Ved bruk av personlig verneutstyr, som støvmaske, sklisikre vernesko, beskyttelseshjelm eller hørsels-

- vern, avhengig av det elektriske apparatets type og bruksområde, reduseres risikoen for personskader.
- c) **Unngå utsikset idriftsettelse. Kontrollér at bryteren står i stillingen „AV“ før støpselet koples til stikkontakten.** Hvis det elektriske apparatet bæres med fingeren hvilende på bryteren eller hvis apparatet koples til strømforsyningen i innkoplet tilstand, kan det forårsakes ulykker. Berøringsbryteren må aldri broforbindes.
- d) **Fjern innstningsverktøy eller skrunøkler før det elektriske apparatet slås på.** Et verktøy eller en nøkkel som befinner seg i en roterende apparatdel kan føre til personskader. Grip aldri inn i bevegelige (roterende) deler.
- e) **Ikke overvurdér deg selv. Sørg for at du står stødig og alltid har god balanse.** På denne måten kan du kontrollere apparatet bedre i uventede situasjoner.
- f) **Bruk egnede klær. Ikke bruk løstsittende klesplagg eller smykker. Hold hår, klesplagg og hanske borte fra deler som er i bevegelse.** Løstsittende klesplagg, smykker eller langt hår kan trekkes inn i bevegelige deler.
- g) **Hvis det kan monteres støvavslag- og oppsamlingsinnretninger, skal det kontrolleres at slike er tilkoplet og brukes på riktig måte.** Ved bruk av slike innretninger reduseres de farer støv representerer.
- h) **La kun opplærte personer få bruke det elektriske apparatet.** Yngre personer må kun bruke det elektriske apparatet i en alder av minst 16 år, hvis slik bruk er påkrevet i forbindelse med deres utdannelse og under oppsyn av en fagperson.
- D) **Omhyggelig omgang med og bruk av elektriske apparater**
- a) **Ikke overbelast det elektriske apparatet. Bruk et egnet elektrisk apparat for arbeidet som skal utføres.** Med et egnet elektrisk apparat kan arbeidene utføres bedre og sikrere innenfor det oppgitte ytelsesområdet.
- b) **Ikke bruk et elektrisk apparat med defekt bryter.** Et elektrisk apparat som ikke kan slås på eller av er farlig og må repareres.
- c) **Kople støpselet fra stikkontakten før det utføres innstillingen på apparatet, tilbehørsdeler skiftes eller apparatet legges bort.** Disse forsiktighetsstiltakene forhindrer utsikset oppstartning av apparatet.
- d) **Elektriske apparater som ikke er i bruk skal oppbevares utilgjengelig for barn.** Det elektriske apparatet må ikke betjenes av personer som ikke er kjent med apparatet eller som ikke har lest disse anvisningene. Elektriske apparater representerer en fare hvis de brukes av uerfarne personer.
- e) **Plei det elektriske apparatet omhyggelig. Kontrollér om bevegelige apparatdeler fungerer som de skal og ikke er trege, om deler er ødelagt eller skadet på en slik måte at det elektriske apparatets funksjonsdyktighet er nedslatt.** Sørg for at skadede deler repareres av kvalifisert fagpersonale eller av et autorisert REMS kontrakts-kundeserviceverksted før det elektriske apparatet tas i bruk. Mange ulykker har sin årsak i dårlig vedlikeholdt elektroverktøy.
- f) **Hold skjæreverktøyet skarpt og rent.** Omhyggelig pleiet skjæreverktøy med skarpe skjærerkanter setter seg mindre fast og er enklere å føre.
- g) **Sikre arbeidsstykket.** Bruk spenninntreninger eller en skrustikke til å holde fast arbeidsstykket. På denne måten holdes arbeidsstykket sikrere enn med hånden og brukeren har begge hender ledige til å betjene det elektriske apparatet.
- h) **Bruk elektriske apparater, tilbehør, innsatsverktøy osv. som er oppført i disse anvisningene og på den måten som er foreskrevet for den aktuelle apparattypen. Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidsoppgaven som skal utføres.** Bruk av de elektriske apparatene til andre anvendelser enn det som er beskrevet kan føre til farlige situasjoner. Av sikkerhetsmessige årsaker er enhver egenmekting forandring av det elektriske apparatet forbudt.
- E) **Omhyggelig omgang med og bruk av batteridrevne apparater**
- a) **Kontrollér at det elektriske apparatet er slått av før batteriet settes inn.** Ved innsetting av et batteri i et elektrisk apparat som er slått på, kan det oppstå ulykker.
- b) **Lad kun opp batteriene i ladeapparater som er anbefalt av produsenten.** I et ladeapparat som er egnet for en bestemt type batterier, kan det oppstå brann hvis det settes inn andre batterier.
- c) **Bruk kun dertil egnede batterier i de elektriske apparatene.** Bruk av andre batterier kan føre til personskader og brannfare.
- d) **Hold et batteri som ikke er i bruk borte fra binders, mynter, nøkler, spiker, skruer eller andre små metallgenstander som kan forbinde kontaktene med hverandre.** En kortslutning mellom batteriets kontakter kan føre til forbrenninger eller brann.
- e) **Ved feil anvendelse kan det komme væske ut av batteriet.** Unngå kontakt med denne væsken. Skyll med vann ved utsikset kontakt med batterivæske. Hvis væsken kommer i kontakt med øynene, skal tillegg en lege kontaktes. Batterivæske som siver ut kan føre til hudirritasjoner eller til forbrenninger.
- f) **Ved temperaturer i batteriet/ladeapparatet eller ved omgivelsestemperaturer $\leq 5^{\circ}\text{C}/40^{\circ}\text{F}$ eller $\geq 40^{\circ}\text{C}/105^{\circ}\text{F}$ må ikke batteriet/ladeapparatet brukes.**
- g) **Defekte batterier må ikke kastes som vanlig husholdningsavfall, men leveres til et autorisert REMS kontrakts-kundeserviceverksted eller et godkjent avfallsbehandlingsfirma.**

F) Service

- a) **Sørg for at apparatet kun repareres av kvalifisert fagpersonale og kun ved hjelp av originale reservedeler.** På denne måten opprettholdes apparatets sikkerhet.
- b) **Følg vedlikeholdsreglene og instruksene for utskifting av verktøy.**
- c) **Kontrollér tilkoplingsledningen til det elektriske apparatet med regelmessige mellomrom og sørg for at den skiftes ut av kvalifisert fagpersonale eller av et autorisert REMS kontrakts-kundeserviceverksted hvis den er skadet.** Kontrollér skjøtedelen med regelmessige mellomrom og skift den ut hvis den er skadet.

**Spesielle sikkerhetsinstrukser**

- Maskinen betjenes ved hjelp av en sikkerhets-fotbryter med nødstopp og aktivering ved berøring. Hvis fareområdet forårsaket av det roterende arbeidsstykket ikke er godt synlig fra operatørens ståsted, må det treffes tilsvarende sikkerhets tiltak, f.eks. avsperring.
- Det er forbudt å utføre arbeider, som f.eks. hampsurring, montering og demontering, gjengeskjæring med håndskjærer, arbeider med hånd-rørkuttere samt holding av arbeidsstykket med hånden (i stedet for å bruke materialstøttene), mens maskinen er i gang.
- Hvis man må regne med at det er fare for at arbeidsstykket kan knekke eller slå ut (avhengig av materialets lengde og tverrsnitt samt av tutallet) eller hvis maskinen ikke står stødig (f.eks. ved bruk av det automatiske 4"-skjærhodet), skal det brukes et tilstrekkelig antall høydejusterbare støtter (REMS Herkules).
- Grip aldri inn i spennchuckene.
- Korte rørstykker må kun spennes opp med REMS nippelspanner eller REMS Nippelfix.
- REMS gjengeskjærmidler på sprayboks (REMS Spezial, REMS Sanitol) er tilsatt miljøvennlig, men brannfarlig drivgass (butan). Sprayboksen står under trykk og må derfor ikke åpnes med makt. De skal beskyttes mot direkte sollys og temperaturer over 50°C.
- På grunn av kjølesmøremidlene avfettende virkning skal intens hudkontakt unngås. Bruk egnede hudbeskyttelsesmidler.
- Av hygieniske årsaker skal karet gjøres rent for smuss og spon med jevne mellomrom og minimum en gang årlig.
- Kontroll av kjølesmøremidlene er ikke påkrevet, da nytt kjølesmøremiddel stadig må etterfylles fordi det gamle brukes opp.
- Unngå at kjølesmøremiddel i koncentrisk form slipper ut i avløpssystem, vann eller jord. Ubrukt kjølesmøremiddel skal leveres til et godkjent avfallsfirma. Avfallsnummer for kjølesmøremiddel som inneholder mineralolje er 54401 og for syntetisk kjølesmøremiddel 54109.

1. Tekniske data

Tornado 2000	Magnum 2000	Magnum 3000	Magnum 2000	Tornado 2000	Magnum 4000
Tornado 2010	Magnum 2010	Magnum 3010	Magnum 2010	Tornado 2010	Magnum 4010
Tornado 2020	Magnum 2020	Magnum 3020	Magnum 2020	Tornado 2020	Magnum 4020

1.1. Arbeidsområde**1.1.1. Gjengediameter**

Rør (også kunststoffbelagte)	$1\frac{1}{16} - 2"$	$1\frac{1}{16} - 2"$	$(1\frac{1}{16}) \frac{1}{2} - 3"$	$1\frac{1}{16} - 4"$	$1\frac{1}{16} - 4"$
Bolter	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	14 – 60 mm

1.1.2. Gjengetyper

Rørgjenger, konisk høyre	
Rørgjenger, sylinderisk høyre	
Stålpanserrør-gjenger	
Skruengjenger	

R (ISO 7-1, DIN 2999, BSPT), NPT

G (ISO 228-1, DIN 259, BSPP), NPSM

Pg (DIN 40430), IEC

M (ISO 261, DIN 13), UNC, BSW

1.1.3. Gjengelengder

Rørgjenger, koniske	Standardlengde	Standardlengde	Standardlengde	Standardlengde	Standardlengde
Rørgjenger, sylinderiske Skruengjenger	165 mm, med etterspenning ubegrenset	150 mm, med etterspenning ubegrenset	150 mm, med etterspenning ubegrenset	165 mm, med etterspenning ubegrenset	150 mm, med etterspenning ubegrenset

	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020	Magnum 3000 Magnum 3010 Magnum 3020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020 med REMS 4" automatisk skjærehode	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020 med REMS 4" automatisk skjærehode	Magnum 4000 Magnum 4010 Magnum 4020
1.1.4. Kutting Rør	$\frac{1}{8}$ – 2"	$\frac{1}{8}$ – 2"	$\frac{1}{4}$ – 4"	$\frac{1}{8}$ – 2"	$\frac{1}{8}$ – 2"	$\frac{1}{4}$ – 4"
1.1.5. Innvendig avgrading Rør	$\frac{1}{4}$ – 2"	$\frac{1}{4}$ – 2"	$\frac{1}{4}$ – 4"	$\frac{1}{4}$ – 2"	$\frac{1}{4}$ – 2"	$\frac{1}{4}$ – 4"
1.1.6. Nippel- og dobbeltnippel med REMS Nippelspanner (innvendig spenning) med REMS Nippelfix (automatisk innvendig spenning)	$\frac{3}{8}$ – 2"	$\frac{3}{8}$ – 2"	$\frac{3}{8}$ – 2"	$\frac{3}{8}$ – 2"	$\frac{3}{8}$ – 2"	$\frac{3}{8}$ – 2"
1.1.7. REMS 4" automatisk skjærehode for alle Tornado-typer og Magnum 2000/2010/2020-typer og Magnum 3000/3010/3020-typer (se fig. 6)	$\frac{1}{2}$ – 4"	$\frac{1}{2}$ – 4"	$\frac{1}{2}$ – 4"	$\frac{1}{2}$ – 4"	$\frac{1}{2}$ – 4"	$\frac{1}{2}$ – 4"
1.2. Arbeidsspindelens turtall				$2\frac{1}{2}$ – 4"	$2\frac{1}{2}$ – 4"	
Tornado 2000	$\frac{1}{16}$ – 2"		53 – 40 1/min			
Magnum 2000	$\frac{1}{4}$ – 2"		53 – 40 1/min			
Magnum 3000	$\frac{1}{4}$ – 3"		23 – 20 1/min			
Magnum 4000	$\frac{1}{4}$ – 4"		23 – 20 1/min			
Automatisk, trinnløs tuttallsregulering						
Tornado 2010 / 2020	$\frac{1}{16}$ – 2"		52 1/min			
Magnum 2010 / 2020	$\frac{1}{4}$ – 2"		52 – 26 1/min			
Magnum 3010 / 3020	$\frac{1}{4}$ – 3"		20 – 10 1/min			
Magnum 4010 / 4020	$\frac{1}{4}$ – 4"		20 – 10 1/min			
også ved fullast. Ved høy belastning og dårlige strømforhold brukes Tornado 26 1/min hhv. Magnum 10 1/min for de største gjengene.						
1.3. Elektriske data						
Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000		230 V; 1~; 50–60 Hz; 1700 W opptatt effekt, 1200 W avgitt effekt; 8,3 A; Sikring (nett) 16 A (B). Periodisk drift 2,5 / 10 min.				
		110 V; 1~; 50–60 Hz; 11700 W opptatt effekt, 1200 W avgitt effekt; 16,5 A; Sikring (nett) 30 A (B). Periodisk drift 2,5 / 10 min.				
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010		230 V; 1~; 50 Hz; 2100 W opptatt effekt, 1400 W avgitt effekt; 10 A; Sikring (nett) 10 A (B). Periodisk drift 7 / 10 min.				
Tornado 2020, Magnum 2020 / 3020 / 4020		400 V; 3~; 50 Hz; 2000 W opptatt effekt, 1500 W avgitt effekt; 5 A; Sikring (nett) 10 A (B). Periodisk drift 7 / 10 min.				
1.4. Dimensjoner (l x b x h)						
Tornado 2000	730 x 435 x 280 mm					
Tornado 2010 / 2020	730 x 435 x 280 mm					
Magnum 2000	870 x 580 x 495 mm					
Magnum 2010 / 2020	825 x 580 x 495 mm					
Magnum 3000	915 x 580 x 495 mm					
Magnum 3010 / 3020	870 x 580 x 495 mm					
Magnum 4000	915 x 580 x 495 mm					
Magnum 4010 / 4020	870 x 580 x 495 mm					
1.5. Vekt i kg						
	Maskin		Verktøy		Standardtilbehør	
Tornado 2000	31		12		7	
Tornado 2010	43		12		7	
Tornado 2020	43		12		7	
	Maskin		Verktøy		Mobilt understell	
	$\frac{1}{4}$ – 2"		$\frac{1}{4}$ – 2"			
Magnum 2000	75		12		16	
Magnum 2010	87		12		16	
Magnum 2020	87		12		16	
	Maskin		Verktøy			
	$2\frac{1}{2}$ – 3"		$\frac{1}{4}$ – 2"			
Magnum 3000	79		12		23	
Magnum 3010	108		12		23	
Magnum 3020	108		12		23	
	Maskin		Verktøy			
	$2\frac{1}{2}$ – 4"		$\frac{1}{4}$ – 2"			
Magnum 4000	81		12		25	
Magnum 4010	108		12		25	
Magnum 4020	108		12		25	

1.6 Støvinformasjon

Støyinformasjon

Arbeidsplassrelatert emisjonsverdi	
Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000	83 dB (A)
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010	75 dB (A)
Tornado 2020	72 dB (A)
Magnum 2020 / 3020 / 4020	74 dB (A)

1.7. Vibrasjoner (alle typer)

Vibrasjoner (alle typer) Veid effektivverdi akselerasjon 2,5 m/s²

Den angitte svingningsutslippsverdien ble målt etter en standardmessig testprosess. Utslippsverdien kan også brukes til en innledende beregning av eksponeringen.

Obs! Svingningsutslippsverdien kan avvike fra angitt verdi ved faktisk bruk av apparatet, avhengig av type og måte apparatet brukes på. Uafhængigt av betjeningsveiledningen er det en fordel at fastslagte sikkerhetsangivelser for brukeren.

2. Idriftsettelse

Merknad: En transportvekt på over 35 kg skal bæres av 2 personer, verktøyssettet skal bæres separat. Ved transport og oppstilling av maskinen må man være oppmerksom på at maskinens tyngdepunkt ligger høyt opp både med og uten understell, slik at maskinen er topptung.

2.1. Oppstilling Tornado 2000, 2010, 2020 (fig. 1–3)

Løsne vingeskruen (1). Ta av verktøyholderen (2). Sett maskinen loddrett på de to føringsskinneiene (3 + 4) og stikk de 3 rørbenene inn i girhuset til de smetter på plass (fig. 1). Ta tak i maskinens girhus (ikke i rørbenene) og sett maskinen på rørbenene (fig. 2).

Maskinen kan også plasseres på og skrus fast til alle typer arbeidsbenker. Til dette formålet er det laget 3 gjengehull på undersiden av maskinen. Ven hjelpe av den medfølgende sjablongen skal det bores 3 hull (bor-Ø 12 mm) i arbeidsbenken. Maskinen skrus deretter fast nedenfra med 3 skruer M 10.

Skyv verktøyholderen på føringsskinneiene. Skyv trykkspaken (5) bakfra gjennom lasken på verktøyholderen og skyv klemringen (6) på den bakre føringsskinnen, slik at vingeskruen peker bakover og ringsporet holdes fritt. Sett håndtaket (7) på trykkspaken.

Heng opp karet i de to skruene på undersiden av girhuset og skyv det til høyre og sidelengs inn i slissene. Heng karet i ringsporet ved den bakre føringsskinnen (4). Skyv trykkspakens klemring frem til den støter mot karets oppheng og klem den fast. Heng slangen med sugefilteret ned i karet og skyv den andre slangeenden på nippelen på baksiden av verktøyholderen.

Fyll på 2 liter gjengeskjærremiddel. Sett i sponbeholderen bakfra.

Kjør aldri maskinen uten gjengeskjærremiddel.

Sett skjærehodets (8) føringssbolt inn i verktøyholderens boring og skyv skjærehodet inn til anslaget med aksialt trykk på føringssbolten og svingende bevegelser.

Under transport henges fotbryteren på skruen på baksiden av girhuset (fig. 3).

Oppstilling Magnum 2000 T, 2010 T, 2020 T, 3000 T, 3010 T, 3020 T, 4000 T, 4010 T, 4020 T (fig. 8)

Fest maskinen på arbeidsbenken eller det mobile understellet (tilbehør) ved hjelp av de 3 medfølgende skruene. For transport kan maskinen løftes i føringsskinneiene foran og i et rør bak som er montert i spenn- og føringsschucken. For transport på understellet skyves rørstykke Ø ¾" med en lengde på ca. 60 cm inn i øynene i understellet og festes med vingeskruene. Hvis maskinen ikke skal transporteres, kan de to hjulene demonteres.

Fyll på 5 liter gjengeskjærremiddel.

Kjør aldri maskinen uten gjengeskjærremiddel.

2.2. Oppstilling Tornado 2000 T, 2010 T, 2020 T (fig. 7 + 8)

Fest maskinen på arbeidsbenken eller det mobile understellet (tilbehør) ved hjelp av de 3 medfølgende skruene. For transport kan maskinen løftes i gripefordypningene i understellet foran og i motoren eller i materialstøttens holder bak. For transport på understellet skyves rørstykke Ø ¾" med en lengde på ca. 60 cm inn i øynene i understellet og festes med vingeskruene. Hvis maskinen ikke skal transporteres, kan de to hjulene demonteres.

Fyll på 5 liter gjengeskjærremiddel.

Kjør aldri maskinen uten gjengeskjærremiddel.

Oppstilling Magnum 2000 T-L, 2010 T-L, 2020 T-L, 3000 T-L, 3010 T-L, 3020 T-L, 4000 T-L, 4010 T-L, 4020 T-L (fig. 8)

Fest maskinen på arbeidsbenken eller understellet (tilbehør) ved hjelp av de 4 medfølgende skruene. For transport kan maskinen løftes i føringsskinneiene foran og i et rør bak som er montert i spenn- og føringsschucken. Skyv klemringen (10) med vingeskruen på den bakre føringsskinnen, slik at ringsporet holdes fritt. Heng opp karet bak i de to skruene på undersiden av girhuset og foran i ringsporet ved den bakre føringsskinnen. Skyv klemringen (10) frem til den støter mot karets oppheng og klem den fast. Heng slangen med sugefilteret ned i karet. Sett i sponbeholderen bakfra.

Fyll på 2 liter gjengeskjærremiddel.

Kjør aldri maskinen uten gjengeskjærremiddel.

2.3. Elektrisk tilkoping

Før maskinen koples til det elektriske anlegget skal det kontrolleres at spenningen som er oppgitt på typeskiltet stemmer overens med nettspenningen. Bruk kun skjøteleddninger med beskyttelsesjording. Maskinen slås på og av med fotbryteren (21, Tornado / 4, Magnum). Bryteren (18, Tornado / 3, Magnum) brukes til forvalg av dreieretning og hastighet. Maskinen kan kun slås på hvis nødstopp-tasten (22, Tornado / 5, Magnum) er frigjort og vernebryteren (23, Tornado / 6, Magnum) på fotbryteren er trykket inn. Hvis maskinen tilkoples direkte til nettet (uten stikkontakt) skal det monteres en effektbryter på 16A.

2.4. Gjengeskjærremidler

Bruk kun REMS gjengeskjærremidler. Med disse midlene oppnår man perfekte skjæreresultater, lang levetid på skjærebakkene og minimal slitasje på maskinen.

REMS Spezial gjengeskjærremiddel er høylegert og kan brukes til alle typer rør- og skruegjenger. Middelet kan skyllses bort med vann (testet av sakkyndig). I enkelte land, f.eks. Tyskland, Østerrike og Sveits, er ikke gjengeskjærremiddel på mineraloljebasis tillatt for bruk på drikkevannsledninger. I disse tilfeller brukes mineraloljefri REMS Sanitol.

REMS Sanitol gjengeskjærremiddel inneholder ikke mineralolje og er syntetisk og fullstendig vannoppløselig, men har samme smøreevne som mineralolje.

Middelet kan brukes til alle rør- og skruegjenger. I Tyskland, Østerrike og Sveits må dette middelet brukes for drikkevannsledninger og middelet er i samsvar med gjeldende forskrifter (DVGW kontrollnr. DW-0201AS2032; ÖVGW kontrollnr. W 1.303; SVGW kontrollnr. 7808-649).

Alle gjengeskjærremidler må kun brukes ufortynnet!

2.5. Materialoppstøtting

Rør og stenger med en lengde over 2 m skal i tillegg støttes opp med vår høydejusterbare REMS Herkules. Denne er utstyrt med ståluler som muliggjør problemfri bevegelse av rørene og stengene i alle retninger, uten at materialstøtten vipper. Hvis REMS Magnum er montert på en arbeidsbenk, må REMS Herkules Y benyttes, da denne monteres på arbeidsbenken. Bruksområde for REMS Herkules og REMS Herkules Y: Ø ½" – 4".

2.6. REMS 4" automatisk skjærehode

Ved bruk av REMS 4" automatisk skjærehode skal bruksanvisningen for REMS 4" automatisk skjærehode følges.

3. Drift

3.1. Verktøy

Skjærehodet (8, Tornado / 12, Magnum) er et universalskjærehode, dvs. at det kun kreves ett skjærehode for de ovennevnte områdene, inndelt i 2 verktøysett. For å gjenge koniske rørgjenger må lengdeanslaget (9, Tornado / 13, Magnum) stå i samme retning som lukke-og åpnespaken (10, Tornado / 14, Magnum). Skjærehodet åpnes da automatisk når den aktuelle standardgjengelengden er nådd. For å kunne skjære cylindriske langgjenger og skruegjenger, slås lengdeanslaget (9, Tornado / 13, Magnum) til siden.

Utskiftning av skjærebakkene

Skjærebakkene kan monteres og skiftes ut både når skjærehodet er montert og når det er demontert (f.eks. på arbeidsbenken). Klempspaken (11, Tornado / 15, Magnum) skal løsnes, men ikke skrus av. Skyv justeringsskiven (12, Tornado / 16, Magnum) på håndtaket bort fra klempspaken til skiven står i endestillingen. I denne posisjonen skal skjærebakkene tas ut og settes inn. Kontrollér at gjengestørrelsen som er oppgitt på baksiden av skjærebakkene stemmer overens med gjengestørrelsen som skal skjæres. Kontrollér også at tallene som står på baksiden av skjærebakkene stemmer overens med tallene på skjærebakkeholderen (14, Tornado / 17, Magnum).

Skyv skjærebakkene så langt inn i skjærehodet at kulen i skjærebakkholderens sliss smitter på plass. Når alle skjærebakkene er satt på plass, innstilles ønsket gjengestørrelse ved å forsøke justeringsskiven. Skruen gjenger skal alltid innstilles til „Bolt“. Klem fast justeringsskiven ved hjelp av klempspaken. Lukk skjærehodet ved å trykke lukke- og åpnespaken (10, Tornado / 14, Magnum) kraftig ned og til høyre. Skjærehodet åpnes enten automatisk (ved koniske rørgjenger) eller kan når som helst åpnes manuelt ved å trykke lett til venstre på lukke- og åpnespaken.

Hvis klempspakens (11, Tornado / 15, Magnum) holdekraft ikke er tilstrekkelig ved bruk av skjærehodet 2½–3" og 2½–4" på grunn av den høye skjærekraften (f.eks. sløe skjærebakker), slik at skjærehodet åpnes under gjenging, må også cylinderenskruen på motsatt side av klempspaken (11, Tornado / 15, Magnum) trekkes til.

Rørkutteren (15, Tornado / 18, Magnum) brukes til kutting av rør ¼"–2" og 2½–4".

Den innvendige rørvaggraderen (16, Tornado / 19, Magnum) brukes til rør ¼"–2" og 2½–4". Pinolen rotasjonsikres ved at den låses i avgradingsarmen; foran eller bak, avhengig av rørets lengde.

3.2. Spennchuck

For Magnum opp til 2" kreves en klemhylse (art.nr. 343001) tilsvarende diameteren for spenning av diametrer < 8 mm, for Magnum opp til 4" for spenning av diametrer < 20 mm. Ved bestilling av klemhylsen skal ønsket spennndiameter oppgis.

3.2.1. Spennchuck Tornado (19) og (20)

De selvsentrerende spennbakkene åpnes og lukkes automatisk når bryteren (18) dreies til venstre eller til høyre og fotbryteren (21) trykkes. Ved utskiftning av spennbakkene foran og bak skal det kontrolleres at de enkelte spennbakkene monteres som vist i fig. 4 og 5, da det ellers vil oppstå skader. Maskinen må ikke under noen omstendigheter startes før samtlige spennbakkene og begge spennchuckdeksler er montert.

3.2.2. Spennchuck Magnum (1) (2)

Hurtigspennende slagchuck (1), føringsschuck (2)

Den hurtigspennende slagchucken foran, med stor spennring og bevegelige spennbakkene montert i bakkeholderne, sørger for sentrisk og sikker spenning med minimalt kraftbehov. Når materialet gjennom føringsschucken (2), går denne at lukke.

Utskiftning av spennbakkene Magnum

Lukk spennbakkene (24) med spennringen (22) til en spennndiameter på ca. 30 mm er oppnådd. Fjern skruene i spennbakkene (24). Skyv spennbakkene bakover og ut ved hjelp av egnet verktøy (skrutrekker). Skyv de nye spennbakkene med montert skrue inn i spennbakkholderne forfra.

3.3. Arbeidsforløp

3.3.1. Tornado

Sving ut verktøyet og sett verktøyholderen i høyre endestilling ved hjelp av

trykkspaken (5). Før inn materialet til det stikker ca. 10 cm ut av spennchucken (19). Sving ned skjærehodet (8) og lukk det. Sett bryteren (18) i stillingen 1 og trykk fotbryteren (21). Materialet spennes nå automatisk. For typene 2010 og 2020 kan man innstille hastighet 2 for kutting og avggrading samt for skjæring av mindre gjenger. Flytt da bryteren (18) raskt fra stilling 1 til stilling 2 mens maskinen er i gang. Trykk skjærehodet mot det roterende materialet ved hjelp av trykkspaken (5).

Etter én til to gjengerunder fortsetter skjærehodet automatisk å skjære. Ved koniske rørgjenger åpnes skjærehodet automatisk når standard gjengelengde er nådd. Ved lang- og skruegjenger skal skjærehodet åpnes manuelt mens maskinen er i gang. Slipp opp fotbryteren (21). Sett bryteren (18) i stillingen R. Trykk fotbryteren (21) raskt, slik at materialet avspennes.

Ved etterspenning av materialet kan det gjenges ubegrenset lange gjenger, men fotbryteren (21) må slippes opp når verktøyholderen nærmer seg maskinhuset. Skjærehodet må ikke åpnes. Sett bryteren (18) i stillingen R. Avspenn materialet og sett verktøyholderen og materialet i høyre endestilling ved hjelp av trykkspaken. Slå på maskinen igjen i bryterstillingen 1.

Ved kutting av rør svinges rørkutteren (15) inn og skyves til ønsket kutteposisjon ved hjelp av trykkspaken. Ved å dreie spindelen til høyre kuttes det roterende røret.

Den innvendige graden som lages ved kutting, fjernes med den innvendige rørvograderen (16).

Uttapping av gjengeskjæreremiddel: Trekk slangen av verktøyholderen (2) og hold den ned i en beholder. La maskinen fortsette å gå til karet er tomt. Eller: Fjern karet fra maskinen og tøm det via helleinnretningen (17).

3.3.2. Magnum

Sving ut verktøyet og sett verktøyholderen i høyre endestilling ved hjelp av trykkspaken (8). Før inn materialet gjennom den åpne føringschucken (2) og den åpne hurtigpennende slagchucken (1) til det stikker ca. 10 cm ut av den hurtigpennende slagchucken. Lukk den hurtigpennende slagchucken helt til

spennbakkene ligger inntil materialet. Etter en kort åpnebevegelse spennes materialet rykkaktig fast en til to ganger med spennringen. Ved å lukke føringschucken (2) sentrerer materialet som stikker ut bak. Sving ned skjærehodet og lukk det. Sett bryteren (3) i stillingen 1 og trykk fotbryteren (4). Magnum 2000 / 3000 / 4000 kan kun slås på og av ved hjelp av fotbryteren (4).

For Magnum 2010 / 3010 / 4010 og 2020 / 4020 kan man innstille hastighet 2 for kutting og avggrading samt for skjæring av mindre gjenger. Flytt da bryteren (3) raskt fra stilling 1 til stilling 2 mens maskinen er i gang. Trykk skjærehodet mot det roterende materialet ved hjelp av trykkspaken (8).

Etter én til to gjengerunder fortsetter skjærehodet automatisk å skjære. Når standard gjengelengde er nådd ved koniske rørgjenger, åpnes skjærehodet automatisk. Ved lang- og skruegjenger skal skjærehodet åpnes manuelt mens maskinen er i gang. Slipp opp fotbryteren (4). Åpne den hurtigpennende slagchucken og ta ut materialet.

Ved etterspenning av materialet kan det gjenges ubegrenset lange gjenger, men fotbryteren (4) må slippes opp når verktøyholderen nærmer seg maskinhuset. Skjærehodet må ikke åpnes. Avspenn materialet og sett verktøyholderen og materialet i høyre endestilling ved hjelp av trykkspaken. Spenn fast materialet og slå på maskinen igjen. Ved kutting av rør svinges rørkutteren (18) inn og skyves til ønsket kutteposisjon ved hjelp av trykkspaken. Ved å dreie spindelen til høyre kuttes det roterende røret.

Den innvendige graden som lages ved kutting, fjernes med den innvendige rørvograderen (19).

Uttapping av gjengeskjæreremiddel: Trekk slangen av verktøyholderen (7) og hold den ned i en beholder. La maskinen fortsette å gå til karet er tomt. Eller: Fjern lukkepluggen (25) og vent til karet er tømt.

3.4. Produksjon av nipler og dobbelnippler

Ved skjæring av nipler brukes REMS Nippelfix (automatisk innvendig spenning) eller REMS nippelspenner (innvendig spenning). Kontrollér at rørendene er avgradet innvendig. Rørstikkene skal alltid skyves inn til anslag.

5. Koplingsskjema og utstyrsliste Tornado

Koplingsskjema		Tornado 2000		Tornado 2010		Tornado 2020	
		Lederfarge/Nr.	Klemme	Lederfarge/Nr.	Klemme	Lederfarge/Nr.	Klemme
Fotbryter	Tilslutningsledning	Brun Blå Grønn/Gul	2 (Nødstop) 2 (Nødstop) ↓ Hus	Brun Blå Grønn/Gul	2 (Nødstop) 2 (Nødstop) ↓ Hus	Brun Svart Grått Blå Grønn/Gul	1 3 5 A1 ↓ Hus
	Forbindelsesledning	Brun Blå Grønn/Gul	2 (Motorsikring) 1 (Nødstop) ↓ Hus	Brun Blå Grønn/Gul	2 (Motorsikring) 1 (Nødstop) ↓ Hus	Svart Svart Svart Svart Svart Grønn/Gul	2 4 6 14 2 (Nødstop) ↓ Hus
	Invendige ledninger	Rød	1 (Nødstop) ↓ 13 (Knappen) 14 (Knappen) ↓ 1 (Motorsikring)	Rød	1 (Nødstop) ↓ 13 (Knappen) 14 (Knappen) ↓ 1 (Motorsikring)	Rød	5 → 1 (Nødstop)
Gearhus	Forbindelsesledning	Brun Blå Grønn/Gul	1 3 ↓ Hus	Brun Blå Grønn/Gul	R S ↓ Hus	Svart Svart Svart Svart Svart Grønn/Gul	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↓ Hus
	Motor	Svart 2 Svart 5 Svart 6 Svart 4 Svart 3 Svart 1	4 8 10 6 5 2	Rød 1 Gul 2 Grønn 3 Svart U ₂ Hvitt V ₂ Blå W ₂ Grønn/Gul	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ ↓ Hus	Rød Gul Grønn Svart Hvitt Blå Hvitt 7/20 Hvitt 8/21 Grønn/Gul	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 ↓ Hus
	Bremsesmotstand	Brun Blå	5 12				
Kar	Kondensator			Brun Blå	C ₁ C ₂		
	El. Pumpe (Maskin modell "T")	Brun Blå Grønn/Gul	1 3 ↓ Hus	Brun Blå Grønn/Gul	R S ↓ Hus	Brun Blå Grønn/Gul	L ₁ L ₂ ↓ Hus

Utstyrsliste

Motor Kamstyring Fotbryter Kondensator	RW 345 CA 10 C 58751 * FT22V T 5300	REMS REMS REMS	RW 342 CA 10 C 58761 * FT22V T 5300 MP 35/100/330	REMS REMS REMS	RW 343 CA 10 D-U277 * 01 FT22V T 5400	REMS REMS REMS
---	---	----------------------	--	----------------------	---	----------------------

Ved oppspenning av et rørstykke (med eller uten gjenger) ved hjelp av REMS nippelspenner, utvides nippelspennerens hode ved å dreie spindelen med et verktøy (f.eks. en skutrekker). Dette må kun gjøres med påsatt rørstykke.

Både ved bruk av REMS Nippelfix og REMS nippelspenner skal det kontrolleres at det ikke skjæres kortere nipler en det som er tillatt i henhold til standarden.

3.5. Produksjon av venstregjenger

For venstregjenger er kun REMS Magnum 2010, 2020, 4010 og 4020 egnet. Ved skjæring av venstregjenger må skjærehodet i verktøyholderen fikses, f.eks. med en skrue M10x40, slik at skjærehodet ikke løftes opp og skader begynnelsen på gjengene. Sett bryteren i stillingen „R“. Bytt om slangetilkopplingene på kjølesmørepumpen eller kortslutt kjølesmørepumpen. Bruk alternativ omkoplingsventil (art.nr. 342080) (tilbehør), og fest denne til maskinen. Kjølesmørepumpens gjennomstrømningsretning kan reverseres ved å bruke skapen på omkoplingsventilen (fig. 9).

4. Service

Før det utføres vedlikeholds- og reparasjonsarbeider skal nettstøpselet frakoples! Disse arbeidene må kun utføres av fagfolk og opplærte personer.

4.1. Vedlikehold

Maskinene er vedlikeholdsfree. Giret går i et lukket oljebad og krever derfor ikke smøring.

4.2. Inspeksjon / reparasjon

Motoren Tornado 2000 / Magnum 2000 / 3000 / 4000 er utstyrt med kullbørster. Disse slites og må derfor kontrolleres hhv. skiftes ut fra tid til annen. Løsne de 4 skruene i motordeksellet ca. 3 mm og fjern de to dekslene på motoren. Se også 6. Fremgangsmåte ved forstyrrelser.

Koplingsskjema og utstyrsliste Magnum

Koplingsskjema		Magnum 2000/3000/4000		Magnum 2010/3010/4010		Magnum 2020/3020/4020	
		Lederfarge/Nr.	Klemme	Lederfarge/Nr.	Klemme	Lederfarge/Nr.	Klemme
Fotbryter	Tilslutningsledning	Brun Blå	2 (Nødstop) 2 (Nødstop)	Brun Blå Grønn/Gul	2 (Nødstop) 2 (Nødstop) ↓ Hus	Brun Svart Svart Blå Grønn/Gul	1 3 5 A1 ↓ Hus
	Forbindelsesledning	Brun Blå	2 (Motorsikring) 1 (Nødstop)	Brun Blå Grønn/Gul	2 (Motorsikring) 1 (Nødstop) ↓ Hus	Svart Svart Svart Svart Svart Grønn/Gul	2 4 6 14 2 (Nødstop) ↓ Hus
	Invendige ledninger	Rød Rød	1 (Nødstop) ↓ 13 (Knappen) 14 (Knappen) ↓ 1 (Motorsikring)	Rød	1 (Nødstop) ↓ 13 (Knappen) 14 (Knappen) ↓ 1 (Motorsikring)	Rød	5 → 1 (Nødstop) 13 → A2
Gearhus	Forbindelsesledning	Brun Blå	2 1	Brun Blå Grønn/Gul	R S ↓ Hus	Svart Svart Svart Svart Svart Grønn/Gul	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↓ Hus
	Motor	Svart 2 Svart 5 Svart 6 Svart 4 Svart 3 Svart 1	6 5 3 4 Blå	Rød Gul Grønn Svart Hvitt Blå Grønn/Gul	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ ↓ Hus	Rød Gul Grønn Svart Hvitt Blå Hvitt 7/20 Hvitt 8/21 Grønn/Gul	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 ↓ Hus
	Kondensator			Brun Blå	C ₁ C ₂		
Utstyrsliste							
Motor Kamstyring Fotbryter Kondensator	RW 345 T 5310	REMS REMS	RW 342 CA 10 C 58761 * FT22V T 5300 MP 35/100/330	REMS REMS REMS REMS	RW 343 CA 10 D-U277 * 01 FT22V T 5400	REMS REMS REMS	REMS REMS REMS

6. Fremgangsmåte ved forstyrrelser

6.1. Forstyrrelse: Maskinen starter ikke.

Arsak:

- Nødstop ikke frigjort.
- Motorverntryteren har utløst.
- Slitte eller defekte kullbørster (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.2. Forstyrrelse: Maskinen arbeider ikke skikkelig.

Arsak:

- Skjærebakkene er sløve.
- Dårlig gjengeskjærremiddel.
- Overbelastning av strømnettet.
- For lite ledningstverrsnitt på skjøteleddningen.
- Dårlig kontakt i pluggforbindelsene.
- Slitte kullbørster (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.3. Forstyrrelse: Ingen eller dårlig tilførsel av gjengeskjærremiddel til skjærehodet.

Arsak:

- Pumpe defekt.
- For lite gjengeskjærremiddel i karet.
- Silen i sugestussen er skitten.

6.4. Forstyrrelse: Til tross for riktig skalainnstilling er skjærebakkene åpnet for mye.

Arsak:

- Skjærehodet er ikke lukket.

6.5. Forstyrrelse: Skjærehodet åpner ikke.

Arsak:

- Med åpent skjærehode er gjengene tilpasset til neste større rørdiameter.
- Lengdeanslaget er svingt bort.

6.6. Forstyrrelse: Gjengene er ikke brukbare.

Arsak:

- Skjærebakkene er sløve.
- Skjærebakkene er satt inn feil. Vær oppmerksom på nummereringen.
- Ingen eller dårlig tilførsel av gjengeskjærremiddel.
- Dårlig gjengeskjærremiddel.
- Verktøyholderens fremføringsbevegelse hindres.

6.7. Forstyrrelse: Røret sklir i spennchuckene.

Arsak:

- Spennbakken er svært skitne.
- Bruk spesielle spennbakker til rør med tykt kunststoffbelegg.
- Spennbakken er slitte.

7. Produsentgaranti

Garantiperioden er 12 måneder fra levering av det nye produktet til første bruker, men maksimum 24 måneder fra levering til forhandler. Leveringstidspunktet skal dokumenteres gjennom innsendelse av de originale kjøpsdokumentene, som må inneholde informasjon om kjøpsdato og produktbetegnelse. Alle funksjonsfeil som oppstår i garantiperioden og som beviselig er å tilbakeføre til produksjons- eller materialfeil, vil bli utbedret vederlagsfrift. Utbedring av mangler fører ikke til at garantiperioden for produktet forlenges eller fornyes. Skader som oppstår grunnet naturlig slitasje, ufagmessig håndtering, feil bruk, manglende overholdelse av driftsanvisningene, uegnede driftsmidler, overbelastning, utilsiktet anvendelse, uautoriserte inngrep fra bruker eller tredjepersoner eller andre årsaker som REMS ikke kan påta seg ansvaret for, dekkes ikke av garantien.

Garantytelser må kun utføres av et autorisert REMS kontrakts-kundeserviceverksted. Reklamasjoner blir kun godkjent hvis produktet sendes inn til et autorisert REMS kontrakts-kundeserviceverksted uten forutgående inngrep og i ikke-demontert tilstand. Utskiftede produkter og deler er REMS' eiendom.

Brukeren dekker kostnadene for frakt frem og tilbake.

Brukernes lovfestede rettigheter, spesielt retten til å klage på mangler overfor forhandleren, blir ikke berørt.

8. Delelister

For delelister, se www.rems.de under Downloads.

Oversættelse af den originale brugsanvisning

REMS Tornado 2000 / 2010 / 2020

1	Vingemøtrik	13	Kuglebolt/gribefordrybning
2	Værktøjsholder	14	Snitbakkeholder
3	Styreskinne for	15	Rørafskæring
4	Styreskinne bag	16	Indvendig rørafgrater
5	Trykhåndtag	17	Tud
6	Klemring	18	Afbryder
7	Håndtag	19	Patron
8	Gevindskærrehoved	21	Fodkontakt
9	Længdestop	22	Nødafbryder
10	Åbne- og lukkehåndtag	23	Beskyttelsesafbryder
11	Klemhåndtag	24	Styrebolt til rørafskærer
12	Justeringssskive		

REMS Magnum 2000 / 2010 / 2020 / 3000 / 3010 / 3020 / 4000 / 4010 / 4020

1	Lynspænde-slagpatron	14	Lukke- og åbningsarm
2	Styraptron	15	Klemarm
3	Kontakt højre-venstre	16	Indstillelig kileremskive
4	Fodkontakt	17	Skaærebakkeholder
5	Nød-sluk-føler	18	Rørskærer
6	Beskyttelseskontakt	19	Indvendig rørafgrater
7	Værktøjsholder	20	Kølemiddel-kar
8	Fremføringsarm	21	Spänkar
9	Håndtag	22	Spændering
10	Klemring med vingeskrue	23	Spændebakkeholder
11	Vingeskrue	24	Spændebakker
12	Skærehoved	25	Udluftningsprop
13	Længdeanslag		



Generelle sikkerhedsanvisninger

BEMÆRK! Alle anvisninger skal læses. Hvis de nedenstående anvisninger ikke overholdes korrekt, kan det forårsage elektriske stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser. I det følgende bruges begrebet "el-apparat"; det dækker netdrevne el-værktøjer (med ledning), batteridrevne el-værktøjer (uden ledning), maskiner og el-apparater. Brug el-apparatet i overensstemmelse med formålet og overholde af de generelle forskrifter vedr. sikkerhed og forebyggelse af ulykker.

OPBEVAR DISSE HENVISNINGER GODT.

A) Arbejdsplass

- a) **Hold arbejdsplassen ren og ryddelig.** Uorden og manglende lys på arbejdsplassen kan føre til ulykker.
- b) **Undlad at arbejde med el-apparatet i en eksplosiv atmosfære, hvor der er brændbare væsker, gasser og støv.** El-apparater frembringer gnister, som kan antænde støv eller damp.
- c) **Hold børn og andre personer borte, når el-apparatet bruges.** Hvis du bliver forstyrret, kan du miste kontrollen over apparatet.

B) Elektrisk sikkerhed

- a) **El-apparatets tilslutningsstik skal passe til stikkontakten.** Stikket må ikke ændres på nogen måde. Brug aldrig adapterstik sammen med el-apparater med beskyttelsesjordning. Ikke ændrede stik og passende stikkontakter mindsker risikoen for elektrisk stød. Hvis el-apparatet er udstyret med beskyttelsesleder, må det kun tilsluttes til en stikkontakt med beskyttelseskontakt. Hvis el-apparatet skal bruges på byggepladser, i fugtig atmosfære, udendørs eller ved lignende forhold, må det kun tilsluttes til lysnettet via et 30mA-fejlstrømsrelæ (HFI-relæ).
- b) **Undgå kropskontakt med overflader med jordforbindelse, f.eks. rør, radiatorer, komfurér og køleskabe.** Der er øget risiko for elektrisk stød, hvis kroppen er forbundet med jord.
- c) **Hold apparatet væk fra regn eller væde.** Hvis der trænger vand ind i et el-apparat, øger det risikoen for elektrisk stød.
- d) **Ledningen må ikke bruges til andet end det, den er beregnet til, hverken til at bære apparatet, hænge det op eller for at trække stikket ud af stikkontakten. Hold ledningen væk fra stærk varme, olie, skarpe kanter eller roterende apparatdele.** Beskadigede eller sammensnoede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
- e) **Hvis du arbejder med et elektrisk apparat ude i det fri, må der kun bruges forlængerledninger, som er godkendte til udendørs brug.** Brugen af en forlængerledning, som egner sig til udendørs brug, mindsker risikoen for elektrisk stød.

C) Menneskers sikkerhed

- Disse apparater er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller åndelige evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet instrueret i brugen af apparatet eller overvåges af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- a) **Vær altid opmærksom, hold øje med det, du laver, og gå fornuftigt til værks med et elektrisk apparat.** Brug aldrig det elektriske apparat, hvis du er træt eller påvirket af stimulerende stoffer, alkohol eller medikamenter. Et øjeblikks uopmærksomhed under brugen af apparatet kan medføre alvorlige kvæstelser.
- b) **Bær personligt beskyttelsesudstyr og altid beskyttelsesbriller.** Ved at bære personligt beskyttelsesudstyr, f.eks. støvmaskine, skridsikre sikkerhedssko, beskyt-

- telseshjelm eller hørevaern - alt efter det elektriske apparats type og brug - mindsker risikoen for kvæstelser.
- c) **Undgå, at apparatet utilsigtet går i gang. Kontroller, at kontakten er i position "OFF", inden du stikker stikket i stikkåsen.** Hvis fingeren er ved kontakten, når du bærer det elektriske apparat, eller hvis apparatet er tændt, når det tilsluttes til strømforsyningen, kan det føre til ulykker. Der må aldrig kobles udenom vippkontakten.
- d) **Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, inden du tænder det elektriske apparat.** Et værktøj eller en nøgle, som befinner sig i en roterende apparatdel, kan føre til kvæstelser. Grib aldrig ind i dele, som bevæger sig (roterer).
- e) **Overvurder ikke dig selv. Sørg for at stå sikert og for, at du altid holder balancen.** Så kan du bedre kontrollere apparatet i uventede situationer.
- f) **Bær egnet tøj. Bær aldrig løsthængende tøj eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra bevægelige dele.** Løsthængende tøj, smykker eller langt hår kan blive indfanget af de dele, som bevæger sig.
- g) **Hvis der kan monteres støvudsugnings- og -opsamlingsanordninger, skal du kontrollere, at disse er tilsluttet korrekt og bliver brugt rigtigt.** Brugen af disse anordninger mindsker farer pga. støv.
- h) **Det elektriske apparat må kun overlades til instruerede personer.** Unge må kun bruge det elektriske apparat, hvis de er mere end 16 år gamle, hvis det er nødvendigt for deres uddannelse, og de er under tilsyn af en fagkyndig.
- D) **Omhyggelig håndtering og brug af elektriske apparater**
- a) **Det elektriske apparat må ikke overbelastes. Brug altid kun et elektrisk apparat, som er beregnet til arbejdsgaven.** Med det passende elektriske apparat arbejder du bedre og sikrere inden for det angivne effektområde.
- b) **Brug aldrig et elektrisk apparat, hvis kontakten er defekt.** Et elektrisk apparat, som ikke længere lader sig tænde og slukke, er farligt og skal repareres.
- c) **Træk stikket ud af stikkontakten, inden du foretager indstillinger på apparatet, skifter tilbehørdele eller lægger apparatet af vejen.** Denne forsigtighedsforholdsregel forhindrer, at apparatet starter ved en fejtagelse.
- d) **Når det elektriske apparat ikke er i brug, skal det opbevares uden for børns rækkevidde.** Lad aldrig nogen bruge det elektriske apparat, som ikke er fortrolig med det eller ikke har læst disse anvisninger. Elektriske apparater er farlige, hvis de bliver brugt af uerfarne personer.
- e) **Plej det elektriske apparat omhyggeligt.** Kontroller, om bevægelige apparatdele fungerer korrekt og ikke sidder fast, om dele er brækket af eller er så beskadigede, at det elektriske apparats funktion er nedsat. Inden du bruger det elektriske apparat, skal du lade beskadigede dele reparere af kvalificeret fagpersonale eller af et autoriseret REMS kundeserviceværksted. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt el-værktøj.
- f) **Hold skære værktøj skarpt og rent.** Omhyggeligt plejet skære værktøj med skarpe skærekanter sætter sig ikke så ofte fast og er nemmere at føre.
- g) **Arbejdsemnet skal sikres.** Benyt spændeanordninger eller en skrustik til at holde arbejdsemnet fast. Det holdes sikrere end med hånden, og desuden har du så begge hænder frie til at betjene det elektriske apparat.
- h) **Brug elektriske apparater, tilbehør, indsatsværktøj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger og sådan, som det er forscrevet for denne specielle apparattype.** Tag herved hensyn til arbejdsbetingelserne og den opgave, som skal udføres. Det kan føre til farlige situationer, hvis elektriske apparater bruges til andre formål en dem, de er beregnet til. Enhver egenmægtig ændring på det elektriske apparat er af sikkerhedsmæssige årsager forbudt.
- E) **Vær omhyggelig ved håndtering og brug af batteridrevne apparater**
- a) **Kontroller, at der er slukket for det elektriske apparat, inden du indsætter batteriet.** Hvis et batteri indsættes i et elektrisk apparat, som er tændt, kan det føre til ulykker.
- b) **Batterierne må kun oplades i de ladeapparater, som anbefales af produ-**
- centen.
- Der er brandfare, hvis et ladeapparat, som egner sig til en bestemt slags batterier, bliver brugt til andre batterier.
- c) **Brug altid kun de batterier i de elektriske apparater, som er beregnet hertil.** Brugen af andre batterier kan medføre kvæstelser og brandfare.
- d) **Batterier, som ikke er i brug, skal holdes væk fra kontorclips, mønster, nøgler, sør, skruer eller andre små metalgenstande, som kan kortslutte kontakterne.** En kortslutning mellem batterikontakterne kan medføre forbrændinger eller ild.
- e) **Ved forkert brug kan der komme væske ud af batteriet.** Undgå kontakt med denne væske. Ved du ved et tilfælde kommer i kontakt med den, skal der skyldes med vand. Skulle der komme væske i øjnene, skal du desuden søge lægehjælp. Batterivæske, som kommer ud, kan medføre hudirritationer eller forbrændinger.
- f) **Hvis batteriets/ladeapparatets temperatur eller omgivelsestemperaturen ligger $\leq 5^{\circ}\text{C}/40^{\circ}\text{F}$ eller $\geq 40^{\circ}\text{C}/105^{\circ}\text{F}$, må batteriet/ladeapparatet ikke benyttes.**
- g) **Defekte batterier må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsafvald, men skal afleveres til et autoriseret REMS kundeserviceværksted eller et anerkendt renovationsfirma.**
- F) **Service**
- a) **Lad altid kun kvalificeret fagpersonale reparere dit apparat og altid kun med originale reservedele.** Herved sikres det, at apparatets sikkerhed bevares.
- b) **Overhold forskrifterne for vedligeholdelse og henvisninger vedr. udskiftning af værktøj.**
- c) **Kontroller regelmæssigt det elektriske apparats tilslutningsledning og lad den udskifte af kvalificeret af fagpersonale eller af et autoriseret REMS kundeserviceværksted, hvis den er beskadiget.** Kontroller regelmæssigt forlængerledninger og udskift dem, hvis de er beskadiget.



Specielle sikkerhedshenvisninger

- Maskinen drives med en speciel sikkerhedsfodkontakt med en vippekontakt til nødstop. Hvis det risikoområde, som udgøres af det roterende emne, ikke kan ses fra det sted, hvor den person står, som betjener maskinen, skal der sørges for sikkerhedsforholdsregler, fx afskærmning.
- Når maskinen er i gang, er det forbudt at udføre arbejde som f.eks. montage, demontage, gevindskæring med håndklip og håndrørafsværing samt at holde arbejdsmønstret i hånden (i stedet for at bruge materialeunderstøttelse).
- Er der blot den mindste risiko for at det bearbejdede emne kan knække af, vælte mv. (afhængigt af materialets længde og diameter og af omdrejningstallet) eller hvis maskinen ikke står ordentligt fast, skal højdeindstillelige rørstøtter (REMS Herkules) benyttes i nødvendigt antal.
- Grib aldrig ind i spændepatronen.
- Korte rørstykke må kun spændes med REMS Nippelspanner eller REMS Nippelfix.
- REMS gevindskærelolie i spraydåsér (REMS Spezial, REMS Sanitol) er miljøvenlige, men de er utsat for brandfarlig drivgas (butan). Spraydåsérne står under tryk, åbn dem ikke med vold. Beskyt dem mod sol og opvarmning til over 50°C.
- Pga. køle/smøremidernes affedtende virkning, skal intensiv hudkontakt undgås. Der bør anvendes egnede hudsbeskyttelsesmidler.
- Af hygiejniske grunde skal spånbakke og sump/oliekar mv. rengøres regelmæssigt for smuds og spåner mv., dog mindst én gang om året.
- Kontrol af køle/smøremidler er ikke påkrævet, da der afhængigt af det løbende forbrug altid efterlydes med køle/smøremiddel.
- Koncentreret køle/smøremiddel må ikke hældes i kloaker, vandløb mv eller ud på jorden. Udtjent køle/smøremiddel skal afleveres på hertil indrettede pladser/Kommune Kemi eller lignende. Affaldsnøgle for mineralolieholdige køle/smøremidler er 54401 eller 54109 for syntetiske.

1. Tekniske data

Tornado 2000	Magnum 2000	Magnum 3000	Magnum 2000	Tornado 2000	Magnum 4000
Tornado 2010	Magnum 2010	Magnum 3010	Magnum 2010	Tornado 2010	Magnum 4010
Tornado 2020	Magnum 2020	Magnum 3020	Magnum 2020	Tornado 2020	Magnum 4020

1.1. Arbejdsmønstre

1.1.1. Gevinddiameter

Rør (også med kunststofkappe)	$1\frac{1}{16} - 2"$	$1\frac{1}{16} - 2"$	$(1\frac{1}{16}) \frac{1}{2} - 3"$	$1\frac{1}{16} - 4"$	$1\frac{1}{16} - 4"$
Bolte	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm

$\frac{1}{4} - 2"$ $\frac{1}{2} - 2"$ $\frac{1}{4} - 2"$

1.1.2. Gevindtyper

Konisk rørgevind højre	R (ISO 7-1, DIN 2999, BSPT), NPT
Cylindrisk rørgevind højre	G (ISO 228-1, DIN 259, BSPP), NPSM
Stålpanserrør-gevind	Pg (DIN 40430), IEC
Boltegevind	M (ISO 261, DIN 13), UNC, BSW

1.1.3. Gevindlængder

Konisk rørgevind	Standardlængde	Standardlængde	Standardlængde	Standardlængde	Standardlængde
Cylindrisk rørgevind	165 mm, med efterspænding ubegrænset	150 mm, med efterspænding ubegrænset	150 mm, med efterspænding ubegrænset	165 mm, med efterspænding ubegrænset	165 mm, med efterspænding ubegrænset

1.1.4. Afskæring

Rør	$\frac{1}{8} - 2"$	$\frac{1}{8} - 2"$	$\frac{1}{4} - 4"$	$\frac{1}{8} - 2"$	$\frac{1}{4} - 4"$
-----	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020	Magnum 3000 Magnum 3010 Magnum 3020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020 med REMS 4" automatisk gevindskærehoved	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020 med REMS 4" automatisk gevindskærehoved	Magnum 4000 Magnum 4010 Magnum 4020
1.1.5. Indvendig afgratning Rør	¼ – 2"	¼ – 2"	¼ – 4"	¼ – 2"	¼ – 2"	¼ – 4"
1.1.6. Nippel- og dobbeltnippel med REMS Nippelspanner (indvendig opspænding) med REMS Nippefix (automatisk indvendig opspænding)	¾ – 2"	¾ – 2"	¾ – 2"	¾ – 2"	¾ – 2"	¾ – 2"
1.1.7. REMS 4" Automatisk gevindskærehoved til alle Tornado-typer og Magnum 2000/2010/2020-typer og Magnum 3000/3010/3020-typer (se fig. 6)				2½ – 4"	2½ – 4"	2½ – 4"
1.2. Omdrejningstal for arbejdsspindelen						
Tornado 2000	1/16 – 2"		53 – 40 1/min			
Magnum 2000	¼ – 2"		53 – 40 1/min			
Magnum 3000	¼ – 3"		23 – 20 1/min			
Magnum 4000	¼ – 4"		23 – 20 1/min			
automatisk, trinløs omdrejningstalregulering						
Tornado 2010 / 2020	1/16 – 2"	52 1/min				
Magnum 2010 / 2020	¼ – 2"	52 – 26 1/min				
Magnum 3010 / 3020	¼ – 3"	20 – 10 1/min				
Magnum 4010 / 4020	¼ – 4"	20 – 10 1/min				
også under fuld belastning. Ved høj belastning og dårlige strømforhold ved de større gevind Tornado 26 1/min hhv. Magnum 10 1/min.						
1.3. Elektriske data						
Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000		230 V, 1~; 50–60 Hz; 1700 W optaget, 1200 W afgivet; 8,3 A; sikring (net) 16 A (B). Intermitterende drift 2,5 / 10 min.				
		110 V; 1~; 50–60 Hz; 1700 W optaget, 1200 W afgivet; 16,5 A; sikring (net) 30 A (B). Intermitterende drift 2,5 / 10 min.				
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010		230 V, 1~; 50 Hz; 2100 W optaget, 1400 W afgivet; 10 A; sikring (net) 10 A (B). Intermitterende drift 7 / 10 min.				
Tornado 2020, Magnum 2020 / 3020 / 4020		400 V; 3~; 50 Hz; 2000 W optaget, 1500 W afgivet; 5 A; sikring (net) 10 A (B). Intermitterende drift 7 / 10 min.				
1.4. Mål (L x B x H)						
Tornado 2000	730 x 435 x 280 mm					
Tornado 2010 / 2020	730 x 435 x 280 mm					
Magnum 2000	870 x 580 x 495 mm					
Magnum 2010 / 2020	825 x 580 x 495 mm					
Magnum 3000	915 x 580 x 495 mm					
Magnum 3010 / 3020	870 x 580 x 495 mm					
Magnum 4000	915 x 580 x 495 mm					
Magnum 4010 / 4020	870 x 580 x 495 mm					
1.5. Vægt i kg						
	Maskine	Værktøjer		Standardtilbehør		
Tornado 2000	31	12		7		
Tornado 2010	43	12		7		
Tornado 2020	43	12		7		
	Maskine	Værktøjer		Kørbart understel		
	¼ – 2"	¼ – 2"				
Magnum 2000	75	12		16		
Magnum 2010	87	12		16		
Magnum 2020	87	12		16		
	Maskine	Værktøjer	Værktøjer			
	2½ – 3"	¼ – 2"	2½ – 3"			
Magnum 3000	79	12	23	16		
Magnum 3010	108	12	23	16		
Magnum 3020	108	12	23	16		
	Maskine	Værktøjer	Værktøjer			
	2½ – 4"	¼ – 2"	2½ – 4"			
Magnum 4000	81	12	25	16		
Magnum 4010	108	12	25	16		
Magnum 4020	108	12	25	16		
1.6. Information vedr. støj						
Emissionsværdi på arbejdspladsen						
Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000		83 dB (A)				
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010		75 dB (A)				
Tornado 2020		72 dB (A)				
Magnum 2020 / 3020 / 4020		74 dB (A)				

1.7. Vibrioner (alle typer)Anslæt effektivværdi af hastighedsforøgelse 2,5 m/s²

Den angivne emissionsværdi er målt iht. en normeret afprøvningsmetode, som kan anvendes til sammenligning med andre apparater. Den angivne emissionsværdi kan også anvendes til en indledende vurdering af den påvirkning, som brugeren udsættes for.

Bemærk: Emissionsværdien kan afvige fra angivne værdi, når apparatet benyttes – alt efter den måde, hvorpå apparatet anvendes, og om det blot er tændt, men kører uden belastning! Afhængigt af hvordan apparatet benyttes (den påvirkning, som brugeren udsættes for) kan det være påkrævet at fastlægge sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren.

2. Opstart

NB: Transportvægte på mere end 35 kg skal bæres af 2 personer. Værktøjssæt skal bæres separat. Ved transport og ved opstilling af maskinen skal man være opmærksom på, at maskinen med og uden understel har et højtliggende tyngdepunkt, dvs at den er næsetning og kan tippe.

2.1. Opstilling af Tornado 2000, 2010, 2020 (Fig. 1-3)

Vingerskrue (1) løsnes. Værktøjsholder (2) tages af. Maskinen anbringes lodret på de to styreskinne (3 + 4), og de 3 rørben stikkes ind i gearhuset, så de går i hak (fig. 1). Tag fat i maskinen ved gearhuset (ikke ved rørbenene) og stil den på rørbenene (fig. 2).

Maskinen kan også opstilles og fastskrues på enhver bænk. Til dette formål findes tre borede gevindhuller i undersiden af maskinen. Ved hjælp af de medleverede skabeloner bores tre huller (med Ø 12 mm bor) i bænken. Maskinen skrues derefter fast nedefra med 3 skruer M 10.

Værktøjsholderen skubbes på styreskinne. Trykhåndtaget (5) skubbes bagfra gennem lasken ved værktøjsholderen, og klemringen (6) skubbes langs den bageste styreskinne, så vingemøtrikken vender bagud, og ringsporet holdes fri. Håndtaget (7) fastnes på trykhåndtaget.

Beholderen ophænges i de to skruer foruden på gearhuset og skubbes mod højre sidelæns ind i slidsen. Beholderen ophænges i ringsporet ved den bageste styreskinne (4). Trykhåndtagets klemring skubbes indtil det støder mod oliebeholderens ophængning, og klemmes fast. Slangen med sugefilteret hænges i beholderen, og den anden ende af slangen skubbes ind på bagsiden af værktøjsholderen.

Der påfyldes 2 liter gevindskæreolie. Der indsættes spånbakke fra bagsiden. **Lad aldrig maskinen køre uden gevindskæreolie.**

Gevindskærevedets (8) styrebolte indsættes i værktøjsholderens boring, og gevindskærevedet indskydes indtil anslag med aksialt tryk på styrebolten og med svingninger.

Under transport ophænges fodkontakten i skruen på bagsiden af gearhuset (fig. 3).

Opstilling af Magnum 2000 T, 2010 T, 2020 T, 3000 T, 3010 T, 3020 T, 4000 T, 4010 T, 4020 T (Fig. 8)

Fastgør maskinen på arbejdsbord eller på kørbart understel (tilbehør) med de 3 medleverede bolte. Til transport kan maskinen bæres på et rør, som stikkes gennem maskinen fra Forrest mod bagest, hvorefter slyngkoblingerne lukkes. Til transport på understel indstikkes Ø ¾" rør med længde ca. 60 cm i beslagene på siden – og fastspændes med vingeskruer. Skal maskinen ikke transportereres, kan begge hjul tages af.

Påfyld 5 liter gevindskæreolie.

Start aldrig maskinen uden påfyldt olie.

2.2. Opstilling af Tornado 2000 T, 2010 T, 2020 T (Fig. 7 + 8)

Fastgør maskinen på arbejdsbord eller på det kørbare understel (tilbehør) med de 3 medleverede skruer. Maskinen kan transportereres henholdsvis foran i understells håndtag og bagved motoren, hhv. ved holderen for materialeunderstøttelsen. Ved transport på understel indstikkes Ø ¾" rørstykker på ca. 60 cm længde i rørholderene på siden af understellet, som efterfølgende fastgøres med vingemøtrikkerne. Skal maskinen ikke transportereres, så kan begge hjul tages af.

Fyld 5 liter gevindskæreolie på maskinen.

Maskinen må ikke startes uden påfyldt gevindskæreolie.

Opstilling af Magnum 2000 T-L, 2010 T-L, 2020 T-L, 3000 T-L, 3010 T-L, 3020 T-L, 4000 T-L, 4010 T-L, 4020 T-L (Fig. 8)

Fastgør maskinen på arbejdsbord eller på understel (tilbehør) med de 3 medleverede bolte. Til transport kan maskinen bæres på et rør, som stikkes gennem maskinen fra Forrest mod bagest, hvorefter slyngkoblingerne lukkes. Skub klemringen (10) med monteret vingeskrue - på bageste vange, så oliebaktebeslaget er frit. Hæng oliekaret op på de 2 skruer, som er monteret på maskinhuset - og monter Forrest oliekabeslaget på den bageste vange. Skub klemringen (10) mod oliekabeslaget og spænd vingeskruen. Hæng slangen med filter ned i oliekaret. Indsæt spånbakken fra siden.

Fyld op med 2 liter gevindskæreolie.

Maskinen må ikke startes uden påfyldt gevindskæreolie.

2.3. Elektrisk tilslutning

Inden maskinen tilsluttes, skal det kontrolleres, om den på typeskiltet angivne spænding svarer til netspændingen. Ved brug af forlængerledning med beskyttelsesjording. Maskinen slås til og fra med fodkontakten (21, Tornado / 4, Magnum). Kontakten (18, Tornado / 3, Magnum) bruges til forvalg af drejeretning og hastighed. Maskinen kan kun slås til, hvis nødafbryderen (22, Tornado / 5, Magnum) er slået fra, og beskyttelseskontakten (23, Tornado / 6, Magnum) er trykket ind på fodkontakten. Er maskinen sluttet direkte til nettet (uden stik), skal der installeres en hovedafbryder 16 A.

2.4. Gevindskæreolie

Anvend udeklukkende REMS gevindskæreolie. Derved opnås optimale skæreresultater, høj standid for gevindskærebakkerne og minimalt slid på maskinen.

REMS Spezial-Gevindskæreolie (indeholder mineralolie) er højlegeret og kan anvendes til alle rør- og boltgevind. Den kan nemt udvaskes med vand (statskontrolleret). Gevindskæreolie på mineraloliebasis er ikke tilladt til drikkevands-

ledningerne i nogle lande, f.eks. Tyskland og Østrig. I disse tilfælde anvendes den mineraloliefrie REMS Sanitol.

REMS Sanitol-Gevindskæremittel indeholder ikke mineralolie, er syntetisk, fuldstændigt vandopløseligt og har mineraloliens smøreevne. Den kan anvendes til alle rør- og boltgevind. Den skal anvendes ved drikkevandsledninger i Tyskland, Østrig og Schweiz og svarer til bestemmelserne (DVGW Prüf-Nr. DW-0201AS2032; ÖVGW Prüf-Nr. W 1.303; SVGW Prüf-Nr. 7808-649).

Alle gevindskæreolie skal altid anvendes ufortyndet!

2.5. Understøtning af materialet

Rør- og stangmateriale på mere end 2 meter skal aflastes med fx. REMS Herkules højdeindstillelig rørstøtte. Denne er forsynet med stålkugler, som muliggør problemfri bevægelser af rør og stænger i alle retninger, uden at materialets støtte vipper. Et REMS Magnum gevindskæremaskinen monteret på et arbejdsbord, skal REMS Herkules Y mini-rørstøtte benyttes. Denne fastgøres på arbejdsbordet. Arbejdsmønsteret REMS Herkules og REMS Herkules Y: Ø 1/8" – 4".

2.6. REMS 4" automatisk skæreved

Hvis man anvender det REMS 4" automatisk skæreved, skal man overholde den driftsvejledning, som er vedlagt dette.

3. Drift

3.1. Værktøj

Skærevedet (8, Tornado / 12, Magnum) er altid et universalskæreved, d.v.s. at der for de ovennævnte områder, opdelt i værktøjssæt, kun er behov for et skæreved. Til skæring af koniske rørgevind skal længdestoppet (9, Tornado / 13, Magnum) vende i samme retning som åbne- og lukkehåndtaget (10, Tornado / 14, Magnum). Skærevedet åbner da automatisk, når den aktuelle standardgevindlængde nås. Ved skæring af cylindriske længte- og boltegevind skal længdestoppet (9, Tornado / 13, Magnum) klappes væk.

Udskiftning af snitbakker

Snitbakkerne kan indsættes hhv. udskiftes ved såvel påmonteret som afmonteret skæreved (f.eks. på arbejdsbordet). Klemarmen (11, Tornado / 15, Magnum) løsnes, men skrues ikke af. Reguleringskiven (12, Tornado / 16, Magnum) ved kugleknap skubbes væk fra klemarme, til den når slutposition. I denne stilling fjernes og indsættes snitbakkerne. Vær opmærksom på, at den på snitbakkerne bagside angivne gevindstørrelse svarer til størrelsen af de gevind, der skal skæres. Bemærk desuden, at de numre, der ligeledes er anbragt på snitbakkerne bagside, svarer til numrene på snitbakkeholderen (14, Tornado / 17, Magnum).

Snitbakkerne skydes ind i skærevedet, indtil den kugle, som befinder sig i snitbakkeholderens slids, går i hak. Når alle snitbakker er indsæt, indstilles den ønskede gevindstørrelse ved at forskyde af reguleringskiven. Boltgevind skal altid indstilles på "Bolt". Reguleringskiven fastklemmes over klemarmen. Skærevedet lukkes. Til dette formål trykkes lukke- og åbnehåndtaget (10, Tornado / 14, Magnum) kraftigt ned til højre. Skærevedet åbner enten automatisk (ved koniske rørgevind), eller til enhver tid manuelt ved et let tryk til venstre på lukke- og åbnearmen.

Hvis klemhåndtaget (11, Tornado / 15, Magnum) ikke holder godt nok ved skærevedede 2 ½"-3" og 2 ½"-4" på grund af en sterkere skærekraft (f.eks. ved stumpe snitbakker), så skærevedet åbner sig under skæretrykket, skal cylinderskruen på den side, som ligger overfor klemhåndtaget (11, Tornado / 15, Magnum), spændes.

Rørafskæreren (15, Tornado / 18, Magnum) anvendes til afskæring af rør på ¼"-2" hhv. 2 ½"-4".

Indvendig rørafgrater (16, Tornado / 19, Magnum) anvendes ved rør på ¼"-2" hhv. 2 ½"-4". Pinolskruen drejesikres ved at lade den gå i hak i afgratningsarmen; foran eller bagved, afhængig af rørets stilling.

3.2. Patron

Til Magnum indtil 2" og Tornado er det til opspænding af diametre < 8 mm, for Magnum indtil 4" til opspænding af diametre < 20 mm nødvendigt med en spændebøsnings (art.-nr. 343001), der er tilpasset diametren. Ved bestilling af spændebøsningen skal den ønskede opspændingsdiameter oplyses.

3.2.1. Patron Tornado (19) og (20)

De selvcentrerende spændebakker åbner og lukker automatisk ved venstre-hv. højredrejning af kontakten (18) og betjening af fodkontakten (21). Ved udskiftning af spændebakkerne foran og bagved skal det bemærkes, at de enkelte spændebakker indsættes som vist i fig. 4 og 5, da der ellers vil forekomme beskadigelser. Maskinen må ikke startes, før samtlige gribeklør og dæksel på forside og bagside er monteret.

3.2.2. Patron Magnum (1) (2)

Lynspænde-slagpatron (1), styrepatron (2)

Den forreste lynspænde-slagpatron (1) med sin store spændering og med sine bevægelige spændebakker, der er indsæt i bakkeholderne, sikrer en centrisk og sikker opspænding med en minimal kraftanvendelse. Såsnart materialet er igennem styrepatronen (2), kan den lukkes.

Udskiftning af spændebakkerne Magnum

Spændebakkerne (24) lukkes med spænderingen (22) til ca. 30 mm spænd-diameter. Spændebakkernes skruer (24) fjernes. Spændebakkerne skubbes bagud og ud med et egnet stykke værkøj (skruetrækker). Nye spændebakker med indsæt skruer skubbes ind i spændebakkeholderne forfra.

3.3. Arbejdsforløb

3.3.1. Tornado

Værktøjet svinges ud, og værktøjsholderen sættes i højre slutposition ved hjælp af trykhåndtaget (5). Materialet indføres, således at det rager ca. 10cm ud af patronen (19). Skæreveddet (8) svinges ned og lukkes. Kontakt (18) sættes i position 1, fodkontakt (21) betjenes. Materialet spændes nu automatisk. Ved typerne 2010 og 2020 kan man indstille hastighed 2 til afskæring og afgratning samt til skæring af mindre gevind. Hertil kobles kontakten (18) med løbende maskine hurtigt fra stilling 1 til stilling 2. Skæreveddet trykkes mod det drejende materiale med trykhåndtaget (5).

Efter en til to gevindgange fortsætter skæreveddet automatisk med at skære. Når den gevindlængde, der svarer til normen ved kegelformede rørvind, er nået, åbnes skæreveddet automatisk. Ved lang- og boltgevind skal skæreveddet åbnes manuelt, mens maskinen stadig kører. Fodkontakten (21) slippes. Kontakten (18) stilles på R. Fodkontakten (21) aktiveres kort – materialet spændes af.

Ved efterspænding af materialet kan der skæres ubegrænset lange gevind. Hertil skal maskinen kobles fra, når værkøjsholderen nærmer sig maskinhuset under gevindskæringen. Åbn ikke skæreveddet. Kontakten (18) stilles på R. Materialet spændes af, værktøjholder og materiale sættes i slutstilling med trykhåndtaget. Maskinen startes efter i kontaktstilling 1.

Ved afskæring af rør svinges rørværren (15) ind og skydes ved hjælp af trykhåndtaget i den ønskede skæringsposition. Ved at dreje spindelen til højre skæres det drejende rør.

Den indvendige grat, der opstår ved skæringen, fjernes ved anvendelse af den indvendige rørafgrater (16).

Tømning af gevindskæreolie: Slangen trækkes af ved værktøjsholderen (2) og holdes ned i beholderen. Lad maskinen køre, indtil beholderen er tom. Eller: Fjern beholderen og tøm den via tuden (17).

3.3.2. Magnum

Værktøjene svinges ud, og værktøjsholderen bringes i højre slutposition med fremføringsarmen (8). Materialet føres ind gennem den åbne glider (2) og gennem den åbne lynspænde-slagpatron (1), indtil det rager ca. 10 cm ud af lynspænde-slagpatronen. Lynspænde-slagpatronen lukkes til, indtil spænde-bakkerne slutter om materialet. Efter en kort åbningsbevægelse spændes materialet fast med spænderingen én til to gange med et ryk. Når styrepatronen (2) lukkes, centeres det materiale, der rager ud bagtil. Skæreveddet svinges nedad og lukkes. Kontakten (3) indstilles på 1, fodkontakten (4) aktiveres. Magnum 2000 / 3000 / 4000 tændes og slukkes kun med fodkontakten.

Ved Magnum 2010 / 3010 / 4010 og 2020 / 4020 kan man indstille hastighed 2 til afskæring og afgratning samt til skæring af mindre gevind. Hertil kobles kontakten (3) hurtigt fra stilling 1 til stilling 2, mens maskinen løber. Skæreveddet trykkes mod det drejende materiale med trykhåndtaget (8).

Efter en til to gevindgange fortsætter skæreveddet automatisk med at skære. Når den gevindlængde, der svarer til normen ved koniske rørvind, er nået, åbnes skæreveddet automatisk. Ved lang- og boltgevind skal skæreveddet åbnes manuelt, mens maskinen stadig kører. Fodkontakten (4) slippes. Lynspænde-slagpatronen åbnes, materialet tages ud.

Ved efterspænding af materialet kan der skæres ubegrænset lange gevind. Hertil skal maskinen kobles fra, når værkøjsholderen nærmer sig maskinens kabinet under gevindskæringen. Åbn ikke skæreveddet. Materialet spændes af, værktøjholder og materiale sættes i slutstilling med trykhåndtaget. Materialet spændes igen, der tændes for maskinen igen.

Ved afskæring af rør svinges rørværren (18) ind og skydes ved hjælp af trykhåndtaget i den ønskede skæringsposition. Ved at dreje spindelen til højre skæres det drejende rør.

Den indvendige grat, der opstår ved skæringen, fjernes ved anvendelse af den indvendige rørafgrater (19).

5. Tilslutningsskema og udstyrssliste Tornado

Tilslutningsskema		Tornado 2000		Tornado 2010		Tornado 2020	
		Lederfarve/Nr.	Klemme	Lederfarve/Nr.	Klemme	Lederfarve/Nr.	Klemme
Fodkontakt	Tilslutningsledning	Brun Blå Grøn/Gul	2 (Nødafbr.) 2 (Nødafbr.) ↓ Hus	Brun Blå Grøn/Gul	2 (Nødafbr.) 2 (Nødafbr.) ↓ Hus	Brun Sort Grå Blå Grøn/Gul	1 3 5 A1 ↓ Hus
	Forbindelsesledning	Brun Blå Grøn/Gul	2 (Motorsikring) 1 (Nødafbr.) ↓ Hus	Brun Blå Grøn/Gul	2 (Motorsikring) 1 (Nødafbr.) ↓ Hus	Sort Sort Sort Sort Sort	1 2 3 4 5 Grøn/Gul ↓ Hus
	Indre ledninger	Rød	1 (Nødafbr.) ↓ 13 (Taster) 14 (Taster) ↓ 1 (Motorsikring)	Rød	1 (Nødafbr.) ↓ 13 (Taster) 14 (Taster) ↓ 1 (Motorsikring)	Rød	5 → 1 (Nødafbr.)
Gearhus	Forbindelsesledning	Brun Blå Grøn/Gul	1 3 ↓ Hus	Brun Blå Grøn/Gul	R S ↓ Hus	Sort Sort Sort Sort Sort	1 2 3 4 5 L ₁ L ₂ L ₃ L ₄ L ₅ ↓ Hus
	Motor	Sort 2 Sort 5 Sort 6 Sort 4 Sort 3 Sort 1	4 8 10 6 5 2	Rød 1 Gul 2 Grøn 3 Sort Hvid Blå	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂	Rød Gul Grøn Sort Hvid Blå Hvid Hvid Grøn/Gul	7/20 V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7/20 8/21 Grøn/Gul ↓ Hus
	Bremsemodstand	Brun Blå	5 12				
Kar	Kondensator			Brun Blå	C ₁ C ₂		
	El. pumpe (Maskinen model "T")	Brun Blå Grøn/Gul	1 3 ↓ Hus	Brun Blå Grøn/Gul	R S ↓ Hus	Brun Blå Grøn/Gul	L ₁ L ₂ ↓ Hus

Udstyrssliste

Motor Knastomskifter Fodkontakt Kondensator	RW 345 CA 10 C 58751 * FT22V T 5300	REMS REMS REMS	RW 342 CA 10 C 58761 * FT22V T 5300 MP 35/100/330	REMS REMS REMS	RW 343 CA 10 D-U277 * 01 FT22V T 5400	REMS REMS REMS
--	---	----------------------	--	----------------------	---	----------------------

Tømning af gevindskæreolie: Slangen trækkes af ved værktøjsholderen (7) og holdes ned i en oliebeholder. Lad maskinen køre, indtil beholderen er tom. Eller: Udluftningspropren (25) fjernes og karret tømmes.

3.4. Fremstilling af nipler og dobbelnipler

Ved skæring af nipler anvendes REMS Nippelfix (automatisk indvendig opspænding) og REMS Nippelspanner (indvendig opspænding). Rørenderne skal være afgratet indvendig. Rørstykkerne skal altid skubbes til stop.

Ved opspændingen af rørstykket (med eller uden eksisterende gevind) med REMS Nippelspanner, spændes nippelsspænderens hoved ved at dreje spindelen med et værkøj (f. eks. skruetrækker). Dette må kun fortages med påsat rørstykke.

Ved både REMS Nippelfix og REMS Nippelspanner skal det påses, at der ikke skæres kortere nipler, end normen tillader.

3.5. Fremstilling af venstrege vind

Kun REMS Magnum 2010, 2020, 4010 og 4020 egner sig til venstrege vind. Til skæring af venstrege vind skal skærhovedet i værktøjsholderen fx afstikkes med en skrue M10x40, ellers kan der blive løftet op, så starten på gevindet bliver beskadiget. Omskifteren indstilles på „R“. Slangetilslutningerne på kølemiddelpumpen byttes om eller kølemiddelpumpen kortsluttes. I stedet kan anvendes omskifterniven (art.-nr. 342080, tilbehør), som fastgøres til maskinen. Med grebet på omskifterniven (figur 9) vendes kølemiddelpumpens gennemflydningsretning.

4. Vedligeholdelse

Inden istandsættelses- og reparationsarbejder skal hovedstikket trækkes ud. Disse arbejder må kun udføres af flaglært og skolet personale.

4.1. Pasning

Maskinen er helt vedligeholdelsesfri. Drevet løber i et lukket oliebad og skal således ikke smøres.

4.2. Inspektion / reparation

Motoren Tornado 2000 / Magnum 2000 / 3000 / 4000 har kulgørster. Disse slides og skal derfor fra tid til anden kontrolleres hhv. udskiftes. Til dette formål løsnes motordækslets 4 skruer ca. 3 mm, og de to dæksler på motoren fjernes. Se også 6. Afhjælpning af fejl.

Tilslutningsskema og udstyrssliste Magnum

Tilslutningsskema		Magnum 2000/3000/4000		Magnum 2010/3010/4010		Magnum 2020/3020/4020		
	Lederfarve/Nr.	Klemme		Lederfarve/Nr.	Klemme		Lederfarve/Nr.	Klemme
Fodkontakt	Tilslutningsledning	Brun Blå	2 (Nødadfr.) 2 (Nødadfr.)	Brun Blå Grøn/Gul	2 (Nødadfr.) 2 (Nødadfr.) ↓ Hus	Brun Sort Sort Blå Grøn/Gul	1 3 5 A1 ↓ Hus	
	Forbindelsesledning	Brun Blå	2 (Motorsikring) 1 (Nødadfr.)	Brun Blå Grøn/Gul	2 (Motorsikring) 1 (Nødadfr.) ↓ Hus	Sort Sort Sort Sort Sort Grøn/Gul	1 2 4 6 14 2 (Nødadfr.) ↓ Hus	
	Indre ledninger	Rød Rød	1 (Nødadfr.) ↓ 13 (Taster) 14 (Taster) ↓ 1 (Motorsikring)	Rød Rød	1 (Nødadfr.) ↓ 13 (Taster) 14 (Taster) ↓ 1 (Motorsikring)	Rød	5 → 1 (Nødadfr.) 13 → A2	
Gearhus	Forbindelsesledning	Brun Blå	2 1	Brun Blå Grøn/Gul	R S ↓ Hus	Sort Sort Sort Sort Sort Grøn/Gul	1 2 3 4 5 L ₁ L ₂ L ₃	
	Motor	Sort 2 Sort 5 Sort 6 Sort 4 Sort 3 Sort 1	6 5 3 4 Blå	Rød Gul Grøn Sort Hvid Blå Grøn/Gul	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ ↓ Hus	Rød Gul Grøn Sort Hvid Blå Hvid 7/20 Hvid 8/21 Grøn/Gul	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 ↓ Hus	
	Kondensator			Brun Blå	C ₁ C ₂			
Udstyrssliste								
Motor Knastomskifter Fodkontakt Kondensator	RW 345 T 5310	REMS REMS	RW 342 CA 10 C 58761 * FT22V T 5300 MP 35/100/330	REMS REMS REMS REMS	RW 343 CA 10 D-U277 * 01 FT22V T 5400	REMS REMS REMS REMS		

6. Afhjælpning af fejl

6.1. Fejl: Maskinen kører ikke.

Arsag:

- Nødstop er aktiveret (knap trykket i bund).
- Motorsikring er udsløst.
- Nedslidte eller beskadigede kulgørster (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.2. Fejl: Maskinen trækker ikke igennem.

Arsag:

- Gevindskærebakkerne er nedslidt.
- Dårlig gevindskæreolie.
- Overbelastning af strømnettet.
- For lille kvadrat i forlængerledning. Der kommer ikke nok strøm igennem, til at motoren kan trække igennem.
- Manglende kontakt mellem han- og hunstik.
- Nedslidte kulgørster (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.3. Fejl: Ingen eller meget lidt olie gennem gevindskærehovedet.

Arsag:

- Defekt pumpe.
- For lidt olie i oliekar.
- Suge-si ikke ren (forstoppet).

6.4. Fejl: Trods rigtig indstilling på skala er gevindskærebakkerne alt for åbne.

Arsag:

- Gevindskærehovedet er ikke lukket.

6.5. Fejl: Gevindskærehovedet åbner ikke.

Arsag:

- Gevindskærehovedet er ikke indstillet korrekt.
- Gevindlængdeautomatiken er ikke slæbt til (klappet væk).

6.6. Fejl: Gevindet dur ikke.

Arsag:

- Gevindskærebakkerne er slidt ned.
- Gevindskærebakkerne er forkert monteret i hoved. Vær opmærksom på nummereringen.
- Ingen eller mangelfuld olietilførsel.
- Dårlig gevindskæreolie.
- Retning fremad på slæden blokeret.

6.7. Fejl: Røret rutcher gennem spændepatronerne.

Arsag:

- Spændebakterne er stærkt tilsmudset – renses med stålbørste.
- Ved tykke, plastbelagte rør benyttes specielle spændebakter.
- Spændebakter nedslidte.

7. Producentens garanti

Garantiperioden er på 12 måneder fra udleveringen af det nye produkt til den første bruger, dog højest 24 måneder efter udleveringen til forhandleren. Tidspunktet for overdragelsen skal dokumenteres ved at indsende de originale købsdokumenter, som skal indeholde angivelser om købsdatoen og produktbetegnelsen. Alle funktionsfejl, som opstår i løbet af garantiperioden, og som påvisligt skyldes fremstillings- eller materialefejl, udbedres gratis. Ved udbedringen af manglen bliver garantiperioden for produktet hverken forlænget eller fornyet. Skader, som skyldes naturlig slitage, ukorrekt behandling eller misbrug, manglende overholdelse af driftsforskrifterne, uegnede driftsmidler, for stor belastning, brug i modstrid med formålet, egne indgrib eller indgrib af andre eller andre grunde, som REMS ikke skal indestå for, er udelukket fra garantien. Garantidelser må kun udføres af et autoriseret REMS kundeserviceværksted. Reklamationer vil kun blive anerkendt, hvis produktet indsendes til et autoriseret REMS kundeserviceværksted uden forudgående indgrib i ikke splittet tilstand. Udkiftede produkter og dele overgår til REMS' eje.

Brugeren skal betale fragtomkostningerne til og fra værkstedet.

Brugerens lovfæstede rettigheder, især hans reklamationskrav over for forhandleren, berøres ikke heraf.

8. Reservedelsliste

Reservedelsliste: se www.rems.de under Downloads.

Alkuperäiskäyttöohjeen käänös

REMS Tornado 2000 / 2010 / 2020

1 Siipiruvi	13 Nuppi/upotettu kahva
2 Työkalun pidin	14 Kierteitysleuan pidin
3 Etuohausvars	15 Putkileikkuri
4 Takaohausvars	16 Putken sisäreunan purseenpoistin
5 Puristusvipu	17 Tyhjennysaukko
6 Kiristysrengas	18 Kytkin
7 Kahva	19 Istukka
8 Kierrepää	21 Jalkakytkin
9 Pituusvaste	22 Häätäpsätytspainike
10 Sulku- ja avausvipu	23 Suojakytkin
11 Kiristysvipu	24 Ohjauspultti
12 Säätölevy	

REMS Magnum 2000 / 2010 / 2020 / 3000 / 3010 / 3020 / 4000 / 4010 / 4020

1 Pikatoiminen iskuistukka	14 Sulku- ja avausvipu
2 Ohjain	15 Kiristysvipu
3 Kytkin oikealle-vasemmalle	16 Säätölevy
4 Jalkakytkin	17 Kierteitysleuan pidin
5 Häätäpsätytspainike	18 Putkileikkuri
6 Suojakytkin	19 Putken sisäreunan purseenpoistin
7 Työkalun pidin	20 Lastuamisnestekaukalo
8 Puristusvipu	21 Lastuasia
9 Kahva	22 Kiristysrengas
10 Kiristysrengas siipiruuvilla	23 Istukan leuan pidin
11 Siipiruvi	24 Istukan leuat
12 Kierrepää	25 Kierretulppa
13 Pituusvaste	



Yleiset turvallisuusohjeet

HUOM! Kaikki ohjeet on luettava. Seuraavassa annettujen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vaarallisia loukkaantumisia. Käsiteellä „sähkölaite“ tarkoitetaan verkkokaapelitöissä sähkötyökaluja (joissa on verkkokohto), akkukäytöissä sähkötyökaluja (ilman verkkokohtoa), koneita ja sähkölaitteita. Käytä sähkölaitetta vain käyttötarkoituksen mukaisesti ja noudata sen käytössä yleisiä turvallisuutta ja tapaturmantorjuntaa koskevia määräyksiä.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI.

A) Työpaikka

- a) **Pidä työskentelyalueesi aina puhtaana ja järjestynessä.** Epäjärjestys ja valaisemattomat työskentelyalueet voivat aiheuttaa tapaturmia.
- b) **Älä käytä sähkölaitetta räjähdysvaarallisessa ympäristössä, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyjä.** Sähkölaitteista tulee kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt palamaan.
- c) **Sähkölaitteen käytön aikana lähellä ei saa olla lapsia tai muita henkilöitä.** Saat menettää laitteen hallinnan, jos huomiosi kääntyy toisaalle.

B) Sähköturvallisuus

- a) **Sähkölaitteen pistokkeen on sovittava pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla.** Älä käytä suojaamadoittujen sähkölaitteiden kanssa sovitustiimiä. Alkuperäiset pistokkeet ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun varaa. Jos sähkölaite on varustettu suojaamajohtimella, sen saa liittää ainoastaan suojaosketuksella varustettuihin pistorasioihin. Käytä sähkölaitetta verkon kautta rakennustyömailla, kosteassa ympäristössä, ulkona tai muissa samantapaisissa paikoissa ainoastaan 30 mA:n viikavirtasuoja-kytkimen kautta.
- b) **Vältä koskemasta maadoittettuihin pintoihin (esim. putket, lämpöpatterit, sähköunit ja jäääkäpit).** Maadoitettujen pintojen koskettaminen lisää sähköiskun varaa.
- c) **Älä altista laitetta sateelle tai märkyydelle.** Veden pääsemisen sähkölaitteen sisälle lisää sähköiskun vaaraa.
- d) **Älä käytä kaapelia kantaaksi laitetta, ripustaaksesi sen tai vetääksesi sen pistokkeen pistorasiasta.** Pidä kaapeli loitolla kuumuudesta, öljystä, terävästä reunoista tai laitteen liikkuvista osista. Viallinen tai sotkeentunut kaapeli lisää sähköiskun vaaraa.
- e) **Jos käytät sähkölaitetta ulkona, käytä ainoastaan jatkojohtoa, jonka käyttö on sallittua ulkona.** Ulkokäytöön soveltuva jatkojohtoden käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

C) Henkilöiden turvallisuus

- Näitä laitteita ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, aistimus- tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemusta ja tietämystä, paitsi siinä tapauksessa, että heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö on opastanut heitä laitteen käytössä tai valvoo sitä. Lapsia on valvottava, jotta varmistettaisiin se, etteivät he leiki laitteella.
 - a) **Ole tarkkaavainen, keskity työskentelysi ja käytä sähkölaitetta aina järkevästi.** Älä käytä sähkölaitetta ollessasi väsynti tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Tarkkaavaisuuden herpaantuminen vaikka kakin vain hetkeksi laitteen käytön aikana voi aiheuttaa vakavia loukkaantumisia.
 - b) **Käytä henkilönsuojaileja ja aina suojalaseja.** Henkilönsuojaileja käyttö (esim. pölynaamari, liukumattomat turvakengät, suojakypärä tai kuulonsuoja) vähentää loukkaantumisvaaraa.

- c) Vältä tahatonta käyttöönottoa. Varmista, että kytkin on pois päältä, ennen kuin pistät pistokkeen pistorasiaan. Tapaturmat ovat mahdollisia, jos someasi kytkimellä sähkölaitetta kantaessasi tai jos liität laitteen sähköverkkoon sen kytimen ollessa kytettyän pääle. Älä ohita koskaan käyttykytkintä.**
- d) Poista asetustyökalut tai ruuvivaimet, ennen kuin kytket sähkölaitteen pääle. Laitteen pyörivään osaan jäänyt työkalu tai avain voi aiheuttaa loukkaantumisia. Älä koske koskaan liikkuviin (pyöriviin) osiin.**
- e) Älä yliarvioi itsesi. Seiso aina tukevasti ja säilytä aina tasapainosi. Nämä pystyt hallitsemaan laitetta yllättävissä tilanteissa paremmin.**
- f) Pidä sopivia vaatteita. Älä käytä väljää vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolta liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat jäädä kiinni liikkuviin osiin.**
- g) Jos pölyämu- ja pölykeräyslaitteiden asennus on mahdollista, varmista, että ne on liitetty ja että niitä käytetään oikein. Näiden laitteiden käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.**
- h) Luovuta sähkölaite ainoastaan sen käyttöön perehdytetyjen henkilöiden käyttöön. Nuoret saavat käyttää sähkölaitetta vasta 16 vuotta täytettyään, jos sähkölaitteen käyttö on tarpeen heidän ammattikoulutustavoitteensa saavuttamiseksi ja jos heitä valvomassa on asiantunteva henkilö.**
- D) Sähkölaitteiden huolellinen käsittely ja käyttö**
- a) Älä ylikuormita sähkölaitetta. Käytä työskentelyssä tarkoitukseen sopivaa sähkölaitetta. Sopivien sähkölaitteiden käyttö mahdollistaa paremman ja turvaliseman työskentelyn annettulla teohuoleella.**
- b) Älä käytä sähkölaitetta, jonka kytkin on viallinen. Jos sähkölaitteen kytkeminen pääle tai pois päältä ei ole mahdollista, laite on vaarallinen ja se on korjattava.**
- c) Irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin säädet läitteen, vaihdat lisävarusteita tai pistät laitteen syrjään. Nämä varotoimenpiteet estävät laitteen tahattoman käynnistyksen.**
- d) Säilytä käyttämättömänä olevia sähkölaitteita lasten ulottumattomissa. Älä anna sähkölaitetta henkilöiden käyttöön, jotka eivät ole tutustuneet laitteen käyttöön tai eivät ole lukeneet näitä ohjeita. Sähkölaitteet ovat vaarallisia, jos kokemattomat henkilöt käyttävät niitä.**
- e) Hoida sähkölaitetta huolellisesti. Tarkista, että laitteen liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä juutu kiinni. Tarkista myös, ettei laitteessa ole rikkoutuneita tai viallisia osia, jotka voivat heikentää sähkölaitteen toimintaa. Anna viallistet osat ammattitaitoisesta henkilökunnasta ai valtuutetun REMS-sopimuskorjaamon jatkojohdaksi, ennen kuin käytät laitetta uudelleen. Monet tapaturmat johtuvat huonosti huolletusta sähköökaluista.**
- f) Pidä leikkuutyökalut terävinä ja puhtaina. Huolellisesti hoidetut leikkuutyökalut, joissa on terävät leikkureunat, jumittuvat vähemmän ja ovat helpommin ohjattavia.**
- g) Varmista työstökappale. Käytä työstökappaleen kiinnittämiseen kiinnityslaitteita tai ruuvenpalkkiä. Nämä se pysyy varmemmin paikoillaan kuin käsin pideltyvä ja molemmat kättesi jävät vapailksi sähkölaitteen käyttöö varten.**
- h) Käytä sähkölaitteita, lisävarusteita, vaihtotyökaluja jne. näiden ohjeiden mukaisesti sekä laitetyypille määritellyllä tavalla. Ota huomioon työskenteleylosuhteet ja suoritettava työ. Sähkölaitteiden käyttö muuhun kuin niiden käyttötarkoitukseen voi johtaa vaarallisiin tilanteisiin. Kaikki sähkölaitteiden omavalaiset muutokset ovat turvallisuussuhteista kiellettyjä.**
- E) Akkukäytöisten laitteiden huolellinen käsittely ja käyttö**
- a) Varmista, että sähkölaite on kytetty pois päältä, ennen kuin laitat akun paikoilleen. Akun laittaminen päälekytketyn sähkölaitteeseen voi aiheuttaa tapaturmia.**
- b) Lataa akut ainoastaan valmistajan suosittelemissa latureissa. Jos laturiin laitetaan muita kuin siihen sopivia akkuja, on olemassa tulipalon vaara.**
- c) Käytä sähkölaitteissa ainoastaan niihin tarkoitetuja akkuja. Muunlaisten akkujen käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisia ja tulipalon vaaran.**

1. Tekniset tiedot

Tornado 2000	Magnum 2000	Magnum 3000	Magnum 2000	Tornado 2000	Magnum 4000
Tornado 2010	Magnum 2010	Magnum 3010	Magnum 2010	Tornado 2010	Magnum 4010
Tornado 2020	Magnum 2020	Magnum 3020	Magnum 2020	Tornado 2020	Magnum 4020

1.1. Käyttöalue

1.1.1. Kierteen läpimitta

Putket (myös muovivaippaiset)	1/16 – 2"	1/16 – 2"	(1/16) 1/2 – 3"	1/16 – 4"	1/16 – 4"	1/4 – 4"
Pultit	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	14 – 60 mm
	1/4 – 2"	1/2 – 2"	1/2 – 2"	1/4 – 2"	1/4 – 2"	1/2 – 2"

1.1.2. Kierrelajit

Putkikierre, kartiomainen oikeakätilinen	R (ISO 7-1, DIN 2999, BSPT), NPT
Putkikierre, lieriömäinen oikeakätilinen	G (ISO 228-1, DIN 259, BSPP), NPSM
Teräspanssariputken kierre	Pg (DIN 40430), IEC
Pulttikierre	M (ISO 261, DIN 13), UNC, BSW

1.1.3. Kierteen pituus

Putkikierre, kartiomainen	Standardipituus	Standardipituus	Standardipituus	Standardipituus	Standardipituus
Putkikierre, lieriömäinen	165 mm,	150 mm,	150 mm,	165 mm,	165 mm,
Pulttikierre	kiristettäessä	kiristettäessä	kiristettäessä	kiristettäessä	kiristettäessä
	rajoittamatonta	rajoittamatonta	rajoittamatonta	rajoittamatonta	rajoittamatonta

1.1.4. Katkaisu

Putket	1/8 – 2"	1/8 – 2"	1/4 – 4"	1/8 – 2"	1/4 – 4"
--------	----------	----------	----------	----------	----------

d) Pidä käyttämätön akku loitolta klemmareista, kolikoista, avaimista, naukoista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat aiheuttaa koskettimien ohituksen. Akun koskettimien välinen oikosulku voi aiheuttaa palamisen tai tulipalon.

e) Väärässä käytössä akusta voi valua ulos nestettä. Vältä koskettamasta sitä. Jos kosketat nestettä vahingossa, huuhtele iho vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, mene lisääksi lääkäriin. Akkunesteet voivat ärsyttää ihoa tai aiheuttaa palovammoja.

f) Akkua/laturia ei saa käyttää, jos akun/laturin tai ympäristön lämpötila on $\leq 5^{\circ}\text{C}/40^{\circ}\text{F}$ tai $\geq 40^{\circ}\text{C}/105^{\circ}\text{F}$.

g) Älä hävitä viallisia akkuja tavallisen kotitalousjätteen mukana vaan toimita ne valtuutetun REMS-sopimuskorjaamon tai jonkin hyväksytyn jätehuoltoon liikkeen hävitettäviksi.

F) Huolto

a) Anna laite ainoastaan ammattiopetettujen omaavan henkilökunnan korjataaksi. Viallistet osat saat vaihtaa ainoastaan valmistajan alkuperäisiin varaosiin. Nämä voidaan taata laitteen turvallisuus.

b) Noudata huoltoonmääräyksiä ja työkalun vaihtoa koskevia ohjeita.

c) Tarkista sähkölaitteen liitintäjohito säännöllisesti. Vaihdata viallinen johto uuteen ammattitaitoisella henkilökunnalla tai valtuutetulla REMS-sopimuskorjaamolla. Tarkista jatkojohito säännöllisesti ja vaihda viallinen jatkojohito uuteen.



Erityiset turvallisuusohjeet

- Konetta käytetään jalkakäytöissä varmuuskytkimellä, jossa on herkkä hätäpysäyty. Mikäli pyörivä työkappale aiheuttaa vaaravyöhykkeen, jota ei voi nähdä työskentelypaikalta, vaaditaan turvallisuustoimenpiteitä, kuten esimerkiksi vaaravyöhykkeen eristämisistä.
- Työt, kuten esim. hampun kiinnitys, asennus ja purkaminen, käsikorkilla kierteyts, työt käsiputkeilleikkureilla sekä työkappaleiden kiinnipitämisen käsistä (sen sijaan, että käytettäisiin materiaalitukia), ovat kiellettyjä koneen käydessä.
- Mikäli on pelättävissä, että työstettävät kapaleet voisivat katketa ja sinkoilla ympäriinsä (riippuu materiaalin pituudesta ja läpimitasta sekä kierrosnopeudesta), tai mikäli kone ei seisoo riittävän tukevasti alustallaan (esim. käytettäessä automaattista 4"-kierrepäätä), on käytettävä tarpeellinen määrä tukia (REMS Herkules), joiden korkeutta voi säädellä.
- Älä koskaan pistä kättäsi istuukseen.
- Kiinnitä lyhyet putkikappaleet vain REMS Nippelspanner- tai REMS Nippelfix-putkinipan pitimellä.
- REMS-kierteytsaineet (REMS Spezial, REMS Sanitol), joita myydään suihkepurkeissa, ovat ympäristöystävällisiä, mutta ne sisältävät tulenarkaa ponnekaasua (butaania). Suihkepurkit ovat paineistettuja, eikä niitä saa avata vähäillä. Ne on suojaattava auringonpaisteelta ja yli 50°C :n lämpötiloilta.
- Lastuamisnesteillä on rasvaa poistava vaikutus, minkä vuoksi on vältettävä ihon joutumista liiaksi kosketuksiin niiden kanssa. Käytä sopivia suojaaineja ihon suojaamiseksi.
- Hygieniasyistä kaukalon on puhdistettava säännöllisesti liasta ja lastuista, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.
- Lastuamisnesteiden tarkistus ei ole tarpeen, koska käytettäessä on toistuvasti lisättävä uutta lastuamisnestettä.
- Väkevöityttyä lastuamisnesteitä ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käytämätön lastuamisneste on toimitettava vastaavaan jätehuoltoon. Jätekoodi mineraaliöljypitoisille lastuamisnesteille on 54401, synteettisille aineille 54109.

	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020	Magnum 3000 Magnum 3010 Magnum 3020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020 automaattisella REMS 4" kierrepäällä	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020	Magnum 4000 Magnum 4010 Magnum 4020
1.1.5. Sisäpurseen poisto Putket	1/4 – 2"	1/4 – 2"	1/4 – 4"	1/4 – 2"	1/4 – 2"	1/4 – 4"
1.1.6. Nipat ja kaksoisnipat REMS Nippelspanner-nippa- kiinnittimellä (sisäkiinnitys) REMS Nippelfix-nippakiinnittimellä (automaattinen sisäkiinnitys)	3/8 – 2" 1/2 – 4"	3/8 – 2" 1/2 – 4"	3/8 – 2" 1/2 – 4"	3/8 – 2" 1/2 – 4"	3/8 – 2" 1/2 – 4"	3/8 – 2" 1/2 – 4"
1.1.7. Automaattinen REMS 4"-kierrepää kaikkia Tornado- ja Magnum 2000/2010/2020 ja Magnum 3000/3010/3020-tyypejä varten (katso kuva 6)				2 1/2 – 4"	2 1/2 – 4"	
1.2. Työkaran kierrosnopeudet						
Tornado 2000 Magnum 2000 Magnum 3000 Magnum 4000 automaattinen, portaaton kierrosluvun säätö	1/16 – 2" 1/4 – 2" 1/4 – 3" 1/4 – 4" Tornado 2010 / 2020 Magnum 2010 / 2020 Magnum 3010 / 3020 Magnum 4010 / 4020		53 – 40 kierr/min 53 – 40 kierr/min 23 – 20 kierr/min 23 – 20 kierr/min 52 kierr/min 52 – 26 kierr/min 20 – 10 kierr/min 20 – 10 kierr/min			
myös täyskuormalla. Suurilla kuormituksilla ja huonoissa sähkönsyöttöoloissa suuremmissa kierteissä Tornado 26 kierr/min tai Magnum 10 kierr/min.						
1.3. Sähkö tiedot						
Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000		230 V, 1~; 50–60 Hz; ottoteho 1700 W, antoteho 1200 W; 8,3 A; varokesuojaus (verkko) 16 A (B). Ajoittaiskäyttö 2,5 / 10 min.				
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010		110 V; 1~; 50–60 Hz; ottoteho 1700 W, antoteho 1200 W; 16,5 A; varokesuojaus (verkko) 30 A (B). Ajoittaiskäyttö 2,5 / 10 min.				
Tornado 2020, Magnum 2020 / 3020 / 4020		230 V, 1~; 50 Hz; ottoteho 2100 W, antoteho 1400 W; 10 A; varokesuojaus (verkko) 10 A (B). Ajoittaiskäyttö 7 / 10 min.				
		400 V; 3~; 50 Hz; ottoteho 2000 W, antoteho 1500 W; 5 A; varokesuojaus (verkko) 10 A (B). Ajoittaiskäyttö 7 / 10 min.				
1.4. Mitat (P x L x K)						
Tornado 2000 Tornado 2010 / 2020 Magnum 2000 Magnum 2010 / 2020 Magnum 3000 Magnum 3010 / 3020 Magnum 4000 Magnum 4010 / 4020		730 x 435 x 280 mm 730 x 435 x 280 mm 870 x 580 x 495 mm 825 x 580 x 495 mm 915 x 580 x 495 mm 870 x 580 x 495 mm 915 x 580 x 495 mm 870 x 580 x 495 mm				
1.5. Paino (kg)	Kone	Työkalut	Vakiolisävarusteet			
Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020	31 43 43	12 12 12	7 7 7			
Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020	Kone 1/4 – 2"	Työkalut 1/4 – 2"	Kuljetus- vaunu			
Magnum 3000 Magnum 3010 Magnum 3020	75 108 108	12 12 12	16 16 16			
Magnum 4000 Magnum 4010 Magnum 4020	Kone 2 1/2 – 3" 2 1/2 – 4"	Työkalut 1/4 – 2" Työkalut 1/4 – 2"	Työkalut 2 1/2 – 3" Työkalut 2 1/2 – 4"			
	79 108 108	12 12 12	23 23 23	16 16 16		
	81 108 108	12 12 12	25 25 25	16 16 16		
1.6. Melutiedot						
Työpaikan päästöarvo						
Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000		83 dB (A)				
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010		75 dB (A)				
Tornado 2020		72 dB (A)				
Magnum 2020 / 3020 / 4020		74 dB (A)				
1.7. Värinät (kaikki tyypit)						
Kiihdytyksen painotettu tehoarvo		2,5 m/s ²				

Ilmoitettu tärinän päästöarvo on mitattu normienmukaisen testausmenetelmän mukaan ja se on verrattavissa johonkin toiseen laitteeseen. Ilmoitettua tärinän päästöarvoa voidaan käyttää myös alustavaan keskeytyksen arviointiin.

Huomio: Laitteen todellisessa käytössä voi tärinän päästöarvo laitteen käyttötavasta riippuen poiketa ilmoitetusta arvosta. Todellisista käyttöoloista (ajoittainen käyttö) riippuen voi olla tarpeellista määritellä turvatoimenpiteet laitetta käyttävän henkilön suojaamiseksi.

2. Käyttöönotto

Ohje: Mikäli kuljetettavat painot ylittävät 35 kiloa, kantamassa on oltava 2 henkilöä ja työkalusarja on kannettava erikseen. Konetta kuljetetessä ja pystytettäessä on otettava huomioon, että alustalla varustettu ja ilman alustaa olevan koneen painopiste on korkealla, ts. se on nokkapainoinen.

2.1. Mallien Tornado 2000, 2010, 2020 (Fig. 1–3)

Irrota siipiruvi (1). Poista työkalun pidin (2). Aseta kone pystysuoraan kumpaan ohjausvarseen (3 + 4) ja kiinnitä kolme putkijalkaa vaihdelaatikon kuoren, kunnes ne lukituvat paikoilleen (kuva 1). Tartu koneeseen vaihdelaatikon kuoresta (ei putkijaloista) ja nosta se putkijalkojen varaan (kuva 2).

Kone voidaan asettaa ja kiinnittää ruuvein myös kaikkiin työpöytiin. Tätä varten koneen alapuolella on kolme kierellistä reikää. Toimitukseen kuuluvan mallineen avulla työpöytään tehdään 3 reikää (poran Ø 12 mm). Kone kiinnitetään sitten alapuolella kolmella M10-ruuvilla.

Työnnä työkalun pidin ohjausvarsien varaan. Työnnä puristusvipua (5) takaapäin työkalun pitimen sidelevyn läpi ja työnnä kiristysrengas (6) takaohjausvarteen siten, että siipiruvi on taaksepäin ja rengasura jää vapaaksi. Työnnä kahva (7) puristusvipuun.

Kiinnitä alas kahteen vaihdelaatikon kuoren alla olevaan ruuvein ja työnnä se rakoihin sisuoikealle. Kiinnitä alas takaohjausvarressa (4) olevaan rengasuraan. Työnnä puristusvipun kiristysrengas kokonaan altaan ripustukseen ja kiristä tiukkaan. Ripusta letku imusuodattimineen altaaseen ja työnnä toinen letkunpää työkalun pitimen takapuolella olevaan nippaan.

Täytä kahdella litralla kierteytsainetta. Aseta lastusäiliö paikalleen takaapäin. **Konetta ei saa koskaan käyttää ilman kierteytsainetta.**

Aseta kierrepään (8) ohjauspultti työkalun pitimen reikään ja työnnä kierrepäätä akselin suuntaiseksi ohjauspulttiin ja käänten vasteesseen asti.

Siirtämisen helpottamiseksi voit ripustaa jalkakytkimen vaihdelaatikon kuoren takasivulla olevaan ruuviin (kuva 3).

Mallien Magnum 2000 T, 2010 T, 2020 T, 3000 T, 3010 T, 3020 T, 4000 T, 4010 T, 4020 T (Fig. 8)

Kiinnitä kone kolmella toimitukseen kuuluvalla ruuvilla työpenkkiin tai kuljetettavaan alustaan (lisävaruste). Kuljetusta varten konetta voidaan nostaa edestä ohjausvarsista ja takaa kiristys- ja ohjausistukkaan kiinnitystä putkesta. Alustalla kuljetusta varten työnetään alustan silmukoihin Ø ¾":n putkikappaleet, joiden pituus on noin 60 cm, ja ne kiinnitetään siipiruuveilla. Jos konetta ei ole tarkoitus siirtää, voidaan molemmat pyörät irrottaa.

Täytä viidellä litralla kierteytsainetta.

Konetta ei saa koskaan käyttää ilman kierteytsainetta.

2.2. Mallien Tornado 2000 T, 2010 T, 2020 T (Fig. 7 + 8)

Kiinnitä kone kolmella toimitukseen kuuluvalla ruuvilla työpenkkiin tai kuljetettavaan alustaan (lisävaruste). Kuljetusta varten konetta voidaan nostaa edestä alustassa olevista kädensijoista ja takaa moottorista tai materiaalialustan kannattimesta. Alustalla kuljetusta varten työnetään alustan silmukoihin Ø ¾":n putkikappaleet, joiden pituus on noin 60 cm, ja ne kiinnitetään siipiruuveilla. Jos konetta ei ole tarkoitus siirtää, voidaan molemmat pyörät irrottaa.

Täytä viidellä litralla kierteytsainetta.

Konetta ei saa koskaan käyttää ilman kierteytsainetta.

Mallien Magnum 2000 T-L, 2010 T-L, 2020 T-L, 3000 T-L, 3010 T-L, 3020 T-L, 4000 T-L, 4010 T-L, 4020 T-L (Fig. 8)

Kiinnitä kone neljällä toimitukseen kuuluvalla ruuvilla työpenkkiin tai alustaan (lisävaruste). Kuljetusta varten konetta voidaan nostaa edestä ohjausvarsista ja takaa kiristys- ja ohjausistukkaan kiinnitystä putkesta. Työnnä kiinnitysrengas (10) siipiruuvin kanssa taempana ohjausvarteen, niin että rengasura jää vapaaksi. Ripusta alas takaa kumpaan vaihdelaatikon kuoren alaosassa sijaitsevaan ruuviin ja edestä taeman ohjausvarren rengasuraan. Työnnä kiinnitysrengas (10) altaan ripustukseen laitteistoon asti ja kiristä tiukkaan. Ripusta imusuodattimella varustettu letku altaaseen. Aseta lastusäiliö paikalleen takaapäin.

Täytä kahdella litralla kierteytsainetta.

Konetta ei saa koskaan käyttää ilman kierteytsainetta.

2.3. Sähköliitäntä

Tarkista ennen koneen verkkoon liittämistä, että sen typpikilvessä ilmoitettu jännite vastaa verkkojännitettä. Käytä vain suojaamadoituksella varustettuja jatkojohtoja. Kone kytetään päälle ja pois jalkakytkimellä (21, Tornado / 4, Magnum). Kytkintä (18, Tornado / 3, Magnum) käytetään pyörimissuunnan tai nopeuden esivalintaan. Kone voidaan kytkeä päälle vain, kun hätipäsäytys-painike (22, Tornado / 5, Magnum) on vapautettu lukiutuksesta ja jalkakytkimen suoja-kytkintä (23, Tornado / 6, Magnum) on painettu. Mikäli kone liitetään verkkoon suoraan (ilman pistokosketinta), on asennettava 16 A:n tehokatkaisin.

2.4. Kierteytsaineet

Käytä vain REMS-kierteytsaineita. Niiden käyttö takaa moitteettomat leikkulutokset, pidentää leikkukulekojen kestoaikeaa ja säästää huomattavasti konetta.

REMS Spezial-kierteytsaine on runsasseosteinen ja sitä voidaan käyttää kaikenlaisiin putki- ja pulttierteisiin. Se voidaan pestä pois vedellä (tutkittu ja tarkastettu). Mineraaliöljypitoisia kierteytsaineita ei saa käyttää juomavesijohdoissa useissa maissa, esim. Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä. Käytä siinä tapauksessa mineraaliöljytöntä REMS Sanitolia.

REMS Sanitol-kierteytsaine on mineraaliöljytön, synteettinen, täysin vesiliukoinen ja voiteluteholtaan mineraaliöljyn veroinen. Sitä voidaan käyttää kaikkiin

putki- ja pulttierteisiin. Sitä on käytettävä juomavesijohdoissa Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä ja se on sikäläisten määräysten mukainen (DVGW tark.-nro. DW-0201AS2032; ÖVGW tark.-nro. W 1.303; SVGW tark.-nro. 7808-649).

Kaikkia kierteytsaineita saa käyttää vain ohentamattomina!

2.5. Materiaalin tuenta

Yli 2 m:n pituiset putket ja tangot on tuettava lisäksi korkeussuunnassa säädetävällä REMS Herkules-tuelle. Sen teräskuulen ansiosta putkia ja tankoja voidaan liikuttaa vaivattomasti kaikkiin suuntiin tuea kallistamatta. Mikäli REMS Magnum on kiinnitetty työpenkkiin, on käytettävä REMS Herkules Y-tukea, joka niin ikään kiinnitetään työpenkkiin. REMS Herkules-tuen ja REMS Herkules Y-tuen käyttöalue: Ø ½" – 4".

2.6. REMS 4"-automaattipää

REMS 4"-automaattipäästä käytettäessä on otettava huomioon sen mukana seuraavat käytööhheet.

3. Käyttö

3.1. Työkalut

Kierrepää (8, Tornado / 12, Magnum) on yleiskäytöinen eli kaikilla yllä mainitutuilla alueilla varten, erotettuna kahteen työkalusarjaan, tarvitaan vain yksi kierrepää. Pituusvasteen (9, Tornado / 13, Magnum) on oltava samansuuntainen sulku- ja avausvivun (10, Tornado / 14, Magnum) kanssa kartiomaisen putki-kierteiden leikkamiseksi. Kierrepää avautuu sitten automaattisesti, kun kulloinkin standardikierreputus on saavutettu. Lieriömäisten pitkäkierteiden ja pultti-kierteiden leikkamiseksi pituusvaste (9, Tornado / 13, Magnum) käännetään pois.

Kierteytsleukojen vaihto

Kierteytsleuat voidaan ottaa käytöön tai vaihtaa sekä kierrepään ollessa asennettuna että sen ollessa irrotettuna (esim. työpenkillä). Höllennä täitä varten kiristysvipua (11, Tornado / 15, Magnum), älä ruuva sitä irti. Paina säätölevyä (12, Tornado / 16, Magnum) kahvalla poispäin kiristysvivusta pääteasentoon asti. Ota kierteytsleuat pois ja aseta ne paikoilleen tässä asennossa. Tarkista tässä yhteydessä, että kierteytsleukojen takapuolella ilmoitettu kierrekoko ja leikkattava koko ovat samat. Tarkista myös, että kierteytsleukojen samoin takapuolelle merkity numerot vastaavat kierteytsleuan pitimessä (14, Tornado / 17, Magnum) olevia numeroita.

Työnnä kierteytsleuat kierrepähän niin pitkälle, että kierteytsleuan pitimen raossa oleva kuula lukittuu paikoilleen. Kun kaikki kierteytsleuat ovat paikoillaan, haluttu kierrekoko asetetaan säätölevyä kääntemällä. Säädä pultti-kierteissä aina asentoon „Bolt“. Kiinnitä säätölevy kiristysvivulla. Sulje kierrepää. Paina sitä varten sulku- ja avausvipua (10, Tornado / 14, Magnum) voimakkaasti alas oikealle. Kierrepää avautuu joko automaattisesti (kartiomaisen putki-kierteiden kysessä ollessa) tai milloin tahansa painettaessa sulku- ja avausvipua kevyesti kädellä vasemmalle.

Elleli kiristysvivun (11, Tornado / 15, Magnum) pitovoima riittää 2½"–3" ja 2½"–4" -kierrepäästä käytettäessä, koska leikkauksenvoima on suurempi (esim. kierteytsleukojen ollessa tylsät), eli leikkauksenvoima saa aikaan sen, että kierrepää avautuu, kiristysvivun (11, Tornado / 15, Magnum) vastakkaisella puolella oleva lieriöruuvi on lisäksi kiristettävä tiukkaan.

Putkileikurilla (15, Tornado / 18, Magnum) katkaistaan ¼"–2":n tai 2½"–4":n putket.

Putken sisäreunan purseenpoistinta (16, Tornado / 19, Magnum) käytetään ¼"–2":n tai 2½"–4":n putkiin. Estä pinolin pyöriminen lukiutsemalla se purseenpoistimen varteen; joko edestä tai takaa putken pituudesta riippuen.

3.2. Istuksa

Kutakin halkaisijaa vastaava kiristyshylsy (tuote-nro. 343001) on tarpeen kork. 2":n Magnum-konetta ja Tornadoa varten <8 mm:n halkaisijoiden kiristämiseksi ja kork. 4":n Magnum-konetta varten <20 mm:n halkaisijoiden kiristämiseksi. Kiristyshylsyä tilataessa on ilmoitettava haluttu kiristettävä halkaisija.

3.2.1. Istukka Tornado (19) ja (20)

Itsekseenkäytävät kierteytsleuat avautuvat ja sulkeutuvat automaattisesti, kun kytkintä (18) käännetään vasemmalle tai oikealle ja jalkakytkintä (21) käytetään. Varmista etu- ja takakierreytsleukojen vaihdon yhteydessä, että yksittäiset kierteytsleuat asennetaan paikoilleen kuvien 4 ja 5 mukaisesti, koska muuten aiheutuu vahinkoja. Konetta ei saa missään tapauksessa käynnistää, ennen kuin kaikki kierteytsleuat ja molemmat istukan kannet on asennettu.

3.2.2. Istukka Magnum (1) (2)

Pikatoiminen iskuistukka (1), ohjain (2)

Etummainen pikatoiminen iskuistukka (1), jossa on suuri kiristysregas ja siirrettävä istukan leuat asennettuna istukan leukojen pitimeen, varmistaa pitävän samankeskinen kiinnityksen minimi voimalla. Ohjausistukka (2) on suljettava materiaalin työntymessä siitä ulos.

Istukan leukojen vaihto Magnum

Sulje istukan leukojen (24) halkaisijaltaan noin 30 mm kiristykselle käytettämällä kiristysregasta (22). Poista istukan leukojen (24) ruuvit. Työnnä istukan leukojen sopivalla työkalulla (ruuvialtallalla) taaksepäin. Työnnä uudet istukan leuat edestä käsin istukan leukojen pitimeen ruuvin ollessa paikoillaan.

3.3. Työvaiheet

3.3.1. Tornado

Käännä työkalut ulospäin ja vie työkalun pitimet puristusvivun (5) avulla oikeanpuoleiseen pääteasentoon. Ohjaa materiaali sisään siten, että se tulee noin 10 cm ulos istukasta (19). Käännä kierrepää (8) alas ja sulje se. Kytke kytkin (18) asentoon 1, paina jalkakytkintä (21). Materiaali kiinnityt nyt itsestään. Kone-typeissä 2010 ja 2020 voidaan valita kakkosnopeus katkaisuun ja purseenpoistoon sekä pienempien kierteiden leikkaamiseen. Kytke tästä varten kytkin (18) koneen käydessä viiyttelämättä asennosta 1 asentoon 2. Paina kierrepääta puristusvivullla (5) pyörivää materiaalia vasten.

Yhden tai kahden kierteyksen jälkeen kierrepää jatkaa kierteenleikkuuta automatisesti. Kartioputkikierteiden kyseessä ollessa kierrepää avautuu automatisesti, kun kierteen pituus on normin mukainen. Pitkien ja putkikerteiden kyseessä ollessa kierrepää on koneen käydessä avattava käsinv. Päästä jalakyytin (21) ihti. Säästä ykkyn (18) asentoon R. Paina jalakyytintä (21) lyhesti - materiaali löystyy.

Kierteet voidaan tehdä kuinka pitkiksi tahansa materiaalia kiristämällä. Tätä varten päästetään jalkakytkin (21) irti kierteryksen aikana, kun työkalun pidin lähesty koneen runkoa. Älä avaa kierrepäätä. Säädä kytkin (18) asentoon R. Löysää materiaali, vie työkalun pidin ja materiaali puristusvivulla oikeanpuoleiseen päteasentoon. Käynnistä kone uudelleen kytkimen asennossa 1.

Putkien katkaisussa putkileikkuri (15) käännetään sisäänpäin ja työnnetään puristusvivun avulla haluttuun leikkausasentoon. Pyörivä putki katkaistaan kiertämällä karaa oikealle.

Katkaisussa syntyvä sisäpurse poistetaan putken sisäreunan purseenpoistimella (16).

Kierteitysaineen tyhjennys: vedä letku irti työkalun pitimestä (2) ja pidä sitä sääliössä. Anna koneen käydä, kunnes allas on tyhjä. Tai: irrota allas ja tyhjennä tyhienysaukon (17) kautta.

3.3.2. Magnum

Käännä työkalut ulospäin ja vie työkalun pitimet puristusvivun (8) avulla oikeanpuoleiseen pääteasentoon. Ohjaa materiaali avoimen ohjaustukan (2) ja avoimen pikatoimisen iskuistukan (1) kautta sisään siten, että se tulee noin 10 cm ulos pikatoimisesta iskuistukasta. Sulje pikatoimista iskuistukkaa, kunnes leuat puristavat materiaalia. Kiristä materiaali pienen avausliikkeen jälkeen tiukkaan nykäisemällä kiristysrengasta Kerran tai pari. Kun ohjain (2) suljetaan, se keskittää takapuolelta esiintyvänt materiaalin. Käännä kierrepää alas ja sulje se. Kytke kytkin (3) asentoon 1, paina jalkakytkintä (4). Magnum 2000 / 3000 / 4000 kytketään päälle ja pois vain jalkakytkimellä (4).

Konetyypeissä Magnum 2010 / 3010 / 4010 ja 2020 / 3020 / 4020 voidaan valita kakkosnopeus katkaisuun ja purseenpoistoon sekä pienempien kierteiden leikkaamiseen. Kytke tätä varten kytkin (3) koneen käydessä viivyttelemättä asennosta 1 asentoon 2. Paina kierrepäätä puristusvivulla (8) pyörivää materiaalia vasten.

Yhden tai kahden kiererteksen jälkeen kierrepää jatkaa kierteenleikkutta automaatisesti. Kartioputkikierteiden kyseessä ollessa kierrepää avautuu automaatisesti, kun kierteen pituus on normin mukainen. Pitkiin ja putkikierteiden kyseessä ollessa kierrepää on koneen käydessä avattava käsin. Päästä jalakäytkin (4) irti. Avaa pikatoiminen iskuistutka ja ota materiaali laitteesta.

Kierteet voidaan tehdä kuinka pitkiksi tahansa materiaalia kiristämällä. Tätä varten päästetään jalkakytkin (4) irti kierteyksen aikana, kun työkalun pidin lähestyy koneen runkoa. Alä avaa kierrepäätä. Löysää materiaali, vie työkalun pidin ja materiaali puristusvivulla oikeanpuoleiseen pääteasentoon. Kiinnitä materiaali uudelleen ja käynnistä kone uudestaan. Putkien katkaissussa putkeleikkuri (18) käännetään sisäänpäin ja pyörnetään puristusvivun avulla haluttuun leikkausasentoon. Pyörivä putki katkaistaan kiertämällä karaa oikealle.

Katkaisussa syntynyt sisäpurse poistetaan putken sisäreunan purseenpoistimella (19).

5. Liitäntäkaaviot ja laiteluettelo Tornado

Liitääntäkaaviot		Tornado 2000		Tornado 2010		Tornado 2020	
	Johdinväri/nro	Liitin	Johdinväri/nro	Liitin	Johdinväri/nro	Liitin	
Jalkakytkin	Liitääntäjohto	ruskea sininen vihreä/keltainen	2 (häitä-seis) 2 (häitä-seis) ↓ runko	ruskea sininen vihreä/keltainen	2 (häitä-seis) 2 (häitä-seis) ↓ runko	ruskea musta harmaa sininen vihreä/keltainen	1 3 5 A1 ↓ runko
	Yhdysjohto	ruskea sininen vihreä/keltainen	2 (Moottorisuoja) 1 (häitä-seis) ↓ runko	ruskea sininen vihreä/keltainen	2 (Moottorisuoja) 1 (häitä-seis) ↓ runko	musta musta musta musta musta musta vihreä/keltainen	1 2 4 6 14 2 (häitä-seis) ↓ runko
	Sisäjohtimet	punainen punainen	1 (häitä-seis) ↓ 13 (Kytkintä) 14 (Kytkintä) ↓ 1 (Moottorisuoja)	punainen punainen	1 (häitä-seis) ↓ 13 (Kytkintä) 14 (Kytkintä) ↓ 1 (Moottorisuoja)	punainen punainen	5 → 1 (häitä-seis) 13 → A2
Vaihdelaatikko	Yhdysjohto	ruskea sininen vihreä/keltainen	1 3 ↓ runko	ruskea sininen vihreä/keltainen	R S ↓ runko	musta musta musta musta musta musta vihreä/keltainen	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↓ runko
	Moottori	musta 2 musta 5 musta 6 musta 4 musta 3 musta 1	4 8 10 6 5 2	punainen 1 keltainen 2 vihreä 3 musta valkoinen sininen vihreä/keltainen	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ ↓ runko	punainen keltainen vihreä musta valkoinen sininen valkoinen 7/20 valkoinen 8/21 vihreä/keltainen	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 ↓ runko
	Jarruvastus	ruskea sininen	5 12				
	Kondensaattori			ruskea sininen	C ₁ C ₂		
Allas	Sähköpumppu (kone malli "T")	ruskea sininen vihreä/keltainen	1 3 ↓ runko	ruskea sininen vihreä/keltainen	R S ↓ runko	ruskea sininen vihreä/keltainen	L ₁ L ₂ ↓ runko
Laiteluttelo							
Moottori	RW 345	REMS	RW 342	REMS	RW 343	REMS	REMS
Nokkakytkin	CA 10 C 58751 * FT22V	REMS	CA 10 C 58761 * FT22V	REMS	CA 10 D-U277 * 01 FT22V	REMS	REMS
Jalkakytkin	T 5300	REMS	T 5300	REMS	T 5400	REMS	REMS
Kondensaattori	MP 35/100/330	REMS					

Kierteitysaineen tyhjennys. Vedä letku irti työkalun pitimestä (7) ja pidä sitä säiliössä. Anna koneen käydä, kunnes allass on tyhjä. Tai: poista kierrelulpaa (25) ja anna altaan valua tyhjäksi.

3.4. Nippojen ja kaksoisnippojen valmistus

Nippaleikaukseen käytetään REMS Nippelfix-nippakiinnittimiä (automaattinen sisäkiinnitys) tai REMS-nippakiinnittimiä (sisäkiinnitys). Huolehdi tällöin siitä, että putkenpäiden sisäpurse on poistettu. Työnnä putkikappaleet aina vasteen asti.

Putkikappaleen kiinnittämiseksi (kierteillä tai ilman) REMS-nippakiinnittimellä nippakiinnittimen päästä levitetään kiertämällä karaa työkalun (esim. ruuvitilan) avulla. Tämän saa tehdä ainoastaan putkikappaleen ollessa paikallaan.

Sekä REMS Nippelfix-nippakiinnittimiä että REMS-nippakiinnittimiä käytettäessä on pidettävä mielessä, ettei nippoja saa leikata normin sallimia arvoja lyhyemiksi.

3.5. Vasenkäätisten kierteiden valmistus

Vasenkätille sopivat vain REMS Magnum 2010, 2020, 4010 ja 4020. Työkalupitimesä oleva kierteityslaitte on vasenkäätisten kierteiden leikkaamista varten asetettava esim. M 10x40-ruuvilla, sillä muutoin se saattaa nousta ja kierteen alkui voi vauroitua. Säädä kytkin asentoon „R“. Vaihda letkuliirokset lastuamisnestepumpulla tai saataa lastuamisnestepumppu oikosulkkuun. Käytä vaihtoehtoisesti suunnanvaihtoventtiiliä (lisävaruste – tuote-nro 342080), joka kiinnitetään koneeseen. Suunnanvaihtoventtiiliä olevan vivun avulla (kuva 9) vaihdetaan lastuamisnestepumpun läpivirtaussuuntaa.

4. Kunnossapito

Vedä verkkopistoke irti ennen kunnossapito- ja korjaustöitä! Vain ammattitaitoiset ja työhön opastetut henkilöt saavat suorittaa nämä työt.

4.1. Huolto

Koneet ovat huoltovapaita. Vaihteisto on suljetussa öljykylvyssä, joten sitä ei tarvitse voidella.

4.2. Tarkastus / kunnostus

Laitteiden Tornado 2000 / Magnum 2000 / 3000 / 4000 moottorissa on hiililharjat. Ne kuluvat, minkä vuoksi ne on silloin tällöin tarkastettava tai vaihdettava uusin. Löysää tästä varten moottorin kannen 4 ruuvia noin 3 mm:n verran ja poista moottorin kumpikin kansi. Katso myös kohtaa 6. Toiminta häiriötapaauksissa.

Liitintäkaaviot ja laiteluettelo Magnum

Liitintäkaaviot	Magnum 2000/3000/4000		Magnum 2010/3010/4010		Magnum 2020/3020/4020		
	Johdinväri/nro	Liitin	Johdinväri/nro	Liitin	Johdinväri/nro	Liitin	
Jalkakytkin	Liitintäjohto	ruskea sininen	2 (häitä-seis) 2 (häitä-seis)	ruskea sininen vihreä/keltainen	2 (häitä-seis) 2 (häitä-seis) ↓ runko	ruskea musta musta sininen vihreä/keltainen	1 3 5 A1 ↓ runko
	Yhdysjohto	ruskea sininen	2 (Moottorisuoja) 1 (häitä-seis)	ruskea sininen vihreä/keltainen	2 (Moottorisuoja) 1 (häitä-seis) ↓ runko	musta musta musta musta musta vihreä/keltainen	2 4 6 14 2 (häitä-seis) ↓ runko
	Sisäjohimet	punainen punainen	1 (häitä-seis) ↓ 13 (Kytkintä) 14 (Kytkintä) ↓ 1 (Moottorisuoja)	punainen punainen	1 (häitä-seis) ↓ 13 (Kytkintä) 14 (Kytkintä) ↓ 1 (Moottorisuoja)	punainen punainen	5 → 1 (häitä-seis) 13 → A2
Vaihdellatikko	Yhdysjohto	ruskea sininen	2 1	ruskea sininen vihreä/keltainen	R S ↓ runko	musta musta musta musta musta vihreä/keltainen	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↓ runko
	Moottori	musta 2 musta 5 musta 6 musta 4 musta 3 musta 1	6 5 3 4	ruskea sininen	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ vihreä/keltainen	punainen keltainen vihreä musta valkoinen sininen vihreä/keltainen	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7/20 valkoinen 8/21 vihreä/keltainen
	Kondensaattori			ruskea sininen	C ₁ C ₂		8 ↓ runko
Laiteluettelo							
Moottori Nokkakytkin Jalkakytkin Kondensaattori	RW 345 T 5310	REMS REMS	RW 342 CA 10 C 58761 * FT22V T 5300 MP 35/100/330	REMS REMS REMS REMS	RW 343 CA 10 D-U277 * 01 FT22V T 5400	REMS REMS REMS	

6. Toiminta häiriötapaussissa

6.1. Häiriö: Kone ei käynnisty.

Syy:

- Hätipäsytytsainetta ei ole vapautettu lukituksesta.
- Moottorin suojaikytin on lauennut.
- Kuluneet tai vaurioituneet hiiliharjat (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.2. Häiriö: Kone ei tee kierrettä.

Syy:

- Kierteitsleuat ovat tylsät.
- Huono kierteysaine.
- Sähköverkon ylikuormitus.
- Jatkohdoin poikkipinta on liian pieni.
- Pistoliitosten huono kosketus.
- Kuluneet hiiliharjat (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.3. Häiriö: Kierrepää ei saa lainkaan tai saa liian vähän kierteysainetta.

Syy:

- Pumppu epäkunnossa.
- Altaassa on liian vähän kierteysainetta.
- Imuyhteen siivilä on likainen.

6.4. Häiriö: Asteikon oikeasta sääöstää huolimatta kierteitsleuat ovat liian paljon auki.

Syy:

- Kierrepää ei ole sulkeutunut.

6.5. Häiriö: Kierrepää ei avaudu.

Syy:

- Kierre on leikattu putken lähinnä suurempaan läpimittaan kierrepään ollessa avattuna.
- Pituuusvaste on käännetty pois.

6.6. Häiriö: Kierteet eivät ole käyttökelpoisia.

Syy:

- Kierteitsleuat ovat tylsät.
- Kierteitsleuat on asennettu väärin. Huomioi numerointi.
- Kierteysainetta ei tule lainkaan tai sitä tulee vain vähän.
- Huono kierteysaine.
- Työkalun pitimen syöttöliike on estynyt.

6.7. Häiriö: Putki luisuu istukoissa.

Syy:

- Kiristysleuat ovat erittäin likaiset.
- Käytä erikoiskiristysleukia putkiin, joissa on paksu muovivaippa.
- Kiristysleuat ovat kuluneet.

7. Valmistajan takuu

Takuuaika on 12 kuukautta siitä alkaen, kun uusi tuote on luovutettu ensikäytäjälle, mutta kuitenkin enintään 24 kuukautta siitä alkaen, kun se on luovutettu myyjälle. Luovutusajankohta on osoitettaava lähettilämällä alkuperäiset ostoa koskevat asiapaperit, joista on käytävä ilmi ostopäivä ja tuotenimike. Kaikki takuuaiakaan esinytvä toimintavirheet, joiden voidaan osoittaa johtuvan valmistustai materiaalivirheestä, korjataan ilmaiseksi. Vian korjaamisesta ei seuraa tuotteen takuuajan piteneminen eikä sen uusiutuminen. Takuu ei koske vahinkoja, jotka johtuvat normaalista kulumisesta, epäasianmukaisesta käsitteilystä tai väärinkäytöstä, käyttööhjeiden noudattamatta jättämisenstä, soveltuuammattista työvälaineistä, ylikuormituksesta, käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä, laitteen muuttamisesta itse tai muiden tekemistä muutoksista tai muista syistä, joista REMS ei ole vastuussa.

Takuuseen kuuluvia töitä saavat suorittaa ainoastaan tähän valtuutetut REMS-sopimuskorjaamat. Reklamaatiot hyväksytään ainoastaan siinä tapauksessa, että tuote jätetään valtuutettuun REMS-sopimuskorjaamoona, ilman etta sitä on yritytetty itse korjata tai muuttaa tai purkaa osiin. Vaihdetut tuotteet ja osat siirryvät REMS-yrityksen omistukseen.

Rahtikuluista kumpaankin suuntaan vastaa käyttäjä.

Tämä ei koske käyttäjän lainmukaisia oikeuksia, erityisesti oikeutta vaatia myyjältä vahingonkorvausta.

8. Varaosaluettelot

Katso varaosaluetteleot kohdasta Downloads osoitteessa www.rems.de.

Tradução do manual de instruções original

REMS Tornado 2000 / 2010 / 2020

1	Parafuso de orelhas	13	Bola do manípulo/Punho rebaixado
2	Carro porta ferramentas	14	Porta pentes numerados
3	Guia anterior	15	Corta tubos
4	Guia posterior	16	Escarriador
5	Braço tubular de avanço	17	Ranhura de despejo do óleo
6	Anel de fixação	18	Interruptor da máquina
7	Punho de borracha	19	Prato de aperto
8	Cabeça de roscar	21	Interruptor de pedal
9	Patilha de disparo longitudinal	22	Interruptor de Emergência
10	Manípulo de abertura e fecho	23	Interruptor de protecção
11	Manípulo de aperto	24	Perno guia
12	Disco de ajuste de medidas		

REMS Magnum 2000 / 2010 / 2020 / 3000 / 3010 / 3020 / 4000 / 4010 / 4020

1	Mandril de percussão de aperto rápido	13	Delimitador longitudinal
2	Mandril centrador	14	Alavanca de fecho e de abertura
3	Interruptor direita-esquerda	15	Alavanca de bloqueio
4	Interruptor de pedal	16	Disco de ajuste
5	Botão de Paragem de Emergência	17	Porta-pentes
6	Interruptor de protecção	18	Corta-tubos
7	Porta-ferramentas	19	Escariador interior de tubos
8	Alavanca de aperto	20	Tabuleiro de lubrificante/refrigerante
9	Punho	21	Tabuleiro de aparas
10	Anel de aperto com porca de orelha	22	Abraçadeira
11	Porca de orelha	23	Porta-mordentes
12	Cabeçal de roscar	24	Mordentes
		25	Bujão de fecho



Indicações de segurança gerais

Atenção! Todas as instruções devem ser lidas. Erros cometidos devido à não observação das instruções indicadas a seguir podem provocar choques eléctricos, incêndios e/ou lesões graves. O termo técnico "aparelho eléctrico" utilizado a seguir refere-se a ferramentas eléctricas ligadas à rede (com cabo de rede), a ferramentas eléctricas acionadas por bateria/pilha (sem cabo de rede), a máquinas e a aparelhos eléctricos. Utilize o aparelho eléctrico apenas de acordo com a sua finalidade e observando os regulamentos gerais de segurança e de prevenção de acidentes.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES DE FORMA SEGURA.

A) Local de trabalho

- Mantenha a sua área de trabalho limpa e bem arrumada.** A falta de organização e áreas de trabalho não iluminadas podem provocar acidentes.
- Nunca trabalhe com o aparelho eléctrico em zonas sujeitas ao perigo de explosão, nas quais se encontram líquidos, gases ou poeiras inflamáveis.** Aparelhos eléctricos produzem fâscias que podem inflamar poeiras ou vapores.
- Mantenha afastadas crianças e outras pessoas durante a utilização do aparelho eléctrico.** Com a atenção desviada, poderá perder o controlo do aparelho.

B) Segurança eléctrica

- A ficha de ligação do aparelho eléctrico deve encaixar perfeitamente na tomada de rede.** A ficha nunca pode ser alterada, de modo algum. Nunca utilize fichas adaptadoras em conjunto com aparelhos eléctricos com ligação à terra. Uma ficha inalterada e tomadas de rede adequadas reduzem o risco de choques eléctricos. Caso o aparelho eléctrico esteja equipado com um condutor de protecção, o aparelho pode ser ligado apenas a tomadas de rede com contacto de protecção. Em estaleiros, em ambientes húmidos, ao ar livre, ou no caso de tipos de instalações semelhantes, opere o aparelho eléctrico na rede, apenas mediante um dispositivo de protecção de corrente de falha de 30mA (interruptor FI).
- Evite o contacto directo do seu corpo com superfícies ligadas à terra, como tubos, aquecimentos, fogões e frigoríficos.** Existe um risco elevado de choques eléctricos, caso o seu corpo esteja ligado à terra.
- Mantenha o aparelho afastado da chuva ou humidade.** A penetração da água num aparelho eléctrico aumenta o risco de choques eléctricos.

- Nunca utilize o cabo para transportar ou suspender o aparelho, ou para tirar a ficha da tomada de rede.** Mantenha o cabo afastado de calor, óleo, arestas afiadas ou componentes do aparelho em movimentação. Cabos danificados ou mal arrumados aumentam o risco de choques eléctricos.
- Ao trabalhar com um aparelho eléctrico no exterior, utilize apenas cabos de extensão que sejam homologados também para áreas exteriores.** A utilização de um cabo de extensão adequado, homologado para áreas exteriores, reduz o risco de choques eléctricos.

C) Segurança de pessoas

- Estes aparelhos não devem ser utilizados por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou falta de experiência e conhecimento, a não ser que estas sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou que desta recebam instruções acerca da utilização do aparelho.** As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Esteja com atenção, tenha cuidado com o que faz, e trabalhe de forma sensata com um aparelho eléctrico.** Nunca utilize o aparelho eléctrico quando estiver

- cansado ou sob o efeito de drogas, álcool ou medicamentos.** Um único momento de falta de atenção ao utilizar o aparelho pode provocar lesões sérias.
- b) Utilize os equipamentos de proteção pessoal e utilize sempre óculos de proteção.** A utilização dos equipamentos de proteção pessoal, como, p.ex., máscara contra poeiras, sapatos de proteção anti-derrapantes, capacete de proteção ou proteção dos ouvidos, de acordo com o tipo e utilização do aparelho eléctrico, reduz o risco de lesões.
- c) Evite qualquer colocação em serviço inadvertida.** Assegure-se que, o interruptor se encontra na posição "DESLIGADO", antes de inserir a ficha na tomada de rede. Se tiver o dedo no interruptor durante o transporte do aparelho eléctrico, ou se conectar à alimentação eléctrica o aparelho já ligado, isto poderá provocar acidentes. Nunca ligue o interruptor de toque em ponte.
- d) Retire quaisquer ferramentas de ajuste ou chaves de boca, antes de ligar o aparelho eléctrico.** Uma ferramenta ou chave que se encontre numa parte do aparelho em rotação, pode provocar lesões. Nunca introduza a mão em componentes em movimento (em rotação).
- e) Não sobresteime a suas capacidades.** Assegure uma posição firme e mantenha sempre o seu equilíbrio. Desta forma poderá controlar melhor o aparelho em situações inesperadas.
- f) Utilize roupa adequada.** Nunca vista roupa larga nem use jóias. Mantenha o cabelo, a roupa e as luvas afastados das peças em movimento. Roupa solta, jóias ou cabelo comprido podem ser apanhados por peças em movimento.
- g) Caso possam ser montados dispositivos de aspiração e captação de poeiras, certifique-se de que estes tenham sido ligados e que sejam utilizados corretamente.** A utilização destes dispositivos reduz os perigos criados pelo pó.
- h) Entregue o aparelho eléctrico exclusivamente a pessoas que receberam instruções adequadas.** Os jovens podem operar o aparelho eléctrico apenas após concluídos os 16 anos, no âmbito da sua formação profissional e no caso de estarem sob supervisão de um profissional especializado.
- D) Manuseamento e utilização cuidadosos de aparelhos eléctricos**
- a) Nunca sujeite o aparelho eléctrico a sobrecargas.** Utilize para o seu trabalho o aparelho eléctrico concebido para o efeito. Com aparelhos eléctricos adequados trabalhará melhor e com mais segurança, dentro do intervalo de potência indicado.
- b) Nunca utilize um aparelho eléctrico cujo interruptor esteja danificado.** Um aparelho eléctrico que não possa ser ligado ou desligado, é perigoso e terá que ser reparado.
- c) Retire a ficha da tomada de rede, antes de efectuar ajustes no aparelho, de substituir peças acessórias ou de guardar o aparelho.** Esta precaução evita o arranque inadvertido do aparelho.
- d) Guarde os aparelhos eléctricos não utilizados fora do alcance de crianças.** Nunca permita a utilização do aparelho eléctrico por pessoas que não estejam familiarizadas com o mesmo ou que não tenham lido estas instruções. Aparelhos eléctricos são perigosos, se forem utilizados por pessoas inexperientes.
- e) Trate o aparelho eléctrico com todo o cuidado.** Controlar o perfeito funcionamento das peças móveis do aparelho, se estas estão ou não emperradas, se existem componentes quebrados ou danificados, de modo a que o funcionamento perfeito do aparelho eléctrico não seja prejudicado. Antes da utilização do aparelho eléctrico, mande reparar quaisquer componentes danificados por pessoal especializado qualificado ou por uma oficina de assistência técnica contratada e autorizada REMS. Muitos acidentes têm a sua origem em ferramentas eléctricas submetidas a uma manutenção incorrecta.
- f) Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas.** Ferramentas de corte submetidas a uma manutenção cuidadosa, com arestas de corte afiadas, emperram com menor frequência e permitem um manuseamento mais fácil.
- g) Fixe bem a peça de trabalho.** Utilize dispositivos de fixação ou um torno para segurar a peça de trabalho. Desta forma, a peça fica mais segura do que utilizando a mão, e além disso terá ambas as mãos livres para a operação do aparelho eléctrico.
- h) Utilize os aparelhos eléctricos, acessórios, ferramentas montadas, etc., de acordo com estas instruções e da forma regulamentada para este tipo de aparelho.** Neste contexto, considere também as condições de trabalho e a actividade a executar. A utilização de aparelhos eléctricos para outras aplicações além das previstas para o efeito pode provocar situações de perigo. Por razões de segurança, são proibidas quaisquer modificações do aparelho eléctrico.
- E) Manuseamento e utilização cuidadosas de aparelhos com baterias/pilhas**
- a) Assegure-se que, o aparelho eléctrico tenha sido desligado, antes de**

introduzir a bateria/pilha. Ao introduzir uma bateria/pilha num aparelho eléctrico ligado, pode provocar acidentes.

- b) Carregue as baterias/pilhas apenas em carregadores recomendados pelo fabricante.** Ao utilizar baterias/pilhas diferentes em carregadores concebidos para um determinado tipo de bateria/pilha, existe o perigo de incêndio.
- c) Utilize exclusivamente as baterias/pilhas previstas para o efeito para os aparelhos eléctricos.** A utilização de outras baterias/pilhas pode provocar lesões e perigo de incêndio.
- d) Mantenha as baterias/pilhas não utilizados afastadas de clips, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objectos metálicos que possam provocar a ligação em ponte dos contactos.** O curto-círcuito entre os contactos das baterias/pilhas pode provocar queimaduras ou incêndios.
- e) Em caso de uma utilização errada, o líquido da bateria/pilha pode derramar.** Evite o contacto directo com este líquido. Em caso de contacto inadvertido, lavar com água. Caso o líquido seja introduzido nos olhos, consulte adicionalmente o médico. Derrames do líquido da bateria/pilha podem provocar irritações da pele ou queimaduras.
- f) Em caso de temperaturas da bateria/pilha/carregador ou de temperaturas ambiente $\leq 5^{\circ}\text{C}/40^{\circ}\text{F}$ ou $\geq 40^{\circ}\text{C}/105^{\circ}\text{F}$, a bateria/pilha/o carregador não podem ser utilizados.**
- g) Nunca deite baterias/pilhas danificadas nos resíduos sólidos normais da casa, mas sim entregue-os a uma oficina de assistência técnica contratada e autorizada REMS ou a uma empresa especializada reconhecida.**

F) Assistência técnica

- a) Autorize a reparação do seu aparelho apenas por pessoal especializado e qualificado e apenas com peças sobressalentes de origem.** Desta forma ficará assegurado que a segurança do aparelho é mantida.
- b) Observe as instruções de manutenção e as instruções acerca da substituição de ferramentas.**
- c) Controle regularmente o cabo de alimentação do aparelho eléctrico e mande substituir o cabo em caso de danificação por pessoal especializado e qualificado ou por uma oficina de assistência técnica contratada e autorizada REMS.** Controle regularmente os cabos de extensão e substitua-os em caso de danificações.



Indicações de segurança especiais

- A máquina é operada mediante um interruptor de pedal de segurança com paragem de emergência comutada por toque. Dispositivos de proteção, como p.ex., tubos de proteção, caixas de proteção e gradeamentos são necessários quando a área de perigo, circunscrita pela máquina e a peça de trabalho em rotação, não é completamente visível.
- Trabalhos, como p.ex., aplicação de cânhamo, montagens e desmontagens, roscar com tarrazas manuais, trabalhar com corta-tubos manuais, bem como segurar peças de trabalho com a mão (em vez de utilizar os apoios do material) são proibidos com a máquina a trabalhar.
- Caso se deva contar com a flexão e o bater da peça de trabalho (em função do comprimento e do diâmetro do material e do número de rotações), ou em caso de estabilidade insuficiente da máquina, deve utilizar-se suportes reguláveis em altura (REMS Herkules) em número suficiente.
- Nunca meter a mão dentro dos mandris.
- Estender tubos curtos apenas com REMS Nippelspanner ou com REMS Nippelfix.
- Aos óleos para roscar REMS em lata de aerossóis (REMS Spezial, REMS Sanitol) foi adicionado um gás expansivo que, embora ecológico, é inflamável (Butano). As latas de aerossóis estão sob pressão, nunca abri-las com força. Protegê-las contra a luz solar directa e o aquecimento superior a 50°C.
- Devido ao efeito desengordurador do lubrificante refrigerador, deve evitar-se o contacto intensivo com a pele. Deve utilizar-se protectores de pele adequados.
- Devido a razões de higiene deve limpar-se o tabuleiro regularmente de sujidades e aparas, no mínimo, uma vez por ano.
- A verificação do lubrificante refrigerador não é necessária, porque devido ao consumo, deve atestar-se regularmente com novo lubrificante refrigerador.
- Os lubrificantes refrigeradores nunca podem ser despejados no estado concentrado na canalização, nas águas ou no solo. Lubrificante refrigerador não consumido deve ser entregue às empresas e entidades competentes para a eliminação de resíduos. O código de resíduo para lubrificantes refrigeradores minerais é 54401 e, para sintéticos, 54109.

1. Dados técnicos

Tornado 2000	Magnum 2000	Magnum 3000	Magnum 2000	Tornado 2000	Magnum 4000
Tornado 2010	Magnum 2010	Magnum 3010	Magnum 2010	Tornado 2010	Magnum 4010
Tornado 2020	Magnum 2020	Magnum 3020	Magnum 2020	Tornado 2020	Magnum 4020

1.1. Gama de aplicações

1.1.1. Diâmetro de rosca

Tubos (também revestidos de plástico)	1/16 – 2"	1/16 – 2"	(1/16) 1/2 – 3"	1/16 – 4"	1/4 – 4"
Varões	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	14 – 60 mm
	1/4 – 2"	1/2 – 2"	1/4 – 2"	1/4 – 2"	1/2 – 2"

1.1.2. Tipos de roscas

Roscas em tubos, cónicas à direita	R (ISO 7-1, DIN 2999, BSPT), NPT
Roscas em tubos, cilíndricas à direita	G (ISO 228-1, DIN 259, BSPP), NPSM
Roscas em tubos extra-fortes	Pg (DIN 40430), IEC
Roscas em varões	M (ISO 261, DIN 13), UNC, BSW

	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020	Magnum 3000 Magnum 3010 Magnum 3020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020 com Cabeça de roscar auto- mática REMS 4"	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020	Magnum 4000 Magnum 4010 Magnum 4020
1.1.3. Comprimento de rosca Roscas em tubos, cónicas	Comprimento normalizado	Comprimento normalizado	Comprimento normalizado	Comprimento normalizado	Comprimento normalizado	Comprimento normalizado
Roscas em tubos, cilíndricas	165 mm, sem limitação com reapertar	150 mm, sem limitação com reapertar	150 mm, sem limitação com reapertar	165 mm, sem limitação com reapertar	165 mm, sem limitação com reapertar	150 mm, sem limitação com reapertar
Roscas em varões						
1.1.4. Cortar Tubos	1/8 – 2"	1/8 – 2"	1/4 – 4"	1/8 – 2"	1/8 – 2"	1/4 – 4"
1.1.5. Escarear interior Tubos	1/4 – 2"	1/4 – 2"	1/4 – 4"	1/4 – 2"	1/4 – 2"	1/4 – 4"
1.1.6. Nipples e nipples duplos com REMS Nippelspanner (aperto interior) com REMS Nippelfix (aperto interior automático)	5/16 – 2"	5/16 – 2"	5/16 – 2"	5/16 – 2"	5/16 – 2"	5/16 – 2"
(aperto interior automático)	1/2 – 4"	1/2 – 4"	1/2 – 4"	1/2 – 4"	1/2 – 4"	1/2 – 4"
1.1.7. Cabeça de roscar automática REMS 4" para todos tipos Tornado e Magnum 2000/2010/2020 e Magnum 3000/3010/3020 (ver fig. 6)				2 1/2 – 4"	2 1/2 – 4"	2 1/2 – 4"
1.2. Números de rotações do fuso de trabalho						
Tornado 2000	1/16 – 2"	53 – 40 1/min				
Magnum 2000	1/4 – 2"	53 – 40 1/min				
Magnum 3000	1/4 – 3"	23 – 20 1/min				
Magnum 4000	1/4 – 4"	23 – 20 1/min				
Regulação automática do número de rotações, sem escalões						
Tornado 2010 / 2020	1/16 – 2"	52 1/min				
Magnum 2010 / 2020	1/4 – 2"	52 – 26 1/min				
Magnum 3010 / 3020	1/4 – 3"	20 – 10 1/min				
Magnum 4010 / 4020	1/4 – 4"	20 – 10 1/min				
também sob plena carga. Para grandes cargas e más condições de corrente nas roscas maiores Tornado 26 1/min ou Magnum 10 1/min.						
1.3. Dados eléctricos						
Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000		230 V, 1~; 50–60 Hz; 1700 W potência absorvida, 1200 W potência emitida; 8,3 A; Fusível (rede) 16 A (B). Operação intermitente 2,5 / 10 min.				
		110 V; 1~; 50–60 Hz; 1700 W potência absorvida, 1200 W potência emitida; 16,5 A; Fusível (rede) 30 A (B). Operação intermitente 2,5 / 10 min.				
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010		230 V, 1~; 50 Hz; 2100 W potência absorvida, 1400 W potência emitida; 10 A; Fusível (rede) 10 A (B). Operação intermitente 7 / 10 min.				
Tornado 2020, Magnum 2020 / 3020 / 4020		400 V; 3~; 50 Hz; 2000 W potência absorvida, 1500 W potência emitida; 5 A; Fusível (rede) 10 A (B). Operação intermitente 7 / 10 min.				
1.4. Dimensões (C x L x A)						
Tornado 2000	730 x 435 x 280 mm					
Tornado 2010 / 2020	730 x 435 x 280 mm					
Magnum 2000	870 x 580 x 495 mm					
Magnum 2010 / 2020	825 x 580 x 495 mm					
Magnum 3000	915 x 580 x 495 mm					
Magnum 3010 / 3020	870 x 580 x 495 mm					
Magnum 4000	915 x 580 x 495 mm					
Magnum 4010 / 4020	870 x 580 x 495 mm					
1.5. Peso em kg	Máquina	Ferramentas	Acessórios standard			
Tornado 2000	31	12	7			
Tornado 2010	43	12	7			
Tornado 2020	43	12	7			
	Máquina 1/4 – 2"	Ferramentas 1/4 – 2"	Carro de transporte			
Magnum 2000	75	12	16			
Magnum 2010	87	12	16			
Magnum 2020	87	12	16			
	Máquina 2 1/2 – 3"	Ferramentas 1/4 – 2"	Ferramentas 2 1/2 – 3"			
Magnum 3000	79	12	23	16		
Magnum 3010	108	12	23	16		
Magnum 3020	108	12	23	16		
	Máquina 2 1/2 – 4"	Ferramentas 1/4 – 2"	Ferramentas 2 1/2 – 4"			
Magnum 4000	81	12	25	16		
Magnum 4010	108	12	25	16		
Magnum 4020	108	12	25	16		
1.6. Informações sobre a emissão sonora						
Valor de emissão em relação ao local de trabalho						
Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000	83 dB (A)					
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010	75 dB (A)					
Tornado 2020	72 dB (A)					
Magnum 2020 / 3020 / 4020	74 dB (A)					

1.7. Vibrações (todos tipos)

Valor efectivo calibrado da aceleração

2,5 m/s²

O valor da emissão de vibrações indicado foi medido segundo um processo de ensaio normalizado e pode ser utilizado para a comparação com o de um outro aparelho. O valor da emissão de vibrações indicado também pode ser utilizado para uma primeira avaliação da exposição.

Atenção: O valor da emissão de vibrações pode divergir do valor nominal durante a utilização efectiva do aparelho, em função do tipo e do modo em que o mesmo é utilizado; assim como pelo facto de estar ligado, mas a funcionar sem carga.

2. Colocação em serviço

Advertência: Pesos superiores a 35 Kg devem ser transportados por 2 pessoas; transportar o porta-ferramentas separadamente. Ter em conta, tanto para o transporte como para a montagem da máquina, com ou sem bastidor, o equilíbrio desta já que a máquina tem pontos mais pesados que outros.

2.1. Instalação da Tornado 2000, 2010, 2020 (fig. 1–3)

Desapertar o parafuso de orelhas (1). Tirar o carro porta ferramentas (2). Por a máquina na posição vertical fazendo-a descansar sobre as 2 barras guia (3 + 4) e enfiar os 3 pés tubulares na carcaça da máquina (fig.1). Pegar na máquina pela carcaça (não pelos pés tubulares) e fazê-la descansar sobre os citados pés (fig. 2). A máquina pode-se montar também sobre qualquer bancada de trabalho e fixar-se com parafusos. Para isso encontram-se 3 orifícios rosados na parte inferior da máquina. Mediante o esquema anexo a este livro de instruções, fazem-se 3 furos na bancada de trabalho (broca Ø 12 mm). A máquina fixa-se seguidamente com 3 parafusos M 10.

Deslizar o carro porta ferramentas sobre as barras guia. Fazer passar a barra tubular de avanço (5) pelo furo do carro porta ferramentas, e deslizar o anel de bloqueio (6) sobre a barra guia, de maneira que o parafuso de orelhas seja fixo, deixando livre a ranhura para encaixe do tabuleiro de óleo. Montar o punho de borracha (7).

Encaixar o tabuleiro do óleo nos 2 parafusos situados na carcaça da máquina e empurrá-la para a direita na ranhura lateral. Encaixar o tabuleiro na ranhura anelar no chanfro da barra guia (4). Deslizar o anel com o parafuso de orelhas (6), até encostar à chapa do tabuleiro de forma a bloqueá-lo. Encaixar o tubo do óleo no filtro de aspiração do tabuleiro e deslizar o outro extremo do tubo sobre a boquilha rosada, na parte posterior do porta ferramentas.

Meter 2 litros de óleo de roscar. Colocar o tabuleiro porta limalhas.

Não por nunca a máquina a funcionar sem óleo de roscar.

Colocar os pernos guia da cabeça de roscar (8) no porta ferramentas e fazendo pressão oscilante sobre os pernos guia, introduzir a cabeça de roscar até ao fim.

Para transportar a máquina, encaixar o interruptor de pedal no parafuso da parte posterior da carcaça (fig. 3).

Instalação da Magnum 2000 T, 2010 T, 2020 T, 3000 T, 3010 T, 3020 T, 4000 T, 4010 T, 4020 T (fig. 8)

Fixe a máquina no banco de trabalho ou no carro de transporte (acessório), através dos 3 parafusos fornecidos. Para o transporte, a máquina pode ser levantada, na frente, nas travessas de guia e, na retaguarda, num tubo fixado no mandril e no mandril centrador. Para o transporte na bancada tubular, devem inserir-se tubos Ø ¾" com um comprimento de cerca de 60 cm, nos olhais da bancada tubular, fixando-os através de porcas de orelha. Caso não se preveja um transporte da máquina, pode retirar-se as duas rodas.

Ateste com 5 litros de óleo para roscar.

Nunca deixe a máquina trabalhar sem óleo para roscar.

2.2. Instalação da Tornado 2000 T, 2010 T, 2020 T (fig. 7 + 8)

Fixe a máquina a uma bancada de trabalho ou ao carro com rodas (acessório) com os 3 parafusos fornecidos. Para transporte da máquina pode ser levantada pelos encaixes frontais da cuba por detrás do motor ou pelo sistema de fixação. Para transporte do carro, usar uma parte de tubo de Ø ¾", com comprimento aproximado de 60 cms. e apertar os parafusos de orelhas. Se a máquina não é para ser transportada, remova as 2 rodas.

Meter 5 litros de óleo de corte.

Não por nunca a máquina a funcionar sem óleo de roscar.

Instalação da Magnum 2000 T-L, 2010 T-L, 2020 T-L, 3000 T-L, 3010 T-L, 3020 T-L, 4000 T-L, 4010 T-L, 4020 T-L (fig. 8)

Fixe a máquina no banco de trabalho ou na bancada tubular (acessório), através dos 4 parafusos fornecidos. Para o transporte, a máquina pode ser levantada, na frente, nas travessas de guia e, na retaguarda, num tubo fixado no mandril e no mandril centrador. Insira o anel de aperto (10) com a porca de orelha na travessa de guia traseira de forma a que, a ranhura do anel fique livre. Suspenda o tabuleiro, no lado de trás, nos dois parafusos montados na parte de baixo da caixa da engrenagem e, no lado da frente, na ranhura do anel da travessa de guia traseira. Empurre o anel de aperto (10) até ficar encostado à suspensão do tabuleiro, e aperte-o. Suspenda a mangueira com o filtro de aspiração no tabuleiro. Insira o recipiente para aparas pela parte traseira.

Ateste com 2 litros de óleo para roscar.

Nunca deixe a máquina trabalhar sem óleo para roscar.

2.3. Ligação eléctrica

Verifique, antes da ligação da máquina, se a tensão indicada na placa de tipo

corresponde à tensão de rede. Utilize apenas cabos de extensão com condutor de protecção ligado à terra. A máquina é ligada e desligada mediante o interruptor de pedal (21, Tornado / 4, Magnum). O interruptor (18, Tornado / 3, Magnum) serve para a pré-selecção do sentido de rotação ou da velocidade. A máquina pode ser ligada apenas, se o botão de Paragem de Emergência (22, Tornado / 5, Magnum) se encontrar desbloqueado e se o interruptor de protecção (23, Tornado / 6, Magnum) do interruptor de pedal se encontrar premido. Caso a máquina seja ligada directamente à rede (sem dispositivo de encaixe), deve instalar-se um interruptor de potência de 16 A.

2.4. Óleos para roscar

Utilize exclusivamente óleos para roscar REMS. Obterá resultados de corte perfeitos, uma vida útil prolongada dos pentes de roscar, bem como uma protecção significativa da máquina.

Óleo para roscar **REMS Spezial** é de alta liga e pode ser utilizado para rosas em tubos e varões de todos os tipos. O óleo pode ser evacuado mediante água (verificado por peritagem). Em vários países, como por exemplo, Alemanha, Áustria e Suíça, óleos para roscar à base de óleo mineral não são permitidos para tubagens de água potável. Neste caso utilize o produto REMS Sanitol livre de óleo mineral.

O óleo para roscar **REMS Sanitol** está livre de óleo mineral, é sintético, completamente dissolúvel em água e tem a força lubrificadora do óleo mineral. REMS Sanitol pode ser utilizado para todas as rosas em tubos e varões. Na Alemanha, Áustria e Suíça, o REMS Sanitol tem que ser utilizado para tubagens de água potável e está conforme os regulamentos (Nº de ensaio DVGW DW-0201AS2032; Nº de ensaio ÖVGW W 1.303; Nº de ensaio SVGW 7808-649).

Utilize todos os óleos para roscar exclusivamente no estado não-diluído!

2.5. Apoio do material

Tubos, varões e barras a partir de um comprimento de 2 m devem ser apoiados adicionalmente pelo sistema regulável em altura REMS Herkules. Este sistema está equipado com esferas em aço para movimentar tubos e varões sem problemas em todas as direcções, sem que o apoio do material tombe. Caso a REMS Magnum esteja fixada num banco de trabalho, deve utilizar-se o REMS Herkules Y, sendo este fixado no banco de trabalho. Gama de aplicações REMS Herkules e REMS Herkules Y: Ø ½" – 4".

2.6. Cabeça automática REMS 4"

Ao utilizar a cabeça automática REMS 4", devem observar-se as instruções próprias, fornecidas com a mesma.

3. Funcionamento

3.1. Ferramentas

Como cabeçal de roscar (8, Tornado / 12, Magnum) entende-se sempre um cabeçal de roscar universal, ou seja, para a gama atrás indicada, dividido em 2 jogos de ferramentas. Para roscar rosas cónicas em tubos, o delimitador longitudinal (9, Tornado / 13, Magnum) deve estar alinhado na mesma direcção que a alavanca de fecho e de abertura (10, Tornado / 14, Magnum). Desta forma, o cabeçal de roscar abrir-se-á automaticamente, após atingido o respetivo comprimento normalizado da rosa. Para poder roscar rosas longas e rosas em varões cilíndricos, vira-se o delimitador longitudinal (9, Tornado / 13, Magnum) para o lado.

Mudança dos pentes de roscar

Os pentes de roscar podem ser inseridos ou mudados, tanto com o cabeçal de roscar montado, como com o cabeçal de roscar retirado (p.ex. no banco de trabalho). Para o efeito, desaperte a alavanca de bloqueio (11, Tornado / 15, Magnum), não a desparafuse. Empurre o disco de ajuste (12, Tornado / 16, Magnum) no punho, para longe da alavanca de bloqueio e até à posição final. Nesta posição, os pentes de roscar são retirados e inseridos. Neste processo tenha em atenção para que, a medida de rosca indicada no lado traseiro dos pentes de roscar corresponda à medida de rosca a roscar. Além disso observe que, os números indicados também no lado de trás dos pentes de roscar correspondam aos números indicados no porta-pentes (14, Tornado / 17, Magnum).

Insira os pentes de roscar no cabeçal de roscar até que a esfera situada na fenda do porta-pentes encaixe. Após ter inserido todos os pentes de roscar, regula-se a medida de rosca desejada, rodando o disco de ajuste. Em caso de rosas em varões, regule sempre para a posição „Bolt“. Aperte o disco de ajuste mediante a alavanca de bloqueio. Feche a cabeça de roscar. Para o efeito, prima a alavanca de fecho e de abertura (10, Tornado / 14, Magnum) fortemente para baixo, para a direita. O cabeçal de roscar abre-se automaticamente (em caso de rosas em tubos cónicos), ou manualmente, em qualquer altura, premindo a alavanca de fecho e de abertura ligeiramente para a esquerda.

Se, devido à elevada força de roscar (p.ex. pentes de roscar não afiados), a força de fixação da alavanca de bloqueio (11, Tornado / 15, Magnum) do cabeçal de roscar 2½–3" e 2½–4" for insuficiente, ou seja, o cabeçal de roscar abre-se sob a pressão de roscar, deve apertar-se adicionalmente o parafuso cilíndrico do lado oposto à alavanca de bloqueio (11, Tornado / 15, Magnum).

O corta-tubos (15, Tornado / 18, Magnum) serve para cortar os tubos de ¼"–2" ou 2½–4".

O escareador interior de tubos (16, Tornado / 19, Magnum) é utilizado para tubos de ¼"–2" ou de 2½–4". Segure o mandril contra a rotação, encaixando-o no braço do escareador; na parte da frente ou de trás, conforme o comprimento do tubo.

3.2. Cabeça de aperto

Para o agarre de materiais com a Magnum até 2" e com a Tornado cujo diâmetro seja < 8 mm, e com a Magnum até 4" cujo diâmetro seja < 20 mm, existe um eixo de sujeição (Código 343001). Para efectuar o pedido deste eixo deverá ser comunicado o diâmetro de agarre desejado.

3.2.1. Cabeça de aperto Tornado (19) e (20)

Os mordentes auto centráveis fecham-se e abrem automaticamente, girando à esquerda e direita o interruptor (18) e accionando o interruptor de pedal (21). Ao mudar os mordentes dianteiros ou trazeiros, ter em atenção a que cada mordente de aperto, seja montado como se indica nas fig. 4 e 5, pois de contrário, danificam-se. Não se deve por a máquina em marcha, antes de estarem montados todos os mordentes e postas ambas as tampas.

3.2.2. Cabeça de aperto Magnum (1) (2)

Mandril de percussão de aperto rápido (1), mandril centrador (2)

O mandril dianteiro de percussão de aperto rápido (1) com abraçadeira grande e com os mordentes móveis inseridos nos porta-mordentes assegura uma fixação centrada e segura, aplicando uma força mínima. Quando o material salta do mandril centrador (2), é necessário fechá-lo.

Mudança dos mordentes Magnum

Feche os mordentes (24) com a abraçadeira (22) até um diâmetro de fixação de aproximadamente 30 mm. Retire os parafusos dos mordentes (24). Empurre os mordentes com uma ferramenta adequada (chave de fendas) para trás, retirando-os. Insira, pela parte da frente, mordentes novos com o parafuso colocado no porta-mordentes.

3.3. Ciclo de trabalho

3.3.1. Tornado

Retirar as ferramentas utilizadas. Com o braço tubular (5) levar o porta ferramentas à posição final à direita. Introduzir o material de modo que sobressaia 10 cm aprox. da cabeça (19). Descer a cabeça de rosca (8) e fechá-la. Pôr o interruptor (18) na posição 1 e accionar o interruptor de pedal (21). O aperto

do material faz-se automaticamente. Nas máquinas 2010 e 2020 pode usar-se a 2ª velocidade para o corte e rebarbar, assim como roscar pequenos diâmetros. Para isso, passar rapidamente o interruptor (18) da posição 1 para a 2, mantendo a máquina em marcha. Com ajuda do braço (5) pressionar a cabeça de rosca contra o material em rotação.

Depois de um ou dois fios de rosca, a cabeça rosca automaticamente. Quando nas roscas cônicas em tubos, se atinge o comprimento de rosca normalizado, a cabeça de rosca abre-se automaticamente. No caso de roscas longas e para varão, abrir a cabeça de rosca manualmente, senão a máquina continua a funcionar. Soltar o interruptor de pedal (21). Pôr o interruptor (18) na posição R. Accionar suavemente o interruptor de pedal (21), o material solta-se.

Reapertando o material, podem-se fazer roscas longas sem limitação. Para isso, soltar o interruptor de pedal (21) ao aproximar-se o porta ferramentas à cabeça da máquina. Não abrir a cabeça de rosca. Pôr o interruptor (18) na posição R. Afrouchar o material. Mediante o braço, levar o porta ferramentas e o material à posição final direita. Pôr a máquina novamente em marcha com o interruptor na posição 1.

Para cortar tubos, baixa-se o corta tubos (15) e posiciona-se ao redor do tubo a cortar. O tubo em rotação é seccionado ao girar na lâmina, e apertado pelo punho „T“.

Com o escariador (16) tira-se a rebarba interior que se produz durante o corte.

Sangrar o óleo de rosca: Desempalmar o tubo flexível do porta ferramentas (2) mantendo-o no bidon de óleo. Deixar funcionar a máquina até que o carter esteja vazio, ou tirar o tabuleiro do óleo e esvaziá-lo através da ranhura (17).

3.3.2. Magnum

Vire as ferramentas para fora e coloque o porta-ferramentas na posição final direita, mediante a alavanca de aperto (8). Introduza o material, passando pelo mandril centrador (2) aberto e pelo mandril de percussão de aperto rápido (1) aberto de forma a que sobressaia cerca de 10 cm para fora do mandril de percussão de aperto rápido. Feche o mandril de percussão de aperto rápido, até que os mordentes encostem no material. Aperte o material, com um curto

5. Esquema de ligações eléctricas e componentes Tornado

Esquemas de ligações		Tornado 2000		Tornado 2010		Tornado 2020	
		Cor do condutor/Nº	Terminal	Cor do condutor/Nº	Terminal	Cor do condutor/Nº	Terminal
Interruptor de pedal	Cabo de ligação à rede	Castanho Azul Verde/Amarelo	2 (Paro de emerg.) 2 (Paro de emerg.) ↓ Carcaça	Castanho Azul Verde/Amarelo	2 (Paro de emerg.) 2 (Paro de emerg.) ↓ Carcaça	Castanho Negro Cinzento Azul Verde/Amarelo	1 3 5 A1 ↓ Carcaça
	Cabo de união	Castanho Azul Verde/Amarelo	2 (Protec. motor) 1 (Paro de emerg.) ↓ Carcaça	Castanho Azul Verde/Amarelo	2 (Protec. motor) 1 (Paro de emerg.) ↓ Carcaça	Negro Negro Negro Negro Negro Verde/Amarelo	1 2 3 4 5 2 (Paro de emerg.) ↓ Carcaça
	Cablagem interna	Vermelho Vermelho	1 (Paro de emerg.) ↓ 13 (Interruptor) 14 (Interruptor) ↓ 1 (Protec. motor)	Vermelho Vermelho	1 (Paro de emerg.) ↓ 13 (Interruptor) 14 (Interruptor) ↓ 1 (Protec. motor)	Vermelho Vermelho	5 → 1 (Paro de emerg.) 13 → A2
Carcasa da engrenagem	Cabo de união	Castanho Azul Verde/Amarelo	1 3 ↓ Carcaça	Castanho Azul Verde/Amarelo	R S ↓ Carcaça	Negro Negro Negro Negro Negro Verde/Amarelo	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↓ Carcaça
	Motor	Negro 2 Negro 5 Negro 6 Negro 4 Negro 3 Negro 1	4 8 10 6 5 2	Vermelho 1 Amarelo 2 Verde 3 Negro Branco Azul Verde/Amarelo	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ ↓ Carcaça	Vermelho Amarelo Verde Negro Branco Azul Branco 7/20 Branco 8/21 Verde/Amarelo	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 ↓ Carcaça
	Resistência	Castanho Azul	5 12				
Base	Condensador			Castanho Azul C ₁ C ₂			
	Bomba eléctrica (Máquina tipo "T")	Castanho Azul Verde/Amarelo	1 3 ↓ Carcaça	Castanho Azul Verde/Amarelo	R S ↓ Carcaça	Castanho Azul Verde/Amarelo	L ₁ L ₂ ↓ Carcaça

Lista de componentes

Motor	RW 345	REMS	RW 342	REMS	RW 343	REMS
Interruptor de cames	CA 10 C 58751 * FT22V	REMS	CA 10 C 58761 * FT22V	REMS	CA 10 D-U277 * 01 FT22V	REMS
Interruptor de pedal	T 5300	REMS	T 5300	REMS	T 5400	REMS
Condensador			MP 35/100/330	REMS		

movimento de abertura, apertando-o bruscamente uma ou duas vezes, através da abraçadeira. O material que sobressai pela parte de trás é centrado, fechando o mandril centrador (2). Baixe o cabeçal de roscar e feche-o. Coloque o interruptor (3) na posição 1, active o interruptor de pedal (4). A Magnum 2000 / 3000 / 4000 é ligada ou desligada apenas mediante o interruptor de pedal (4). No caso da Magnum 2010 / 3010 / 4010 e 2020 / 3020 / 4020 pode seleccionar-se a 2^a velocidade para cortar e escarear, bem como para o corte de roscas mais pequenas. Para o efeito, comute o interruptor (3) de forma contínua da posição 1 para a posição 2, com a máquina a trabalhar. Pressione o cabeçal de roscar contra o material em rotação, através da alavanca de aperto (8).

Após ter roscado um ou dois passos de rosca, o cabeçal de roscar continua a rosar de forma automática. Em caso de rosas cónicas em tubos, ao atingir o comprimento da rosca correspondente à norma, o cabeçal de rosar abre-se automaticamente. Em caso de rosas longas e rosas em varões, abra o cabeçal de rosar manualmente, com a máquina a trabalhar. Deixe o interruptor de pedal (4). Abra o mandril de percussão de aperto rápido, retire o material.

Reapertando o material, pode cortar-se rosas com um comprimento ilimitado. Para o efeito, deixe o interruptor de pedal (4) durante o rosar, no momento em que o porta-ferramentas se acerque do corpo da máquina. Não abra o cabeçal de rosar. Desaperte o material, vire o porta-ferramentas e o material para a posição final direita, através da alavanca de aperto. Fixe de novo o material, ligue de novo a máquina. Para cortar tubos, o corta-tubos (18) é virado para dentro e empurrado para a posição de corte desejada, através da alavanca de aperto. Rodando o fuso para a direita, corta-se o tubo em rotação.

A rebarba interior criada pelo corte é retirada mediante o escareador interior de tubos (19).

Drenagem do óleo para rosar. Retire a mangueira do porta-ferramentas (7), virando-a para um contentor. Deixe a máquina a trabalhar até que o tabuleiro fique vazio. Ou: remova o bujão de fecho (25) e deixe esvaziar o tabuleiro.

3.4. Fabricação de nipes e nipes duplos

Para rosar nipes utiliza-se REMS Nippelfix (aperto interior automático) ou REMS Nippelspanner (aperto interior). Neste processo deve observar-se que, o interior das pontas dos tubos esteja escareado. Empurre os tubos sempre até ao encosto.

Para fixar o tubo (com ou sem a rosca existente) com o REMS Nippelspanner, abre-se o cabeçal do Nippelspanner, rodando o fuso com uma ferramenta (p.ex. chave de fendas). Isto pode ser efectuado apenas com o tubo encaixado.

Tanto no caso do REMS Nippelfix, como no caso do REMS Nippelspanner deve ter-se em atenção que não se cortem nipes mais curtos do que o permitido pelas normas.

3.5. Fabrico de rosas à esquerda

Para rosas à esquerda apenas as Magnum 2010, 2020, 4010 e 4020 da REMS são adequadas. A cabeça de rosar no porta-ferramentas tem de ser alinhada para cortar rosas à esquerda, por ex., com um parafuso M 10x40, caso contrário, pode levantar e danificar o início da rosca. Colocar o interruptor na posição "R". Trocar as conexões da mangueira na bomba de lubrificante refrigerante ou ligar a bomba de lubrificante refrigerante em curto-círculo. Como alternativa, utilizar a válvula de comutação (art. N° 342080) (acessório), que é fixada à máquina. Com a alavanca na válvula de comutação (fig. 9), o sentido de circulação da bomba de lubrificante refrigerante é invertido.

4. Assistência técnica

Antes de efectuar trabalhos de manutenção e de reparação, retire a ficha da rede! Estes trabalhos podem ser efectuados exclusivamente por profissionais especializados e pessoal instruído.

4.1. Manutenção

A máquina é livre de manutenção. A engrenagem trabalha num banho de óleo fechado e subsequentemente não precisa de ser lubrificada.

4.2. Inspecção / Reparação

O motor da Tornado 2000 / Magnum 2000 / 3000 / 4000 está equipado com escovas de carvão. Estas escovas desgastam-se, devendo por isso ser verificadas ou substituídas regularmente. Para o efeito, desaperte os 4 parafusos da tampa do motor cerca de 3 mm e retire as duas tampas do motor. Consulte também 6. Comportamento em caso de falhas.

Esquema de ligações eléctricas e componentes Magnum

Esquemas de ligações		Magnum 2000/3000/4000		Magnum 2010/3010/4010		Magnum 2020/3020/4020	
		Cor do condutor/Nº	Terminal	Cor do condutor/Nº	Terminal	Cor do condutor/Nº	Terminal
Interruptor de pedal	Cabo de ligação à rede	Castanho Azul	2 (Paro de emerg.) 2 (Paro de emerg.)	Castanho Azul Verde/Amarelo	2 (Paro de emerg.) 2 (Paro de emerg.) ↓ Carcaça	Castanho Negro Negro Azul Verde/Amarelo	1 3 5 A1 ↓ Carcaça
	Cabo de união	Castanho Azul	2 (Protec. motor) 1 (Paro de emerg.)	Castanho Azul Verde/Amarelo	2 (Protec. motor) 1 (Paro de emerg.) ↓ Carcaça	Negro 1 Negro 2 Negro 3 Negro 4 Negro 5 Verde/Amarelo	2 4 6 14 2 (Paro de emerg.) ↓ Carcaça
	Cablagem interna	Vermelho Vermelho	1 (Paro de emerg.) ↓ 13 (Interruptor) 14 (Interruptor) ↓ 1 (Protec. motor)	Vermelho Vermelho	1 (Paro de emerg.) ↓ 13 (Interruptor) 14 (Interruptor) ↓ 1 (Protec. motor)	Vermelho Vermelho	5 → 1 (Paro de emerg.) 13 → A2
Carcaça da engrenagem	Cabo de união	Castanho Azul	2 1	Castanho Azul Verde/Amarelo	R S ↓ Carcaça	Negro 1 Negro 2 Negro 3 Negro 4 Negro 5 Verde/Amarelo	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↓ Carcaça
	Motor	Negro 5 Negro 6 Negro 4 Negro 3 Negro 1	2 6 5 3 4 Azul	Vermelho Amarelo Verde Negro Branco Azul Verde/Amarelo	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ ↓ Carcaça	Vermelho Amarelo Verde Negro Branco Azul Branco 7/20 Branco 8/21 Verde/Amarelo	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 ↓ Carcaça
	Condensador			Castanho Azul	C ₁ C ₂		

Lista de componentes

Motor	RW 345	REMS	RW 342	REMS	RW 343	REMS
Interruptor de cames			CA 10 C 58761 * FT22V	REMS	CA 10 D-U277 * 01 FT22V	REMS
Interruptor de pedal	T 5310	REMS	T 5300	REMS	T 5400	REMS
Condensador			MP 35/100/330	REMS		

6. Comportamento em caso de falhas

6.1. Falha: A máquina não arranca.

Razão:

- Paragem de emergência não está desbloqueada.
- O disjuntor de máxima do motor disparou.
- Escovas de carvão gastas ou danificadas (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.2. Falha: A máquina não trabalha de forma contínua.

Razão:

- Os pentes de roscar não estão afiados.
- Óleo para roscar de má qualidade.
- Sobrecarga da rede eléctrica.
- Diâmetro do cabo de extensão demasiado pequeno.
- Contacto de má qualidade nas ligações de encaixe.
- Escovas de carvão gastas (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.3. Falha: Falta de alimentação ou alimentação defeituosa de óleo para roscar para o cabeçal de roscar.

Razão:

- Bomba defeituosa.
- Pouco óleo para roscar no tabuleiro.
- Peneira na tubulação de aspiração suja.

6.4. Falha: Não obstante a boa regulação da escala, os pentes de roscar estão demasiadamente abertos.

Razão:

- O cabeçal de roscar não está fechado.

6.5. Falha: O cabeçal de roscar não abre.

Razão:

- Com o cabeçal de roscar aberto, foram roscadas rosas para a medida superior seguindo do diâmetro do tubo.
- Delimitador longitudinal virado para trás.

6.6. Falha: Roscas inutilizáveis.

Razão:

- Os pentes de roscar não estão afiados.
- Os pentes de roscar foram inseridos incorrectamente. Observe a numeração.
- Falta de alimentação ou alimentação defeituosa de óleo para roscar.
- Óleo para roscar de má qualidade.
- Movimento de avanço do porta-ferramentas prejudicado.

6.7. Falha: O tubo desliza nos mandrins.

Razão:

- Mordentes extremamente sujos.
- Em caso de tubos revestidos de plástico espesso, utilize mordentes especiais.
- Mordentes desgastados.

7. Garantia do fabricante

O prazo de garantia é de 12 meses após entrega do novo produto ao primeiro consumidor, tendo em conta o máximo de 24 meses após fornecimento ao revendedor. A data de entrega deve ser comprovada pelos documentos originais de compra, que devem conter as indicações sobre a data da compra e a designação exacta do produto. Todas as falhas no funcionamento ocorridas dentro do prazo de garantia, provocadas por erros de fabrico ou de material comprovados, serão eliminadas gratuitamente. O prazo de garantia para o produto não se prolongará, nem se renovará devido à eliminação das avarias. Ficam excluídos da garantia todos os danos provocados pelo desgaste natural, manuseamento incorrecto ou uso normal, não observação dos regulamentos de operação, meios de operação inadequados, cargas excessivas, utilização para outras finalidades além das previstas, intervenções pelo próprio utilizador ou por terceiros ou outras razões fora do âmbito da responsabilidade da REMS.

Os serviços de garantia devem ser prestados, exclusivamente, pelas oficinas de assistência técnica contratadas e autorizadas REMS. Todas as reclamações serão consideradas apenas se o aparelho for entregue a uma oficina de assistência técnica contratada sem terem sido efectuadas quaisquer intervenções e sem o aparelho ter sido anteriormente desmontado por outrem. Produtos e peças substituídos permanecem propriedade da REMS.

Os custos relativos ao transporte de ida e volta são da responsabilidade do utilizador.

Os direitos legais do utilizador, em especial o seu direito de reclamação perante o representante em caso de danos, manter-se-ão inalterados.

8. Listas de peças

Para obter informações sobre as listas de peças, aceder à área de downloads da página www.rems.de.

Tłumaczenie z oryginału instrukcji obsługi

REMS Tornado 2000 / 2010 / 2020

1	Śruba skrydzielkowa	13	Galka kulowa/uchwyt
2	Suport narzędziowy	14	Oprawka do noży głowic gwinciarznych
3	Trzon prowadzący przedni	15	Obcinak do rur
4	Trzon prowadzący tylny	16	Gratownik wewnętrzny rur
5	Dźwignia dociskowa	17	Wylew
6	Pierścień zaciskowy	18	Przelącznik
7	Rękojeść	19	Przedni uchwyt zaciskowy
8	Głowica gwinciarzka	21	Włącznik nożny
9	Zderzak wzdułny	22	Przycisk awaryjny
10	Dźwignia zamkająca i otwierająca	23	Włącznik ochronny
11	Dźwignia zaciskowa	24	Sworzień prowadzący
12	Tarcza nastawcza		

REMS Magnum 2000 / 2010 / 2020 / 3000 / 3010 / 3020 / 4000 / 4010 / 4020

1	Udarowy uchwyt szybkozacziskowy	13	Zderzak wzdułny
2	Uchwyt prowadzący	14	Dźwignia zamkająca i otwierająca
3	Przelącznik prawo – lewo	15	Dźwignia zaciskająca
4	Włącznik nożny	16	Tarcza nastawcza
5	Przycisk awaryjny	17	Uchwyt noży nacinających
6	Włącznik ochronny	18	Obcinak do rur
7	Suport narzędziowy	19	Gratownik wewnętrzny
8	Dźwignia dociskowa	20	Wanna chłodziwowa
9	Rękojeść	21	Pojemnik na wióry
10	Pierścień mocujący ze śrubą skrydzielkową	22	Pierścień zaciskowy
11	Śruba skrydzielkowa	23	Gniazdo szczek zaciskowych
12	Głowica gwinciarzka	24	Szczęki zaciskowe
		25	Korek spustowy



Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

UWAGA! Należy uważnie przeczytać wszystkie wskazówki. Nieuwzględnienie poniższych wskazówek może spowodować porażenie elektryczne, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała. Użyte w tekście wyrażenie „sprzęt elektryczny” oznacza elektronarzędzie zasilane z sieci energetycznej (z przewodem zasilającym), elektronarzędzie zasilane z akumulatora (bez przewodu zasilającego), maszyny i inne urządzenia elektryczne. Sprzęt elektryczny należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i przy uwzględnieniu ogólnych przepisów bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom.

PROSIMY ZACHOWAĆ PONIŻSZE WSKAZÓWKI

A) Stanowisko pracy

- a) Na stanowisku pracy utrzymywać czystość i porządek. Brak porządku i złe oświetlenie mogą powodować groźbę wypadku.
- b) Przy pomocy sprzętu elektrycznego nie pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się palne ciecze, gazy lub pyły. Sprzęt elektryczny jest źródłem iskier, które mogą spowodować zaplon pyłów lub par.
- c) W pobliżu, gdzie wykonywana jest praca sprzętem elektrycznym nie dopuszczać dzieci i osób trzecich. Ich obecność może rozpraszać osobę pracującą i spowodować utratę kontroli nad sprzętem.

B) Bezpieczeństwo elektryczne

- a) Wtyczka przewodu zasilającego musi dokładnie pasować do gniazda sieciowego. Wtyczka nie może być w żaden sposób przerabiana. Sprzęt elektryczny wymagający uziemienia ochronnego nie może być zasilany przez jakiekolwiek łączniki. Stosowanie oryginalnych wtyczek zdecydowanie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Jeżeli sprzęt elektryczny wyposażony jest w przewód uziemienia ochronnego, może być podłączony tylko do gniazda sieciowego wyposażonego w styk uziemienia ochronnego. Używanie sprzętu elektrycznego na placu budowy, w wilgotnych warunkach lub na zewnątrz wymaga podłączenia go do sieci przez wtyczkę różnicowo-prądową o prądzie zadziałania 30 mA.
- b) Unikać kontaktu ciała z elementami uziemionymi, np. rurami, kaloryferami, piecami, chłodziarkami. Uziemienie ciała podczas pracy zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- c) Nie wystawiać sprzętu na działanie wilgoci, np. deszczu. Wniknięcie wody do wnętrza sprzętu zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- d) Przewód zasilający nie służy do transportu lub zawieszania sprzętu. Nie służy również do wyciągania wtyczki z gniazda sieciowego. Chronić przewód zasilający przed wysoką temperaturą, olejami, ostrymi krawędziami i dotknięciem przez ruchome (np. wirujące) elementy sprzętu. Uszkodzony lub spłatyany przewód zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- e) Podczas pracy na zewnątrz, gdy konieczne jest stosowanie przedłużacza, stosować wyłącznie przedłużacz dostosowany do użytku zewnętrznego. Taki przedłużacz zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

C) Bezpieczeństwo osób

- Te urządzenia nie są przeznaczone do użytkowania przez osoby (włącznie z dziećmi) ze zmniejszonymi fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi zdolnościami, albo z niedostatecznym doświadczeniem i wiedzą, chyba że przed użytkowaniem urządzenia zostały poinstruowane lub skontrolowane przez jednogodzinny z odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo osób. Dzieci muszą być kontrolowane, aby upewnić się, czy nie używają urządzeń do zabawy.
- a) Być uważnym, zwracać uwagę na wykonywane czynności, rozsądnie postępować podczas pracy ze sprzętem elektrycznym. Nie używać sprzętu ele-

trycznego, jeżeli jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas użytkowania sprzętu może spowodować groźne obrażenia.

b) Nosić elementy osobistego wyposażenia ochronnego oraz okulary ochronne.

Używanie elementów osobistego wyposażenia ochronnego: maski przeciwpyłowej, obuwia antypoślizgowego, kasku ochronnego lub ochrony słuchu – odpowiednio do używanego sprzętu elektrycznego zmniejsza ryzyko obrażeń.

c) Wykluczyć możliwość przypadkowego samoczynnego włączenia się sprzętu.

Przed włożeniem wtyczki do gniazda sieciowego upewnić się, że sprzęt elektryczny jest wyłączony (pozycja „AUS” wyłącznika zasilania). Przenoszenie sprzętu z palcem na wyłącznik lub próba włożenia wtyczki do gniazda sieciowego, gdy sprzęt jest włączony, może spowodować wypadek. W żadnym wypadku nie zwierać (mostkować) wyłącznika sieciowego.

d) Przed włączeniem sprzętu usunąć wszystkie narzędzia i klucze nastawcze.

Ich pozostawienie w obracającym się elemencie sprzętu zamienia je w pocisk mogący dotkliwie zranić osobę obsługującą lub postronną. Nigdy nie chwytać ruchomych (obracających się) elementów sprzętu elektrycznego.

e) Nie przeceniać swoich możliwości. Zawsze starać się stać pewnie i prawidłowo zachowywać równowagę. Pozwoli to lepiej kontrolować sprzęt w nieoczekiwanych sytuacjach.

f) Nosić odpowiedni ubiór, bez luźnych i szerokich elementów. Nie zakładać luźnej biżuterii. Nie zbliżać włosów, ubrania i rękawiczek do ruchomych elementów sprzętu. Luźny ubiór, długie, luźne włosy lub zwisające ozdoby mogą zostać pochwycone przez ruchome elementy sprzętu.

g) Jeżeli możliwe jest zamontowanie urządzeń odpylających, upewnić się, że są sprawne i mogą być prawidłowo użyte. Ich zastosowanie zmniejsza zagrożenia wywołane pyłami.

h) Na wykonywanie prac zezwalać tylko osobom przeszkolonym. Osoby młodociane mogą pracować przy pomocy sprzętu elektrycznego tylko wtedy, gdy ukończyły 16 lat życia, gdy praca ta ma na celu ich szkolenie i gdy wykonywana jest pod nadzorem fachowca.

D) Staranne obchodzenie się ze sprzętem elektrycznym i jego użytkowanie

a) Nie przeciągać sprzętu elektrycznego. Do każdej pracy stosować odpowiedni sprzęt. Przy pomocy właściwego sprzętu pracuje się lepiej i pewniej w żadanym zakresie mocy.

b) Nie używać sprzętu z zepsutym wyłącznikiem. Każdy sprzęt elektryczny nie dający się w dowolnym momencie włączyć lub wyłączyć stwarza zagrożenie i musi zostać naprawiony.

c) Wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego przed rozpoczęciem jakichkolwiek nastawień w sprzęcie elektrycznym, zmianą elementów jego wyposażenia lub jeżeli chce się przerwać pracę i na chwilę sprzęt odłożyć. Zapobiegnie to nieoczekiwaniu włączeniu się sprzętu.

d) Nieużywany sprzęt elektryczny przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie zezwalać na obsłudzę sprzętu elektrycznego osobom nie znającym się na jego obsłudze lub takim, które nie przeczytały instrukcji obsługi. Sprzęt elektryczny w rękach osób niedoświadczonych może być niebezpieczny.

e) Starannie dbać o sprzęt elektryczny. Sprawdzać prawidłowe funkcjonowanie wszystkich ruchomych elementów, w szczególności czy nie są zatarte, pęknięte lub w inny sposób uszkodzone. Wymianę uszkodzonych elementów zlecać wyłącznie fachowcowi lub autoryzowanemu przez firmę REMS warsztatowi naprawczemu. Wiele wypadków ma przyczynę w nieprawidłowej konserwacji elektronarzędzi.

f) Elementy tnące muszą być zawsze czyste i ostre. Prawidłowo utrzymywane elementy tnące rzadziej się zakleszczają i dają się łatwiej prowadzić.

g) Pamiętać o prawidłowym zamocowaniu obrabianego elementu. Stosować uchwyty mocujące lub imadło. To zdecydowanie pewniejsze zamocowanie niż przytrzymywanie rąk. Stosowanie zamocowania zwalnia obie ręce osoby pracującej, przez co może ona łatwiej i pewniej trzymać sprzęt elektryczny.

h) Sprzęt elektryczny i jego wyposażenie stosować wyłącznie do prac, do których został on przewidziany. Uwzględnić przy tym warunki pracy i rodzaj czynności przewidzianej do wykonania. Stosowanie sprzętu elektrycznego do innych celów aniżeli przewidziane może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Jakiekolwiek samowolne manipulacje i zmiany w sprzęcie elektrycznym są ze względów bezpieczeństwa zabronione.

E) Staranne obchodzenie się z urządzeniami akumulatorowymi i ich użytkowanie

a) Przed założeniem akumulatora upewnić się, że sprzęt jest wyłączony. Założ-

enie akumulatora do włączonego sprzętu może spowodować wypadek.

b) Akumulatory ładować tylko przy pomocy ładowarek zalecanych przez producenta. Ładowanie przy pomocy posiadanej ładowarki innych akumulatorów niż dozwolone dla tej ładowarki może spowodować pożar.

c) Do konkretnego sprzętu elektrycznego stosować wyłącznie akumulatory do niego przewidziane. Stosowanie akumulatorów innego typu może spowodować obrażenia lub pożar.

d) Nie używane akumulatory przechowywać z dala od metalowych przedmiotów, np. spinaczy biurowych, monet, kluczy, gwoździ, śrub itp., mogących spowodować zwarcie kontaków akumulatora. Zwarcie akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.

e) Nieprawidłowe użytkowanie akumulatora może spowodować wyciek elektrolitu. Starać się nie dotykać elektrolitu, a po ewentualnym dotknięciu przemyć skórę wodą. W przypadku dostania się elektrolitu do oczu, natychmiast wezwać lekarza. Kontakt elektrolitu ze skórą może spowodować jej podrażnienie lub oparzenie.

f) Akumulator i ładowarka nie mogą być używane, jeżeli ich temperatura oraz temperatura otoczenia jest niższa niż $\leq 5^{\circ}\text{C}/40^{\circ}\text{F}$ lub wyższa niż $\geq 40^{\circ}\text{C}/105^{\circ}\text{F}$.

g) Zużyté akumulatory nie mogą być wyrzucone do zwykłych pojemników na odpady domowe. Należy je oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub do autoryzowanego przez firmę REMS warsztatu naprawczego.

F) Serwis

a) Naprawę niesprawnego sprzętu elektrycznego zlecić wyłącznie fachowcowi, który zapewni zastosowanie oryginalnych części zamiennych. Zapewni to gwarancję bezpieczeństwa naprawionego sprzętu.

b) Stosować się do przepisów dotyczących konserwacji sprzętu i wymiany narzędzi.

c) Regularnie kontrolować przewód sieciowy. Jeżeli stwierdzi się jego uszkodzenie, zlecić wymianę fachowcowi lub autoryzowanemu przez firmę REMS warsztatowi naprawczemu. Kontrolować również używane przedłużacze i wymieniać je w przypadku stwierdzenia uszkodzeń.



Szczególne wskazówki bezpieczeństwa

- Maszynę steruje się impulsowo przy pomocy ochronnego wyłącznika nożnego z pryciskiem awaryjnym. Gdy nie można dokładnie określić obszaru zagrożenia tworzonego przez obracający się detal należy przedstawić odpowiednie środki bezpieczeństwa – np. zastosować ogrodzenia.
- Wykonywanie czynności, takich jak np. obsadzanie przy użyciu konopi, montaż i demontaż, gwintowanie przy pomocy ręcznych oprawek pierścieniowych, korzystanie z ręcznych obcinaków do rur oraz ręczne przytrzymywanie obrabianych detali (zamiast korzystania z podpórek do materiału), jest przy pracującej maszynie zabronione.
- W każdym przypadku kiedy możliwe jest odgwiecie się a następnie uderzanie na boki obrabianego materiału (zależy to od długości, przekroju oraz od obrotów), a także w przypadku niestabilnego ustawienia maszyny (np. przy użyciu automatycznej głowicy gwinciarzkiej REMS 4") należy stosować uniwersalne podpory (REMS Herkules) w dopowiedniej ilości.
- W żadnym wypadku nie wolno dokonywać manipulacji w uchwycie zaciskowym.
- Krótkie odcinki rur mocować tylko przy pomocy uchwytów REMS Nippelspanner lub REMS Nippelfix.
- W rozpylaczach aerosolowych z olejami do gwinciarzy REMS (REMS Spezial, REMS Sanitol) znajduje się dodatek w formie obojętnego dla środowiska, lecz łatwopalnego gazu wytwarzającego (propelentu aerosolowego – butanu). Aroleole znajdują się pod ciśnieniem – nie wolno otwierać ich przy użyciu siły. Należy chronić je przed promieniami słonecznymi i ogrzaniem powyżej 50°C.
- Ze względu na niekorzystne oddziaływanie olejów smarząco-chłodzących na skórę należy unikać intensywnego z nimi kontaktu, stosując środki ochronne.
- Ze względów higienicznych należy regularnie czyścić wannę z osadu i wiórów, nie rzadziej niż raz w roku.
- Kontrola stanu oleju smarząco-chłodzącego nie jest konieczna, gdyż ubytek powstający podczas pracy musi być na bieżąco uzupełniany świeżym olejem.
- Oleju smarząco-chłodzącego nie wolno odprowadzać do kanalizacji, zbiorników wodnych, ani do gleby. Nie zużyty olej smarząco-chłodzący należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów. Miska odpadowa – dla oleju mineralnego = 54401, dla oleju syntetycznego = 54109.

E) Staranne obchodzenie się z urządzeniami akumulatorowymi i ich użytkowanie

a) Przed założeniem akumulatora upewnić się, że sprzęt jest wyłączony. Założ-

1. Dane techniczne

Tornado 2000	Magnum 2000	Magnum 3000	Magnum 2000	Tornado 2000	Magnum 4000
Tornado 2010	Magnum 2010	Magnum 3010	Magnum 2010	Tornado 2010	Magnum 4010
Tornado 2020	Magnum 2020	Magnum 3020	Magnum 2020	Tornado 2020	Magnum 4020

1.1. Zakres pracy

1.1.1. Średnica gwintów

rury (również z osłoną z tworzywa sztucznego)

1/16 – 2"	1/16 – 2"	(1/16) ½ – 3"	1/16 – 4"	1/16 – 4"	1/4 – 4"
6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	14 – 60 mm
¼ – 2"	½ – 2"	½ – 2"	¼ – 2"	¼ – 2"	½ – 2"

1.1.2. Rodzaje gwintów

gwint rurowy stożkowy prawy
gwint rurowy cylindryczny prawy
gwint rury stalowo-pancernej
gwint sworzniowy

R (ISO 7-1, DIN 2999, BSPT), NPT
G (ISO 228-1, DIN 259, BSPP), NPSTM
Pg (DIN 40430), IEC
M (ISO 261, DIN 13), UNC, BSW

	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020	Magnum 3000 Magnum 3010 Magnum 3020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020 z automatyczną głowicą REMS 4"	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020	Magnum 4000 Magnum 4010 Magnum 4020
1.1.3. Długość gwintów gwint rurowy, stożkowy	długość znormalizowana	długość znormalizowana	długość znormalizowana	długość znormalizowana	długość znormalizowana	długość znormalizowana
gwint rurowy, cylindryczny gwint sworzniowy	165 mm, z dociąganiem nieograniczona	150 mm, z dociąganiem nieograniczona	150 mm, z dociąganiem nieograniczona	165 mm, z dociąganiem nieograniczona	165 mm, z dociąganiem nieograniczona	150 mm, z dociąganiem nieograniczona
1.1.4. Obcinanie rury	1/8 – 2"	1/8 – 2"	1/4 – 4"	1/8 – 2"	1/8 – 2"	1/4 – 4"
1.1.5. Gratowanie wewnętrzne rury	1/4 – 2"	1/4 – 2"	1/4 – 4"	1/4 – 2"	1/4 – 2"	1/4 – 4"
1.1.6. Złączki i złączki podwójne z REMS Nippelspanner (mocowanie od środka) z REMS Nippelfix (automatyczne mocowanie od środka)	5/8 – 2" 1/2 – 4"	5/8 – 2" 1/2 – 4"	5/8 – 2" 1/2 – 4"	5/8 – 2" 1/2 – 4"	5/8 – 2" 1/2 – 4"	5/8 – 2" 1/2 – 4"
1.1.7. Automatyczna głowica REMS 4" do wszystkich typów Tornado i Magnum 2000/2010/2020 i Magnum 3000/3010/3020 (patrz rys. 6)				2 1/2 – 4"	2 1/2 – 4"	2 1/2 – 4"
1.2. Prędkości obrotowe wrzeciona roboczego						
Tornado 2000	1/16 – 2"	53 – 40 1/min				
Magnum 2000	1/4 – 2"	53 – 40 1/min				
Magnum 3000	1/4 – 3"	23 – 20 1/min				
Magnum 4000	1/4 – 4"	23 – 20 1/min				
automatyczna bezstopniowa regułacja prędkości obrotowej						
Tornado 2010 / 2020	1/16 – 2"	52 1/min				
Magnum 2010 / 2020	1/4 – 2"	52 – 26 1/min				
Magnum 3010 / 3020	1/4 – 3"	20 – 10 1/min				
Magnum 4010 / 4020	1/4 – 4"	20 – 10 1/min				
również przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku wysokiego obciążenia i niewydolnej sieci energetycznej przy większych gwintach: Tornado 26 1/min, Magnum 10 1/min.						
1.3. Parametry elektryczne						
Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000		230 V, 1~; 50–60 Hz; pobór 1700 W, wydatek 1200 W; 8,3 A; zabezpieczenie (sieci) 16 A (B). Praca przerywana 2,5 / 10 min.				
		110 V; 1~; 50–60 Hz; pobór 1700 W, wydatek 1200 W; 16,5 A; zabezpieczenie (sieci) 30 A (B). Praca przerywana 2,5 / 10 min.				
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010		230 V, 1~; 50 Hz; pobór 2100 W, wydatek 1400 W; 10 A; zabezpieczenie (sieci) 10 A (B). Praca przerywana 7 / 10 min.				
Tornado 2020, Magnum 2020 / 3020 / 4020		400 V; 3~; 50 Hz; pobór 2000 W, wydatek 1500 W; 5 A; zabezpieczenie (sieci) 10 A (B). Praca przerywana 7 / 10 min.				
1.4. Wymiary (dług. x szer. x wys.)						
Tornado 2000	730 x 435 x 280 mm					
Tornado 2010 / 2020	730 x 435 x 280 mm					
Magnum 2000	870 x 580 x 495 mm					
Magnum 2010 / 2020	825 x 580 x 495 mm					
Magnum 3000	915 x 580 x 495 mm					
Magnum 3010 / 3020	870 x 580 x 495 mm					
Magnum 4000	915 x 580 x 495 mm					
Magnum 4010 / 4020	870 x 580 x 495 mm					
1.5. Ciężar w kg	Napęd	Narzędzia		Wyposażenie standardowe		
Tornado 2000	31	12		7		
Tornado 2010	43	12		7		
Tornado 2020	43	12		7		
	Napęd 1/4 – 2"	Narzędzia 1/4 – 2"		Wózek jezdny		
Magnum 2000	75	12		16		
Magnum 2010	87	12		16		
Magnum 2020	87	12		16		
	Napęd 2 1/2 – 3"	Narzędzia 1/4 – 2"	Narzędzia 2 1/2 – 3"			
Magnum 3000	79	12	23	16		
Magnum 3010	108	12	23	16		
Magnum 3020	108	12	23	16		
	Napęd 2 1/2 – 4"	Narzędzia 1/4 – 2"	Narzędzia 2 1/2 – 4"			
Magnum 4000	81	12	25	16		
Magnum 4010	108	12	25	16		
Magnum 4020	108	12	25	16		
1.6. Informacje na temat hałasu						
Wartość emisji odnosząca się do stanowiska pracy						
Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000		83 dB (A)				
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010		75 dB (A)				
Tornado 2020		72 dB (A)				
Magnum 2020 / 3020 / 4020		74 dB (A)				

1.7. Vibracje (wszystkich typów)

Efektywna wartość przyśpieszenia

2,5 m/s²

Podana wartość emisjyona dgań została zmierzona na podstawie znormalizowanego postępowania kontrolnego i może być stosowana do porównania z innymi urządzeniami. Wartość ta może także służyć do wstępnego oszacowania momentu przerwania pracy.

Uwaga: Wartość emisjyona dgań podczas rzeczywistej pracy urządzenia może się różnić od wartości podanej wyżej, zależnie od sposobu, w jaki urządzenie jest stosowane. W zależności od rzeczywistych warunków pracy (praca przeywana) może okazać się koniecznym ustalenie środków bezpieczeństwa dla ochrony osoby obsługującej urządzenie.

2. Uruchomienie

Uwaga: Urządzenia o ciężarze powyżej 35 kg muszą być transportowane przez 2 osoby. Zestaw narzędzi należy transportować osobno. Podczas transportu i ustawiania maszyny należy uwzględnić jej małą stabilność (zarówno z zamocowaną podstawą jak i bez niej) spowodowaną wysoką umieszczonej środkiem ciężkości.

2.1. Ustawienie Tornado 2000, 2010, 2020 (rys. 1–3)

Wykręcić śrubę skrzydełkową (1). Zdjąć suport narzędziowy (2). Maszynę postawić pionowo na oba trzony prowadzące (3+4) i w obudowie mechanizmu wstawić 3 nóżki rurkowe tak głębko, aż zaskoczą (rys.1). Chwycić maszynę za obudowę mechanizmu (nie za nóżki rurkowe) i postawić na nóżkach (rys.2). Maszynę można postawić również na każdy stół warsztatowy i przyśrubować ją do niego. W tym celu na spodniej stronie maszyny znajdują się 3 otwory gwintowane. Przy pomocy załączonego szablonu należy wykonać w stole warsztatowym 3 otwory (wierkiem Ø 12 mm). Wtedy możemy przyśrubować maszynę od dołu trzema śrubami M 10.

Nasunąć suport narzędziowy na trzony prowadzące. Przesunąć dźwignię dociskową (5) od tyłu przez łącznik na suporcję narzędziową i nasunąć pierścień zaciskowy (6) na trzon prowadzący w taki sposób, by śruba skrzydełkowa była skierowana do tyłu, a rowek pierścieniowy pozostał wolny. Nalożyć rękojeść (7) na dźwignię dociskową.

Zawiesić wannę na dwóch śrubach przymocowanych na dole obudowy mechanizmu i wsunąć ją w rowki, przesuwając w bok na prawo. Wannę zaczepić w rowku pierścieniowym na tylnym trzonie prowadzącym (4). Pierścień zaciskowy dźwigni dociskowej przesunąć na styk do zawieszenia miski i zamocować. Wąż z filtrem ssania wsunąć do wanny a drugi koniec węża nasunąć na złączkę na tylnej stronie suportu narzędziowego.

Wlać 2 litry płynu gwiniarskiego. Pojemnik na wiór wstawić od tyłu.

Nigdy nie uruchamiać maszyny bez płynu gwiniarskiego.

Sworzeń głowicy gwiniarskiej (8) wstawić w otwór suportu narzędziowego i przesunąć głowicę gwiniarską z użyciem nacisku osiowego na sworzeń prowadzący i przy pomocy ruchów kołyszących aż do punktu oporu.

W celu lepszego transportu należy zawiesić łącznik nożny na śrubie znajdującej się na tylnej stronie obudowy mechanizmu (rys. 3).

Ustawienie Magnum 2000 T, 2010 T, 2020 T, 3000 T, 3010 T, 3020 T, 4000 T, 4010 T, 4020 T (rys. 8)

Maszynę zamocować na stole warsztatowym lub wózku (wyposażenie dodatkowe) przy pomocy 3 śrub będących na wyposażeniu. W celu transportowania maszynę podnosić chwytając z przodu za trzon prowadzący, a z tyłu za zamocowany w uchwycie zaciskowym kawałek rury. Przy transportowaniu na wózku należy wsunąć dwie rury Ø ¾" o długości ok. 60 cm w tulejki wózka i unieruchomić je śrubami skrzydełkowymi. Jeżeli nie planuje się transportowania maszyny, można zdemontować obydwa koła.

Wlać 5 litrów płynu gwiniarskiego.

Nigdy nie uruchamiać maszyny bez płynu gwiniarskiego.

2.2. Ustawienie Tornado 2000 T, 2010 T, 2020 T (rys. 7 + 8)

Maszynę zamocować na stole warsztatowym lub wózku (wyposażenie dodatkowe) przy pomocy 3 śrub będących na wyposażeniu. W celu transportowania maszynę podnosić chwytając z przodu za kieszonkę do chwytania umieszczone w dolnej części podstawy, a z tyłu za silnik względnie za podporę materiału. Przy transportowaniu na wózku należy wsunąć dwie rury Ø ¾" o długości ok. 60 cm w tulejki wózka i unieruchomić je śrubami skrzydełkowymi. Jeżeli nie planuje się transportowania maszyny, można zdemontować obydwa koła.

Wlać 5 litrów płynu gwiniarskiego.

Nigdy nie uruchamiać maszyny bez płynu gwiniarskiego.

Ustawienie Magnum 2000 T-L, 2010 T-L, 2020 T-L, 3000 T-L, 3010 T-L, 3020 T-L, 4000 T-L, 4010 T-L, 4020 T-L (rys. 8)

Maszynę zamocować na stole warsztatowym lub stojaku składanym (wyposażenie dodatkowe) przy pomocy 4 śrub będących na wyposażeniu. W celu transportowania maszynę podnosić chwytając z przodu za trzony prowadzące, a z tyłu za rurę zamocowaną w uchwytach prowadzących i zaciskowym. Pierścień mocujący (10) ze śrubą skrzydełkową wsunąć na tylny trzon prowadzący w taki sposób, aby rowek pozostał wolny. Wanne zawiesić z tyłu na dwóch śrubach umieszczonej u dołu korpusu maszyny i z przodu na rowku tylnego trzpienia prowadzącego. Pierścień mocujący (10) dosunąć do zawieszenia wanny i unieruchomić śrubą skrzydełkową. Wąż z filtrem ssącym umieścić w wannie. Pojemnik na wiór wprowadzić od tyłu.

Wlać 2 litry płynu gwiniarskiego.

Nigdy nie uruchamiać maszyny bez płynu gwiniarskiego.

2.3. Podłączenie do prądu

Przed podłączeniem maszyny do prądu należy sprawdzić, czy podane na tabliczce znamionowej napięcie jest zgodne z napięciem sieciowym. Dozwolone jest stosowanie wyłącznie przedłużacza z zerowaniem ochronnym. Maszynę włączamy i wyłączaemy przy użyciu włącznika nożnego (Tornado: 21, Magnum: 4). Przełącznik (Tornado: 18, Magnum: 3) służy do ustawienia wstępnego kierunku obrotu względnie prędkości. Maszynę można włączyć tylko wtedy, gdy odryglowany jest przycisk awaryjny (Tornado: 22, Magnum: 5) i przyciski śnięty jest wyłącznik ochronny (Tornado: 23, Magnum: 6), znajdujący się na włączniku nożnym. Jeśli maszyna podłączona jest bezpośrednio do sieci (bez gniazda tykowego), to należy zainstalować wyłącznik główny 16 A.

2.4. Płyny gwiniarskie

Proszę stosować jedynie płyny gwiniarskie firmy REMS. Dzięki temu osiągną Państwo znakomite wyniki przy cięciu, długi okres użytkowania noży głowic gwiniarskich, jak i znaczne oszczędzanie maszyny.

Płyń gwiniarski REMS Spezial jest w wysokim stopniu uszlachetniony i nadaje się do wszelkiego rodzaju gwintów rurowych i sworznioowych. Poza tym da się zmyć wodą (sprawdzone przez biegłych fachowców). W niektórych krajach, takich jak np. Niemcy, Austria czy Szwajcaria, nie wolno stosować płynów gwiniarskich na bazie olejów mineralnych przy pracach związanych z siecią wodociągową na wodę pitną. W takich przypadkach należy stosować REMS Sanitol nie zawierający olejów mineralnych.

Płyń gwiniarski REMS Sanitol nie zawiera oleju mineralnego, jest syntetyczny, rozpuszcza się całkowicie w wodzie i charakteryzuje się jakością smarowania taką jak oleje mineralne. Można go stosować do wszystkich gwintów rurowych i sworznioowych. W Niemczech, Austrii i Szwajcarii musi on być stosowany do sieci wodociągowych do wody pitnej i odpowiada wymogom ustalonym przepisów (DVWG Prüf-Nr. DW-0201AS2032; ÖVGW Prüf-Nr. W 1.303; SVGW Prüf-Nr. 7808-649).

Wszystkie płyny gwiniarskie należy używać wyłącznie w stanie nierozerdzonym!

2.5. Podpieranie materiału

Rury i pręty dłuższe niż 2 m muszą być dodatkowo podparte przy pomocy podpory REMS Herkules, która ma regulowaną wysokość. Wyposażona jest ona w kule stalowe służące do bezproblemowego przesuwania rur i prętów w dowolnym kierunku bez obawy przewrócenia podpory. Jeśli REMS Tornado zamocowana jest na stole warsztatowym, to należy zastosować podporę REMS Herkules Y, nadającą się do mocowania do stołu warsztatowego. Zakres pracy podpór REMS Herkules i REMS Herkules Y: Ø ¼" – 4".

2.6. Automatyczna głowica gwiniarska REMS 4"

Przy stosowaniu automatycznej głowicy gwiniarskiej REMS 4" należy przestrzegać dostarczonej wraz z nią instrukcji eksplatacji.

3. Eksploatacja

3.1. Narzędzia

Głowica gwiniarska (Tornado: 8, Magnum: 12) jest głowicą gwiniarską uniwersalną, to znaczy dla podanych wcześniej rodzajów gwintów, przy podziale na dwa zestawy, potrzebna jest tylko jedna głowica. Przy nacinaniu stożkowych gwintów rurowych zderzak wzdużny (Tornado: 9, Magnum: 13) musi mieć ten sam kierunek co dźwignia zamkająca i otwierająca (Tornado: 10, Magnum: 14). W takim przypadku głowica otwiera się automatycznie po osiągnięciu znormalizowanej długości gwintu. Aby móc nacinać cylindryczne gwinty długie i gwinty sworzniowe, zderzak wzdużny (Tornado: 9, Magnum: 13) należy odsunąć.

Wymiana noży głowicy gwiniarskiej

Noże głowicy gwiniarskiej możemy wstawić względnie wymienić zarówno wtedy, gdy głowica gwiniarska jest zamontowana jak i wtedy, gdy jest ona zdjęta (np. na stole warsztatowym). W tym celu należy poluzować (nie odkręcić całkowicie) dźwignię zaciskową (Tornado: 11, Magnum: 15). Następnie przesunąć tarczę nastawczą (Tornado: 12, Magnum: 16) przy uchwycie, odsuwając od dźwigni zaciskowej w kierunku pozycji końcowej. W tej pozycji wyjmujemy i wstawiamy noże głowicy gwiniarskiej. Przy tej czynności należy zwrócić uwagę na to, aby podana na tylnej stronie noży wielkość gwintu odpowiadała wielkości gwintu, jaki zamierza się ciąć. Poza tym należy zwrócić uwagę na to, by numery podane również na tylnej stronie noży zgadzały się z numerami podanymi na oprawce do noży głowicy gwiniarskiej (Tornado: 14, Magnum: 17).

Noże głowicy gwiniarskiej należy tak dalece wsunąć do głowicy gwiniarskiej, aż zaskoczy kulką znajdującej się w rowku oprawki do noży. Gdy wszystkie noże głowicy gwiniarskiej zostały wstawione, ustawić planowaną wielkość gwintów poprzez przesunięcie tarczy nastawczej. Dla gwintów sworznioowych zawsze ustawiać pozycję "Bolt". Tarczę nastawczą zakleszczyć dźwignią zaciskową. Zamknąć głowicę gwiniarską. W tym celu nacisnąć mocno w dół i na prawo dźwignię zamkającą i otwierającą (Tornado: 10, Magnum: 14). Głowica gwiniarska otwiera się albo automatycznie (przy gwintach rurowych stożkowych) albo w dowolnym momencie poprzez naciśnięcie lekko ręką na dźwignię zamkającą i otwierającą w kierunku na lewo.

Jeżeli przy głowicy nacinającej 2½–3" i 2½–4" na skutek podwyższonych sił skrawania (np. przytępione noże) zamocowanie dźwignią zaciskającą (Tornado: 11, Magnum: 15) okaze się niewystarczające, tzn. głowica nacinająca będzie się otwierać pod naciskiem skrawania, to należy dodatkowo dokręcić śrubę znajdującą się po przeciwnej stronie dźwigni zaciskającej (Tornado: 11, Magnum: 15).

Obcinak do rur (Tornado: 15, Magnum: 18) przeznaczony jest do obcinania rur ¼"–2" wzgl. 2½–4".

Gratownik wewnętrzny rur (Tornado: 16, Magnum: 19) używany jest do rur $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ " wzgl. $2\frac{1}{2}$ -4". Tuleję wrzecionową należy zabezpieczyć poprzez wsunięcie w ramię odkrawacza tak daleko aż zaskoczy; z przodu lub z tyłu, odpowiednio do długości rury.

3.2. Uchwyty zaciskowe

W przypadku Magnum do 2" oraz Tornado zaciskanie elementów o średnicy mniejszej niż 8 mm wymaga zastosowania odpowiedniej do średnicy elementu tulei zaciskowej (nr art. 343001). W przypadku Magnum do 4" analogiczna tuleja konieczna jest w przypadku, gdy zaciskany element ma średnicę mniejszą niż 20 mm. Przy zamawianiu tulei zaciskowej należy podać średnicę zaciskanego elementu.

3.2.1. Uchwyty zaciskowe Tornado (19) i (20)

Samocentrujące szczenki mocujące otwierają się i zamknięte automatycznie w chwili przekreśnięcia w lewo lub w prawo przełącznika (18) i naciśnięcie włacznika nożnego (21). Przy wymianie przednich lub tylnych szczenek mocujących należy zwrócić uwagę na to, by poszczególne szczenki mocujące wstawione były zgodnie z rys. 4 i 5, ponieważ w razie pomyłki nastąpi ich uszkodzenie. W żadnym wypadku nie wolnołączyć maszyny dopóki nie zostaną zamontowane wszystkie szczenki mocujące i obie pokrywy uchwytów zaciskowych.

3.2.2. Uchwyty zaciskowe Magnum (1) (2)

Uchwyty szybkozacziskowe Magnum (1), uchwyty prowadzące (2)
Przedni uchwyty szybkozacziskowe z dużym pierścieniem zaciskowym i ruchomymi szczeniami zaciskowymi osadzonymi w gnieździe szczenek zapewnia centryczne, pewne mocowanie materiału przy minimalnym wysiłku. Jak tylko materiał zacznie wystawać z uchwytu prowadzącego (2), należy uchwyty zamknąć.

Wymiana szczenek zaciskowych Magnum

Szczenki zaciskowe (24) zamkać pierścieniem zaciskowym (22) aż do osiągnięcia średnicy mocowania ok. 30 mm. Usunąć śruby ze szczenek zaciskowych (24). Odpowiednim narzędziem (wkretakiem) wysunąć szczenki zaciskowe na zewnątrz. Nowe szczenki zaciskowe z wkretonymi śrubami wsunąć od przodu do gniazd szczenek zaciskowych.

5. Schematy połączeń i lista sprzętu Tornado

Schematy połączeń		Tornado 2000		Tornado 2010		Tornado 2020	
		kolor żyły/nr	zacisk	kolor żyły/nr	zacisk	kolor żyły/nr	zacisk
Przełącznik nożny	Przewód przyłączeniowy	brązowy niebieski zielony/zółty	2 (awar.) 2 (awar.) \downarrow obudowa	brązowy niebieski zielony/zółty	2 (awar.) 2 (awar.) \downarrow obudowa	brązowy czarny szaro niebieski zielony/zółty	1 3 5 A1 \downarrow obudowa
	Przewód łączeniowy	brązowy niebieski zielony/zółty	2 (osłona silnika) 1 (awar.) \downarrow obudowa	brązowy niebieski zielony/zółty	2 (osłona silnika) 1 (awar.) \downarrow obudowa	czarny 1 czarny 2 czarny 3 czarny 4 czarny 5 zielony/zółty	2 4 6 14 2 (awar.) \downarrow obudowa
	Przewód wewnętrzny	czerwony	1 (awar.) \downarrow 13 (Przełącznik) 14 (Przełącznik) \downarrow 1 (osłona silnika)	czerwony	1 (awar.) \downarrow 13 (Przełącznik) 14 (Przełącznik) \downarrow 1 (osłona silnika)	czerwony	5 → 1 (awar.)
Obudowa mechanizmu	Przewód łączeniowy	brązowy niebieski zielony/zółty	1 3 \downarrow obudowa	brązowy niebieski zielony/zółty	R S \downarrow obudowa	czarny 1 czarny 2 czarny 3 czarny 4 czarny 5 zielony/zółty	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 \downarrow obudowa
	Silnik	czarny 2 czarny 5 czarny 6 czarny 4 czarny 3 czarny 1	4 8 10 6 5 2	czterwony 1 zółty 2 zielony 3 czarny białe niebieski	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ \downarrow obudowa	czterwony zółty zielony czarny białe niebieski białe 7/20 białe 8/21 zielony/zółty	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 \downarrow obudowa
	Opornik	brązowy niebieski	5 12				
Miska	Kondensator			brazowy niebieski	C ₁ C ₂		
	Pompa elektryczna (maszyna rodzaj "T")	brązowy niebieski zielony/zółty	1 3 \downarrow obudowa	brazowy niebieski zielony/zółty	R S \downarrow obudowa	brazowy niebieski zielony/zółty	L ₁ L ₂ \downarrow obudowa

Lista sprzętu

Silnik	RW 345	REMS	RW 342	REMS	RW 343	REMS
Przełącznik drogowy	CA 10 C 58751 * FT22V	REMS	CA 10 C 58761 * FT22V	REMS	CA 10 D-U277 * 01 FT22V	REMS
Przełącznik nożny	T 5300	REMS	T 5300	REMS	T 5400	REMS
Kondensator			MP 35/100/330	REMS		

Spuszczanie płynu gwiniarskiego z gwiniarki: odłączyć wąż od suportu narzędziowego i przytrzymać w wannie. Pozostawić maszynę włączoną tak długo, aż wanna opróżni się. Druga możliwość: wannę wyjąć i opróżnić poprzez wylew (17).

3.3.2. Magnum

Narzędzia odsunąć na bok, a suport narzędziowy ustawić w prawej pozycji końcowej przy pomocy dźwigni dociskowej (8). Poprzez uchwyt prowadzący (2) oraz otwarty uchwyt szybkozacziskowy (1) wprowadzić materiał w taki sposób, by wystawał około 10 cm z uchwytu (1). Uchwyt szybkozacziskowy (1) zamknąć tak, by szczęki zaciskowe przylegały do materiału. Pierścieniem zaciskowym wykonać krótki ruch otwierający, po czym jednym lub dwoma ruchami zamkającymi zamocować materiał. Zacentrować wystający z tyłu materiał poprzez zamknięcie uchwytu prowadzącego (2). Głowicę gwiniarską obrócić w dół i zamknąć. Ustawić przełącznik (3) w pozycji 1, naciśnąć włącznik nożny (4). Magnum 2000 / 3000 / 4000 jest sterowana wyłącznie włącznikiem nożnym (4). W przypadku Magnum 2010 / 3010 / 4010 i 2020 / 3020 / 4020 przy obcinaniu, gratowaniu i nacinaniu mniejszych gwintów można załączyć drugą prędkość. W tym celu przy pracującej maszynie należy sprawnie przestawić przełącznik (3) z pozycji 1 w pozycję 2. Głowice nacinająca docisnąć do obracającego się materiału za pomocą dźwigni dociskowej (8). Po nacięciu jednego do dwóch zwojów głowica kontynuuje pracę automatycznie. W przypadku rurowych gwintów stożkowych, po osiągnięciu odpowiedniej, zgodnej z normą długości gwintu, głowica nacinająca otwiera się automatycznie. W przypadku gwintów długich i gwintów walcowych głowicę otwierać ręcznie w trakcie pracy. Zwolnić włącznik nożny (4). Otworzyć szybkomocujący uchwyt udarowy i wyjąć materiał obrabiany.

Poprzez ponowne mocowanie materiału można naciąć gwinty o nieograniczonej długości. W tym wypadku wyłączyć maszynę włącznikiem nożnym (4) gdy suport narzędziowy zbliży się do korpusu maszyny. Nie otwierać głowicy. Zwolnić materiał obrabiany, suport narzędziowy i materiał przesunąć przy pomocy dźwigni dociskowej w prawe skrajne położenie. Materiał ponownie zamocować i ponownie uruchomić maszynę. W celu przecięcia rury obcinak (18) opuścić i za pomocą dźwigni dociskowej przesunąć w pożądane miejsce cięcia. Poprzez obracanie w prawo śruby obcinaka obracającej się rura zostanie obcięta.

Powstający przy obcinaniu zadzior wewnętrzny usuwany jest przy pomocy grątownika wewnętrznego (19).

Spuszczanie płynu gwiniarskiego: odłączyć wąż od suportu narzędziowego i przytrzymać w wannie. Pozostawić maszynę włączoną tak długo, aż wanna opróżni się. Druga możliwość: wannę wyjąć i opróżnić poprzez wylew (25).

3.4. Wytwarzanie złączek i złączek podwójnych

Do cięcia złączek stosujemy REMS Nippelfix (z automatycznym mocowaniem od środka) lub REMS Nippelspanner (z mocowaniem od środka). Przy tym należy zwrócić uwagę na to, by końcówki rur były już od środka ogratowane. Odcinki rur zawsze nasuwać aż do oporu.

W celu zamocowania odcinka rury (z gwintem lub bez) przy pomocy REMS Nippelspanner głowica Nippelspanner rozprężana jest poprzez obracanie wrzeciona jakimś narzędziem (np. śrubokrętem). Powinno to następować jedynie przy nasadzonym odcinku rury.

Zarówno w przypadku REMS Nippelfix, jak i przy REMS Nippelspanner należy zwrócić uwagę na to, by złączki nie były cięte krócej niż tego wymaga norma.

3.5. Wykonywanie gwintów lewych

Wykonywanie lewych gwintów możliwe jest tylko w modelach REMS Magnum 2010, 2020, 4010 oraz 4020. Przed rozpoczęciem nacinania gwintów lewych należy zablokować głowicę gwiniarską na suporcie narzędziowym np. za pomocą śruby M 10x40, w przeciwnym razie może zostać uniesiona i uszkodzić początek gwintu. Przełącznik ustawić w pozycję „R“. Zamienić wzajemnie weże na pompie chłodziwa lub pompę chłodziwa zewrzec. Alternatywnie możliwe jest również użycie mocowanego na maszynie zaworu przełączającego (nr art. 342080), dostępnego jako wyposażenie dodatkowe. Za pomocą dźwigni zaworu przełączającego (rys. 9) zmienia się kierunek przepływu w pompie chłodziwa.

4. Utrzymanie maszyny w dobrym stanie

Przed pracami doprowadzającymi maszynę do stanu użytkowania i przed pracami naprawczymi należy wyciągać wtyczkę z gniazdką sieci zasilającej. Prace te mogą być wykonywane tylko przez fachowców i osoby przeszkolone.

4.1. Konserwacja

REMS Tornado/Magnum jest urządzeniem nie wymagającym konserwacji. Mechanizm porusza się w zamkniętej kąpieli olejowej i dlatego nie trzeba go smarować.

4.2. Przegląd / Doprzewadzenie do stanu użytkowania

Silnik Tornado 2000 / Magnum 2000 / 3000 / 4000 ma szczotki węglowe. Szczotki te zużywają się przez tarcie i od czasu do czasu muszą zostać sprawdzone względnie wymienione. W tym celu należy poluzować o około 3 mm 4 śruby mocujące pokrywy silnika i zdjąć je. Patrz też punkt 6 – Zachowanie się w przypadku usterek.

Schematy połączeń i lista sprzętu Magnum

Schematy połączeń		Magnum 2000/3000/4000		Magnum 2010/3010/4010		Magnum 2020/3020/4020	
		kolor żyły/nr	zacisk	kolor żyły/nr	zacisk	kolor żyły/nr	zacisk
Przełącznik nożny	Przewód przyłączeniowy	brązowy niebieski	2 (awar.) 2 (awar.)	brązowy niebieski zielony/zółty	2 (awar.) 2 (awar.) obudowa	brązowy czarny czarny niebieski zielony/zółty	1 3 5 A1 obudowa
	Przewód łączeniowy	brązowy niebieski	2 (osłona silnika) 1 (awar.)	brązowy niebieski zielony/zółty	2 (osłona silnika) 1 (awar.) obudowa	czarny czarny czarny czarny czarny zielony/zółty	2 4 6 14 2 (awar.) obudowa
	Przewód wewnętrzny	czerwony	1 (awar.) ↓ 13 (Przełącznik) 14 (Przełącznik) ↓ 1 (osłona silnika)	czerwony	1 (awar.) ↓ 13 (Przełącznik) 14 (Przełącznik) ↓ 1 (osłona silnika)	czerwony	5 → 1 (awar.)
Obudowa mechanizmu	Przewód łączeniowy	brązowy niebieski	2 1	brązowy niebieski zielony/zółty	R S obudowa	czarny czarny czarny czarny czarny zielony/zółty	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 obudowa
	Silnik	czarny 2 czarny 5 czarny 6 czarny 4 czarny 3 czarny 1	6 5 3 4 niebieski	brązowy zółty zielony czarny białe niebieski	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ obudowa	czarny zółty zielony czarny białe niebieski białe 7/20 białe 8/21 zielony/zółty	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 obudowa
	Kondensator			brązowy niebieski	C ₁ C ₂		

Lista sprzętu

Silnik Przełącznik drogowy Przełącznik nożny Kondensator	RW 345 T 5310	REMS REMS	RW 342 CA 10 C 58761 * FT22V T 5300 MP 35/100/330	REMS REMS REMS	RW 343 CA 10 D-U277 * 01 FT22V T 5400	REMS REMS
---	------------------	--------------	--	----------------------	---	--------------

6. Zachowanie się w przypadku usterek

6.1. Usterka: Maszyna nie włącza się.

Przyczyna:

- Przycisk awaryjny nie został odblokowany.
- Włączył się wyłącznik ochronny silnika.
- Zużyte lub uszkodzone szczotki węglowe (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.2. Usterka: Maszyna nie przesuwa przedmiotu obrabianego.

Przyczyna:

- Noże głowicy gwincierskiej są tępé.
- Zły płyn gwincierski.
- Przeciążona sieć elektryczna.
- Za mały przekrój przewodów przedłużacza.
- Zły styk na połączeniach wtyczkowych.
- Zużyte szczotki węglowe (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.3. Usterka: Brak lub niedostateczne doprowadzenie plynów gwincierskich do głowicy gwincierskiej.

Przyczyna:

- Awaria pomp.
- Za mało pływu gwincierskiego w wannie.
- Zabrudzone sitko w króccu ssącym.

6.4. Usterka: Mimo właściwie ustawionej skali noże głowicy gwincierskiej są za bardzo otwarte.

Przyczyna:

- Głowica gwincierska nie jest zamknięta.

6.5. Usterka: Głowica gwincierska nie otwiera się.

Przyczyna:

- Przy otwartej głowicy gwincierskiej nacinano gwint na większy przekrój rury.
- Zderzak wzdużny jest odsunięty.

6.6. Usterka: Gwint nie nadaje się do użytku.

Przyczyna:

- Noże głowicy gwincierskiej są tępé.
- Noże głowicy gwincierskiej zostały źle zamontowane; proszę zwrócić uwagę na numerację.
- Brak lub niedostateczne doprowadzenie plynów gwincierskich.
- Zły płyn gwincierski.
- Ruch posuwisty do przodu wykonywany przez suport narzędziowy jest nieprawidłowy.

6.7. Usterka: Rura zsuwa się z uchwytów zaciskowych.

Przyczyna:

- Szczęki mocujące są mocno zabrudzone.
- W przypadku rur grubo pokrytych tworzywem sztucznym należy użyć specjalnych szczęk mocujących.
- Szczęki mocujące są zużyte.

7. Gwarancja producenta

Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy licząc od daty przekazania nowego urządzenia pierwszemu użytkownikowi, nie dłużej jednak niż 24 miesiące od przekazania urządzenia sprzedawcy przez producenta. Dzień przekazania musi być potwierdzony oryginalnymi dokumentami sprzedaży. Wszystkie usterki występujące w okresie gwarancyjnym, a wynikające w sposób możliwy do udowodnienia z wad materiałowych lub błędów produkcyjnych, będą usuwane bezpłatnie. Usunięcie usterki nie powoduje wydłużenia lub odnowienia okresu gwarancji. Gwarancją nie są objęte usterki wynikające z naturalnego zużycia elementów, nieodpowiedniego traktowania i używania urządzenia, nie stosowania przepisów producenta, stosowania nieodpowiednich materiałów, przeciążenia, użycia niezgodnego z przeznaczeniem, prób manipulowania w urządzeniu przez użytkownika lub osoby trzecie oraz innych przyczyn, nie objętych odpowiedzialnością firmy REMS.

Naprawy gwarancyjne mogą być wykonywane wyłącznie w autoryzowanych przez REMS punktach serwisowych. Roszczenia zostaną uwzględnione, jeżeli urządzenie zostanie dostarczone do autoryzowanego punktu serwisowego bez śladów uprzedniego manipulowania i nie rozmontowane. Wymienione części przechodzą na własność firmy REMS.

Koszty dostarczenia i późniejszego odebrania urządzenia ponosi użytkownik. Prawa użytkownika, szczególnie co do roszczeń względem sprzedawcy, pozostają nienaruszone.

8. Wykaz części

Wykaz części patrz www.rems.de na stronie pobierania (downloads).

Překlad originálu návodu k použití

REMS Tornado 2000 / 2010 / 2020

1 Křídlatý šroub	13 Rukojet' s kulovým zakončením/výstupek pro uchycení
2 Držák nástrojů	14 Držák závitořezních čelistí
3 Přední vodítka	15 Řezák trubek
4 Zadní vodítka	16 Zařízení na srážení vnitřních hran trubek
5 Přítlačná páka	17 Výpust
6 Upínací kroužek	18 Spínač
7 Rukojet'	19 Upínací sklíčidlo
8 Závitořezná hlava	21 Nožní spínač
9 Délkový doraz	22 Tlačítko nouzového vypínání
10 Otevírací a uzavírací páka	23 Ochranný vypínač
11 Upínací páka	24 Vodící čep
12 Stavěcí kotouč stavěcí	

REMS Magnum 2000 / 2010 / 2020 / 3000 / 3010 / 3020 / 4000 / 4010 / 4020

1 Rychloupínací rázové sklíčidlo	14 Otevírací a uzavírací páka
2 Vedení	15 Upínací páka
3 Přepínač chodu vpravo/vlevo	16 Přestavovací kotouč
4 Nožní spínač	17 Držák závitořezních čelistí
5 Tlačítko nouzového vypínání	18 Řezák trubek
6 Ochranný spínač	19 Zařízení na srážení vnitřních hran trubek
7 Držák nástrojů	20 Vana na chladící prostředek
8 Přítlačná páka	21 Vana na tlaky
9 Rukojet'	22 Upínací kroužek
10 Upínací kroužek s křídlatým šroubem	23 Držák upínacích čelistí
11 Křídlatý šroub	24 Upínací čelisti
12 Závitořezná hlava	25 Uzavírací zátka
13 Délkový doraz	



Všeobecná bezpečnostní upozornění

POZOR! Přečtěte si veškeré pokyny. Nedodržení následujících pokynů může způsobit zasažení elektrickým proudem, požár a/nebo těžká zranění. Dále použitý pojednání „elektrický přístroj“ se vztahuje na ze sítě napájené elektrické náradí (se sítovým kabelem), na akumulátoru napájené elektrické náradí (bez sítového kabelu), na stroje a elektrické přístroje. Používejte elektrický přístroj jen k tomu účelu, pro který je určen a dodržujte přitom všeobecné bezpečnostní předpisy.

TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY DOBŘE USCHOVEJTE.

A) Pracoviště

- Udržujte na Vašem pracovišti čistotu a pořádek.** Nepořádek a špatné osvětlení na pracovišti mohou mít za následek úraz.
- Nepoužívejte elektrický přístroj v prostředí, ve kterém hrozí nebezpečí výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.** Elektrické přístroje vytvářejí jiskření, které může tento prach nebo plyny zapálit.
- Během práce s elektrickým přístrojem nesmíjí být v jeho blízkosti děti, ani jiné osoby.** Při nepozornosti můžete ztratit kontrolu nad elektrickým přístrojem.

B) Elektrická bezpečnost

- Připojovací zástrčka elektrického přístroje musí být vhodná pro danou zásuvku.** Zástrčka nesmí být v žádném případě upravována. Nepoužívejte žádné zástrčkové adaptéry společně s elektrickým přístroji s ochranným zemněním. Nezměněné zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko zasažení elektrickým proudem. Je-li elektrický přístroj vybaven ochranným vodičem, smí být připojen pouze do zásuvky s ochranným kontaktem. Používáte-li elektrický přístroj při práci na staveništích, ve vlnkém prostředí, v exteriéru nebo obdobných podmínkách, smí být připojen k síti jen přes 30 mA automatický spínač v obvodu diferenciální ochrany (Fl-spínač).
- Vyvarujte se tělesného kontaktu s uzemněnými vnějšími plochami, např. trubkami, tělesy topení, vařiči, chladničkami.** Pokud je Vaše tělo uzemněno, je vyšší riziko zasažení elektrickým proudem.

- Nevy stavujte elektrický přístroj dešti nebo vlhku.** Vniknutí vody do elektrického přístroje zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- Nepoužívejte přívodní kabel k účelům, pro které není určen.** Přístroj se za něj nesmí nosit, věšet nebo používat k vytáhnutí zástrčky za zásuvky. Chraňte kabel před horkem, olejem a ostrými hranami nebo otáčejícími se díly přístroje. Poškozený nebo zamotaný kabely zvyšují riziko zasažení elektrickým proudem.

- Pokud s elektrickým přístrojem pracujete v exteriéru, používejte jen pro tento účel určené a schválené prodlužovací kably.** Použitím prodlužovacího kabelu, který je určen k práci v exteriéru, snižte riziko zasažení elektrickým proudem.
- C) Bezpečnost osob**

Tyto nástroje nejsou určeny k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a/nebo s nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi, pokud ovšem tyto osoby nebyly o použití nástroje instruovány nebo kontrolovány osobou, která je zodpovědná za jejich bezpečnost. Je zapotřebí kontrolovat děti, aby se zajistilo, že si s nástrojem nehrájí.

- Budte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a jděte na práci s elektrickým přístrojem s rozumem.** Nepoužívejte elektrický přístroj, pokud jste unaveni, nebo pod vlivem drog, alkoholu, nebo léků. Jediný moment nepozornosti při práci s elektrickým přístrojem může vést k vážnému zranění.

- b) Noste vhodné osobní ochranné prostředky a vždy ochranné brýle.** Nošení osobních ochranných prostředků, jako je dýchací maska proti prachu, protiskluzová bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo ochrana sluchu podle způsobu a nasazení elektrického přístroje snižuje riziko zranění.
- c) Zabraňte bezděčnému zapnutí.** Přesvědčte se, že je spínač při zastrčení zástrčky do zásuvky v poloze „vypnuto“. Pokud máte při přenášení elektrického přístroje prst na spínači nebo přístroj připojujete zapnutý k síti, může to vést k úrazům. Nepřemostěte nikdy tukací spínač.
- d) Odstraňte nastavovací nástroje nebo šroubovací klíče před tím, než elektrický přístroj zapnete.** Náradí nebo klíče, které se nachází v pohyblivých částech přístroje, mohou způsobit zranění. Nikdy se nedotýkejte pohybujících se (obíhajících) částí.
- e) Neprečneňte se.** Zaujměte k práci bezpečnou polohu a udržujte vždy rovnováhu. Takto můžete přístroj v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
- f) Noste vhodné oblečení.** Nenoste volné oblečení nebo šperky. Zabraňte kontaktu vlasů, oděvů a rukavic s pohybujícími se díly. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se díly.
- g) Pokud je k dispozici zařízení na odsvávání a zachycování prachu, přesvědčte se, že je zapojeno a používáno.** Použití tohoto zařízení snižuje ohrožení způsobená prachem.
- h) Přenechávejte elektrický přístroj pouze poučeným osobám.** Mladiství smí elektrický přístroj používat pouze v případě, jsou-li starší 16-ti let, pokud je to potřebné v rámci splnění cíle jejich výcviku a děje se tak pod dohledem odborníka.
- D) Pečlivé zacházení a použití elektrických přístrojů**
- a) Nepretěžujte elektrický přístroj.** Používejte k Vaší práci pro tento účel určený elektrický přístroj. S vhodným elektrickým přístrojem pracujte lépe a bezpečněji v udávaném rozsahu výkonu.
- b) Nepoužívejte žádné elektrické přístroje, jejichž spínač je defektní.** Elektrický přístroj, který se nedá zapnout nebo vypnout, je nebezpečný a musí být opraven.
- c) Vytáhněte zástrčku ze zásuvky před tím, než budete provádět nastavování přístroje, vyměňovat díly příslušenství nebo odkládat přístroj.** Toto bezpečnostní opatření zabraňuje bezděčnému zapnutí přístroje.
- d) Uschovávávejte nepoužívané elektrické přístroje mimo dosah dětí.** Nenechte s elektrickým přístrojem pracovat osoby, které s ním nebyly obeznámeny nebo tyto pokyny nečetly. Elektrické přístroje jsou nebezpečné, pokud jsou používány nezkušenými osobami.
- e) Pečuite o elektrický přístroj svědomitě.** Kontrolujte, zda pohyblivé části přístroje bezvadně fungují a neváznou, jestli díly nejsou zlomeny nebo tak poškozeny, že je tímto funkce elektrického přístroje ovlivněna. Nechejte si poškozené díly před použitím elektrického přístroje opravit kvalifikovaným odborníkem nebo některou z autorizovaných smluvních servisních dílen REMS. Mnoho úrazů má příčinu ve špatně udržovaném elektrickém náradí.
- f) Udržujte řezné nástroje ostré a čisté.** Pečlivě udržované řezné nástroje s ostrými řezními hranami méně váznou a nechají se snadněji vést.
- g) Zajistěte polotovar.** Používejte upínací přípravky nebo svérák k pevnému upnutí polotovaru. Těmito prostředky je bezpečněji upevněn než Vaši rukou, a Vy máte mimoto obě ruce volné k ovládání elektrického přístroje.
- h) Používejte elektrické přístroje, příslušenství, nástavce apod. odpovídající těmto pokynům a tak, jak je pro tento speciální typ přístroje předepsáno.** Zohledněte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrických přístrojů pro jinou než pro předem stanovenou činnost může vést k nebezpečným situacím. Jakákoliv svévolná změna na elektrickém přístroji není z bezpečnostních důvodů povolena.
- E) Pečlivé zacházení a použití akumulátorových přístrojů**
- a) Přesvědčte se předtím, než nasadíte akumulátor, že je elektrický přístroj vypnut.** Nasazení akumulátoru do elektrického přístroje, který je zapnut, může vést k úrazům.
- b) Nabíjejte akumulátory pouze v nabíječkách doporučených výrobcem.** Od

- nabíječky, která je vhodná pro určitý druh akumulátorů, hrozí nebezpečí požáru, pokud bude použita s jinými akumulátry.
- c) V elektrických přístrojích používejte pouze pro ně určené akumulátory.** Použití jiných akumulátorů může vést ke zraněním a požáru.
- d) Chraňte nepoužívaný akumulátor před kancelářskými svorkami, mincemi, klíči, hřebíky, šrouby nebo jinými malými kovovými předměty, které mohou způsobit přemostění a zkratování kontaktů.** Zkrat mezi kontakty akumulátoru může mít z následků popáleniny nebo požár.
- e) Při chybém použití může z akumulátoru unikat tekutina.** Vyhneťte se kontaktu s ní. Při náhodném kontaktu se opláchněte vodou. Pokud byly tekutinou z baterie zasaženy Vaše oči, vyhledejte lékařské ošetření. Tekutina vyteká z akumulátoru může vést k podráždění kůže nebo popáleninám.
- f) Při teplotách akumulátoru/nabíječky nebo vnitřních teplotách pod $\leq 5^{\circ}\text{C}/40^{\circ}\text{F}$ nebo přes $\geq 40^{\circ}\text{C}/105^{\circ}\text{F}$ nesmí být akumulátor/nabíječka používána.**
- g) Nelikvidujte poškozené akumulátoru vyhozením do domácího odpadu, nýbrž předejte je některé z autorizovaných smluvních servisních dílen REMS nebo některé uznávané společnosti na likvidaci odpadu.**
- F) Servis**
- a) Nechejte si Váš přístroj opravovat pouze kvalifikovanými odborníky a pouze za použití originálních náhradních dílů.** Tímto bude zajištěno, že bezpečnost přístroje zůstane zachována.
- b) Dodržujte předpisy pro údržbu a opravy a upozornění na výměnu náradí.**
- c) Kontrolujte pravidelně přívodní vedení elektrického přístroje a nechejte ho v případě poškození obnovit kvalifikovanými odborníky nebo autorizovanou smluvní servisní dílnou REMS.** Kontrolujte pravidelně prodlužovací kabely a nahraďte je, jsou-li poškozeny.



Speciální bezpečnostní upozornění

- Stroj se zapíná bezpečnostním nožním spínačem vybaveným dotykovým tlačítkem nouzového vypínání. Nemůže-li být z místa obsluhy otáčejícím se obrobkem vytvořený nebezpečný prostor plně v jejím zorném poli, je třeba vytvořit ochranná opatření, např. zábrany.
- Práce, jako je natáčení konopného lana, montáž a demontáž, řezání závitů ručními závitníckem, práce s ručním řezákiem trubek jakož i v držení obrobku v rukou (místo použití opěr obrobků) jsou za chodu stroje zakázány.
- Dá-li se předpokládat nebezpečí odložení nebo vibrace obrobku (závislé na délce a průřezu materiálu a otáčkách), nebo při nedostatečné stabilitě stroje (např. při použití 4"-automatické závitořezné hlavy) použijte v dostatečném množství výškově nastavitelné opěry (REMS Herkules).
- Nikdy nesáhejte do prostoru skřídel.
- Krátké kousky trubek upínějte jen pomocí upínačů REMS Nippelspanner nebo REMS Nippelfix.
- Do závitořezných látek REMS ve sprejových nádobkách (REMS Spezial, REMS Sanitol) je přidán ekologicky nezávadný avšak požárně nebezpečný pohonný plyn (butan). Sprejové nádobky jsou pod stálým tlakem, neotvírejte je násilím. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50°C .
- Z důvodu odmašťovacího účinku chladicí a mazací látky se vyuvarujte jejího intenzívního kontaktu s pokožkou. Je nutné používat prostředky chránící pokožku.
- Z hygienických důvodů je nutné pravidelně čistit vanu od nečistot a třísek, minimálně vždy jednou ročně.
- Přezkoumání chladicí a mazací látky není zapotřebí, neboť po jejím spotřebování musí být doplněna opět nová chladicí a mazací směs.
- Koncentrované chladicí a mazací látky nesmí být vypouštěny do kanalizace, vodních zdrojů nebo půdy. Nespotřebovanou chladicí a mazací látku je třeba odevzdát příslušné organizaci zabývající se zneškodňováním odpadů. Odporový klíč pro chladicí a mazací látky obsahující minerální olej je 54401, pro syntetické 54109.

1. Technické údaje

Tornado 2000	Magnum 2000	Magnum 3000	Magnum 2000	Tornado 2000	Magnum 4000
Tornado 2010	Magnum 2010	Magnum 3010	Magnum 2010	Tornado 2010	Magnum 4010
Tornado 2020	Magnum 2020	Magnum 3020	Magnum 2020	Tornado 2020	Magnum 4020
		s REMS 4" automatickou závitořeznou hlavou	s REMS 4" automatickou závitořeznou hlavou	s REMS 4" automatickou závitořeznou hlavou	

1.1. Pracovní rozsah

1.1.1. Průměr závitu

Trubky (též s plastovým povlakem)	$1/16 - 2"$	$1/16 - 2"$	$(1/16) 1/2 - 3"$	$1/16 - 4"$	$1/4 - 4"$
Šrouby	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	14 – 60 mm
	$1/4 - 2"$	$1/2 - 2"$	$1/4 - 2"$	$1/4 - 2"$	$1/2 - 2"$

1.1.2. Druhy závitů

Trubkový závit, kuželový pravý	R (ISO 7-1, DIN 2999, BSPT), NPT
Trubkový závit, válcový pravý	G (ISO 228-1, DIN 259, BSPP), NPSM
Pancéřový závit	Pg (DIN 40430), IEC
Šroubový závit	M (ISO 261, DIN 13), UNC, BSW

1.1.3. Délky závitů

Trubkový závit, kuželový	normalizov. délka	normalizov. délka	normalizov. délka	normalizov. délka
Trubkový závit, válcový	165 mm, s postupným upnutím neomezená	150 mm, s postupným upnutím neomezená	150 mm, s postupným upnutím neomezená	165 mm, s postupným upnutím neomezená
Šroubový závit				

	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020	Magnum 3000 Magnum 3010 Magnum 3020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020 s REMS 4" auto- matickou závito- řeznou hlavou	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020	Magnum 4000 Magnum 4010 Magnum 4020
1.1.4. Řezání Trubky	1/8 – 2"	1/8 – 2"	1/4 – 4"	1/8 – 2"	1/8 – 2"	1/4 – 4"
1.1.5. Vnitřní odhrotovaní Trubky	1/4 – 2"	1/4 – 2"	1/4 – 4"	1/4 – 2"	1/4 – 2"	1/4 – 4"
1.1.6. Jedno- a oboustranné vsuvky s upínačem vsuvek REMS Nippel- spanner (vnitřní upínání) 5/8 – 2" s upínačem vsuvek REMS Nippelfix (autom. vnitřní upínání) 1/2 – 4"		5/8 – 2"	5/8 – 2"	5/8 – 2"	5/8 – 2"	5/8 – 2"
1.1.7. REMS 4" automatická závitořezná hlava pro všechny typy strojů Tornado a Magnum 2000/2010/2020 a Magnum 3000/3010/3020 (viz. obr. 6)				2 1/2 – 4"	2 1/2 – 4"	
1.2. Otáčky pracovního vřetene						
Tornado 2000	1/16 – 2"		53 – 40 1/min			
Magnum 2000	1/4 – 2"		53 – 40 1/min			
Magnum 3000	1/4 – 3"		23 – 20 1/min			
Magnum 4000	1/4 – 4"		23 – 20 1/min			
automatická, plynulá regulace otáček						
Tornado 2010 / 2020	1/16 – 2"		52 1/min			
Magnum 2010 / 2020	1/4 – 2"		52 – 26 1/min			
Magnum 3010 / 3020	1/4 – 3"		20 – 10 1/min			
Magnum 4010 / 4020	1/4 – 4"		20 – 10 1/min			
i při plném zatížení. Při vysokém zatížení a při špatných poměrech sítě při větších závitech Tornado 26 1/min popř. Magnum 10 1/min.						
1.3. Elektrické údaje						
Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000		230 V, 1~; 50–60 Hz; 1700 W příkon, 1200 W výkon; 8,3 A; jištění (sít') 16 A (B). Přerušovaný chod 2,5 / 10 min.				
		110 V; 1~; 50–60 Hz; 1700 W příkon, 1200 W výkon; 16,5 A; jištění (sít') 30 A (B). Přerušovaný chod 2,5 / 10 min.				
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010		230 V, 1~; 50 Hz; 2100 W příkon, 1400 W výkon; 10 A; jištění (sít') 10 A (B). Přerušovaný chod 7 / 10 min.				
Tornado 2020, Magnum 2020 / 3020 / 4020		400 V; 3~; 50 Hz; 2000 W příkon, 1500 W výkon; 5 A; jištění (sít') 10 A (B). Přerušovaný chod 7 / 10 min.				
1.4. Rozměry (D x Š x V)						
Tornado 2000	730 x 435 x 280 mm					
Tornado 2010 / 2020	730 x 435 x 280 mm					
Magnum 2000	870 x 580 x 495 mm					
Magnum 2010 / 2020	825 x 580 x 495 mm					
Magnum 3000	915 x 580 x 495 mm					
Magnum 3010 / 3020	870 x 580 x 495 mm					
Magnum 4000	915 x 580 x 495 mm					
Magnum 4010 / 4020	870 x 580 x 495 mm					
1.5. Hmotnosti (kg)	hnací stroj	nástroje		standardní příslušenství		
Tornado 2000	31	12		7		
Tornado 2010	43	12		7		
Tornado 2020	43	12		7		
	hnací stroj	nástroje		pojízdný podvozek		
	1/4 – 2"	1/4 – 2"				
Magnum 2000	75	12		16		
Magnum 2010	87	12		16		
Magnum 2020	87	12		16		
	hnací stroj	nástroje	nástroje			
	2 1/2 – 3"	1/4 – 2"	2 1/2 – 3"			
Magnum 3000	79	12	23	16		
Magnum 3010	108	12	23	16		
Magnum 3020	108	12	23	16		
	hnací stroj	nástroje	nástroje			
	2 1/2 – 4"	1/4 – 2"	2 1/2 – 4"			
Magnum 4000	81	12	25	16		
Magnum 4010	108	12	25	16		
Magnum 4020	108	12	25	16		
1.6. Informace o hluku						
Emisní hodnota ve vztahu k pracovišti						
Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000		83 dB (A)				
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010		75 dB (A)				
Tornado 2020		72 dB (A)				
Magnum 2020 / 3020 / 4020		74 dB (A)				
1.7. Vibrace (všechny typy)						
Hmotnostní efektivní hodnota zrychlení		2,5 m/s ²				

Udávaná hodnota emisní hodnota kmitání byla změřena na základě normovaných zkušebních postupů a může být použita pro porovnání s jiným přístrojem. Udávaná hodnota emisní hodnoty kmitání může být aké použit k úvodnímu odhadu přerušení chodu.

Pozor: Emisní hodnota kmitání se může během skutečného použití přístroje od jmenovitých hodnot odlišovat, a to v závislosti na druhu a způsobu, jakým bude přístroj používán. V závislosti na skutečných podmírkách použití (přerušovaný chod) může být žádoucí, stanovit pro ochranu obsluhy bezpečnostní opatření.

2. Uvedení do provozu

Upozornění: Transportní hmotnosti přes 35 kg nechte nést 2 osobami, sadu náradí nese zvlášť. Při transportu a při postavení stroje dbejte na to, že stroj má bez i s postavcem vysoko těžistě, tzn. že je tzv. těžký na hlavu.

2.1. Montáž Tornado 2000, 2010, 2020 (Obr. 1–3)

Uvolněte křídlatý šroub (1). Sejměte držák nástrojů (2). Stroj postavte kolmo na obě vodítka (3+4) a 3 trubkové nohy zastrčte do převodové skříně, až v ní zaklesnou (Obr. 1). Uchopte stroj za převodovou skříň (ne za trubkové nohy) a postavte na trubkové nohy (Obr. 2). Stroj lze též posadit a přišroubovat na jakýkoli pracovní stůl. K tomu účelu se na spodní straně stroje nalézají tři díry se závitem. Pomocí přiložené šablony se do desky pracovního stolu vyvrťte 3 otvory (vrtákem Ø 12 mm). Stroj se pak zespodu přišroubuje třemi šrouby M 10. Držák nástrojů nasuňte na vodítka. Přítlačnou páku (5) prostrčte ze zadu otvorem konzoly držáku nástrojů a upínací kroužek (6) nasuňte na zadní vodítko tak, aby křídlatý šroub směřoval dozadu a kruhová drážka zůstala volná. Rukojet (7) nasadte na přítlačnou páku.

Vanu zavěste zespoda na oba šrouby, nalézající se na spodní straně převodové skříně a zasuňte ze strany doprava do drážek. Vanu zavěste do kruhové drážky na zadním vodítku (4). Upínací kroužek přítlačné páky posuňte na doraz na závěs vany a upněte. Hadici s nasávacím filtrem zavěste do vany a druhý konec hadice nasuňte na nátrubek na zadní straně držáku nástrojů.

Naplňte 2 litry závitořezné látky. Ze zadu nasadte misku na třísky.

Stroj nesmí nikdy pracovat bez závitořezné látky.

Vodící čep závitořezné hlavy (8) nasadte do díry držáku nástrojů a závitořeznou hlavu axiálním tlakem na vodící čep a kývavým pohybem nasuňte až na doraz.

Pro usnadnění dopravy zavěste nožní spínač na šroub, nalézající se na zadní straně převodové skříně (Obr. 3).

Montáž Magnum 2000 T, 2010 T, 2020 T, 3000 T, 3010 T, 3020 T, 4000 T, 4010 T, 4020 T (Obr. 8)

Stroj upevněte třemi spolu se strojem dodávanými šrouby k montážnímu stolu nebo podvozku (příslušenství). K transportu je možno stroj nadzvednout vpředu vždy za vodící tyče a vzadu za trubku upnutou do vodícího a upínacího sklíčidla. K transportu na podvozku se do ok podvozku nasunou trubky o průměru $\frac{3}{4}$ " a délky přibl. 60 cm, které se upevní křídlatými šrouby. Pokud nebude stroj transportován, lze obě kola sejmout.

Naplňte 5-ti litry závitořezné látky.

Stroj nesmí nikdy pracovat bez závitořezné látky.

2.2. Montáž Tornado 2000 T, 2010 T, 2020 T (Obr. 7 + 8)

Stroj upevněte třemi spolu se strojem dodávanými šrouby k montážnímu stolu nebo podvozku (příslušenství). K transportu je možno stroj nadzvednout vpředu za úchyty v podstavci a vzadu na motoru popř. na nosiči podpěry materiálu. K transportu na podvozku se do ok podvozku nasunou trubky o průměru $\frac{3}{4}$ " a délky přibl. 60 cm, které se upevní křídlatými šrouby. Pokud nebude stroj transportován, lze obě kola sejmout.

Naplňte 5-ti litry závitořezné látky.

Stroj nesmí nikdy pracovat bez závitořezné látky.

Montáž Magnum 2000 T-L, 2010 T-L, 2020 T-L, 3000 T-L, 3010 T-L, 3020 T-L, 4000 T-L, 4010 T-L, 4020 T-L, (Obr. 8)

Stroj upevněte čtyřmi spolu se strojem dodávanými šrouby k montážnímu stolu nebo podvozku (příslušenství). K transportu je možno stroj nadzvednout vpředu vždy za vodící tyče a vzadu za trubku upnutou do vodícího a upínacího sklíčidla. Upínací kroužek (10) s křídlatým šroubem posuňte na zadní vodící tyče tak, aby kruhová drážka zůstala volná. Vanu zavěste vzadu zespoda na oba šrouby, nalézající se na spodní straně převodové skříně a vpředu zavěste do kruhové drážky na zadním vodítce. Upínací kroužek (10) přítlačné páky posuňte na doraz na závěs vany a upněte. Hadici s nasávacím filtrem zavěste do vany. Ze zadu nasadte misku na třísky.

Naplňte 2 litry závitořezné látky.

Stroj nesmí nikdy pracovat bez závitořezné látky.

2.3. Elektrické připojení

Před zapojením stroje na síť zkонтrolujte, zdali napětí, uvedené na typovém štítku odpovídá napětí sítě. Používejte jen prodlužovací kabely s ochranným zemněním. Stroj se zapíná a vypíná nožním spínačem (21, Tornado / 4, Magnum). Přepínačem (18, Tornado / 3, Magnum) slouží k nastavení směru otáčení popř. rychlosti. Stroj lze zapnout pouze tehdyn, je-li tlačítko nouzového vypínání (22, Tornado / 5, Magnum) odblokováno a ochranný spínač (23, Tornado / 6, Magnum) na nožním spínači stlačen. Při přímém napojení stroje na síť (bez zástrčky), je nutno instalovat 16A výkonový vypínač.

2.4. Závitořezné látky

Používejte výhradně závitořezné látky REMS. Jimi docílíte bezvadné výsledky při řezání závitů, vysokou životnost závitových čelistí a podstatně menšího optřebení stroje.

Závitořezná látka **REMS Spezial** je vysoce legovaná a použitelná pro trubkové a šroubové závity jakékoliv druhu. Dá se dobře vymýt vodou (ověřeno znalci). Používání závitořezných látek na bázi minerálního oleje není pro trubky na pitnou vodu v některých zemích, jako např. v Německu, Rakousku a Švýcarsku povoleno. V tomto případě použijte REMS Sanitol, který neobsahuje minerální olej.

Závitořezná látka **REMS Sanitol** neobsahuje minerální oleje, je syntetická,

úplně rozpustná ve vodě a má mazací schopnosti minerálního oleje. Je použitelná pro všechny trubkové a šroubové závity. V Německu, Rakousku a ve Švýcarsku musí být použita u všech potrubí na pitnou vodu a odpovídá předpisům (DVGW Průf-Nr. DW-0201AS2032; ÖVGW Průf-Nr. W 1.303; SVGW Průf-Nr. 7808-649).

Všechny závitořezné látky používejte pouze v nezředěném stavu!

2.5. Podpěra materiálu

Trubky a tyče od 2 m délky je nutno dodatečně podepřít výškově nastavitelnou podpěrou materiálu REMS Hercules. Toto zařízení je vybaveno ocelovými kuličkami, které umožňují snadný pohyb trubek a tyči ve všech směrech, anž by došlo k vychýlení či pádu podpěry. Je-li REMS Magnum upevněn na pracovním stole, je nutno použít podpěru materiálu REMS Hercules Y, která se upevní na pracovní stůl. Pracovní rozsah podpěry REMS Hercules a REMS Hercules Y: Ø $\frac{1}{2}$ " – 4".

2.6. REMS 4" automatická hlava

Při použití automatické hlavy REMS 4" dbejte návodu k použití, dodávaného s automatickou hlavou REMS 4".

3. Provoz

3.1. Nástroje

Závitořezná hlava (8, Tornado / 12, Magnum) je vždy jedna univerzální závitořezná hlava, tzn. pro výše uvedený rozsah, rozdělený do 2 sad náradí, je třeba pouze jedné závitořezné hlavy. K řezání kuželových trubkových závitů musí být délkový doraz (9, Tornado / 13, Magnum) s otevírací a uzavírací pákou (10, Tornado / 14, Magnum) v jednom směru. Závitořezná hlava otevře pak automaticky, pokud je dosaženo normované délky závitu. Aby bylo možno řezat válcové dlouhé závity a šroubové závity, je třeba délkový doraz (9, Tornado / 13, Magnum) odklopit.

Výměna závitořezných čelistí

Závitořezné čelisti lze zasadit popř. vyměnit jak při namontované, tak při sejmutové závitořezné hlavě (např. na pracovním stole). K tomu účelu uvolněte upínací páku (11, Tornado / 15, Magnum), nikoliv však odšroubujte. Přestavovací kotouč (12, Tornado / 16, Magnum) rukojetí s kulovým zakončením posuňte směrem od upínací páky do koncové polohy. V této poloze se závitořezné čelisti vyjmou a popř. zasadí. Při tom dbejte na to, aby velikost závitu, udaná na zadní straně závitořezných čelistí odpovídala velikosti závitu, který je nutno vyrobit. Mimoto dbejte na to, aby čísla, vyznačena rovněž na zadní straně závitořezných čelistí odpovídala číslům na držáku závitořezných čelistí (14, Tornado / 17, Magnum).

Závitořezné čelisti zasuňte tak daleko do závitořezné hlavy, až kulička, nalézající se v drážce držáku závitořezných čelistí zaklesne. Po vložení všech závitořezných čelistí se posunutím přestavovacího kotouče nastaví žádaná velikost závitu. U šroubového závitu ji vždy nastavte na „Bolt“. Přestavovací kotouč upněte upínací pákou. Závitořeznou hlavu zavřete. K tomu účelu stlačte silně zavírací a otevírací páku (14, Tornado / 17, Magnum) vpravo dolů. Závitořezná hlava se otevře buď automaticky (při kuželových trubkových závitech), nebo se da kdykoli ručně otevřít lehkým zaťažením uzavírací a otevírací páky doleva.

Nestačí-li u závitořezné hlavy $2\frac{1}{2}$ "–3" a $2\frac{1}{2}$ "–4" z důvodu zvýšené řezné síly (např. při tupých závitořezných čelistech) sila upnutí upínací páky (11, Tornado / 15, Magnum), tzn. že se závitořezná hlava pod pevným tlakem otevře, je třeba ještě šroub s válcovou hlavou na protilehlé straně upínací páky (11, Tornado / 15, Magnum) utáhnout.

Řezák trubek (15, Tornado / 18, Magnum) je určen pro odřezávání trubek $\frac{1}{2}$ "–2" popř. $2\frac{1}{2}$ "–4".

Zařízení na srážení vnitřních hran trubek (16, Tornado / 19, Magnum) se používá pro trubky $\frac{1}{2}$ "–2" popř. $2\frac{1}{2}$ "–4". Pinolu zajistěte zaklesnutím v rameni zařízení na srážení hran proti pootočení, vpředu nebo vzadu, dle délky trubky.

3.2. Upínací sklíčidlo

Při Magnum do 2" a Tornado je nutná pro upínání průměrů < 8 mm, pro Magnum do 4" pro upínání průměrů < 20 mm průměru přizpůsobená svěrná kleština (Obj. č. 343001). Při objednávání svěrné kleštiny udejte požadovaný průměr upnutí.

3.2.1. Upínací sklíčidlo Tornado (19) a (20)

Samostředící upínací čelisti se otevří a zavří automaticky pootočením vypínače (18) doleva popř. doprava, a zapnutím nožního spínače (21). Při výměně předních a zadních upínacích čelistí je nutno dělat na to, aby jednotlivé upínací čelisti byly vsazeny podle obrázku 4 a 5, neboť jinak dojde k poškození. V žádném případě nesmí být stroj zapnut dříve, než jsou namontovány veškeré upínací čelisti a oba kryty upínacího sklíčidla.

3.2.2. Upínací sklíčidlo Magnum (1) (2)

Rychloupínací rázové sklíčidlo (1), vedení (2)

Přední upínací rázové sklíčidlo (1) s velkým upínacím kroužkem a pohyblivými upínacími čelistmi nasazenými v držáku čelistí poskytuje souosé a bezpečné upnutí při minimálním vynaložení síly. Jakmile vychnívá materiál z vodícího sklíčidla (2), je třeba ho zavřít.

Výměna upínacích čelistí Magnum

Upínací čelisti (24) sevřete upínacím kroužkem (22) až na ca 30 mm upínacího průměru. Odstraňte šrouby upínacích čelistí (24). Upínací čelisti vyušte vhodným nástrojem (šroubovákom) vzad. Nové upínací čelisti s nasazenými šrouby vyušte zepředu do držáku upínacích čelistí.

3.3. Pracovní postup

3.3.1. Tornado

Nástroje odklopte a držák nástrojů uvedte prostřednictvím přítlacné páky (5) do pravé koncové polohy. Materiál zavedte do stroje tak, aby materiál ze skřídia (19) vychníval o přibližně 10 cm. Závitořeznou hlavu (8) otočte dolů a uzavřete. Spínač (18) uvedte do polohy 1, stiskněte nožní spínač (21). Nyní se obrobek samočinně upne. U typů 2010 a 2020 lze pro odříznutí nebo srážení hran, jakož i k řezání menších závitů zvolit 2. rychlosť. K tomuto účelu přepněte spínač (18) za chodu stroje jedním rázem z polohy 1 do polohy 2. Závitořeznou hlavu přítlacite přítlacnou pákou (5) proti otáčejícímu se materiálu.

Po vytvoření jednoho až dvou chodů závitů řeže závitořezná hlava automaticky dále. Dosáhne-li se u kuželových závitů patřičné normované délky závitu, otevře se řezná hlava samočinně. Při dlouhých a šroubových závitech otevřete závitořeznou hlavu při běžícím stroji ručně. Uvolněte nožní spínač (21). Spínač (18) nastavte na R. Nožní spínač (21) krátce stiskněte – obrobek se uvolní.

Postupným znovuupínáním obráběného materiálu lze vyrobit libovolně dlouhé závity. K tomu účelu uvolněte při řezání závitů, a to jakmile se držák nástrojů přiblíží k tělesu stroje, nožní spínač (21). Neotevřejte závitořeznou hlavu. Spínač (18) nastavte na R. Uvolněte obráběný materiál, držák nástrojů a materiál uvedte přítlacnou pákou do pravé koncové polohy. Stroj v poloze přepínače 1 znova zapněte.

Při dělení trubek sklopte řezák trubek (15) do pracovní polohy a prostřednictvím přítlacné páky přesuňte do žádané řezací polohy. Točením vřetene doprava se otáčející trubka odřízne.

Vnitřní otřep, vzniklý při řezání trubky odstraňte zařízením na srážení vnitřních hran trubek (16).

Vypouštění závitořezné látky: hadici, napojenou na držák nástrojů (2) stáhněte a strčte do zásobního kanysteru. Stroj nechejte v chodu tak dlouho, až se celá vana vyprázdní. Nebo: vanu sejměte a pěs výpusť (17) vyprázdněte.

3.3.2. Magnum

Nástroje odklopte a držák nástrojů uvedte prostřednictvím přítlacné páky (8) do pravé koncové polohy. Materiál zavedte otevřeným vedením (2) a otevřeným rychloupínacím rázovým skřídilem (1) tak, aby materiál z rychloupínacího rázového skřídiла vychníval o přibližně 10 cm. Rychloupínací rázové skřídio zavříte tak dlouho, až upínací čelisti dosednou na materiál. Upinacím kroužkem, po krátkém pohybu ve směru otvírání, jedním až dvěma rázy materiál pevně upněte. Uzavřením vedení (2) dojde k vyštředění materiálu, který vychnívá dozadu. Závitořeznou hlavu otočte dolů a uzavřete. Přepínač (3) nastavte do polohy 1 a stiskněte nožní spínač (4). Magnum 2000 / 3000 / 4000 se zapíná, příp. vypíná pouze nožním spínačem (4).

U stroje Magnum 2010 / 3010 / 4010 a 2020 / 3020 lze pro odříznutí nebo srážení hran, jakož i k řezání menších závitů zvolit 2. rychlosť. K tomuto účelu přepněte spínač (3) za chodu stroje jedním rázem z polohy 1 do polohy 2. Závitořeznou hlavu přítlacite přítlacnou pákou (8) proti otáčejícímu se materiálu.

Po vytvoření jednoho až dvou chodů závitů řeže závitořezná hlava automaticky dále. Dosáhne-li se u kuželových závitů patřičné normované délky závitu, otevře se řezná hlava samočinně. Při dlouhých a šroubových závitech otevřete závitořeznou hlavu při běžícím stroji ručně. Uvolněte nožní spínač (4). Otevřete rázové skřídiло, vyjměte materiál.

Postupným znovuupínáním obráběného materiálu lze vyrobit libovolně dlouhé závity. K tomu účelu uvolněte při řezání závitů, a to jakmile se držák nástrojů přiblíží k tělesu stroje, nožní spínač (4). Neotevřejte závitořeznou hlavu. Uvolněte obráběný materiál, držák nástrojů a materiál uvedte přítlacnou pákou do pravé koncové polohy. Materiál znova upněte, stroj znova zapněte.

Při dělení trubek sklopte řezák trubek (18) do pracovní polohy a prostřednictvím přítlacné páky přesuňte do žádané řezací polohy. Točením vřetene doprava se otáčející trubka odřízne. Vnitřní otřep, vzniklý při řezání trubky odstraňte zařízením na srážení vnitřních hran trubek (19).

Vypouštění závitořezné látky: hadici, napojenou na držák nástrojů (7) stáhněte

5. Schema zapojení a seznam zařízení Tornado

Schema zapojení		Tornado 2000		Tornado 2010		Tornado 2020	
		barva žily/č.	svorka	barva žily/č.	svorka	barva žily/č.	svorka
Nožní spínač	Připojně vedení	hnědá modrá zelená/žlutá	2 (nouz. vypn.) 2 (nouz. vypn.) ↓ skříň	hnědá modrá zelená/žlutá	2 (nouz. vypn.) 2 (nouz. vypn.) ↓ skříň	hnědá černá šedá modrá zelená/žlutá	1 3 5 A1 ↓ skříň
	Spojovací vedení	hnědá modrá zelená/žlutá	2 (jištění motoru) 1 (nouz. vypn.) ↓ skříň	hnědá modrá zelená/žlutá	2 (jištění motoru) 1 (nouz. vypn.) ↓ skříň	černá černá černá černá černá zelená/žlutá	2 4 6 14 2 (nouz. vypn.) ↓ skříň
	Vnitřní vedení	červená červená	1 (nouz. vypn.) ↓ 13 (spínač) 14 (spínač) ↓ 1 (jištění motoru)	červená červená	1 (nouz. vypn.) ↓ 13 (spínač) 14 (spínač) ↓ 1 (jištění motoru)	červená červená	5 → 1 (nouz. vypn.) 13 → A2
Skříň převodovky	Spojovací vedení	hnědá modrá zelená/žlutá	1 3 ↓ skříň	hnědá modrá zelená/žlutá	R S ↓ skříň	černá černá černá černá černá zelená/žlutá	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↓ skříň
	Motor	černá 2 černá 5 černá 6 černá 4 černá 3 černá 1	4 8 10 6 5 2	červená 1 žlutá 2 zelená 3 černá U ₂ bílá V ₂ modrá W ₂	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ ↓ skříň	červená žlutá zelená černá bílá modrá bílá 7/20 bílá 8/21 zelená/žlutá	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 ↓ skříň
	Brzdný odpor	hnědá modrá	5 12				
	Kondenzátor			hnědá modrá	C ₁ C ₂		
Vana	Elektrické čerpadlo (provedení stroje "T")	hnědá modrá zelená/žlutá	1 3 ↓ skříň	hnědá modrá zelená/žlutá	R S ↓ skříň	hnědá modrá zelená/žlutá	L ₁ L ₂ ↓ skříň

Seznam zařízení

Motor	RW 345	REMS	RW 342	REMS	RW 343	REMS
Vačkový spínač	CA 10 C 58751 * FT22V	REMS	CA 10 C 58761 * FT22V	REMS	CA 10 D-U277 * 01 FT22V	REMS
Nožní spínač	T 5300	REMS	T 5300	REMS	T 5400	REMS
Kondenzátor	MP 35/100/330	REMS		REMS		REMS

a strčte do zásobního kanystru. Stroj nechejte v chodu tak dlouho, až se celá vana vyprázdní. Nebo: odstraňte uzavírací zátku (25) a vanu vyprázdněte.

3.4. Výroba jedno- a oboustranných vsuvek

K řezání vsuvek se používá REMS Nippelfix (s automatickým upínáním obrobku zevnitř) a REMS Nippelspanner (upínání zevnitř). Při tom je nutno dbát na to, aby konce trubek byly uvnitř bez otřepů. Kusy trubek nasuňte vždy až na doraz.

Za účelem upnutí kusu trubky (s již existujícím závitem nebo bez závitu) upínačem vsuvek REMS Nippelspanner se pootočením vrtetene nástrojem (např. šroubovákem) rozepře hlava upínače vsuvek. To se smí dělat pouze při nasazeném kusu trubky.

Jak u upínacího zařízení REMS Nippelfix, tak též u upínače vsuvek REMS Nippelspanner je nutno dbát na to, aby vsuvky nebyly kratší, než dovoluje norma.

3.5. Výroba levých závitů

Pro výrobu levých závitů jsou vhodné pouze stroje REMS Magnum 2010, 2020, 4010 a 4020. Závitofezná hlava musí být v nosiči náradí pro fezání levých závitů zajištěna např. zastrčením šroubu M10x40, jinak by mohla být nadzvednuta a začátek závitu by mohl být poškozen. Vypínač dejte do polohy „R“. Zaměňte hadicové spojky na chladící a mazací čerpadlo nebo chladící a mazací čerpadlo spojte nakrátko. Použijte alternativní přepínač ventil (Obj.č. 342080) (příslušenství), který bude připevněn na stroj. Pákou na přepínacím ventilu (obr. 9) dojde ke změně průtoku chladícím a mazacím čerpadlem.

4. Údržba

Před údržbářskými a opravářskými pracemi vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Tyto práce smí být prováděny pouze odborníky a poučenými osobami.

4.1. Údržba

Stroje nevyžadují žádnou údržbu. Převodové ústrojí běží v uzavřené olejové lázni a nemusí být proto mazáno.

Schema zapojení a seznam zařízení Magnum

Schema zapojení		Magnum 2000/3000/4000		Magnum 2010/3010/4010		Magnum 2020/3020/4020	
		barva žily/č.	svorka	barva žily/č.	svorka	barva žily/č.	svorka
Nožní spínač	Připojně vedení	hnědá modrá	2 (nouz. vypn.) 2 (nouz. vypn.)	hnědá modrá zelená/žlutá	2 (houz. vypn.) 2 (houz. vypn.) ↓ skříň	hnědá černá černá modrá zelená/žlutá	1 3 5 A1 ↓ skříň
	Spojovací vedení	hnědá modrá	2 (jištění motoru) 1 (nouz. vypn.)	hnědá modrá zelená/žlutá	2 (jištění motoru) 1 (nouz. vypn.) ↓ skříň	černá černá černá černá černá zelená/žlutá	2 4 6 14 2 (nouz. vypn.) ↓ skříň
	Vnitřní vedení	červená červená	1 (nouz. vypn.) ↓ 13 (spínač) 14 (spínač) ↓ 1 (jištění motoru)	červená červená	1 (nouz. vypn.) ↓ 13 (spínač) 14 (spínač) ↓ 1 (jištění motoru)	červená červená	5 → 1 (nouz. vypn.) 13 → A2
Skříň převodovky	Spojovací vedení	hnědá modrá	2 1	hnědá modrá zelená/žlutá	R S ↓ skříň	černá černá černá černá černá zelená/žlutá	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↓ skříň
	Motor	černá 2 černá 5 černá 6 černá 4 černá 3 černá 1	6 5 3 4	hnědá modrá zelená/žlutá	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ ↓ skříň	červená žlutá zelená černá bílá modrá bílá 7/20 bílá 8/21 zelená/žlutá	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 ↓ skříň
	Kondenzátor			hnědá modrá	C ₁ C ₂		

Seznam zařízení

Motor	RW 345	REMS	RW 342	REMS	RW 343	REMS
Vačkový spínač			CA 10 C 58761 * FT22V	REMS	CA 10 D-U277 * 01 FT22V	REMS
Nožní spínač	T 5310	REMS	T 5300	REMS	T 5400	REMS
Kondenzátor			MP 35/100/330	REMS		

6. Postup při poruchách

6.1. Porucha: Stroj se nerozběhne.

Příčina:

- Nouzový vypínač není odblokován.
- Motorový jistič byl vybaven.
- Opotřebené nebo poškozené uhlíkové kartáče (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.2. Porucha: Stroj netáhne.

Příčina:

- Závitořezné čelisti jsou tupé.
- Špatná závitořezná látka.
- Přetížení sítě.
- Nedostatečný průřez vedení prodlužovacího kabelu.
- Špatný kontakt konektoru.
- Opotřebené uhlíkové kartáče (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.3. Porucha: Žádný nebo nedostatečný přívod závitořezné látky u závitořezné hlavy.

Příčina:

- Čerpadlo závitořezné látky je defektní.
- Nedostatečné množství závitořezné látky ve vaně.
- Sítě v sacím hridle znečištěné.

6.4. Porucha: Ačkoli nastavení stupnice je správné, jsou závitořezné čelisti příliš rozevřené.

Příčina:

- Závitořezná hlava není uzavřena.

6.5. Porucha: Závitořezná hlava se neotevře.

Příčina:

- Při otevření závitořezné hlavy byl závit řezán na o stupeň vyšší průměru trubky.
- Délková narážka odchýlena.

6.6. Porucha: Špatný neupotřebitelný závit.

Příčina:

- Závitořezné čelisti jsou tupé.
- Závitořezné čelisti jsou nesprávně vsazeny. Zkontrolujte očíslování.
- Žádný nebo nedostatečný přívod závitořezné látky.
- Špatná závitořezná látka.
- Posuvný pohyb držáku nástroje ztížen, příp. překážka v cestě.

6.7. Porucha: Trubka klouže ve sklíčidle.

Příčina:

- Upínací čelisti silně znečištěné.
- U trubek se silným plastovým povlakem nutno použít speciálních upínacích čelistí.
- Upínací čelisti opotřebené.

7. Záruka výrobce

Záruční doba činí 12 měsíců od předání nového výrobku prvnímu spotřebiteli, nejvýše však 24 měsíců po dodání prodejci. Datum předání je třeba prokázat zasláním originálních dokladů o kupi, jež musí obsahovat datum koupě a označení výrobku. Všechny funkční vady, které se vyskytnou během doby záruky a u nichž bude prokázáno, že vznikly výrobní chybou nebo vadou materiálu, budou bezplatně odstraněny. Odstraňováním závady se záruční doba neprodlužuje ani neobnovuje. Chyby, způsobené přirozeným opotřebováním, nepřiměřeným zacházením nebo špatným užitím, nerespektováním nebo porušením provozních předpisů, nevhodnými provozními prostředky, přetížením, použitím k jinému účelu, než pro jaký je výrobek určen, vlastními nebo cizími zásahy nebo z jiných důvodů, za něž REMS neručí, jsou ze záruky vyloučeny.

Záruční opravy smí být prováděny pouze k tomu autorizovanými smluvními servisními dílnami REMS. Reklamace budou uznány jen tehdy, pokud bude výrobek bez předchozích zásahů a v nerozebraném stavu předán autorizované smluvní servisní dílně REMS. Nahrazené výrobky a díly přechází do vlastnictví firmy REMS.

Náklady na dopravu do servisu a z něj hradí spotřebitel.

Zákonné práva spotřebitele, obzvláště jeho nároky vůči prodejci, zůstávají nedotčena.

8. Seznamy dílů

Seznamy dílů viz www.rems.de pod Downloads.

Preklad originálu návodu na obsluhu

REMS Tornado 2000 / 2010 / 2020

1 Krídlová skrutka	13 Rukováť s guľovým zakončením/výstupok pre uchytenie
2 Držiak nástrojov	14 Držiak závitoreznych čelustí
3 Predné vodítko	15 Rezák rúrieck
4 Zadné vodítko	16 Zariadenie na zrážanie vnútorných hrán rúrok
5 Prítláčná páka	17 Výpust'
6 Upínací krúžok	18 Spínač
7 Rukováť	19 Upínacie skľúčovadlo
8 Závitorezna hlava	21 Nožný spínač
9 Dĺžkový doraz	22 Tlačidlo núdzového vypínania
10 Otváracia a zatváracia páka	23 Ochranný vypínač
11 Upínacia páka	24 Vodiací čap
12 Nastavovací kotúč	

REMS Magnum 2000 / 2010 / 2020 / 3000 / 3010 / 3020 / 4000 / 4010 / 4020

1 Rýchlopínacie rázové skľúčovadlo	14 Otváracia a zatváracia páka
2 Vedenie	15 Upínacia páka
3 Prepínáč chodu vpravo/vľavo	16 Nastavovací kotúč
4 Nožný spínač	17 Držiak závitoreznych čelustí
5 Tlačidlo núdzového vypínania	18 Rezák rúrieck
6 Ochranný spínač	19 Zariadenie na zrážanie vnútorných hrán rúrok
7 Držiak nástrojov	20 Vaňa na chladiaci prostriedok
8 Prítláčná páka	21 Vaňa na triesky
9 Rukováť	22 Upínací krúžok
10 Upínací krúžok s krídlovou skrutkou	23 Držiak upínacích čelustí
11 Krídlová skrutka	24 Upínacie čeluste
12 Závitorezna hlava	25 Uzatváracia zátka
13 Dĺžkový doraz	



Všeobecné bezpečnostné upozornenia

POZOR! Prečítajte si všeobecné pokyny. Nedodržanie následujúcich pokynov môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom, požiar alebo ďalšie zranenie. Ďalej používanie pojmu „elektrický prístroj“ sa vzťahuje na zo sieť napájané elektrické náradie (so sieťovým káblom), na elektrické náradie, napájané akumulátormi (bez sieťového kábla), na stroje a elektrické prístroje. Používajte elektrický prístroj len k tomu účelu, pre ktorý je určený a dodržujte pritom všeobecné bezpečnostné predpisy.

TIETO BEZPEČNOSTNÉ POKYNY DOBRE USCHOVAJTE.

A) Pracovisko

- Udržujte na Vašom pracovisku čistotu a poriadok.** Neporiadok a zlé osvetlenie na pracovisku môžu mať za následok úraz.
- Nepoužívajte elektrický prístroj v prostredí, v ktorom hrozí nebezpečie výbuchu, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach.** Elektrické prístroje vytvárajú iskrenie, ktoré môže tento prach alebo plyny zapaliť.
- Behom práce s elektrickým prístrojom nesmú byť v jeho blízkosti deti ani iné osoby.** V prípade nepozornosti môžete stratiť kontrolu nad prístrojom.

B) Elektrická bezpečnosť

- Pripojovacia zástrčka elektrického prístroja musí byť vhodná pre danú zásuvku.** Zástrčka nesmie byť v žiadnom prípade upravovaná. Nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry súčasne s elektrickými prístrojmi s ochranným zemnením. Nezmenené zástrčky a odpovedajúce zásuvky znižujú riziko zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak je elektrický prístroj vybavený ochranným vodičom, smie byť pripojený len do zásuvky s ochranným kontaktom. Ak používate elektrický prístroj pri práci na staveniskách, vo vlnkom prostredí, v exteriéri alebo obdobných podmienkach smie byť pripojený k sieti len cez 30 mA automatický spínač v obvode diferenciálnej ochrany (FI-spínač).
- Vyvarujte sa telesného kontaktu s uzemnenými vonkajšími plochami, napr. trubkami, telesami kúrenia, varičmi, chladničkami.** Pokiaľ je Vaše telo uzemnené, je vyššie riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Nevystavujte elektrický prístroj dažďu alebo vlnku.** Vniknutie vody do prístroja zvyšuje riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte prívodný kábel k účelom, pre ktoré nie je určený.** Prístroj zaňho nenoste, nevešajte a nepoužívajte ho k vytiahnutí zástrčky zo zásuvky. Chráňte kábel pred teplom, olejom a ostrými hranami alebo otáčajúcimi sa dieľmi prístroja. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Pokiaľ s elektrickým prístrojom pracujete v exteriéri, používajte len pre tento účel určené a schválené predlžovacie káble.** Použitím predlžovacieho kábla, ktorý je určený k práci v exteriéri znížite riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.

C) Bezpečnosť osôb

- Tieto nástroje nie sú určené k používaní osobami (vrátane detí), ktoré majú znižené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti, alebo nedostatočné skúsenosti a vedomosti, pokiaľ neboli o používaní nástroja inštruovaní alebo kontrolovaní osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť. Deti je treba kontrolovať, aby sa zaistilo, že si s nástrojom nehrájú.
- Budte pozorný, dávajte pozor na to, čo robíte a s elektrickým prístrojom pracujte rozumne.** Nepoužívajte elektrický prístroj, pokiaľ ste unavený, alebo pod vplyvom drog, alkoholu, alebo liekov. Jediný moment nepozornosti pri práci s elektrickým prístrojom môže viesť k vážnemu zraneniu.

- b) Noste vhodné osobné ochranné prostriedky a vždy ochranné okuliare.** Nosenie osobných ochranných prostriedkov, ako je dýchacia maska proti prachu, nešmykľavá bezpečnostná obuv, ochranná prilba alebo ochrana sluchu podľa spôsobu a nasadenia elektrického prístroja znižuje riziko zranenia.
- c) Zabráňte samočinnému zapnutiu. Presvedčte sa, že je spínač pri zastrčení zástrčky do zásuvky v polohе „vypnuté“.** Pokiaľ máte pri prenášaní elektrického prístroja prst na spínači alebo prístroj pripájajete zapnutý k sieti, môže to viesť k úrazu. Nepremostite nikdy t'ukáci spínač.
- d) Odstráňte nastavovacie nástroje alebo skrutkovacie klúče predtým, ako elektrický prístroj zapnete.** Náradie alebo klúče, ktoré sa nachádzajú v pohyblivých častiach prístroja, môžu spôsobiť zranenie. Nikdy sa nedotýkajte pohybujúcich sa (obiehajúcich) častí.
- e) Nepreceňujte sa. Zaujmite k práci bezpečnú polohu a udržujte vždy rovnováhu.** Tako môžete prístroj v neočakávaných situáciach lepšie kontrolovať.
- f) Noste vhodné oblečenie. Nenoste volné oblečenie alebo šperky. Zabráňte kontaktu vlasov, odevov a rukavíc s pohybujúcimi sa dielmi.** Volné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť uchopené pohybujúcimi sa dielmi.
- g) Pokiaľ je k dispozícii zariadenie na odsávanie a zachytávanie prachu, presvedčte sa, že je toto zariadenie zapojené a užíva sa. Použitie tohto zariadenia znižuje ohrozenie spôsobené prachom.**
- h) Prenechávajte elektrický prístroj len poučeným osobám.** Mladiství smú elektrický prístroj používať len v prípade, ak sú starší ako 16 rokov, pokiaľ je to potrebné v rámci ich výcviku a robia sa tak pod dohľadom odborníka.
- D) Starostlivé zaobchádzanie a použitie elektrických prístrojov**
- a) Nepret'ažujte elektrický prístroj. Používajte k Vašej práci pre tento účel určený elektrický prístroj.** S vhodným elektrickým prístrojom pracujete lepšie a bezpečnejšie v udávanom rozsahu výkonu.
- b) Nepoužívajte žiadne elektrické prístroje, ktorých spínač je poškodený.** Elektrický prístroj, ktorý se nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečný a musí byť opravený.
- c) Vytiahnite zástrčku zo zásuvky predtým ako budete nastavovať prístroj, vymieňať diely príslušenstva alebo prístroj odkladať.** Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje samočinnému zapnutiu prístroja.
- d) Uschovávajte nepoužívané elektrické prístroje mimo dosah detí. Nenechajte s elektrickým prístrojom pracovať osoby, ktoré s ním neboli oboznámené alebo tiež nečítali. Elektrické prístroje sú nebezpečné, pokiaľ sú používané neskúsenými osobami.**
- e) Starajte sa o elektrický prístroj svedomito.** Kontrolujte, či pohyblivé časti prístroja bezchybne fungujú a neviaznu, či diely nie sú zlomené alebo tak poškodené, že je týmto funkcia elektrického prístroja ovplyvnená. Nenechajte si poškodené diely pred použitím elektrického prístroja opraviť kvalifikovaným odborníkom alebo niektorou z autorizovaných zmluvných servisných dielni REMS. Vela úrazov má príčinu v zle udržovanom elektrickom náradí.
- f) Udržujte rezné nástroje ostré a čisté.** Starostivo udržované rezné nástroje s ostrými reznými hranami menej viazanú a nechajú sa ľahšie viesť.
- g) Zaistite polotovar.** Používajte upínacie prostriedky alebo zverák k pevnému upnutiu polotovaru. Týmito prostriedkami je bezpečnejšie upevnený ako Vašou rukou, a Vy máte mimotoho obidve ruky voľné k ovládaniu elektrického prístroja.
- h) Používajte elektrické prístroje, príslušenstvo, nástavce a pod. odpovedajúc týmu pokynom a tak, ako je pre tento špeciálny typ prístroja predpísané.** Zohľadnite pritom pracovné podmienky a prevádzkanú činnosť. Použitie elektrických prístrojov pre inú predom stanovenú činnosť môže viesť k nebezpečným situáciám. Akákoľvek svojvoľná zmena na elektrickom prístroji nie je z bezpečnostných dôvodov dovolená.
- E) Starostlivé zaobchádzanie a použitie akumulátorových prístrojov**
- a) Presvedčte sa predtým, ako nasadíte akumulátor, že je elektrický prístroj vypnutý.** Nasadenie akumulátora do elektrického prístroja, ktorý je zapnutý, môže viesť k úrazu.
- b) Nabíjajte akumulátory len v nabíjačkách doporučených výrobcom.** U nabí-

- jačky, ktorá je vhodná pre určitý druh akumulátorov, hrozí nebezpečenstvo požiaru, pokiaľ sa použije s inými akumulátormi.
- c) V elektrických prístrojoch používajte len pre ne určené akumulátorov.** Použitie iných akumulátorov môže viesť k zraneniam a požiarom.
- d) Chráňte nepoužívaný akumulátor pred kancelárskymi svorkami, mincami, klúčmi, kľincami, skrutkami alebo inými malými kovovými predmetmi, ktoré môžu spôsobiť premostenie a skratovanie kontaktov.** Skrat medzi kontaktními akumulátora môže mať za následok popáleniny alebo požiar.
- e) Pri chybnom použíti môže z akumulátora unikať tekutina. Vyhrite sa kontaktu s ňou.** Pri náhodnom kontakte sa opláchnite vodom. Pokiaľ boli tekutina vytiekla z akumulátora môže viesť k podráždeniu pokožky alebo k popáleninám.
- f) Pri teplotách akumulátora / nabíjačky alebo vonkajších teplotách pod $\leq 5^{\circ}\text{C}$ / 40°F alebo cez $\geq 40^{\circ}\text{C}/105^{\circ}\text{F}$ nesmie byť akumulátor / nabíjačka používaná.**
- g) Nelikvidujte poškodené akumulátorov vyhodením do domáceho odpadu, ale odovzdajte ich niektoj z autorizovaných zmluvných servisných dielni REMS alebo niektoj uznávanej spoločnosti na likvidáciu odpadu.**
- F) Servis**
- a) Nechajte si Váš prístroj opravovať len kvalifikovanými odborníkmi a len za použitia originálnych náhradnych dielov.** Týmto bude zistené, že bezpečnosť prístroja zostane zachovaná.
- b) Dodržujte predpisy pre údržbu a opravy a upozornenie na výmenu náradia.**
- c) Kontrolujte pravidelne prívodné vedenie elektrického prístroja a nechajte ho v prípade poškodenia obnoviť kvalifikovanými odborníkmi alebo autorizovanou zmluvnou servisnou dielňou REMS.** Kontrolujte pravidelne predložovacie káble a nahradte ich, ak sú poškodené.



Špeciálne bezpečnostné upozornenia

- Stroj sa zapína s bezpečnostným nožným spínačom, vybaveným dotykovým tlačidlom nádzového vypínania. Ak nemôže byť z miesta obsluhy otáčajúcim sa obrobkom vytvorený nebezpečný priestor plne v jej zornom poli, je treba vytvoriť ochranné opatrenia, napr. zábrany.
- Práca, ako je natáčanie konopného lana, montáž a demontáž, rezanie závitov ručnými závitnicami, práce s ručným rezákom rúrieck ako aj držanie obrobkov v rukách (namiesto použitia opier obrobkov) sú za chodu stroja zakázané.
- Ak sa dá predpokladať nebezpečie ulomenia, alebo vibrácie materiálu (závislé na dĺžke a priereze materiálu a otáčkach), alebo pri nedostatočnej stabilité stroja (napr. pri použíti 4"-automatickej závitoreznej hlavy) použite v dostatočnom množstve výškovo nastaviteľné podpery (REMS Herkules).
- Nikdy nesiahanie do priestoru skľúčovadla.
- Krátkie kusky trubiek upínať pomocou upínačov REMS Nippelspanner alebo REMS Nippelfix.
- Do závitorezných látok REMS v sprejových nádobkách (REMS Spezial, REMS Sanitol) je pridaný ekologicky nezávadný, avšak požiarne nebezpečný pohonný plyn (butan). Sprejové nádoby sú pod stálym tlakom, neotvárajte ich násilím. Chráňte pred slnečným žiareniom a nevystavujte tepletám nad 50°C .
- Z dôvodu odmašťovacieho účinku chladiacej a mazacej látky se vyvarujte jej intenzívného kontaktu s pokožkou. Je nutné používať prostriedky chrániaci pokožku.
- Z hygienických dôvodov je potrebné pravidelne čistiť vaňu od nečistôt a triesok, minimálne však raz ročne.
- Preskúmanie chladiacej a mazacej látky nie je potrebné, pretože po jej spotrebovaní musí byť doplnená opäť nová chladiaca a mazacia zmes.
- Koncentrovaná chladiaca a mazacia zmes nesmie byť vypustená do kanalizácie, vodných zdrojov alebo pôdy. Nespotrebovanú chladiacu a mazaciu zmes je potrebné odvodať príslušnej organizácii zaoberajúcej sa s zneškodňovaním odpadov. Odpadový kľúč pre chladiacu a mazaciu zmes obsahujúcej minerálny olej je 54401, pre syntetické 54109.

1. Technické údaje

Tornado 2000	Magnum 2000	Magnum 3000	Magnum 2000	Tornado 2000	Magnum 4000
Tornado 2010	Magnum 2010	Magnum 3010	Magnum 2010	Tornado 2010	Magnum 4010
Tornado 2020	Magnum 2020	Magnum 3020	Magnum 2020	Tornado 2020	Magnum 4020

1.1. Pracovný rozsah

1.1.1. Priemer závitu

Rúry (aj s plastovým povlakom)	$1\frac{1}{16} - 2"$	$1\frac{1}{16} - 2"$	$(1\frac{1}{16}) \frac{1}{2} - 3"$	$1\frac{1}{16} - 4"$	$1\frac{1}{16} - 4"$
Skrutky	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	14 – 60 mm
	$\frac{1}{4} - 2"$	$\frac{1}{2} - 2"$	$\frac{1}{4} - 2"$	$\frac{1}{4} - 2"$	$\frac{1}{2} - 2"$

1.1.2. Druhy závitov

Rúrkový závit, kuželový pravý	R (ISO 7-1, DIN 2999, BSPT), NPT
Rúrkový závit, valcový pravý	G (ISO 228-1, DIN 259, BSPP), NPSM
Pancierový závit	Pg (DIN 40430), IEC
Skrutkový závit	M (ISO 261, DIN 13), UNC, BSW

1.1.3. Dĺžky závitov

Rúrkový závit, kuželový	normalizov. dĺžka	normalizov. dĺžka	normalizov. dĺžka	normalizov. dĺžka
Rúrkový závit, valcový	165 mm, s postupným upnutím neobmedzená	150 mm, s postupným upnutím neobmedzená	150 mm, s postupným upnutím neobmedzená	165 mm, s postupným upnutím neobmedzená

	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020	Magnum 3000 Magnum 3010 Magnum 3020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020 s REMS 4" auto- matickou závito- reznou hlavou	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020	Magnum 4000 Magnum 4010 Magnum 4020
1.1.4. Rezanie Rúrky	1/8 – 2"	1/8 – 2"	1/4 – 4"	1/8 – 2"	1/8 – 2"	1/4 – 4"
1.1.5. Vnútorné odhrotovanie Rúrky	1/4 – 2"	1/4 – 2"	1/4 – 4"	1/4 – 2"	1/4 – 2"	1/4 – 4"
1.1.6. Jedno- a obojstranné vsuvky s upínačom vsuviek REMS Nippel- spanner (vnútorné upínanie) 3/8 – 2" s upínačom vsuviek REMS Nippelfix (autom. vnútorné upínanie) 1/2 – 4"		3/8 – 2"	3/8 – 2"	3/8 – 2"	3/8 – 2"	3/8 – 2"
1.1.7. REMS 4" automatická závitorezná hlava pre všetky typy strojov Tornado a Magnum 2000/2010/2020 a Magnum 3000/3010/3020 (vid. obr. 6)				2 1/2 – 4"	2 1/2 – 4"	2 1/2 – 4"
1.2. Otáčky pracovného vretena						
Tornado 2000	1/16 – 2"		53 – 40 1/min			
Magnum 2000	1/4 – 2"		53 – 40 1/min			
Magnum 3000	1/4 – 3"		23 – 20 1/min			
Magnum 4000	1/4 – 4"		23 – 20 1/min			
automatická, plynulá regulácia otáčok						
Tornado 2010 / 2020	1/16 – 2"		52 1/min			
Magnum 2010 / 2020	1/4 – 2"		52 – 26 1/min			
Magnum 3010 / 3020	1/4 – 3"		20 – 10 1/min			
Magnum 4010 / 4020	1/4 – 4"		20 – 10 1/min			
i pri plnom zaťažení. Pri vysokom zaťažení a pri zlých pomeroch siete pri väčších závitoch Tornado 26 1/min popr. Magnum 10 1/min.						
1.3. Elektrické údaje						
Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000		230 V, 1~; 50–60 Hz; 1700 W príkon, 1200 W výkon; 8,3 A; istenie (siet) 16 A (B). Prerušovaný chod 2,5 / 10 min.				
		110 V; 1~; 50–60 Hz; 1700 W príkon, 1200 W výkon; 16,5 A; istenie (siet) 30 A (B). Prerušovaný chod 2,5 / 10 min.				
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010		230 V, 1~; 50 Hz; 2100 W príkon, 1400 W výkon; 10 A; istenie (siet) 10 A (B). Prerušovaný chod 7 / 10 min.				
Tornado 2020, Magnum 2020 / 3020 / 4020		400 V; 3~; 50 Hz; 2000 W príkon, 1500 W výkon; 5 A; istenie (siet) 10 A (B). Prerušovaný chod 7 / 10 min.				
1.4. Rozmery (D x Š x V)						
Tornado 2000	730 x 435 x 280 mm					
Tornado 2010 / 2020	730 x 435 x 280 mm					
Magnum 2000	870 x 580 x 495 mm					
Magnum 2010 / 2020	825 x 580 x 495 mm					
Magnum 3000	915 x 580 x 495 mm					
Magnum 3010 / 3020	870 x 580 x 495 mm					
Magnum 4000	915 x 580 x 495 mm					
Magnum 4010 / 4020	870 x 580 x 495 mm					
1.5. Hmotnosti v kg						
	hnací stroj	nástroje			štandardné príslušenstvo	
Tornado 2000	31	12			7	
Tornado 2010	43	12			7	
Tornado 2020	43	12			7	
	hnací stroj	nástroje			pojazdný podvozek	
Magnum 2000	75	12			16	
Magnum 2010	87	12			16	
Magnum 2020	87	12			16	
	hnací stroj	nástroje	nástroje			
Magnum 3000	2 1/2 – 3"	1/4 – 2"	2 1/2 – 3"			
Magnum 3010	79	12	23		16	
Magnum 3020	108	12	23		16	
	hnací stroj	nástroje	nástroje			
Magnum 4000	2 1/2 – 4"	1/4 – 2"	2 1/2 – 4"			
Magnum 4010	81	12	25		16	
Magnum 4020	108	12	25		16	
	hnací stroj	nástroje	nástroje			
	2 1/2 – 4"	1/4 – 2"	2 1/2 – 4"			
1.6. Informácie o hluku						
Emisná hodnota vo vztahu k pracovisku						
Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000		83 dB (A)				
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010		75 dB (A)				
Tornado 2020		72 dB (A)				
Magnum 2020 / 3020 / 4020		74 dB (A)				
1.7. Vibrácie (všetky typy)						
Hmotnosťná efektívna hodnota zrýchlenia		2,5 m/s ²				
Udávaná hodnota emisnej hodnoty kmitania bola zmeraná na základe normovaných skúšobných postupov a môže byť použitá pre porovnanie s iným prístrojom.						
Udávaná hodnota emisnej hodnoty kmitania môže byť tiež použitá k úvodnému odhadu prerušenia chodu.						
Pozor: Emisná hodnota kmitania sa môže v priebehu skutočného použitia prístroja od menovitých hodnôt odlišovať, a to v závislosti na druhu a spôsobe, akým sa bude prístroj používať. V závislosti na skutočných podmienkach použitia (prerušovaný chod) môže byť žiaduce, stanoviť pre ochranu obsluhy bezpečnostné opatrenia.						

2. Uvedenie do prevádzky

Upozornenie: Transportnú hmotnosť cez 35 kg nechajte niest' 2 osobám, sadu náradia nesete zvlášť. Pri transporte a pri postavení stroja dbajte na to, že stroj má bez s postavcom vysoko t'ažisko, tzn. že je tzv. t'ažký na hlavu.

2.1. Montáz Tornado 2000, 2010, 2020 (Obr. 1–3)

Uvoľnite kriďlovú skrutku (1). Snímte držiak nástrojov (2). Stroj postavte kolmo na obidve vodítka (3 + 4) a 3 rúrkovej nohy zastrčte do prevodovej skrine, až v nej zaklesnia (Obr. 1). Uchopte stroj za prevodovú skriňu (nie za rúrkove nohy) a postavte na rúrkovej nohe (Obr. 2). Stroj sa však dá posadiť a priskrútkovať na akýkoľvek pracovní stôl. Pre tento účel sa na spodnej strane nachádzajú tri diery so závitom. Pomocou priloženej šablóny sa do dosky pracovného stolu vyvrtajú 3 otvory (vrtákom Ø 12 mm). Stroj sa potom zospodu priskrútuje troma skrutkami M 10.

Držiak nástrojov nasuňte na vodítka. Prítlachnú páku (5) prestrčte zozadu otvorm konzoly držiaku nástroja a upínací krúžok (6) nasuňte na zadné vodítko tak, aby kriďlová skrutka smerovala dozadu a kruhová drážka zostala volná. Rukovát' (7) nasadte na prítlachnú páku.

Vaňu zaveste zospodu na obidve skrutky, nachádzajúce sa na spodnej strane prevodovej skrine a zasuňte zo strany doprava do drážiek. Vaňu zaveste do kruhovej drážky na zadnom vodítku (4). Upínací krúžok prítlachnej páky posunte na doraz na záves vaňe a upnite ju. Hadicu s nasávacím filtrom zaveste do vaňe a druhý koniec hadice nasunite na nátrubok na zadnej strane držiaku nástroja.

Naplňte 2 litre závitoreznej látky. Zozadu nasadte misku na triesky.

Stroj nesmie nikdy pracovať bez závitoreznej látky.

Vodiaci čap závitoreznej hlavy (8) nasadte do diery držiaka nástroja a závitoreznej hlavy axiálnym tlakom na vodiaci čap a kívavým pohybom posunte až na doraz.

Pre uľahčenie dopravy zaveste nožný spínač na skrutku, nachádzajúcu sa na zadnej strane prevodovej skrine (Obr. 3).

Montáz Magnum 2000 T, 2010 T, 2020 T, 3000 T, 3010 T, 3020 T, 4000 T, 4010 T, 4020 T (Obr. 8)

Stroj upevnite troma spolu so strojom dodávanými skrutkami k montážnému stolu alebo podvozku (príslušenstvo). Pri transporte je možné stroj nadvhinúť vpredu vždy za vodiace tycé a vzadu za rúku upnutú do vodiaceho a upínacieho skľúčovadla. Pri transporte sa do ôk na podvozku vsunú rúrky o priemeru $\frac{3}{4}$ " a dĺžky pribl. 60 cm, ktoré sa upevnia kriďlovými skrutkami. Pokiaľ nebude stroj transportovaný, je možné obidve kolesá zvesiť.

Naplňte 5 litrov závitoreznej látky.

Stroj nesmie nikdy pracovať bez závitoreznej látky.

2.2. Montáz Tornado 2000 T, 2010 T, 2020 T (Obr. 7 + 8)

Stroj upevnite troma spolu so strojom dodávanými skrutkami k montážnému stolu alebo podvozku (príslušenstvo). Pri transporte je možné stroj nadvhinúť vpredu vždy za úchyty v podstavci a vzadu na motore popr. na nosiči podpery materiálu. Pri transporte sa do ôk na podvozku vsunú rúrky o priemeru $\frac{3}{4}$ " a dĺžky pribl. 60 cm, ktoré sa upevnia kriďlovými skrutkami. Pokiaľ nebude stroj transportovaný, je možné obidve kolesá zvesiť.

Naplňte 5 litrov závitoreznej látky.

Stroj nesmie nikdy pracovať bez závitoreznej látky.

Montáz Magnum 2000 T-L, 2010 T-L, 2020 T-L, 3000 T-L, 3010 T-L, 3020 T-L, 4000 T-L, 4010 T-L, 4020 T-L, (Obr. 8)

Stroj upevnite štyrmi spolu so strojom dodávanými skrutkami k montážnému stolu alebo podvozku (príslušenstvo). K transportu je možné stroj nadvhinúť vpredu vždy za vodiace tycé a vzadu za rúku upnutou do vodiaceho a upínacieho skľúčidla. Upínací krúžok (10) s kriďlovou skrutkou posuňte na zadnej vodiacej tyci tak, aby kruhová drážka zostala volná. Vaňu zaveste vzadu zospodu na obidve skrutky, nachádzajúce sa na spodnej strane prevodovej skrine a vpredu zaveste do kruhovej drážky na zadnom vodítku. Upínací krúžok (10) prítlachnej páky posunte na doraz na záves vane a upnite. Hadicu s nasávacím filtrom zaveste do vane. Zozadu nasadte misku na triesky.

Naplňte 2 litre závitoreznej látky.

Stroj nesmie nikdy pracovať bez závitoreznej látky.

2.3. Elektrické pripojenie

Pred zapojením stroja na siet' zkонтrolujte, či napätie, uvedené na typovom štítku odpovedá napätiu siete. Používajte len predložovacie káble s ochranným uzemnením. Stroj sa zapína a vypína nožným spínačom (21, Tornado / 4, Magnum). Prepínačom (18, Tornado / 3, Magnum) sa nastavuje smer otáčania popr. rýchlosť. Stroj je možné zapnúť len vtedy, ak je tlačidlo nútového vypínania (22, Tornado / 5, Magnum) odblokované a ochranný spínač (23, Tornado / 6, Magnum) na nožnom spínači zatlačený. Pri priamom napojení stroja na siet' (bez zástrčky), je potrebné nainštalovať 16 A výkonový vypínač.

2.4. Závitorezné látky

Používajte výhradne závitorezné látky REMS. Nimi docielite bezchybné výsledky pri rezaní závitov, vysokú životnosť závitových čelustí a podstatne menšie opotrebenie stroja.

Závitorezna látka **REMS Spezial** je vysoko legovaná a použiteľná pre rúrkove a skrutkové závitky akéhokoľvek druhu. Dá sa dobre vymýť vodou (overené znalcom). Používanie závitoreznych látok na báze minerálneho oleja nie je pre rúrky na pitnú vodu v niektorých krajinách, ako napr. v Nemecku, Rakúsku a

Švajčiarsku povolené. V tomto prípad použite REMS Sanitol, ktorý neobsahuje minerálny olej.

Závitorezna látka **REMS Sanitol** neobsahuje minerálne oleje, je syntetická, úplne rozpustná vo vode a má mazacie schopnosti minerálneho oleja. Je použiteľná pre všetky rúrkove a skrutkové závitky. V Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku musí byť použitá u všetkých potrubiac na pitnú vodu a odpovedá predpisom (DVGW Prüf-Nr. DW-0201AS2032; ÖVGW Prüf-Nr. W 1.303; SVGW Prüf-Nr. 7808-649).

Všetky závitorezne látky používajte len v nezriednom stave!

2.5. Podpera materiálu

Rúrky a tyče od 2 m dĺžky je potrebné dodatočne podopriet' výškovo nastaviteľnou podperou materiálu REMS Herkules. Toto zariadenie je vybavené ocelovými guličkami, ktoré umožňujú ľahký pohyb rúrie a týci vo všetkých smerech, bez toho aby došlo k vychýleniu či pádu podpery. Ak je REMS Magnum upevnený na pracovnom stole, je potrebné použiť podperu materiálu REMS Herkules Y, ktorá sa upevni na pracovný stôl. Pracovný rozsah podpery REMS Herkules a REMS Herkules Y: Ø $\frac{1}{8}$ – 4".

2.6. REMS 4" automatická hlava

Pri použití automatickej hlavy REMS 4" postupujte podľa návodu na obsluhu, dodávaného spolu s automatickou hlavou REMS 4".

3. Prevádzka

3.1. Nástroje

Závitorezna hlava (8, Tornado / 12, Magnum) je vždy jedna univerzálna závitorezna hlava, tzn. pre vyšie uvedený rozsah, rozdelený do 2 sád náradia, je potrebná len jedna závitorezna hlava. K rezaniu kuželových rúrkových závitov musí byť diaľkový doraz (9, Tornado / 13, Magnum) s otváraciou a uzaváraciou pákou (10, Tornado / 14, Magnum) v jednom smere. Závitorezna hlava sa potom otvorí automaticky, pokiaľ je dosiahnutá normovaná dĺžka závitu. Aby bolo možné rezat' valcové dlhé závitky a skrutkové závitky, je treba dĺžkový doraz (9, Tornado / 13, Magnum) odklopíť.

Výmena závitoreznych čelustí

Závitorezne čeluste je možné zasadiť popr. vymeniť jak pri namontovanej, tak aj na zosunutej závitoreznej hlave (napr. na pracovnom stole). Pre tento účel uvoľnite upínaciu páku (11, Tornado / 15, Magnum), ale neodskrutujte ju. Nastavovací kotúč (12, Tornado / 16, Magnum) rukováte s guľovým zakončením posuňte smerom od upínacej páky do konkovej polohy. V tejto polohe sa závitorezne čeluste vyberú popr. zasadia. Pri tom dbajte na to, aby veľkosť závitu, udaná na zadnej strane závitoreznych čelustí odpovedala veľkosti závitu, ktorý je potrebné vyrobiť. Okrem toho dbajte na to, aby čísla, vyznačené taktiež na zadnej strane závitoreznych čelustí odpovedala číslam na držiaku závitoreznych čelustí (14, Tornado / 17, Magnum).

Závitorezne čeluste zasuňte tak ďaleko do závitoreznej hlavy, až kým gulička, nachádzajúca sa v drážke držiaku závitoreznych čelustí zapadne. Po vložení všetkých závitoreznych čelustí sa posunutím nastavovacieho kotúča nastaví žiadaná veľkosť závitu. Pri skrutkovom závite ju vždy nastavte na polohu „Bolt“. Nastavovací kotúč upnite upínacou pákou. Závitoreznu hlavu zavrite. K tomu účelu stlačte silne zatváraciu a oteváraciu páku (14, Tornado / 17, Magnum) vpravo dole. Závitorezna hlava sa otvorí buď automaticky (pri kuželových rúrkových závitoch), alebo sa dá kedykoľvek ručne otvoriť ľahkym zatlačením uzaváracej a otváracej páky doľava.

Ak nie je u závitoreznej hlavy 2 $\frac{1}{2}$ –3" a 2 $\frac{1}{2}$ –4" z dôvodu zvýšenia reznej sily (napr. pri tupých závitoreznych čelustiach) sila upnutia upínacej páky dostačujúca (11, Tornado / 15, Magnum), t.j. že sa závitorezna hlava pod rezným tlakom otvorí, je potrebné ešte skrutku s valcovou hlavou na protifľahlej strane upínacej páky (11, Tornado / 15, Magnum) dotiahnuť.

Rezák rúrie (15, Tornado / 18, Magnum) je určený pre odrezávanie rúrie $\frac{1}{4}$ –2" popr. 2 $\frac{1}{2}$ –4".

Zariadenie na zrážanie vnútorných hrán rúrie (16, Tornado / 19, Magnum) sa používa pre rúrky $\frac{1}{4}$ –2" popr. 2 $\frac{1}{2}$ –4". Pinolu zaistite zaklesnutím v ramene zariadenia na zrážanie hrán proti pootočeniu, vpredu alebo vzadu, podľa dĺžky rúry.

3.2. Upínacie skľúčovadlo

Pre Magnum do 2" a Tornado je potrebné pre upínanie priemeru < 8 mm, pre Magnum do 4" pre upínanie priemeru < 20 mm priemeru prispôsobená uzaváracia klieština (Obj.č. 343001). Pri objednávaní uzaváracej klieštiny zadajte požadovaný priemer upnutia.

3.2.1. Upínacie skľúčovadlo Tornado (19) a (20)

Samosprediace upínacie čeluste sa otevárajú a zatvárajú automaticky pootočením vypínača (18) doľava popr. doprava, a zapnutím nožného spínača (21). Pri výmeni predných a zadných upínacích čelustí je potrebné dbať na to, aby jednotlivé upínacie čeluste boli vsadené podľa obrázku 4 a 5, pretože inak môže dojsť k poškodeniu. V žiadnom prípade nesmie byť stroj zapnutý skôr, kým nie sú namontované všetky upínacie čeluste a obidva kryty upínacieho skľúčovadla.

3.2.2. Upínacie skľúčovadlo Magnum (1) (2)

Rychloupínacie rázové skľúčovadlo (1), vedenie (2)

Predné upínacie rázové skľúčovadlo (1) s veľkým upínacím krúžkom a pohyblivými upínacími čelustami nasadenými v držiaku čelustí poskytuje súosé a bezpečné upnutie pri minimálnom vynaložení sily. Akonáhle vyčnieva materiál z vodiaceho skľúčovadla (2), je potrebné ho zavrieť.

Výmena upínacích čelustí Magnum

Upínacie čeluste (24) zavrite upínacím krúžkom (22) až na cca. 30 mm upínacieho priemeru. Odstráňte skrutky upínacích čelustí (24). Upínacie čeluste vysunte vhodným nástrojom (skrutkovačom) dozadu. Nové upínacie čeluste s nasadenými skrutkami vsunte z predu do držiaku upínacích čelustí.

3.3. Postup pri práci

3.3.1. Tornado

Nástroje odklonte a držiak nástroja uvedte prostredníctvom prítláčnej páky (5) do pravej koncovej polohy. Materiál zavedte do stroja tak, aby materiál z skľúčovadla (19) vyčnieval o približne 10 cm. Závitoreznú hlavu (8) otočte dole a uzavrete. Spínač (18) uvedte do polohy 1, stlačte nožný spínač (21). Teraz sa obrobok samočinne upne. U typov 2010 a 2020 je možné pre odrezanie alebo zráženie hrán, ako aj k rezaniu menších závitov zvoliť 2. rýchlosť. K tomuto účelu prepnite spínač (18) za chodu stroja jedným rázom z polohy 1 do polohy 2. Závitoreznú hlavu pritlačte prítláčou pákou (5) proti otáčajúcemu sa materiálu.

Po vytvorení jedného až dvoch chodov závitu reže závitorezná hlava automaticky dalej. Keď sa dosiahne u kuželových závitov patričná normovaná dĺžka závitu, otvorí sa rezná hlava samočinne. Pri dlhých a skrutkových závitoch otvoríte závitoreznú hlavu pri bežiacom stroji ručne. Uvoľnite nožný spínač (21). Spínač (18) nastavte na R. Nožný spínač (21) krátko zatlačte – obrobok sa uvoľní.

Postupným znovuupínaním obrábaného materiálu je možné vyrobiť ľubovoľne dlhé závity. K tomu účelu uvoľnite pri rezaní závitov, a to akonáhle sa držiak nástrojov priblíži k telesu stroja, nožný spínač (21). Neotevárajte závitoreznú hlavu. Spínač (18) nastavte na R. Uvoľnite obrábaný materiál, držiak nástroja a materiál uvedte prítláčou pákou do pravej koncovej polohy. Stroj v polohe prepínača 1 znova zapnite.

Pri delení rúrie sklopte rezák rúrie (15) do pracovnej polohy a prostredníctvom prítláčnej páky presunte do žiadanej rezacej polohy. Točením vretena doprava sa otáčajúca sa rúra odreže. Vnútorný otrep, vzniknutý pri rezaní rúry odstráňte zariadením na zrážanie vnútorných hrán rúrie (16).

Vypúšťanie závitoreznej látky: hadicu, napojenú na držiak nástroja (2) stiahnite a strčte do zásobného kanistra. Stroj nechajte v chodu tak dlho, až se celá vaňa vyprázdní. Alebo: vaňu snímte a vyprázdnite cez vypúšťací otvor (17).

3.3.2. Magnum

Nástroje odklonte a držiak nástroja uvedte prostredníctvom prítláčnej páky (8) do pravej koncovej polohy. Materiál zavedte do stroja tak, aby materiál z rýchlopínacieho rázového skľúčovadla vyčnieval o približne 10 cm. Rýchlopínacie rázové skľúčovadlo zatvárajte tak dlho, až upínacie čeluste dosadnú na materiál. Upínací krúžok, po krátkom pohybe v smere otvárania, jedným až dvoma rázmi materiál pevne upevníte. Uzavrením vedenia (2) dojde k vystredeniu materiálu, ktorý vyčníva dozadu. Závitoreznú hlavu otočte dole a uzavrite. Prepínač (3) nastavte do polohy 1 a stlačte nožný spínač (4). Magnum 2000 / 3000 / 4000 sa zapíná, prip. vypíná len nožným spínačom (4).

U stroja Magnum 2010 / 3010 / 4010 a 2020 / 3020 / 4020 je možné pre odrezanie alebo zrážanie hrán, ako i k rezaniu menších závitov zvoliť 2. rýchlosť. K tomuto účelu prepnite spínač (3) za chodu stroja jedným rázom z polohy 1 do polohy 2. Závitoreznú hlavu pritlačte prítláčou pákou (8) proti otáčajúcemu sa materiálu.

Po vytvorení jedného až dvoch chodov závitu reže závitorezná hlava automaticky dalej. Ak sa dosiahne pri kuželových závitov patričná normovaná dĺžka závitu, otvorí sa rezná hlava samočinne. Pri dlhých a skrutkových závitoch otvoríte závitoreznú hlavu pri bežiacom stroji ručne. Uvoľnite nožný spínač (4). Otvorte rázové skľúčovadlo, vyberte materiál.

Postupným znovuupínaním obrábaného materiálu je možné vyrobiť ľubovoľne dlhé závity. K tomu účelu uvoľnite pri rezaní závitov, a to akonáhle sa držiak nástrojov priblíži k telesu stroja, nožný spínač (4). Neotevárajte závitoreznú hlavu. Uvoľnite obrábaný materiál, držiak nástrojov a materiál uvedte prítláčou pákou do pravej koncovej polohy. Materiál znova upnite, stroj znova zapnite.

Pri delení rúrie sklopte rezák rúrie (18) do pracovnej polohy a prostredníctvom prítláčnej páky presuňte do žiadanej rezacej polohy. Točením vretena

5. Schéma zapojenia a zoznam zariadení Tornado

Schema zapojenia		Tornado 2000		Tornado 2010		Tornado 2020	
		farba žily/č	svorka	farba žily/č	svorka	farba žily/č	svorka
Nožný spínač	Prípojné vedenie	hnedá modrá zelená/žltá	2 (núdz. vyp.) 2 (núdz. vyp.) ↓ skriňa	hnedá modrá zelená/žltá	2 (núdz. vyp.) 2 (núdz. vyp.) ↓ skriňa	hnedá čierna sivá modrá zelená/žltá	1 3 5 A1 ↓ skriňa
	Spojovacie vedenie	hnedá modrá zelená/žltá	2 (istenie motora) 1 (núdz. vyp.) ↓ skriňa	hnedá modrá zelená/žltá	2 (istenie motora) 1 (núdz. vyp.) ↓ skriňa	čierna čierna čierna čierna čierna zelená/žltá	2 4 6 14 2 (núdz. vyp.) ↓ skriňa
	Vnútorné vedenie	červená	1 (núdz. vyp.) ↓ 13 (spínač) 14 (spínač) ↓ 1 (istenie motora)	červená	1 (núdz. vyp.) ↓ 13 (spínač) 14 (spínač) ↓ 1 (istenie motora)	červená	5 → 1 (núdz. vyp.) 13 → A2
Skrňa prevodovky	Spojovacie vedenie	hnedá modrá zelená/žltá	1 3 ↓ skriňa	hnedá modrá zelená/žltá	R S ↓ skriňa	čierna čierna čierna čierna čierna zelená/žltá	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↓ skriňa
	Motor	čierna 2 čierna 5 čierna 6 čierna 4 čierna 3 čierna 1	4 8 10 6 5 2	červená 1 žltá 2 zelená 3 čierna U ₂ biela V ₂ modrá W ₂	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ ↓ skriňa	červená žltá zelená čierna biela modrá biela 7/20 biela 8/21 zelená/žltá	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 ↓ skriňa
	Brzdný odpor	hnedá modrá	5 12				
Vana	Kondenzátor			hnedá modrá	C ₁ C ₂		
	Elektrické cerpadlo (provedenie stroje "T")	hnedá modrá zelená/žltá	1 3 ↓ skriňa	hnedá modrá zelená/žltá	R S ↓ skriňa	hnedá modrá zelená/žltá	L ₁ L ₂ ↓ skriňa
Zoznam zariadenia							
Motor	RW 345	REMS	RW 342	REMS	RW 343	REMS	
Vačkový spínač	CA 10 C 58751 * FT22V	REMS	CA 10 C 58761 * FT22V	REMS	CA 10 D-U277 * 01 FT22V	REMS	
Nožný spínač	T 5300	REMS	T 5300	REMS	T 5400	REMS	
Kondenzátor	MP 35/100/330	REMS		REMS		REMS	

doprava sa otáčajúca rúrka odreže. Vnútorný otrep, vzniknutý pri rezaní rúrky odstráňte zariadením na zrážanie vnútormých hrán rúiek (19).

Vypúštanie závitovej látky: hadicu, napojenú na držiak nástroja (7) stiahnite a strčte do zásobného kanystra. Stroj nechajte v chodu tak dlho, až sa celá vaňa vyprázdní. Alebo: odstráňte uzatváraciu zátku (25) a vaňu vyprázdnite.

3.4. Výroba jedno- a obojstranných vsuviek

K rezaniu vsuviek sa používá REMS Nippelfix (s automatickým upínaním obrobku zvnútra) a REMS Nippelspanner (upínanie zvnútra). Pri tom je potrebné dbať na to, aby konce rúrok boli vo vnútri bez otrepov. Kusy rúiek vsunte vždy až na doraz.

Za účelom upnutia kusu rúrky (s už existujúcim závitom alebo bez závitu) upínačom vsuviek REMS Nippelspanner sa pootočením vretena nástrojom (napr. skrutkovačom) roztvorí sa hlava upínača vsuviek. To sa smie robiť len pri vsadenom kuse rúrky.

Ako pri upínačom zariadení REMS Nippelfix, tak aj pri upínači vsuviek REMS Nippelspanner je potrebné dbať na to, aby vsuvky neboli kratšie, ako dovoľuje norma.

3.5. Výroba ľavých závitov

Na výrobu ľavých závitov sú vhodné jedine stroje REMS Magnum 2010, 2020, 4010 a 4020. Závitorezná hlava musí byť v nosiči náradia na rezanie ľavých závitov zaistená napr. zastrčením skrutky M 10x40, v opačnom prípade by sa mohla nadvihnuť a začiatok závitu by sa mohol poškodiť. Vypínač dajte do polohy „R“. Zameňte hadicové spojky na chladiacom a mazacom čerpadle a mazacie čerpadlo spojte nakrátko. Použite alternatívny prepínací ventil (Obj. č. 342080) (príslušenstvo), ktorý bude pripojený na stroj. Pákou na prepínacom ventile (obr. 9) zmeníte prietok chladiacim a mazacím čerpadlom.

4. Údržba

Pred údržbárskymi a opravárskymi prácamy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Tieto práce môžu byť vykonané len odborníkmi a poučenými osobami.

Schéma zapojenia a zoznam zariadení Magnum

Schema zapojenia		Magnum 2000/3000/4000		Magnum 2010/3010/4010		Magnum 2020/3020/4020	
		farba žily/č	svorka	farba žily/č	svorka	farba žily/č	svorka
Nožný spínač	Prípojné vedenie	hnedá modrá	2 (núdz. vyp.) 2 (núdz. vyp.)	hnedá modrá zelená/žltá	2 (núdz. vyp.) 2 (núdz. vyp.) ↓ skriňa	hnedá čierna čierna modrá zelená/žltá	1 3 5 A1 ↓ skriňa
	Spojovacie vedenie	hnedá modrá	2 (istenie motora) 1 (núdz. vyp.)	hnedá modrá zelená/žltá	2 (istenie motora) 1 (núdz. vyp.) ↓ skriňa	čierna 1 čierna 2 čierna 3 čierna 4 čierna 5 zelená/žltá	2 4 6 14 2 (núdz. vyp.) ↓ skriňa
	Vnútorné vedenie	červená	1 (núdz. vyp.) ↓ 13 (spínač) 14 (spínač) ↓ 1 (istenie motora)	červená	1 (núdz. vyp.) ↓ 13 (spínač) 14 (spínač) ↓ 1 (istenie motora)	červená	5 → 1 (núdz. vyp.)
Skrňa prevodovky	Spojovacie vedenie	hnedá modrá	2 1	hnedá modrá zelená/žltá	R S ↓ skriňa	čierna 1 čierna 2 čierna 3 čierna 4 čierna 5 zelená/žltá	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↓ skriňa
	Motor	čierna 2 čierna 5 čierna 6 čierna 4 čierna 3 čierna 1	6 5 3 4	hnedá modrá zelená/žltá	červená žltá zelená čierna biela modrá biela 7/20 biela 8/21 zelená/žltá	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ ↓ skriňa	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 ↓ skriňa
	Kondenzátor			hnedá modrá	C ₁ C ₂		

Zoznam zariadenia

Motor	RW 345	REMS	RW 342	REMS	RW 343	REMS
Vačkový spínač			CA 10 C 58761 * FT22V	REMS	CA 10 D-U277 * 01 FT22V	REMS
Nožný spínač	T 5310	REMS	T 5300	REMS	T 5400	REMS
Kondenzátor			MP 35/100/330	REMS		

6. Postup pri poruchách

6.1. Porucha: Stroj sa nerozbenehne.

Pričina:

- Núdzový vypínač nie je odblokovaný.
- Motorový istič bol vypnutý.
- Opotrebované alebo poškodené uhlíkové kefy (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.2. Porucha: Stroj net'ahá.

Pričina:

- Závitorezné čeluste sú tupé.
- Zlá závitorezná látka.
- Pret'aženie siete.
- Nedostatočný priesez vedenia predĺžovacieho kábla.
- Zlý kontakt konektorov.
- Opotrebované uhlíkové kefy (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.3. Porucha: Žiadny alebo nedostatočný prívod závitoreznej látky u závitoreznej hlavy.

Pričina:

- Čerpadlo závitoreznej látky je pokazené.
- Nedostatočné množstvo závitoreznej látky vo vani.
- Sito v saciom hrdle je znečistené.

6.4. Porucha: Hoci je nastavenie stupnice správne, sú závitorezné čeluste príliš roztvorené.

Pričina:

- Závitorezná hlava nieje uzavorená.

6.5. Porucha: Závitorezná hlava sa neotvorí.

Pričina:

- Pri otvorennej závitoreznej hlave bol závit rezaný o stupeň vyšší premer rúrky.
- Dížková narážka odchýlená.

6.6. Porucha: Zlý nepoužiteľný závit.

Pričina:

- Závitorezné čeluste sú tupé.
- Závitorezné čeluste sú nesprávne vsadené. Zkontrolujte očíslovanie.
- Žiadny alebo nedostatočný prívod závitoreznej látky.
- Zlá závitorezná látka.
- Posuvný pohyb držiaku nástroja st'ažený, príp. prekážka v ceste.

6.7. Porucha: Rúrka kĺže v skľúčovadle.

Pričina:

- Upínacie čeluste silne znečistené.
- U rúriek so silným plastovým povlakom je potrebné použiť špeciálne upínacie čeluste.
- Upínacie čeluste opotrebované.

7. Záruka výrobcu

Záručná doba je 12 mesiacov od predania nového výrobku prvému spotrebiteľovi, najviac však 24 mesiacov od dodania predajcovi. Dátum predania je treba preukázať zaslaním originálnych dokladov o kúpe, ktoré musia obsahovať dátum zakúpenia a označenia výrobku. Všetky funkčné závady, ktoré sa vyskytnú behom doby záruky a u ktorých bude preukázané, že vznikly výrobou chybou alebo vadou materiálu, budú bezplatne odstránené. Odstraňovaním závady sa záručná doba nepredĺžuje ani neobnovuje. Chyby spôsobené prirodzeným opotrebovaním, neprimeraným zachádzaním alebo nesprávnym používaním, nerešpektovaním alebo porušením prevádzkových predpisov, nevhodnými prevádzkovými prostriedkami, pret'ažením, použitím k inému účelu, ako je výrobok určený, vlastnými alebo cudzími zásahmi, alebo z iných dôvodov, za ktoré REMS neručí, sú zo záruky vylúčené.

Záručné opravy smú byť prevádzané len u tomu autorizovanými zmluvnými servisnými dielňami REMS. Reklamácie budú uznané len vtedy, pokiaľ bude výrobok bez predchádzajúcich zásahov a v nerozobranom stave odovzdaný autorizovanej zmluvnej servisnej dielni REMS. Nahradené výrobky a diely prechádzajú do vlastníctva firmy REMS.

Náklady na dopravu do servisu a z neho hradí spotrebiteľ.

Zákonné práva spotrebiteľa, obzvlášť jeho nároky voči predajcovi, zostávajú nedotknuté.

8. Zoznam dielov

Zoznamy dielov pozri www.rems.de u Downloads.

Az eredeti Kezelési utasítás fordítása

REMS Tornado 2000 / 2010 / 2020

1 Szárnyascavar	13 Gömbvégződésű markolat/kiállórész a rákapásra
2 Szerszámtartó	14 Menetvágópofák tartója
3 Első vezető	15 Csővágó
4 Hátsó vezető	16 A csővek belső élénk leélezésére szolgáló berendezés
5 Nyomókar	17 Kibocsátás
6 Befogógyűrű	18 Kapscoló
7 Markolat	19 Befogó tokmány
8 Menetvágófej	21 Lábkapscoló
9 Hosszúsgági ütköző	22 Vészkapcsoló nyomógomb
10 Nyitó- és elzárókar	23 Védkapscoló
11 Befogókar	24 Vezetőcsap
12 Beállító korong beállító	

REMS Magnum 2000 / 2010 / 2020 / 3000 / 3010 / 3020 / 4000 / 4010 / 4020

1 Gyorsbefogó ütköző tokmány	14 Nyitó- és elzárókar
2 Vezetés	15 Befogókar
3 Menetkapcsoló jobb/bal	16 Átállító korong
4 Lábkapscoló	17 Menetvágó pofák tartója
5 Vészkapcsoló nyomógomb	18 Csővágó
6 Védkapscoló	19 A csővek belső élénk leélezésére szolgáló berendezés
7 Szerszámtartó	20 Kád a hútőanyagra
8 Nyomókar	21 Kád a forgácsra
9 Markolat	22 Befogógyűrű
10 Befogógyűrű szárnyascavarral	23 Befogópofák tartója
11 Szárnyascavar	24 Befogópofák
12 Menetvágófej	25 Elzáró dugó



Általános biztonsági előírások

Figyelem! Olvassa el a teljes leírást. A következőkben részletezett leírások nem betartásánál előzetett hibák villamos áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhatnak. A következőkben használt „elektromos készülék” kifejezés hálózatról üzemeltetett (hálózati kábelrellel ellátott) elektromos szerszámokra, akkumulátorról üzemeltetett (hálózati kábel nélküli) elektromos szerszámokra, gépekre és berendezésekre vonatkozik. Az elektromos berendezést csak rendeltetésszerűen és az általános biztonsági és balesetvédelmi előírások betartása mellett használja. JÓL ÖRÍZZE MEG EZT A LEÍRÁST.

A) Munkahely

- a) **Tartsa munkahelyi környezetét tisztán és rendben.** A rendelenség és a kivágítástan munkahely balesetet okozhat.
- b) **Ne dolgozzon az elektromos berendezéssel robbanásveszélyes környezetben, gyűlékony folyadékok, gázok, vagy porok közelében.** Az elektromos berendezések szikrát okoznak, melyek a port, vagy gőzöket begyűjthatják.
- c) **Gyerekekkel és más személyeket tartsa távol az elektromos berendezés használatakor.** Figyelmetlenség esetén elveszítheti uralmát a berendezés felett.

B) Elektromos biztonság

- a) **Az elektromos berendezés csatlakozódugójának illeszkednie kell az aljzathoz.** A csatlakozódugót semmilyen módon nem szabad átalakítani. Ne használjon adapter-csatlakozóvédőföldeléses elektromos berendezéseknek. Az eredeti csatlakozódugó és a megfelelő aljzat csökkentik az áramütés veszélyét. Ha az elektromos berendezés védővezetékkel lett ellátva, akkor azt csak védőföldeléses aljzathoz szabad csatlakoztatni. Amennyiben az elektromos berendezést építkezésen, nedves környezetben, a szabadban, vagy annak megfelelő körülmenyek között üzemelteti csak egy 30 mA-es hibaáram védőkapcsoló védelem mellett (Fl-kapscoló) kösse a hálózatra.
- b) **Kerülje az érintkezést földelő felületekkel, pl. csővek, fűtőtestek, kályhák és hűtőszekrények.** Megnöveli az áramütés veszélyét, ha teste földelét.
- c) **Tartsa távol a berendezést esőtől, vagy nedvességtől.** A víz behatolása az elektromos berendezésbe megnöveli az áramütés kockázatát.
- d) **Ne használja a kábelt rendeltetésére ellen, a berendezés hordására, felakaszására, vagy a csatlakozódugónak az aljzatból történő kihúzására.** A kábel tartsa távol hősegítől, olajtól, éles szegélyektől, vagy mozgó alkatrészektől. Sérült, vagy összegabalyodott kábel megnöveli az áramütés kockázatát.
- e) **Ha egy elektromos berendezéssel a szabadban dolgozik, csak olyan hosszabbítót használjon, amely alkalmas külös használatra.** A külös használatra megfelelő hosszabbító alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.

C) Személyi biztonság

- Ezek a berendezések nem olyan személyek (beleértve gyermeket) általi használatra készültek, akiknek csökkent a fizikai, érzékszerű, vagy szellemi képességek, vagy hiányos a tapasztalatuk és tudásuk, hacsak nem egy olyan személy által kaptak a berendezés használatával kapcsolatban felvilágosítást, aki ezeket a személyeket felügyeli és biztonságukért felel. Gyermekre ügyelni kell, hogy biztosított legyen az, hogy nem játszanak a szerszámokkal.
- a) **Legyen körültekintő, figyeljen arra amit tesz, ha elektromos berendezéssel dolgozik.** Ne használja az elektromos berendezést, ha fáradt, ha drogok, alkohol, vagy gyógyszerek hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség villamos berendezések használatánál komoly sérülésekhez vezethet.

- b) Viseljen személyi védő felszerelést és mindenig egy védőszemüveget.** A személyi védőfelszerelés viselése, mint pormaszkok, csúszáságló biztonsági cipők, védősíjak, vagy zajvédők a mindenkor használt elektromos berendezés jellegétől függően, csökkenti a sérülések kockázatát.
- c) Kerülje a figyelmetlen üzembe helyezést.** Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló „KI” helyzetben van, mielőtt a csatlakozót kihúzza a dugaszoló aljzatból. Ha a villamos berendezés szállítása közben az ujjá a kapcsolón van, vagy ha a bekapcsolt berendezést az elektromos hálózatra csatlakoztatja, az balesethez vezethet. Soha ne hidálja át a nyomógombot.
- d) Távolítsa el a beállító szerszámot, vagy csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja az elektromos berendezést.** Egy szerszám, vagy csavarkulcs, amely egy forgó szerkezeti részen található, sérüléseket okozhat. Soha ne nyúljon mozgó (forgó) részekhez.
- e) Ne bízza el magát. Tartson biztonságos távolságot és mindenig tartsa meg egysensúlyát.** Ezáltal a berendezést váratlan helyzetekben is jobban tudja felügyelni.
- f) Hordjon megfelelő ruházatot. Ne hordjon bő ruhát, vagy ékszert. Tartsa a haját, ruháját és kesztyűjét távol a mozgó részektől.** A laza ruházatot, ékszert, vagy hosszú hajat a mozgó alkatrészek elkapthatják.
- g) Amennyiben porszívó-, és felfogó berendezések felszerelhetők, győződjön meg arról, hogy azok jól vannak csatlakoztatva és alkalmazva.** Ezen berendezések használata csökkenti a por által okozott veszélyeket.
- h) Az elektromos berendezést csak illetékes személyeknek engedje át.** Fiatal-korúak csak akkor üzemeltethetik az elektromos berendezést, amennyiben 16 éves korukat betöltötték és ez a tevékenység szakképzési céljuk eléréséhez szükséges, valamint szakember felügyelete alatt állnak.

D) Elektromos berendezések gondos kezelése és használata

- a) Ne terhelje túl elektromos berendezését.** Az arra megfelelő elektromos berendezést használja a munkára. A megfelelő elektromos berendezéssel jobban és biztonságosabban dolgozhat az adott teljesítménytartományban.
- b) Ne használjon olyan elektromos berendezést, melynek kapcsolója hibás.** Amennyiben az elektromos berendezés nem kapcsolható ki, vagy be, az veszélyes és javításra szorul.
- c) Húzza ki a csatlakozódugót a dugaszoló aljzatból, mielőtt a berendezésen beállításokat végez, tartozékokat cserél, vagy a berendezést félreteszi.** Ezzel megakadályozza a berendezés véletlen beindulását.
- d) Az üzemen kívüli elektromos berendezést tartsa gyermekktől távol.** Ne engedje az elektromos berendezés használatát olyan személyeknek, akik nem rendelkeznek szakértelemmel, vagy nem olvasták ezen leírást. Az elektromos berendezések veszélyesek, ha azokat tapasztalatlan személyek használják.
- e) Ápolja gondosan elektromos berendezését.** Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek tökéletesen működnek és nem akadnak, vannak-e olyan törött, vagy sérült szerkezeti részek, melyek az elektromos berendezés működését befolyásolnák. A sérült szerkezeti részeket a berendezés használata előtt javítassa meg szakképzett szervelővel, vagy egy megbízott REMS márkaszervizzel. Sok baleset oka a rosszul karbantartott elektromos szerszám.
- f) A vágószerszámokat tartsa élesen és tisztán.** A gondosan ápolt vágószerszámok éles vágófelületekkel ritkábban akadnak be és könnyebben vezethetők.
- g) Biztosítja a munkadarabot.** Használjon befogó szerkezetet, vagy satut a munkadarab rögzítésére. Így biztonságosabban tartható, mint kézben és ezzel mindenkor keze szabaddá válik az elektromos berendezés kezelésére.
- h) Az elektromos berendezéseket, tartozékokat, feltétzserszámokat, stb. ezen leírásoknak megfelelően használja és úgy, ahogy az a speciális berendezéstípusra elő van írva.** Legyen tekintettel eközben a munkafeltételekre és az elvégzendő feladatra. Az elektromos berendezések az előírt alkalmazásuktól eltérő felhasználása veszélyes helyzetekhez vezethet. Az elektromos berendezésen bármilyen önhatalmú változtatás biztonsági okokból nem engedélyezett.

E) Akkumulátoros berendezések gondos kezelése és használata

- a) Győződjön meg arról, hogy az elektromos berendezés ki van kapcsolva, mielőtt az akkumulátort behelyezné.** Az akkumulátor behelyezése olyan elektromos berendezésbe, amely be van kapcsolva, balesetet okozhat.
- b) Csak olyan töltőberendezésen keresztül töltse fel az akkumulátort, amit a**

gyártó javasolt. Olyan töltőberendezés használatakor, ami egy meghatározott típusú akkumulátor töltésére alkalmas, tűzveszély keletkezhet, ha más akkumulátorhoz használjuk.

- c) Csatlakoztassa az akkumulátort a szerszámhoz.** Csak az arra megfelelő akkumulátort használja az elektromos berendezéshez. Más akkumulátorok használata sérülések és tűzveszélyt okozhat.
- d) A nem használt akkumulátorokat tárolja távol a gyerekől, érméktől, kulcsoktól, tükörök, csavaroktól, vagy más kisebb fémtárgyaktól, melyek az érintkezők rövidzárlatát okozhatják.** Az akkumulátor érintkezőinek rövidzárlata égesi sérülések, vagy tüzet okozhat.
- e) Helytelen használatnál folyadék léphet ki az akkumulátorból.** Kerülje el az ezzel való érintkezést. Véletlen érintkezés esetén vízzel öblítse le bőrét. Ha a folyadék szembe kerülne, vegyen igénybe orvosi segítséget.
- f) Az akkumulátor/töltőberendezést nem szabad használni akkor, ha annak a hőmérséklete, vagy a környezet hőmérséklete $\leq 5^{\circ}\text{C}/40^{\circ}\text{F}$, illetve $\geq 40^{\circ}\text{C}/105^{\circ}\text{F}$ tartományban van.**
- g) A sérült akkumulátort ne dobja ki a szokásos házi hulladék közé, hanem adjá le egy megbízott REMS márkaszerviznek, vagy egy elismert hulladék-ártalmatlanító vállalkozásnak.**
- F) Szerviz**
- a) A készüléket csak szakképzett szerelővel és eredeti alkatrészek felhasználásával javítsa.** A készülék biztonsága csak ilyenkor biztosított.
- b) Tartsa be a karbantartási előírásokat és a szerszámcserére vonatkozó utasításokat.**
- c) Ellenőrizze rendszeresen az elektromos berendezés csatlakozó vezetékét és az esetleges sérülését szakképzett szerelővel, vagy egy megbízott REMS márkaszervizzel javítsa.** Ellenőrizze rendszeresen a hosszabbító kábelt és cserélje ki azt, ha az sérült.



Különleges biztonsági előírások

- A gépet a biztonsági lábkapcsolóval indítjuk, amely el van látva érintő vészkapcsoló nyomógombbal. Ha nem lehet a kiszolgáló helyéről a forgó munkadarab által létrehozott veszélyes térséget teljesen a látószögébe fertetni, védő intézkedésekkel kell megvalósítani, pl. korlátokat.
- A munkák, mint pl. a kenderszál feltekerése, szerelés, szétszerelés, menetvágás kézi menetvágóval, munka kézi csővágóval, úgyszintén a munkadarab kézzel történő fogása (a munkadarab-támaszok használata helyett) a gép járata alatt tilos.
- Ha feltételezhető a munkadarab letörési vagy vibrálási veszélye (az anyag hosszúságától és metszetétől és fordulatszámától függően) vagy a gép elégítelen stabilitással következhet (például a 4"-automatikus menetvágófej használata esetén) használjon elégységes mennyiségi támaszt, amelynek a magassága állítható (REMS Herkules).
- Sohase nyúljon a tokmány térségebe.
- A rövid csöveket csak a REMS Nippelspanner (csődugó feszítő) vagy a REMS Nipprefix szorítókkal szabad befogni.
- A REMS menetvágó anyagok sprej-s dobozkáiban (REMS Spezial, REMS Sanitol) környezetkímélő, azonban tűzveszélyes hajtógáz adalék van (bután). A sprej-s dobozkák állandó nyomás alatt vannak, ne nyitogassa erőszakkal. Védje a napsugárzás elől és ne tegye ki 50°C feletti hőmérsékleten.
- A hűtő és kenőanyagok zsírtalanító hatása miatt védje a bőrét az intenzív érintkezés elől. A bőrt védő eszközök használata szükséges.
- Egészségvédelmi okokból a kádat rendszeresen tisztítani kell a szennyeződéstől és forgástól, de minimálisan évente egyszer.
- A hűtő és kenőanyagot nem szükséges ellenőrizni, mert elfogyasztása esetén ismét új hűtő és kenőanyaggal kell feltölteni.
- A koncentrált hűtő és kenőanyagot tilos az elfolyó rendszerbe, vízforrásokba vagy a talajba kiengedni. A fel nem használt hűtő és kenőanyagot át kell adni az illetékes szervezetnek, amely hulladék semlegesítéssel foglalkozik. A hulladék-kulcs ásványolajakat tartalmazó hűtő és kenőanyagra 54401, a szintetikus olajra 54109.

1. Műszaki adatok

Tornado 2000	Magnum 2000	Magnum 3000	Magnum 2000	Tornado 2000	Magnum 4000
Tornado 2010	Magnum 2010	Magnum 3010	Magnum 2010	Tornado 2010	Magnum 4010
Tornado 2020	Magnum 2020	Magnum 3020	Magnum 2020	Tornado 2020	Magnum 4020

1.1. Munkaterjedelem

1.1.1. Menetátmérő

Csővek (műanyagbevonattal
úgyszintén)

$1/16 - 2"$	$1/16 - 2"$	$(1/16) 1/2 - 3"$	$1/16 - 4"$	$1/16 - 4"$	$1/4 - 4"$
6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	14 – 60 mm
$1/4 - 2"$	$1/2 - 2"$	$1/2 - 2"$	$1/4 - 2"$	$1/4 - 2"$	$1/2 - 2"$

1.1.2. Menet fajtái

Csőmenet, kúpos jobb
Csőmenet, hengeres jobb
Páncélemenet
Csavarmenet

R (ISO 7-1, DIN 2999, BSPT), NPT
G (ISO 228-1, DIN 259, BSPP), NPSM
Pg (DIN 40430), IEC
M (ISO 261, DIN 13), UNC, BSW

1.1.3. Menet hossz

Csőmenet, kúpos

szabványos hossz szabványos hossz szabványos hossz szabványos hossz szabványos hossz szabványos hossz

	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020	Magnum 3000 Magnum 3010 Magnum 3020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020 REMS 4" automatikus menetvágófejjel	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020	Magnum 4000 Magnum 4010 Magnum 4020
Csőmenet, hengeres Csavarment	165 mm, fokozatos befo- gással korlátlan	150 mm, fokozatos befo- gással korlátlan	150 mm, fokozatos befo- gással korlátlan	165 mm, fokozatos befo- gással korlátlan	165 mm, fokozatos befo- gással korlátlan	150 mm, fokozatos befo- gással korlátlan
1.1.4. Vágás Csövek	1/8 – 2"	1/8 – 2"	1/4 – 4"	1/8 – 2"	1/8 – 2"	1/4 – 4"
1.1.5. Belső éltelenítés Csövek	1/4 – 2"	1/4 – 2"	1/4 – 4"	1/4 – 2"	1/4 – 2"	1/4 – 4"
1.1.6. Egy- és kétoldalas toldás REMS Nippelspanner toldás- befogóval (belső befogás) REMS Nippelfix toldásbefogóval (autom. belső befogás)	5/8 – 2" 1/2 – 4"	5/8 – 2" 1/2 – 4"	5/8 – 2" 1/2 – 4"	5/8 – 2" 1/2 – 4"	5/8 – 2" 1/2 – 4"	5/8 – 2" 1/2 – 4"
1.1.7. REMS 4" automatikus menetvágófej minden típusú Tornado és Magnum 2000/2010/2020 és Magnum 3000/3010/3020 géphez (lásd 6. ábra)				2 1/2 – 4"	2 1/2 – 4"	
1.2. A munkaorsó fordulatszáma						
Tornado 2000	1/16 – 2"	53 – 40 1/min				
Magnum 2000	1/4 – 2"	53 – 40 1/min				
Magnum 3000	1/4 – 3"	23 – 20 1/min				
Magnum 4000	1/4 – 4"	23 – 20 1/min				
automatikus, folyamatos fordulatszám reguláció						
Tornado 2010 / 2020	1/16 – 2"	52 1/min				
Magnum 2010 / 2020	1/4 – 2"	52 – 26 1/min				
Magnum 3010 / 3020	1/4 – 3"	20 – 10 1/min				
Magnum 4010 / 4020	1/4 – 4"	20 – 10 1/min				
teljes terhelésnél is. Magas terhelésnél és rossz hálózati feltételeknél nagyobb meneteknél Tornado 26 1/min esetleg Magnum 10 1/min.						
1.3. Villamosági adatok						
Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000	230 V; 1~; 50–60 Hz; 1700 W bemenő teljesítmény, 1200 W teljesítmény; 8,3 A; biztosítás (háló) 16 A (B). Megszakított járat 2,5 / 10 min.					
	110 V; 1~; 50–60 Hz; 1700 W bemenő teljesítmény, 1200 W teljesítmény; 16,5 A; biztosítás (háló) 30 A (B). Megszakított járat 2,5 / 10 min.					
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010	230 V, 1~; 50 Hz; 2100 W bemenő teljesítmény, 1400 W teljesítmény; 10 A; biztosítás (háló) 10 A (B). Megszakított járat 7 / 10 min.					
Tornado 2020, Magnum 2020 / 3020 / 4020	400 V; 3~; 50 Hz; 2000 W bemenő teljesítmény, 1500 W teljesítmény; 5 A; biztosítás (háló) 10 A (B). Megszakított járat 7 / 10 min.					
1.4. Méretek (H x Sz x M)						
Tornado 2000	730 x 435 x 280 mm					
Tornado 2010 / 2020	730 x 435 x 280 mm					
Magnum 2000	870 x 580 x 495 mm					
Magnum 2010 / 2020	825 x 580 x 495 mm					
Magnum 3000	915 x 580 x 495 mm					
Magnum 3010 / 3020	870 x 580 x 495 mm					
Magnum 4000	915 x 580 x 495 mm					
Magnum 4010 / 4020	870 x 580 x 495 mm					
1.5. Súly (kg)	meghajtó gép	szerszámok		standard tartozék		
Tornado 2000	31	12		7		
Tornado 2010	43	12		7		
Tornado 2020	43	12		7		
	meghajtó gép 1/4 – 2"	szerszámok 1/4 – 2"		mozgó futómű		
Magnum 2000	75	12		16		
Magnum 2010	87	12		16		
Magnum 2020	87	12		16		
	meghajtó gép 2 1/2 – 3"	szerszámok 1/4 – 2"	szerszámok 2 1/2 – 3"			
Magnum 3000	79	12	23	16		
Magnum 3010	108	12	23	16		
Magnum 3020	108	12	23	16		
	meghajtó gép 2 1/2 – 4"	szerszámok 1/4 – 2"	szerszámok 2 1/2 – 4"			
Magnum 4000	81	12	25	16		
Magnum 4010	108	12	25	16		
Magnum 4020	108	12	25	16		
1.6. Információ a zajszintről						
Emissziós érték a munkahelyhez viszonyítva						
Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000	83 dB (A)					
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010	75 dB (A)					
Tornado 2020	72 dB (A)					
Magnum 2020 / 3020 / 4020	74 dB (A)					
1.7. Vibráció (minden típus)	A gyorsulás súlyi effektív értéke	2,5 m/s ²				

A feltüntetett rezgéskibocsátás-értéket szabványozott vizsgálati módszerrel mérték és más készülékkel való összehasonlításra használható. A feltüntetett rezgéskibocsátás-érték az előzetes felbecslésének alapjául szolgálhat.

Figyelem: A rezgesszint a készülék tényleges használata közben eltérhet a feltüntetett értéktől, a készülék használatának módjától függően. A használat tényleges körülményeitől függően szükség lehet arra, hogy a kezelő személy védelmére biztonsági óvintézkedéseket hozzanak.

2. Üzembelevezés

Figyelmeztetés: A 35 kg-ot meghaladó szállítási súlyt 2 személytel vitetni, a szerszámkészletet külön vinni. Szállításkor és a gép felállításánál ügyeljenek arra, hogy a fépnek álvánnyal és anélkül is magasan fekszik a súlypontja, ez azt jelenti, hogy úgymond egy före nehéz.

2.1. A Tornado 2000, 2010, 2020 szerelése (1–3. ábr.)

Látsza meg a szárnyascavar (1). Emelje le a szerszámtartót (2). A gépet állítsa merőlegesen mindenkor vezetőre (3 + 4) és a 3 csőlábat tolja be a sebességváltószekrénybe, egészen addig, amíg belé nem merülnek (1. ábra). Fogja meg a gépet a sebességváltó szekrénynél (nem a csőlábakat) és állítsa fel a csőlábakra (2. ábra). A gép úgyszintén rátehető és hozzácsavarozható bármilyen munkaasztalra. Ezen célból a gép alsó részén háróm menetes nyílás található. A hozzáadott sablon segítségével a munkaasztal lapjába 3 nyílást fürünk (\varnothing 12 mm furóval). A gép ezután alulról hozzácsavarozható 3 db M 10-es csavarral. A szerszámtartót tolja fel a vezetőkre. A nyomókar (5) hátulról nyomja át a szerszámtartó konzolján található nyíláson és a befogógyűrűt (6) fűsse a hátsó vezetőre úgy, hogy a szárnyascavar hátrafelé irányuljon és a gyűrűshorony szabad maradjon. A markolatot (7) tegye fel a nyomókarra.

A kádat alulról függesse fel mindenkor csavarra, amelyek a sebességváltószekrény alján vannak és tolja be oldalról jobbra a horonyba. A kádat függesse a gyűrűshoronyba a hátsó vezetőn (4). A nyomókar befogógyűrűjét tolja ütközésig a kád függesztésére és fogassa be. A szívófilterrel ellátott tömlőt akassza a kádra és a tömlő másik végét tolja fel a szerszámtartó hátsós részén található csőoldatra.

Töltsse fel 2 liter menetvágó anyaggal. Hátulról tegye fel a forgácsátat.

A gép sohasem dolgozhat menetvágó anyag nélkül.

A menetvágófej vezetőcsapját (8) tolja a szerszámtartón található lyukba és a menetvágófej a vezetőcsapról kifejtett tengelyes nyomással és billegő mozdlatokkal tolja fel ütközésig.

A szállítás megkönyítése végett függesse a lábkapcsolót a csavarra amely a sebességváltószekrény hátsó oldalán van (3. ábra).

2.2. A Magnum 2000 T, 2010 T, 2020 T, 3000 T, 3010 T, 3020 T, 4000 T, 4010 T, 4020 T (8. ábra) szerelése

A gépet rögzítse a hozzáadott háróm csavar segítségével a szerelő asztalhoz vagy a futóműhöz (tartozék). Szállításnál a gép emelhető elől mindenkor vezetőrudaknál fogva és hátul a vezető és befogó tokmányba befogott csőnél fogva. Futóműn történő szállításkor a futóműn található szemekbe betolthatók $\frac{3}{4}$ "os átmérőjű és kb. 60 cm hosszú csövek, amelyek, szárnyascavarokkal rögzítve vannak. Hogya a gép nem lesz szállítva, mindenkor kerék levehető.

Töltsse fel 5 liter menetvágó anyaggal.

A gép sohasem dolgozhat menetvágó anyag nélkül.

2.2. A Tornado 2000 T, 2010 T, 2020 T (7. + 8. ábra) szerelése

A gépet rögzítse a hozzáadott háróm csavar segítségével a szerelő asztalhoz vagy a futóműhöz (tartozék). Szállításnál a gép emelhető elől mindenkor vezetőrudaknál fogva és hátul a vezető és befogó tokmányba befogott csőnél fogva. A befogógyűrűt (10) a szárnyascavarral tolja el a hátsó vezetőről úgy, hogy a gyűrűshorony szabad maradjon. A kádat alulról függesse fel mindenkor csavarra, amelyek a sebességváltószekrény alján vannak és elől függesse a gyűrűshoronyba a hátsó vezetőn. A nyomókar befogógyűrűjét (10) tolja ütközésig a kád függesztésén és fogassa be. A szívófilterrel ellátott tömlőt akassza a kádra. Hátulról tegye fel a forgácsátat.

Töltsse fel 5 liter menetvágó anyaggal.

A gép sohasem dolgozhat menetvágó anyag nélkül.

2.3. A Magnum 2000 T-L, 2010 T-L, 2020 T-L, 3000 T-L, 3010 T-L, 3020 T-L, 4000 T-L, 4010 T-L, 4020 T-L, (8. ábra) szerelése

A gépet rögzítse a hozzáadott négy csavar segítségével a szerelő asztalhoz vagy az futóműhöz (tartozék). Szállításnál a gép emelhető elől mindenkor vezetőrudaknál fogva és hátul a vezető és befogó tokmányba befogott csőnél fogva. A befogógyűrűt (10) a szárnyascavarral tolja el a hátsó vezetőről úgy, hogy a gyűrűshorony szabad maradjon. A kádat alulról függesse fel mindenkor csavarra, amelyek a sebességváltószekrény alján vannak és elől függesse a gyűrűshoronyba a hátsó vezetőn. A nyomókar befogógyűrűjét (10) tolja ütközésig a kád függesztésén és fogassa be. A szívófilterrel ellátott tömlőt akassza a kádra. Hátulról tegye fel a forgácsátat.

Töltsse fel 2 liter menetvágó anyaggal.

A gép sohasem dolgozhat menetvágó anyag nélkül.

2.3. Villamossági bekötés

A gép hálózati bekapsolása előtt ellenőrizze, hogy a típuscímén feltüntetett feszültség megfelel-e a házilag feszültségnak. Csupán védő földeléssel ellátott hosszító kábelt használjon. A gépet lábkapsoló kapcsolja be és ki (21, Tornado / 4, Magnum). Az átkapcsoló (18, Tornado / 3, Magnum) a forgásirány illetve gyorsaság beállítására szolgál. A gépet csupán akkor lehet bekapsolni, ha a vészkapcsoló nyomógombja (22, Tornado / 5, Magnum) nincs blokkolva és a védőkapcsoló (23, Tornado / 6, Magnum) a lábkapsolón be van nyoma. A gép közvetlen hálózatra kapcsolásánál (dugaszolóaljzat nélkül), szükséges a 16 A-os teljesítménykapcsoló beszerelése.

2.4. Menetvágó anyagok

Használjon kizárolag REMS menetvágó anyagokat. Ezekkel a menetvágás során kitűnő eredményeket ér el a menetvágó pofák magas élettartama és a gép lényegesen kisebb kopása mellett.

A REMS Spezial erősen ötvözött és felhasználható a cső- és csavarmenet vágás minden fajtájánál. Vízzel nagyon jól kimosható (szakemberek által hitesítve). Az ásványolajon alapuló menetvágó anyag az egyes országokban mint pl. Németország, Ausztria és Svájc nincs megengedve az ivóvízes csöveknél. Ez esetben használja a REMS Sanitol-t, amely nem tartalmaz ásványolajat.

A REMS Sanitol menetvágó anyag nem tartalmaz ásványolajat, szintetikus, vízben teljes mértékben oldódik és az ásványolaj kenőképességével rendelkezik. Használható minden cső- és csavarmenetre. Németországban, Ausztriában és Svájcban kötelező a használata minden ivóvízre használatos vezetéknél és megfelel az előírásoknak (DVGW Prüf-Nr. DW-0201AS2032; ÖVGW Prüf-Nr. W 1.303; SVGW Prüf-Nr. 7808-649).

Minden menetvágó anyagot csak hígítatlan állapotban használjon!

2.5. Az anyag támasztéka

A csöveket és rudakat 2 m-es hossztól feljebb még ráadásul magasságát állító REMS Herkules anyagtámasztékkal kell megtámasztani. Ez a berendezés el van látva acél golyókkal, amelyek lehetővé teszik a csövek és rudak könnyű mozgását minden irányban anélkül hogy a támaszték kihajlana vagy ledőlnie. Ha a REMS Magnum a munkaasztalra van erősítve a REMS Herkules Y anyagtámasztékot kell használni, amely a munkaasztalra van erősítve. A REMS Herkules és REMS Herkules Y támaszték munkaterjedelem: $\varnothing \frac{1}{8} - 4"$.

2.6. REMS 4" automatikus fej

A REMS 4" automatikus fej használatánál ügyeljen a használati útmutatóra, amely a REMS 4" automatikus fejjel szállítva van.

3. Üzemeltetés

3.1. Szerszámok

A menetvágó fej (8, Tornado / 12, Magnum) mindenkor univerzális menetvágó fejet képvisel, ezzel jelenti, hogy a feljebb ismertetett terjedelemre, amely 2 szerszámkészletre van felosztva, csupán egy menetvágó fejre van szükség. A kúpos és csőmenetek vágására kötelező a hosszúsági ütközöt (9, Tornado / 13, Magnum) egy irányban nyitó és záró karral (10, Tornado / 14, Magnum). A menetvágó fej így automatikusan kinyílik, ha elérlik a szabványos menetnösszöt. Ahhoz, hogy lehetséges legyen a hosszú hengeres menet és csavarmenet vágása, el kell fordítani a hosszúsági ütközöt (9, Tornado / 13, Magnum).

A menetvágó pofák cseréje

A menetvágó pofák beültethetők esetleg kicsérélhetők úgy a felszerelt, mint a leemelt menetvágó fejjel (pl. a munkaasztalon). Ez okból lazítja meg a befogókart (11, Tornado / 15, Magnum), de semmiképp ne csavarozza le. Az áttállító korong (12, Tornado / 16, Magnum) golyós végződésű markolatát tolja a befogókartól a végső helyzet irányába. Ebben a helyzetben a menetvágó pofák kiemelhetők esetleg beültethetők. Közben ügyeljen arra, hogy a menetvágó pofák hátsó oldalán megadott menet nagysága megfeleljen a legyártandó menet nagyságának. Ezen kívül ügyeljen arra, hogy úgyszintén a menetvágó pofák hátsó oldalán feltüntetett számok megfeleljenek a menetvágó pofák tartóján feltüntetett számokkal (14, Tornado / 17, Magnum).

A menetvágó pofákat tolja a menetvágó fejbe olyan messzire, amíg a golyó, amely a menetvágó pofák tartójának nútjában van, lemerül. minden menetvágó pofa behelyezése után az állító korong eltolásával beállítható a kívánt menet nagysága. A csavarmenetnél mindenkor útítás „Bolt"-ra. Az állító korongot fogassa be befogókarral. A menetvágó fejet zárja be. Erré a célra erősen nyomja jobbra le a záró és nyitó kart (14, Tornado / 17, Magnum). A menetvágó fej kinyíróidik vagy automatikusan (a kúpos csőmeneteknél), vagy bármikor kézzel kinyitható a zár és nyitó kar enye balra nyomásával.

Ha a befogásnál a $2\frac{1}{2} - 3"$ és a $2\frac{1}{2} - 4"$ menetvágó fejnél nem lenne elég séges a befogókar (11, Tornado / 15, Magnum) befogó ereje a megnövekedett vágó erő miatt (pl. a toromba menetvágó pofák miatt), ti, hogy a menetvágó fej a vágónyomás hatására kinyíródik, a henger fejű csavart a befogókar (11, Tornado / 15, Magnum) szemközti oldalán még meg kell szorítani.

A csővágó (15, Tornado / 18, Magnum) a $\frac{1}{4} - 2"$ esetleg $2\frac{1}{2} - 4"$ csövek levágására szolgál.

A leélező berendezés (16, Tornado / 19, Magnum) a $\frac{1}{4} - 2"$ esetleg $2\frac{1}{2} - 4"$ csövek belső élénk leélezésére szolgál. A foglalatot biztosítja elfordulás ellen a leélező berendezés karjába való súlylesztéssel elől vagy hátul a cső hosszúságától függően.

3.2. Befogó tokmány

A $2^{\prime\prime}$ -ig Magnum és Tornado a < 8 mm átmérők befogására, a $4^{\prime\prime}$ -ig Magnum a < 20 mm átmérők befogására hozzáidomított szorítóhüvely (Megr.sz. 343001) szükséges. A szorítóhüvely megrendelésénél adja meg a megkívánt befogó átmérőt.

3.2.1. Tornado befogó tokmány (19) a (20)

Az önbéállító befogópofák automatikusan nyitódnak és csukódnak a kapcsoló (18) elfordításával balra vagy jobbra és a lábkapsoló (21) befogásolásával. Az első és hátsó befogópofák cseréjénél ügyelni kell arra, hogy az egyes befogópofák a 4. és 5. ábra szerint legyenek beültetve, mert másképp megkárosodnak. Semmiképpen sem szabad a gépet hamarabb bekapsolni, mint ahogyan az összes befogópofa és a befogó tokmány mindenkor borítója be lenne szerelve.

3.2.2. Magnum befogó tokmány (1) (2)

Gyorsbefogó ütköző szorítóhüvely (1), vezetés (2)

Elülső befogó ütköző szorítóhüvely (1) nagy befogó gyűrűvel és mozgó befo-gópofákkal a pofatartóba ültetve koaxiális és biztonságos befogást nyújt minimális erőkifejtéssel. Amennyiben az alapanyag kilóg a biztosító fogakból (2), akkor be kell zárni.

A befogópofák cseréje Magnum

A befogópofákat (24) szorítsa le a befogó gyűrűvel (22) egészen a befogó átmérő cca 30 mm-re. Távolítsa el a befogópofák csavarjait (24). A befogópofákat tolja ki hátra megfelelő szerszámmal (csavarhúzóval). Az új befogópofákat a felrakott csavarokkal előlről tolja be a befogópofák tartójába.

3.3. Munkamenet

3.3.1. Tornado

A szerszámokat billentse el és a szerszám tartót tegye a nyomókar (5) segít-ségével a jobb végű helyzetbe. Az anyagot vezesse a gépbe úgy, hogy az anyag a tokmányból (19) körülbelül 10 cm-re lójon ki. A menetvágó fejet (8) fordítsa le és zárja le. A kapcsolót (18) tegye 1-es helyzetbe, nyomja le a lábkapsolót (21). Ezek után a munkadarab önműködően befogódik. A 2010 és 2020 típusonkál a levágásra vagy leélezésre, csakúgy mint a kisebb menetek vágására a 2. sebességi fokozat választható. Ebből a célból kapcsolja a kapcsolót (18) a gép menete közben egy ütemre az 1-es helyzetből a 2-es helyzetbe. A menetvágó fejet nyomja a nyomókarral (5) a forgó anyaggal szembe.

Egy vagy két menet létrehozása után a menetvágó fej automatikusan tovább vágja a menetet. Amint eléri a kúpos menetnél a kellő szabványos menethosszot, a menetvágó fej önműködően kinyitódik. A hosszú és csavarmeneteknél kézileg nyissa ki a menetvágó fejet a működő gépen. Engedje ki a lábkapsolót (21). A kapcsolót (18) állítsa R-re. A lábkapsolót (21) röviden nyomja meg – a munkadarab meglazul.

A munkadarab folyamatos újrabetegséggel legyárthatók tetszőleges hosszúságú menetek. Ebből a célból a menetvágáskor engedje el, mégpedig amikor

a szerszám tartó megközelíti a géptestet, a lábkapsolót (21). Ne nyissa ki a menetvágó fejet. A kapcsolót (18) állítsa R-re. Lazítsa ki a megmunkált anyagot, a szerszám tartót és az anyagot helyezze a nyomókarral a jobb végű hely-zetbe. A gépet a kapcsoló 1-es helyzetével ismét kapcsolja be.

A csövek vágásakor a csővágót (15) döntse munkahelyzetbe és a nyomókar segítségével tolja a kívánt vágóhelyzetbe. Az orsó jobbra forgatásával a forgó cső levágódik.

A belső éleket, amelyek a csövek vágásánál keletkeztek távolítsa el a csövek belső éleit leélező berendezéssel (16).

A menetvágó anyag kieresztése: a szerszám tartóra (2) kapcsolt tömlőt, húzza le és szúrja a tároló kannába. A gépet hagyja járatban egészen addig, amíg az egész kád ki nem ürül. Avagy: a kádat emelje le és a kifolyón át (17) ürítse ki.

3.3.2. Magnum

A szerszámokat billentse el és a szerszám tartót tegye a nyomókar (8) segít-ségével a jobb végű helyzetbe. Az anyagot vezesse be a nyitott vezetőn (2) és a nyitott gyorsbefogó ütköző tokmányon (1) úgy, hogy az anyag a gyors-befogó ütköző tokmányból körülbelül 10 cm-re lójon ki. A gyorsbefogó ütköző tokmány zárja egészen addig, amíg a befogó pofák ráülnek az anyagra. A befogó gyűrűvel rövid nyitás irányában történt mozgás után egy vagy két ütközéssel az anyagot szorosan fogassa be. A vezető bezárással (2) az anyag, amely kilög hátra, központosítva lesz. A menetvágó fejet fordítsa le és zárja le. A kapcsolót (3) állítsa az 1-es helyzetbe és nyomja meg a lábkapsolót (4). A Magnum 2000 / 3000 / 4000 bekapcsolása illetve kikapcsolása csupán a lábkapsolával történik (4).

A Magnum 2010 / 3010 / 4010 és 2020 / 3020 / 4020 gépeknél a levágáshoz vagy leélezéshez, valamint a kisebb menetek vágásához a 2. sebességi fokozat választható. Ebből a célból kapcsolja a kapcsolót (3) a gép menete közben egy ütemre az 1-es helyzetből a 2-es helyzetbe. A menetvágó fejet nyomja a nyomókarral (8) szembe a forgó anyagnak.

Egy vagy két menet létrehozása után a menetvágó fej automatikusan tovább

5. Villamos kapcsolások és alkatrészjegyzék Tornado

Kapcsolási leírások		Tornado 2000		Tornado 2010		Tornado 2020	
		Kábelér színe/száma	Kapocs	Kábelér színe/száma	Kapocs	Kábelér színe/száma	Kapocs
Lábkapsoló	Csatlakozóvezeték	barna kék zöld/sárga	2 (VÉSZ-KI) 2 (VÉSZ-KI) ↓ ház	barna kék zöld/sárga	2 (VÉSZ-KI) 2 (VÉSZ-KI) ↓ ház	barna fekete szürke kék zöld/sárga	1 3 5 A1 ↓ ház
	Összekötővezeték	barna kék zöld/sárga	2 (motorvédő) 1 (VÉSZ-KI) ↓ ház	barna kék zöld/sárga	2 (motorvédő) 1 (VÉSZ-KI) ↓ ház	fekete fekete fekete fekete fekete zöld/sárga	2 4 6 14 2 (VÉSZ-KI) ↓ ház
	Belső vezetékek	piros	1 (VÉSZ-KI) ↓ 13 (kontroller) 14 (kontroller) ↓ 1 (motorvédő)	piros	1 (VÉSZ-KI) ↓ 13 (kontroller) 14 (kontroller) ↓ 1 (motorvédő)	piros	5 → 1 (VÉSZ-KI)
Hajtóműház	Összekötővezeték	barna kék zöld/sárga	1 3 ↓ ház	barna	R S ↓ ház	fekete fekete fekete fekete fekete zöld/sárga	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↓ ház
	Motor	fehér fehér fehér fehér fehér fehér	2 5 6 4 3 1	piros sárga zöld fehér kék zöld/sárga	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ ↓ ház	piros sárga zöld fehér fehér kék fehér fehér zöld/sárga	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7/20 8/21 ↓ ház
	Fékezőellenállás	barna kék	5 12				
Vályú	Kondenzátor			barna kék	C ₁ C ₂		
	Villamos szivattyú ("T" kivitelű gép)	barna kék zöld/sárga	1 3 ↓ ház	barna kék zöld/sárga	R S ↓ ház	barna kék zöld/sárga	L ₁ L ₂ ↓ ház

Alkatrészjegyzék

Motor	RW 345	REMS	RW 342	REMS	RW 343	REMS
Bütykös kontroller	CA 10 C 58751 * FT22V	REMS	CA 10 C 58761 * FT22V	REMS	CA 10 D-U277 * 01 FT22V	REMS
Lábkapsoló	T 5300	REMS	T 5300	REMS	T 5400	REMS
Kondenzátor	MP 35/100/330	REMS		REMS		REMS

vágja a menetet. Amint eléri a kúpos menetnél a kellő szabványos menethosszot, a menetvágó fej önműködően kinyitódik. A hosszú és csavarmeneteknél kézileg nyissa ki a menetvágó fejet a működő gépen. A lábkapcsolt engedje ki (4). Nyissa ki az ütköző tokmányt, emelje ki az anyagot.

A munkadarab folyamatos újra befogásával legyárthatók tetszőleges hosszúságú menetek. Ebből a célból a menetvágáskor engedje el, mégpedig amikor a szerszámtartó megközelíti a géptestet, a lábkapcsolót (4). Ne nyissa ki a menetvágó fejet. Lazítsa a megmunkált darabot, a szerszámtartót és az anyagot helyezze a nyomókarral a jobb végső helyzetbe. Az anyagot ismét fogja be, a gépet ismét kapcsolja be.

A csövek vágásakor a csővágót (18) döntse munkahelyzetbe és a nyomókar segítségével tolja a kívánt vágó helyzetbe. Az orsó jobbra forgatásával a forgó cső levágódik. A belső éleket, amelyek a csövek vágásánál keletkeztek távolítsa el a csövek belső éleit leélező berendezéssel (19).

A menetvágó anyag kieresztése: a szerszámtartó (7) kapcsolt tömlőt, húzza le és szúrja a tároló kannába. A gépet hagyja járatban egészen addig, amíg az egész kád ki nem ürül. Avagy: távolítsa el az elzáró dugót (25) és ürítse ki a kádat.

3.4. Egy- és kétoldalas toldások gyártása

A toldások vágására a REMS Nippelfix (a munkadarab automatikus belső befogásával) és a REMS Nippelspanner (beli befogás) használatos. Emellett ügyelni kell arra, hogy a csővégek belül élmentesek legyenek. A csődarabokat mindenkor tollja be egészen ütközésig.

A csődarab REMS Nippelspanner toldásbefogóval történő befogatása céljából (már létező menettel vagy menet nélkül) az orsót szerszámmal (pl. csavarhúzóval) elfordítani és a toldásbefogófej szétfeszül. Ez csupán a befogott csődarabbal tehető meg.

Akárcsak a REMS Nippelfix befogó berendezésnél, úgyszintén a REMS Nippelspanner toldásbefogónál ügyelni kell arra, hogy a toldás ne legyen rövidebb a szabvány által megengedettnek.

3.5. Balmenetű csavarmenet gyártása

A balmenetű csavarmenetek gyártására csak a REMS Magnum 2010, 2020, 4010, 4020 gépek alkalmasak. A menetvágó feje a szerszámtartóban a balmenetű csavarmenetek gyártásánál be kell hogy legyen biztosítva, pld. M10x40-es csavarral, különben fölemelkedhet és ez által a menet eleje megsérülhet. A kapcsolót „R” helyzetbe kapcsolni. A tömlőcsatlakozókat átcserélni a hűtő és kenőpumpán, vagy a hűtőpumpát és kenőpumpát rövidre zární. Használják az alternatív szelepátkapcsolót (Megrendelő sz.: 342080) (tartoék), mely a géphez lesz erősítve. Az szelepátkapcsoló karjával (9. ábra) megváltozik az áramlás a hűtő és kenőpumpa között.

4. Karbantartás

A karbantartó és javító munkák megkezdése előtt húzza ki a dugót a dugaszolóaljzatból. Ezen munkákat kizárolag szakemberek és felvilágosított személyek végezhetik.

4.1. Karbantartás

A gépek nem igényelnek karbantartást. A váltóberendezés zárt olajfürdőben működik, ezért nem igényelkenést.

4.2. Inspekción/javítás

A REMS Tornado 2000 / Magnum 2000 / 3000 / 4000 gépeknek motorja szénkeféket tartalmaz. Ezek kopásnak vannak kitéve és ezért időnként ellenőrizni, esetleg cserélni kell őket. Ezen célból lazítsa meg a motorfedőn a 4 csavart cca 3 mm-re, és emelje le minden motorfedőt. Lásd úgyszintén a 6. pontot: Eljárás meghibásodás esetén.

Villamos kapcsolások és alkatrészjegyzék Magnum

Kapcsolási leírások		Magnum 2000/3000/4000 □		Magnum 2010/3010/4010		Magnum 2020/3020/4020		
	Kábelér színe/száma	Kapocs		Kábelér színe/száma	Kapocs		Kábelér színe/száma	Kapocs
Lábkapszoló	Csatlakozóvezeték	barna kék	2 (VÉSZ-KI) 2 (VÉSZ-KI)	barna kék zöld/sárga	2 (VÉSZ-KI) 2 (VÉSZ-KI) ↓ ház	barna fekete fekete kék zöld/sárga	1 3 5 A1 ↓ ház	
	Összekötővezeték	barna kék	2 (motorvédő) 1 (VÉSZ-KI)	barna kék zöld/sárga	2 (motorvédő) 1 (VÉSZ-KI) ↓ ház	fekete fekete fekete fekete fekete zöld/sárga	2 4 6 14 2 (VÉSZ-KI) ↓ ház	
	Belső vezetékek	piros piros	1 (VÉSZ-KI) ↓ 13 (kontroller) 14 (kontroller) ↓ 1 (motorvédő)	piros piros	1 (VÉSZ-KI) ↓ 13 (kontroller) 14 (kontroller) ↓ 1 (motorvédő)	piros piros	5 → 1 (VÉSZ-KI) 13 → A2	
Hajtóműház	Összekötővezeték	barna kék	2 1	barna kék zöld/sárga	R S ↓ ház	fekete fekete fekete fekete fekete zöld/sárga	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↓ ház	
	Motor	fekete 2 fekete 5 fekete 6 fekete 4 fekete 3 fekete 1	6 5 3 4	barna fekete fehér kék zöld/sárga	piros sárga zöld fekete fehér kék fehér zöld/sárga	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7/20 fehér 8/21 zöld/sárga	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 ↓ ház	
	Kondenzátor			barna kék	C ₁ C ₂			

Alkatrészjegyzék

Motor Bütykös kontroller Lábkapcsoló Kondenzátor	RW 345 T 5310	REMS REMS	RW 342 CA 10 C 58761 * FT22V T 5300 MP 35/100/330	REMS REMS REMS REMS	RW 343 CA 10 D-U277 * 01 FT22V T 5400	REMS REMS REMS
---	------------------	--------------	--	------------------------------	---	----------------------

6. Eljárás meghibásodás esetén

6.1. Hiba: A gép nem indul be.

Oka:

- A vészkapcsoló blokkolása nincs megszüntetve.
- A motor biztosítója ki van ütve.
- Elhasználódott vagy károsodott szénkefék (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.2. Hiba: A gép nem húz.

Oka:

- A menetvágó pofák eltompultak.
- Nem megfelelő menetvágó anyag.
- A hálózat túlterhelése.
- A hosszító kábel vezetékeknek elégtelen metszete.
- A konnektorok rossz érintkezése.
- Megkopott szénkefék (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.3. Hiba: A menetvágó anyag elégtelen bevezetése vagy egyáltalán nincs bevezetve.

Oka:

- A menetvágó anyag szivattyúja hibás.
- Elégtelen mennyiségű menetvágó anyag a kádban.
- A szívótorok szitája szennyezett.

6.4. Hiba: Ámbár a skála beállítás helyes, a menetvágó pofák túlzottan nyitottak.

Oka:

- A menetvágó fej nincs bezárva.

6.5. Hiba: A menetvágó fej nem nyitódik ki.

Oka:

- A nyitott menetvágó fejnél egy fokkal nagyobb átmérőjű csövön volt vágva a menet.
- A hosszúsági ütköző eltér.

6.6. Hiba: Rossz, használhatatlan menet.

Oka:

- A menetvágó pofák eltompultak.
- A menetvágó pofák helytelen beültetése. Ellenőrizze a számoszásukat.
- A menetvágó anyag hiányos bevezetése vagy egyáltalán nincs bevezetve.
- Rossz menetvágó anyag.
- A szerszámtartó toló mozgása meg van nehezítve, esetleg az útjában akadály van.

6.7. Hiba: A cső elcsúszik a tokmányban.

Oka:

- A befogópofák erős szennyeződése.
- A vastag műanyag bevonatú csőveknél speciális befogópofákat kell használni.
- Elhasználódott befogópofák.

7. Gyártói garancia

A garancia ideje az új termék első felhasználójának történő átadástól számítva 12 hónapig tart, de a kereskedőnek történt leszállítást követően legfeljebb 24 hónapig. Az átadás időpontja az eredeti vásárlási bizonylatok beküldésével igazolandó, melyeknek tartalmazniuk kell a vásárlás bizonylatát és a termék megnevezését. Valamennyi garanciális időn belül fellépő működési rendellenesség, ami bizonylíthatóan gyártási-, vagy anyaghibára vezethető vissza, téritésmentesen kerül javításra. A hiba kijavításával a garancia ideje nem hosszabodik meg és nem kezdődik újra. Azokra a hibákra, amik természetes elhasználódásra, szakszerűtlen, vagy gondatlan kezelésre, az üzemeltetési leírás figyelem kívül hagyására, nem megfelelő segédanyag használatára, túlzott igénybevételre, nem rendeltetés sérű használatra, saját, vagy idegen beavatkozásokra, vagy más olyan okokra vezethetők vissza, amiket a REMS nem vállal, a garancia kizárt.

Garanciális javításokat csak az erre jogosult szerződéses REMS márkaszervizek végezhetnek. Reklamációkat csak akkor tudunk figyelembe venni, ha a terméket előzetes beavatkozás nélkül és szét nem szerelt állapotban juttatták el egy erre jogosult szerződéses REMS márkaszervizbe. A kicserélt termékek és alkatrészek a REMS tulajdonát képezik.

A szervizbe történő oda-, és visszaszállítás költségét a felhasználó viseli.

A felhasználó törvényes jogai, különösen a kereskedővel szemben támasztott kifogásokat illetően, változatlanok.

8. Tartozékok jegyzéke

A Tartozékok jegyzékét a www.rems.de oldalon tölttheti le (Downloads).

Prijevod izvornih uputa za rad

REMS Tornado 2000 / 2010 / 2020

1	Leptirasti vijak	13	Kuglasto dugme/Držač graničnika
2	Nosač alata	14	Držač čeljusti za narezivanje
3	Prednja vodilica	15	Rezač cijevi
4	Stražnja vodilica	16	Skidač unutarnjeg cijevnog srha
5	Poluga za pritiskanje	17	Izlivnik
6	Stežni prsten	18	Sklopka
7	Ručka	19	Stežni uložak
8	Narezna glava	21	Nožna sklopka
9	Graničnik duljine	22	Tipkalo Isključenje-u-nuždi
10	Poluga za zatvaranje i otvaranje	23	Zaštitna sklopka
11	Poluga za stezanje	24	Vodeći svornjak
12	Ploča za prepodešavanje		

REMS Magnum 2000 / 2010 / 2020 / 3000 / 3010 / 3020 / 4000 / 4010 / 4020

1	Udarni uložak za brzo stezanje	14	Poluga za zatvaranje i otvaranje
2	Stežni uložak za vođenje	15	Poluga za stezanje
3	Sklopka desno-lijevo	16	Ploča za prepodešavanje
4	Nožna sklopka	17	Držač čeljusti za narezivanje
5	Tipkalo Isključenja-u-nuždi	18	Rezač cijevi
6	Zaštitna sklopka	19	Skidač unutarnjeg cijevnog srha
7	Nosač alata	20	Kada za sredstvo za podmazivanje
8	Poluga za pritiskanje	21	Posuda za strugotinu
9	Ručka	22	Stežni prsten
10	Stežni prsten s leptirastim vijkom	23	Nožna stežnih čeljusti
11	Leptirasti vijak	24	Stežne čeljusti
12	Narezna glava	25	Čep ispusta kade za sredstvo za podmazivanje
13	Graničnik duljine		



Opći sigurnosni naputci

POZOR! Potrebno je pročitati kompletne upute, a osobito ove sigurnosne. Pogreške ili propusti kod pridržavanja dolje navedenih uputa mogu dovesti dio električnog udara, ili pak izbijanja požara i/ili teških ozljeda. U dalnjem tekstu korišteni izraz „električni uređaj“ odnosi se na električne alate pogonjene strujom iz električne mreže (s kabelom za priključak na mrežu), na akumulatorske električne alate (bez kabela za priključak na mrežu), kao i na strojeve i druge električne uređaje/aparate. Električni uređaj koristite samo u svrhu za koju je namijenjen te u skladu s općim sigurnosnim propisima i propisima za sprječavanje nesreća.

OVE UPUTE DOBRO ČUVAJTE I POSPREMITE IH NA DOSTUPNO MJESTO.

A) Radno mjesto

- a) **Radno mjesto i njegovo okruženje držite urednim i čistim.** Nered i nedovoljna osvjetljenost na radnom mjestu mogu biti uzrok nezgode na radu.
- b) **S električnim uređajem ne radite u okruženju u kojem postoji opasnost od eksplozije, odnosno u kojem se nalaze zapaljive tekućine i plinovi ili zapaljive praškaste tvari.** Električni uređaji generiraju iskre koje mogu izazvati zapaljenje praha ili isparenja.
- c) **Tijekom korištenja električnog uređaja držite djecu i druge osobe na sigurnoj udaljenosti od mjesta rada.** Pri otklanjanju uređaja od izratka ili mesta rada može se dogoditi da nad uređajem izgubite kontrolu.

B) Sigurnost pri radu s električnom strujom

- a) **Utikač za priključenje električnog uređaja u struju mora odgovarati utičnicama.** Ni u kojem slučaju utikač se ne smije mijenjati ili prilagodavati. Ne koristite nikakav prilagodni (adapterski) utikač zajedno s električnim uređajem koji ima zaštitno uzemljenje. Originalni, neizmijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik električnog udara. Ako je električni uređaj opremljen zaštitnim vodičem smije ga se priključiti samo na uzemljenu utičnicu. Na gradilištima, u vlažnim uvjetima, na otvorenom ili na sličnim mjestima uporabe uređaja, pogon uređaja strujom iz mreže smije biti samo preko 30mA zaštitne strujne sklopke (FI-sklopke).
- b) **Izbjegavajte dodir s uzemljenim vanjskim površinama, poput cijevi, ogrjevnih tijela, štednjaka i hladnjaka.** Ako je Vaše tijelo uzemljeno postoje poviseni rizici od električnog udara.
- c) **Električni uređaj ne izlažite kiši ili vlazi.** Prodor vode u uređaj povisuje rizik električnog udara.
- d) **Kabel ne koristite za ono za što nije namijenjen, primjerice za nošenje i vješanje uređaja, ili pak za izvlačenje utikača iz utičnice.** Zaštitite kabel od vrućine, ulja, oštih bridova ili od pokretnih (rotirajućih) dijelova uređaja. Oštećeni ili zapleteni kabel povisuje rizik od električnog udara.
- e) **Kad električnim uređajem radite na otvorenom koristite samo produžni kabel koji ima dopuštenje i za rad na otvorenom.** Primjena produžnog kabела prikladnog za rad na otvorenom smanjuje rizik električnog udara.

C) Sigurnost osoba

Ovi uređaji nisu namijenjeni za uporabu od strane osoba (uključujući i djecu) s umanjениm fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatnog znanja i iskustva, osim ako su prethodno na odgovarajući način upućeni ili ih nadgleda osoba odgovorna za njihovu sigurnost. Djeca se moraju nadzirati kako se ne bi igrala uređajem.

- a) **Budite pažljivi, pazite na ono što radite, radu s električnim uređajem pristupajte razborito.** Električni uređaj ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem

- droga, alkohola ili lijekova.** Samo jedan trenutak nesmotrenosti i nepažnje pri korištenju uređaja može izazvati ozbiljne ozljede.
- b) Nosite opremu i sredstva za osobnu zaštitu na radu, te uvijek zaštitne naočale.** Nošenje sredstava za osobnu zaštitu, poput zaštitne maske za disanje, zaštitne kacige ili zaštite sluha, ovisno o vrsti i načinu primjene električnog uređaja, smanjuje rizik od ozljeda.
- c) Izbjegavajte nehotično uključivanje uređaja.** Prije nego li utikač uređaja uključite u utičnicu uvjerite se da je sklopka uređaja u isključenom položaju ("ISKLJ"). Ako prilikom nošenja električnog uređaja držite prst na sklopki, ili pak ako uređaj s uključenom sklopkom priključite na mrežu, može doći do nezgode. Pritisnu sklopku nikad ne premošćujte.
- d) Uklonite alate za podešavanje uređaja i ključeve za vijke prije nego li električni uređaj uključite.** Komad alata ili ključ, ako se nađu u rotirajućem dijelu uređaja, mogu prouzročiti ozljedivanje. Nikada ne dodirujte pokretne (rotirajuće) dijelove uređaja.
- e) Ne precjenjujte vlastite mogućnosti.** Zauzmite siguran stav i položaj pri radu te u svakom trenutku budite u ravnoteži. Na taj način možete imati bolju kontrolu nad uređajem u neočekivanim situacijama.
- f) Nosite prikladno radno odijelo.** Ne nosite široko radno odijelo ili nakit. Držite kosu, radno odijelo i rukavice na sigurnoj udaljenosti od pokretnih, rotirajućih dijelova uređaja. Pokretni, rotirajući dijelovi uređaja ili izratak mogu zahvatiti široko radno odijelo, nakit ili dugu kosu.
- g) Ako na uređaj mogu biti montirani usisivači ili naprave za hvatanje prašine, uvjerite se da su stvarno priključeni i da se koriste na ispravan način.** Korištenje ovih naprava smanjuje opasnost od prašine.
- h) Prepustite električni uređaj na korištenje samo osoblju obučenom za rukovanje njime.** Mladež smije rukovati uređajem samo ako je starija od 16 godina, ako im služi u svrhu školovanja (obučavanja) te ako se to rukovanje obavlja pod nadzorom stručne osobe.

D) Briljivo rukovanje i služenje električnim uređajem

- a) Ne preopterećujte Vaš električni uređaj.** Za Vaš rad upotrebljavajte električni uređaj koji je upravo za takav rad namijenjen. S električnim uređajem koji odgovara svrsi te radi u propisanom području njegova opterećenja, radit ćete brže i sigurnije.
- b) Ne koristite električni uređaj čija je sklopka neispravna.** Električni uređaj čija se sklopka/prekidač više ne da uključiti ili isključiti je opasan te ga se mora popraviti.
- c) Izvucite utikač iz utičnice prije nego što pristupite podešavanju uređaja, zamjeni rezervnih dijelova ili prije nego što uređaj sklonite na stranu.** Ove mjere predostrožnosti sprječavaju nehotično uključivanje i pokretanje uređaja.
- d) Nekorištene električne uređaje čuvajte izvan dohvata djece.** Ne dopustite korištenje električnog uređaja osobama koje s načinom korištenja nisu upoznate ili koje nisu pročitale ove upute. Električni uređaji su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
- e) O električnom uređaju brinite se s pažnjom.** Provjerite funkcioniranju li pokretni dijelovi uređaja jednostavno i glatko, tj. da ne zapinju, te da nisu slomljeni ili tako oštećeni da to može utjecati na ispravno funkcioniranje uređaja. Oštećene dijelove električnog uređaja prije njegove uporabe dajte popraviti stručnim osobama ili pak u ovlašteni REMS-ov servis. Brojnim nesrećama pri radu uzrok leži u slabom ili nedovoljnom održavanju električnih alata.
- f) Rezne alate držite oštima i čistima.** Brižno održavani rezni alati s oštrim rubovima manje i rjeđe zapinju, te ih je lakše voditi.
- g) Osigurajte/učvrstite izradak.** Za učvršćivanje izrata koristite stezne naprave ili škripac. Time ga se drži sigurnije nego li rukom, a uz to su Vam obje ruke slobodne za rad s električnim uređajem.
- h) Koristite električni uređaj, pribor, alate i drugo u skladu s ovim uputama i na način kao što je propisano za ovaj specijalni tip uređaja.** Uzmite pritom u obzir uvjete rada i aktivnosti koje namjeravate poduzeti. Uporaba električnog uređaja za primjene za koje nije predviđen može dovesti do opasnih situacija. Nikakva svojevoljna promjena na električnom uređaju iz sigurnosnih razloga nije dopuštena.

E) Brižno postupanje i korištenje akumulatorskih uređaja

- a) Prije nego što stavite akumulator u uređaj, uvjerite se da je električni uređaj isključen.** Stavljanje akumulatora u električni uređaj koji je uključen može izazvati nesreću.

b) Punjenje akumulatora strujom provodite samo punjačima koje preporučuju proizvođači uređaja. Kod punjača koji su prikladni za određenu vrstu akumulatora postoji opasnost od požara ako ih se koristi za punjenje drugih vrsta akumulatora.

c) U električnom uređaju koristite samo akumulatore koji su previđeni za te uređaje. Korištenjem drugih akumulatora može doći do ozljeda ili do požara.

d) Nekorištene akumulatore držite podalje od uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka i drugih malih metalnih predmeta koji bi mogli izazvati kratki spoj kontakata akumulatora. Posljedice toga mogu biti opekline ili vatra.

e) Kod nepravilnog korištenja akumulatora može doći do curenja tekućine iz akumulatora. Izbjegavajte kontakt s tom tekućinom. Ako do kontakta slučajno dođe, mjesto kontakta isperite vodom. Dospjite li tekućina u oči, razmotrite potrebu dodatne lječničke pomoći. Tekućina koja iscuri iz akumulatora može izazvati nadražaj kože i opekline.

f) Pri temperaturama akumulatora/punjača ili temperaturama okoline $\leq 5^{\circ}\text{C}/40^{\circ}\text{F}$ ili $\geq 40^{\circ}\text{C}/105^{\circ}\text{F}$ akumulator/punjač se ne smiju koristiti.

g) Oštećene, neispravne akumulatore ne zbrinjavajte kao obični kućni (komunalni) otpad, nego ga odnesite u ovlašteni REMS-ov servis ili pak u ovlašteno komunalno poduzeće koje se bavi sakupljanjem otpada.

F) Servisiranje

a) Popravke Vašeg električnog uređaja prepustite stručnjacima, uz primjenu isključivo originalnih zamjenskih dijelova. Na taj način osigurati zadržavanje trajne sigurnosti uređaja.

b) Slijedite propise o održavanju alata kao i upute o zamjeni alata.

c) Redovito kontrolirajte priključni kabel uređaja, a u slučaju oštećenja dajte stručnjaku ili ovlaštenom REMS-ovom servisu da ga popravi ili zamjeni novim. Redovito kontrolirajte i produžni kabel te ga zamjenite ako se ošteti.



Posebni sigurnosni naputci

- Strojem se upravlja specijalnom sigurnosnom nožnom sklopkom s tipkalom za isključivanje u slučaju nužde. Ako područje opasnosti koje se stvara strojem i rotirajućim izratkom nije pregledno s mesta korisnika stroja, nužno je provesti sigurnosne i zaštitne mjere, npr. ogradijanje stroja.

- Radovi, kao npr. nanošenje kudjelje, montiranje i demontiranje, narezivanje navoja pomoću ručnih nareznicica, radovi s ručnim napravama za odrezivanje cijevi, kao i pridržavanje izradaka rukom (umjesto primjene potpore za materijal), su tijekom rada stroja zabranjeni.

- Postoji li opasnost od loma ili lamatanja izradaka (ovisno o dužini i presjeku materijala te broju okretaja), ili pak pri nedostatnoj stabilnosti stroja, mora se postaviti dovoljan broj potpora podesivih po visini (REMS Herkules).

- Nikada ne sezati u stezni uložak.

- Kratke komade cijevi pritezati samo pomoću REMS Nippelspanner ili REMS Nippelfix.

- REMS ulja za narezivanje navoja u sprej dozama (REMS Spezial, REMS Sanitol) su prijatna za okolinu, ali im je dodan plin za raspršivanje (butan) koji može izazvati požar. Sprej doze stoje pod pritiskom – ne otvarati ih silom, štititi ih od sunčevih zraka i zagrijavanja na preko 50°C .

- Zbog odmašćujućeg djelovanja sredstava za hlađenje i podmazivanje treba izbjegavati njihov intenzivan dodir s kožom. Treba koristiti odgovarajuća sredstva za zaštitu kože.

- Zbog higijenskih razloga posudu za prihvat otpadnog sredstva za hlađenje i podmazivanje treba čistiti od nečistoća i strugotina redovito, a najmanje jednom godišnje.

- Provjera svojstava sredstva za hlađenje i podmazivanje nije potrebna budući da se zbog trošenja uvijek mora dodavati novo sredstvo.

- Sredstva za hlađenje i podmazivanje ne smiju koncentrirana dospijeti u kanalizaciju, vode ili tlo. Preostalo sredstvo za hlađenje i podmazivanje mora se otpremiti nadležnom poduzeću za zbrinjavanje otpadnih ulja. Klučni broj otpada za sredstva za hlađenje i podmazivanje na bazi mineralnih ulja je 54401 (HRV: 120107), a za sintetička 54109 (HRV: 120110).

1. Tehnički podaci

Tornado 2000	Magnum 2000	Magnum 3000	Magnum 2000	Tornado 2000	Magnum 4000
Tornado 2010	Magnum 2010	Magnum 3010	Magnum 2010	Tornado 2010	Magnum 4010
Tornado 2020	Magnum 2020	Magnum 3020	Magnum 2020	Tornado 2020	Magnum 4020
		s REMS 4"	s REMS 4"	Automatik nareznom glavom	Automatik nareznom glavom

1.1. Područje rada

1.1.1. Promjer navoja

Cijevi (i obložene plastikom)	$1/16 - 2"$	$1/16 - 2"$	$(1/16) 1/2 - 3"$	$1/16 - 4"$	$1/4 - 4"$
Svornjaci/vijci	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	14 – 60 mm
	$1/4 - 2"$	$1/2 - 2"$	$1/2 - 2"$	$1/4 - 2"$	$1/2 - 2"$

1.1.2. Vrst navoja

Cijevni navoj, konični desni	R (ISO 7-1, DIN 2999, BSPT), NPT
Cijevni navoj, cilindrični desni	G (ISO 228-1, DIN 259, BSPP), NPSM
Navoj za čelične oklopne cijevi	Pg (DIN 40430), IEC
Vijčani navoj	M (ISO 261, DIN 13), UNC, BSW

1.1.3. Duljina navoja

Cijevni navoj, konični	normirana duljina				
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020	Magnum 3000 Magnum 3010 Magnum 3020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020 s REMS 4" Automatik narez-nom glavom	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020	Magnum 4000 Magnum 4010 Magnum 4020
Cijevni navoj, cilindrični Vijčani navoj	165 mm, uz dostezanje neograničena	150 mm, uz dostezanje neograničena	150 mm, uz dostezanje neograničena	165 mm, uz dostezanje neograničena	165 mm, uz dostezanje neograničena	150 mm, uz dostezanje neograničena
1.1.4. Odrezivanje Cijevi	1/8 – 2"	1/8 – 2"	1/4 – 4"	1/8 – 2"	1/8 – 2"	1/4 – 4"
1.1.5. Skidanje unutarnjeg srha Cijevi	1/4 – 2"	1/4 – 2"	1/4 – 4"	1/4 – 2"	1/4 – 2"	1/4 – 4"
1.1.6. Nazuvice i dvostrukе nazuvice s pritezačem REMS Nippelspanner (pritezanje iznutra) s pritezačem REMS Nippelfix (automatsko pritezanje iznutra)	5/8 – 2" 1/2 – 4"	5/8 – 2" 1/2 – 4"	5/8 – 2" 1/2 – 4"	5/8 – 2" 1/2 – 4"	5/8 – 2" 1/2 – 4"	5/8 – 2" 1/2 – 4"
1.1.7. REMS 4" Automatik narezna glava za sve tipove Tornado i Magnum 2000/2010/2020 i Magnum 3000/3010/3020 (vidi sl. 6)				2 1/2 – 4"	2 1/2 – 4"	2 1/2 – 4"

1.2. Brzina okretanja radnog vretena

Tornado 2000	1/16 – 2"	53 – 40 1/min
Magnum 2000	1/4 – 2"	53 – 40 1/min
Magnum 3000	1/4 – 3"	23 – 20 1/min
Magnum 4000	1/4 – 4"	23 – 20 1/min

automatska, kontinuirana regulacija brzine okretanja

Tornado 2010 / 2020	1/16 – 2"	52 1/min
Magnum 2010 / 2020	1/4 – 2"	52 – 26 1/min
Magnum 3010 / 3020	1/4 – 3"	20 – 10 1/min
Magnum 4010 / 4020	1/4 – 4"	20 – 10 1/min

također i pri punom opterećenju. Za visoka opterećenja i nepovoljne uvjete u strujnoj mreži kod većih navoja Tornado 26 1/min odn. Magnum 10 1/min.

1.3. Električni podaci

Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000	230 V, 1~; 50–60 Hz; potrošnja 1700 W, predaja 1200 W; 8,3 A; Osigurač (mreža) 16 A (B). Pogon s prekidima 2,5 / 10 min.
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010	110 V; 1~; 50–60 Hz; potrošnja 1700 W, predaja 1200 W; 16,5 A; Osigurač (mreža) 30 A (B). Pogon s prekidima 2,5 / 10 min.
Tornado 2020, Magnum 2020 / 3020 / 4020	230 V, 1~; 50 Hz; potrošnja 2100 W, predaja 1400 W; 10 A; Osigurač (mreža) 10 A (B). Pogon s prekidima 7 / 10 min.

1.4. Dimenzije (L x B x H)

Tornado 2000	730 x 435 x 280 mm
Tornado 2010 / 2020	730 x 435 x 280 mm
Magnum 2000	870 x 580 x 495 mm
Magnum 2010 / 2020	825 x 580 x 495 mm
Magnum 3000	915 x 580 x 495 mm
Magnum 3010 / 3020	870 x 580 x 495 mm
Magnum 4000	915 x 580 x 495 mm
Magnum 4010 / 4020	870 x 580 x 495 mm

1.5. Težina u kg

Pogonski stroj	Alati	Standardni pribor
Tornado 2000	31	7
Tornado 2010	43	7
Tornado 2020	43	7
Pogonski stroj	Alati	Postolje za prijevoz
1/4 – 2"	1/4 – 2"	
Magnum 2000	75	16
Magnum 2010	87	16
Magnum 2020	87	16
Pogonski stroj	Alati	
2 1/2 – 3"	2 1/2 – 3"	
Magnum 3000	79	
Magnum 3010	108	
Magnum 3020	108	
Pogonski stroj	Alati	
2 1/2 – 4"	2 1/2 – 4"	
Magnum 4000	81	
Magnum 4010	108	
Magnum 4020	108	

1.6. Podaci o buci

Emisija buke na radnom mjestu	
Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000	83 dB (A)
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010	75 dB (A)
Tornado 2020	72 dB (A)
Magnum 2020 / 3020 / 4020	74 dB (A)

1.7. Vibracije (sve vrste)

Ponderirana efektivna vrijednost ubrzanja	2,5 m/s ²
---	----------------------

Navedena vrijednost vibracija je izmjerena u skladu s normiranim postupkom ispitivanja i može ju se koristiti za usporedbu s nekim drugim uređajem. Isto tako može ju se koristiti za početnu ocjenu izlaganja vibracijama.

Pozor: Vrijednost vibracija može se tijekom stvarne uporabe uređaja razlikovati od navedene vrijednosti ovisno o vrsti i načinu rada odn. korištenja uređaja. U ovisnosti o stvarnim uvjetima rada (npr. Rad s prekidima) može biti potrebno utvrditi mjeru sigurnosti za zaštitu osobe koja s uređajem radi.

2. Puštanje u pogon

Uputa: Težine u prijevozu iznad 35 kg obvezno moraju nositi dvije osobe, a garnitura alata treba prenositi zasebno. Prilikom prijevoza i postavljanja stroja voditi računa da je težište stroja visoko – bio on sa ili bez podvozja, tj. da je stoga nestabilno.

2.1. Postavljanje Tornado 2000, 2010, 2020 (sl. 1-3)

Leptirasti vijak (1) otpustiti. Nosač alata (2) skinuti. Stroj okomito postaviti na obje vodilice (3 + 4) i 3 noge od cijevi utaknuti u kućište prijenosnika, dok se ne urakljuju (sl. 1). Stroj uhvatiti za kućište prijenosnika (ne za noge od cijevi) i postaviti ga na noge od cijevi (sl. 2).

Stroj se može postaviti i na svaki radionički stol te za isti pričvrstiti vijcima. U tu svrhu se na donjoj strani nalaze 3 provrt s navojem. Uz pomoć šablone, koja se isporučuje sa strojem, na radioničkom se stolu mora izgraditi 3 provrt (svrdlo Ø 12 mm). Stroj se tada pričvršćuje odozvod s 3 vijkama M 10.

Nosač alata natisnuti na vodilice. Polugu za pritiskanje (5) odozoda pogurnuti kroz spojnicu na nosaču alata, a stezni prsten (6) tako natisnuti na stražnju vodilicu, da leptirasti vijak bude usmjeren prema nazad, a prstenasti utor ostane slobodan. Ručku (7) nataknuti na polugu za pritiskanje.

Kadu za ulje pričvršćiti za oba vijka na donjoj strani kućišta prijenosnika te gurnuti na desno u proreze. Kadu za ulje zakvačiti u prstenasti utor na stražnjoj vodilici (4). Stezni prsten ručke za pritiskanje gurnuti do ograničenja na zavješenju uljne kade te čvrsto pritegnuti. Crijevo za ulje s usisnim filterom staviti u kadu za ulje, a drugi kraj crijeva navući na tuljak na stražnjoj strani nosača alata.

Ulići 2 litre ulja za narezivanje navoja. Posudu za strugotine umetnuti odozada. **Stroj nikada ne puštati da radi bez ulja za narezivanje navoja.**

Vodeći svornjak narezne glave (8) utaknuti u prvot nosaču alata, a nareznu glavu aksijalnim pritiskom i zakretnim pokretima nagurati do kraja na vodeći svornjak.

U cilju povoljnijeg transporta nožnu sklopku objesiti za vijak na stražnjoj strani kućišta (sl. 3).

Postavljanje Magnum 2000 T, 2010 T, 2020 T, 3000 T, 3010 T, 3020 T, 4000 T, 4010 T, 4020 T (sl. 8)

Stroj pričvrstiti na radni stol ili na postolje za prijevoz (pribor) pomoću 3 vijkama, koji se isporučuju sa strojem. Za potrebe transporta može se stroj naprijed držati za vodilice, a pozadi za cijev koja je utaknuta u stezni uložak za vođenje. Za transportiranje na postolju za prijevoz utiskuju se u ušice na postolju komadi cijevi Ø ¾" duljine od oko 60 cm i pričvršćuju pomoću leptirastih vijaka. Ako stroj ne treba transportirati, oba se kotača mogu skinuti.

Ulići 5 litara ulja za narezivanje navoja.

Stroj nikada ne uključivati bez ulja za narezivanje navoja.

2.2. Postavljanje Tornado 2000 T, 2010 T, 2020 T (sl. 7 + 8)

Stroj pričvrstiti na radni stol ili na postolje za prijevoz (pribor) pomoću 3 vijkama koja se isporučuju uz stroj. U svrhu transporta stroj se može podići hvatajući ga sprjeda za zahvatne džepove na postolju, a straga za motor odn. za nosač podloge za materijal. Za transportiranje na postolju za prijevoz utiskuju se u ušice na postolju komadi cijevi Ø ¾" duljine od oko 60 cm i pričvršćuju pomoću leptirastih vijaka. Ako stroj ne treba transportirati, oba se kotača mogu skinuti.

Ulići 5 litara ulja za narezivanje navoja.

Stroj nikada ne uključivati bez ulja za narezivanje navoja.

Postavljanje Magnum 2000 T-L, 2010 T-L, 2020 T-L, 3000 T-L, 3010 T-L, 3020 T-L, 4000 T-L, 4010 T-L, 4020 T-L (sl. 8)

Stroj pričvrstiti na radni stol ili postolje (pribor) s 4 vijkama koja se isporučuju uz stroj. U svrhu transporta stroj se može podići držeći ga sprjeda za vodilice, a straga za cijev koja je utaknuta u stezni uložak za vođenje. Stezni prsten (10) s leptirastim vijkom natisnuti na stražnju vodilicu tako da prstenasti utor ostane slobodan. Kadu straga pričvrstiti za oba vijka na donjoj strani kućišta pritegnuti, a sprjeda zakvačiti u prstenasti utor na stražnjoj vodilici. Stezni prsten (10) gurnuti do ograničenja na zavješenju kade te pritegnuti. Crijevo s usisnim filterom spustiti u kadu. Posudu za strugotinu postaviti sa stražnja strane.

Ulići 2 litre ulja za narezivanje navoja.

Stroj nikada ne uključivati bez ulja za narezivanje navoja.

2.3. Električni priključak

Prije priključivanja stroja provjeriti, da li napon naveden na tipskoj tabeli odgovara mrežnom naponu. Primjenjivati samo produžni kabel sa sigurnosnim uzemljnjem. Stroj se uključuje i isključuje pomoću nožne sklopke (21, Tornado / 4, Magnum). Sklopka (18, Tornado / 3, Magnum) služi za predbranje smjera okretanja, odn. brzine. Stroj se može uključiti samo ako je tipko Isključenje-u-nuždi (22, Tornado / 5, Magnum) deblokirano i ako je zaštitna sklopka (23, Tornado / 6, Magnum) na nožnoj sklopkiji pritisнутa. Ako se stroj izravno (bez utične naprave) priključi na mrežu, mora se instalirati učinska sklopka 16 A.

2.4. Ulja za narezivanje navoja

Primjenjujte isključivo REMS-ova ulja za narezivanje navoja. Time postižete besprijeckorne rezultate narezivanja, duge radni vijek čeljusti za narezivanje, kao i bitnu poštenu stroja.

Ulje za narezivanje navoja **REMS Spezial** je visokolegirano i primjenljivo za sve vrste cijevnih navoja i vijčanih navoja za svornjake. Ulje se da isprati vodom (provjereno neovisnom ocjenom). Ulja za rezanje navoja na bazi mineralnog ulja u raznim zemljama, npr. Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj, nisu dopuštena za vodovodne cijevi. U tom slučaju primjenjujte REMS Sanitol koji ne sadrži mineralno ulje.

Ulje za narezivanje navoja **REMS Sanitol** ne sadrži mineralno ulje. Isto je proizvedeno sintetički i potpuno je rastvorivo u vodi. Maziva svojstva su ista kao od mineralnog ulja. Primjenljivo je za sve vrste cijevnih navoja i vijčanih navoja za svornjake. U Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj to se ulje mora koristiti za vodovodne cijevi te odgovara propisima (DVGW Prüf-Nr. DW-0201AS2032; ÖVGW Prüf-Nr. W 1.303; SVGW Prüf-Nr. 7808-649).

Sva ulja za narezivanje navoja primjenjivati samo nerazrijeđena!

2.5. Potpora za materijal

Cijevi i motke dulje od 2 m moraju se dodatno poduprijeti napravom REMS Herkules podesivom po visini. Ista je opremljena čeličnim kuglama za lako pokretanje cijevi i motki u svim pravcima bez prevrtanja potpore za materijal. Ako je REMS Magnum pričvršćen za radionički stol, mora se primijeniti i REMS Herkules Y, koji se pričvršćuje za radionički stroj. Radno područje potpore REMS Herkules i REMS Herkules Y: Ø ¼" – 4".

2.6. Narezna glava REMS 4" Automatik

Ako se primjenjuje narezna glava REMS 4" Automatik, mora se pridržavati pogonskih uputa, koje se isporučuju s njom.

3. Pogon

3.1. Alati

Narezna glava (8, Tornado / 12, Magnum) je univerzalna glava za rezanje navoja, tj. za gore navedena područja, odvojeno u 2 garniture alata, potrebna je samo jedna narezna glava. Za rezanje koničnih cijevnih navoja uzdužni graničnik (9, Tornado / 13, Magnum) mora imati isti smjer kao poluga za zatvaranje i otvaranje (10, Tornado / 14, Magnum). Narezna glava se tada automatski otvara, kada se postigne standardnu duljinu navoja. Da bi se moglo narezavati cilindrične duge navoje i vijčane navoje (na svornjacima), uzdužni graničnik (9, Tornado / 13, Magnum) se preklapa na stranu.

Zamjenjivanje čeljusti za narezivanje

Čeljusti za narezivanje može se umetati i zamjenjivati i pri ugrađenom i pri skinutoj nareznoj glavi (npr. na radioničkom stolu). Da bi se to učinilo steznu polugu (11, Tornado / 15, Magnum) otpustiti, ne skinuti. Ploču za prepodešavanje (12, Tornado / 16, Magnum) ručkom odgurnuti od stezne poluge u krajnji položaj. U tom se položaju čeljusti za narezivanje vade i umeću. Pri tome treba paziti, da veličina navoja navedena na poleđini čeljusti za narezivanje odgovara veličini navoja koju se želi narezati. Osim toga treba paziti, da se brojke, koje se također nalaze na poleđini čeljusti za narezivanje, podudaraju s onima na držaču čeljusti (14, Tornado / 17, Magnum).

Čeljusti za narezivanje navoja treba toliko duboko ugurati u nareznu glavu, da kugla, koja se nalazi u prorezu držača čeljusti za narezivanje, uskoči i tako blokira. Po umetanju svih čeljusti za narezivanje željenu veličinu navoja podešava se pomicanjem ploče za prepodešavanje. Vlijčani navoj za svornjake uvijek podesiti na „Bolt“. Ploču za prepodešavanje pritegnuti uz pomoć poluge za pritezanje. Nareznu glavu zatvoriti. U tom cilju polugu za zatvaranje i otvaranje (10, Tornado / 14, Magnum) snažno pritisnuti na desno prema dole. Narezna glava se otvara ili automatski (kad koničnih cijevnih navoja), ili u svaku vrijeme ručno lakim pritiskom na lijevo na polugu za zatvaranje i otvaranje.

Ukoliko kod narezne glave 2½"-3" i 2½"-4" uslijed povisene sile rezanja (npr. zbog tupih čeljusti) sila za pridržavanje stezne poluge (11, Tornado / 15, Magnum) nije dovoljna, odn. ako se pod reznim pritiskom narezna glava otvori, dodatno se mora pritegnuti cilindrični vijak nasuprot stezne poluge (11, Tornado / 15, Magnum).

Naprava za odrezivanje cijevi – rezac cijevi (15, Tornado / 18, Magnum) služi za odrezivanje cijevi ¼"-2" odn. 2½"-4".

Skidač unutarnjeg cijevnog srha (16, Tornado / 19, Magnum) primjenjuje se za cijevi od ¼"-2" odn. 2½"-4". Pinolu osigurati protiv okretanja urakljavanjem u krak za skidanje srha; sprjeda ili straga – ovisno o duljini cijevi.

3.2. Stezni uložak

Za Magnum do 2" i Tornado za stezanje promjera < 8 mm, a za Magnum do 4" za stezanje promjera < 20 mm, potreban je stezni tuljak (kat.br. 343001) koji odgovara dotičnom promjeru. Pri naručivanju steznog tuljka mora se navesti željeni promjer stezanja.

3.2.1. Stezni uložak Tornado (19) i (20)

Stezne čeljusti, koje se same centriraju, otvaraju se i zatvaraju automatski zakretanjem sklopke (18) na lijevo odn. desno i pritiskanjem nožne sklopke (21). Pri zamjenjivanju prednjih i stražnjih steznih čeljusti mora se paziti, da se odgovarajuće čeljusti umetne prema sl. 4 i 5, budući da u protivnom dolazi do oštećenja. Ni u kom slučaju se stroj ne smije uključiti, prije nego što se sve stezne čeljusti i ova poklopca steznih uložaka ne montira.

3.2.2. Stezni uložak Magnum (1) (2)

Udarni uložak za brzo stezanje (1), stezni uložak za vođenje (2)

Prednji udarni uložak za brzo stezanje (1) s velikim steznim prstenom i s pokretnim steznim čeljustima umetnutim u nosače čeljusti, osigurava sigurno i centrično pritezanje uz minimalan utrošak sile. Čim se materijel u steznom uložaku za vođenje (2) počne podizati znači da je zatvoren.

Zamjenjivanje steznih čeljusti Magnum

Stezne čeljusti (24) sa steznim prstenom (22) zatvoriti do promjera stezanja od oko 30 mm. Vijke na steznim čeljustima (24) otpustiti i skinuti. Stezne čeljusti pomoću odgovarajućeg alata (izvijača) izvući prema natrag. Nove stezne čeljusti s postavljenim vijkom utisnuti sprijeda u nosače steznih čeljusti.

3.3. Tijek rada

3.3.1. Tornado

Alate zakrenuti prema vani i nosač alata pomoću poluge za pritiskanje (5) dovesti u desni krajnji položaj. Materijal uvesti tako, da za oko 10cm viri iz steznog uloška (19). Nareznu glavu (8) zakrenuti na dole i zatvoriti. Sklopku (18) uklopiti u položaj 1, te pritisnuti nožnu sklopku (21). Sada se materijal samostalno priteže. Kod oba tipa Tornado 2010 i 2020 može se za odrezivanje i uklanjanje srha te za narezivanje manjih navoja izabrati 2. brzinu. U tom cilju sklopku (18) treba tijekom rada stroja brzo preklopiti iz položaja 1 u položaj 2. Nareznu glavu pritisnuti uz rotirajući materijal pomoću poluge za pritiskanje (5).

Nakon jednog do dva hoda navoja narezna glava reže dalje automatski. Kada se kod koničnog cijevnog navoja postigne normirana duljina navoja, narezna glava se automatski otvara. Kod dugih i vijčanih navoja nareznu glavu treba tijekom rada stroja otvoriti ručno. Nožnu sklopku (21) otpustiti. Sklopku (18) postaviti na R. Nožnu sklopku (21) kratko aktivirati – i materijal se otpušta.

Doprtezanjem materijala mogu se rezati neograničeno dugi navoji. U tu svrhu se tijekom rezanja navoja nožnu sklopku (21) treba otpustiti kad se nosač alata približi kućištu stroja. Nareznu glavu ne otvarati. Sklopku (18) postaviti na R.

Materijal otpustiti, nosač alata i materijal, koristeći polugu za pritiskanje, dovesti u desni krajnji položaj. Stroj opet uključiti u položaju sklopke 1.

Za razdvajanje (rezanje) cijevi rezač cijevi (15) zakreće se prema unutra i pomoću poluge za pritiskanje pomiče u željeni položaj za odrezivanje. Okretanjem vretena udesno rotirajuća se cijev odreže.

Unutarnji srh, koji se nastaje rezanjem, otklanja se pomoću skidača unutarnjeg cijevnog srha (16).

Ispuštanje ulja za narezivanje navoja: crijevo na nosaču alata (2) skinuti i usmjeriti u kantu za ulje. Stroj pustiti da radi dok se kada ne isprazni. Ili: kadu za ulje skinuti i kroz izlivnik (17) isprazniti.

3.3.2. Magnum

Alate zakrenuti prema vani i nosač alata pomoću poluge za pritiskanje (8) dovesti u desni krajnji položaj. Materijal uvesti kroz otvoreni stezni uložak za vođenje (2) i kroz otvoreni udarni uložak za brzo stezanje (1) tako, da ovaj viri za 10 cm iz udarnog uloška. Udarni uložak za brzo stezanje zatvoriti tako da stezne čeljusti nalegnu na materijal. Pomoću steznog prstena, nakon kratkog pokreta otvaranja, s jednim ili dva nagla pokreta materijal čvrsto prtegnuti. Zatvaranjem steznog uloška za vođenje (2) centrirati materijal koji viri sa stražnje strane. Nareznu glavu zaokrenuti prema dolje i zatvoriti. Sklopku (3) postaviti na položaj 1 i aktivirati nožnu sklopku (4). Magnum 2000 / 3000 / 4000 uključuje se, odn. isključuje samo pomoću nožne sklopke (4).

Kod Magnuma 2010 / 3020 / 4010 i 2020 / 3020 / 4020 može se za odrezivanje i skidanje srha, kao i za narezivanje manjih navoja, izabrati 2. brzinu. U tom cilju sklopku (3) tijekom rada stroja brzo preklopiti iz položaja 1 u položaj 2. Nareznu glavu pritisnuti na rotirajući materijal pomoću poluge za pritiskanje (8).

Nakon jednog do dva hoda navoja narezna glava automatski reže dalje. Kada se kod koničnog cijevnog navoja postigne normirana duljina navoja, glava za rezanje se automatski otvara. Kod dugih i vijčanih navoja nareznu glavu treba tijekom rada stroja otvoriti ručno. Nožnu sklopku (4) otpustiti. Otvoriti udarni uložak za brzo stezanje i izvaditi materijal.

5. Priključne sheme i popis naprava/uredaja Tornado

Priključne sheme		Tornado 2000		Tornado 2010		Tornado 2020	
		Boja kabel. žile/Br.	Stezaljka	Boja kabel. žile/Br.	Stezaljka	Boja kabel. žile/Br.	Stezaljka
Nožna sklopka	Priključni vod	smeđa plava zelena/žuta	2 (Isklj-u-nuždi) 2 (Isklj-u-nuždi) ↓ Kućište	smeđa plava zelena/žuta	2 (Isklj-u-nuždi) 2 (Isklj-u-nuždi) ↓ Kućište	smeđa crna siva plava zelena/žuta	1 3 5 A1 ↓ Kućište
	Spojni vod	smeđa plava zelena/žuta	2 (zaštita motora) 1 (Isklj-u-nuždi) ↓ Kućište	smeđa plava zelena/žuta	2 (zaštita motora) 1 (Isklj-u-nuždi) ↓ Kućište	crna crna crna crna crna zelena/žuta	2 4 6 14 2 (Isklj-u-nuždi) ↓ Kućište
	Unutarnji vodovi	crvena crvena	1 (Isklj-u-nuždi) ↓ 13 (Tipkalo) 14 (Tipkalo) ↓ 1 (zaštita motora)	crvena crvena	1 (Isklj-u-nuždi) ↓ 13 (Tipkalo) 14 (Tipkalo) ↓ 1 (zaštita motora)	crvena crvena	5 → 1 (Isklj-u-nuždi) 13 → A2
Kućište prijenosnika	Spojni vod	smeđa plava zelena/žuta	1 3 ↓ Kućište	smeđa plava zelena/žuta	R S ↓ Kućište	crna crna crna crna crna zelena/žuta	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↓ Kućište
	Motor	crna 5 6 4 3 1	2 8 10 6 5 2	crvena žuta zelena crna bijela plava zelena/žuta	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ ↓ Kućište	crvena žuta zelena crna bijela plava bijela zelena/žuta	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7/20 8/21 zelena/žuta
	Kočni otpor	smeđa plava	5 12				
Kada	Kondenzator			smeđa plava	C ₁ C ₂		
	Električna pumpa (Izvedba stroja "T")	smeđa plava zelena/žuta	1 3 ↓ Kućište	smeđa plava zelena/žuta	R S ↓ Kućište	smeđa plava zelena/žuta	L ₁ L ₂ ↓ Kućište

Popis uređaja

Motor	RW 345	REMS	RW 342	REMS	RW 343	REMS
Grebenačka sklopka	CA 10 C 58751 * FT22V	REMS	CA 10 C 58761 * FT22V	REMS	CA 10 D-U277 * 01 FT22V	REMS
Nožna sklopka	T 5300	REMS	T 5300	REMS	T 5400	REMS
Kondenzator	MP 35/100/330	REMS				

Doprtezanjem materijala mogu se rezati neograničeno dugi navozi. U tu svrhu se tijekom rezanja navoja nožnu sklopku (21) treba otpustiti kad se nosač alata približi kućištu stroja. Nareznu glavu ne otvarati. Materijal otpustiti, nosač alata i materijal, koristeći polugu za pritiskanje, dovesti u desni krajnji položaj. Materijal ponovo stegnuti, a stroj ponovo uključiti. Za razdvajanje (rezanje) cijevi rezač cijevi (18) zakreće se prema unutra i pomoću poluge za pritiskanje pomiče u željeni položaj za odrezivanje. Okretanjem vretena udesno rotirajuća se cijev odreže.

Unutarnji srh, koji nastaje rezanjem, otklanja se pomoću skidača unutarnjeg cijevnog srha (19).

Ispuštanje ulja za narezivanje navoja: crijevo na nosaču alata (7) skinuti i usmjeriti u kantu za ulje. Stroj pustiti da radi dok se kada ne isprazni. Ili: čep isputa (25) izvaditi i pustiti da ulje istekne.

3.4. Izrada nazuvica i dvostrukih nazuvica

Za narezivanje nazuvica primjenjuju se REMS Nippelfix (automatsko pritezanje iznutra) i REMS Nippelspanner pritezač za nazuvice (pritezanje iznutra). Pri tome se mora voditi računa, da krajevi cijevi budu bez unutarnjeg srha. Komade cijevi uvijek natisnuti do graničnika.

Za pritezanje komada cijevi (sa ili bez narezanog navoja) pomoću REMS Nippelspannera glavu pritezača nazuvice se širi okretanjem vretena alatom (npr. izvijačem). To se smije činiti samo pri nataknutom komadu cijevi.

Kako kod pritezača REMS Nippelfix, tako i kod REMS Nippelspannera treba paziti da se ne narezuje kraće nazuvice nego što to dopušta norma.

3.5. Izrada lijevih navoja

Za izradu lijevih navoja prikladni su samo REMS Magnum 2010, 2020, 4010 i 4020. U tu se svrhu mora nareznu glavu utaknuti u nosač alata npr. pomoću vijka M10x40, jer bi se inače mogla podići i oštetiti početak navoja. Sklopku/prekidač postavite na položaj „R“. Zamjenite priključke crijeva na crpki za hlađenje i podmazivanje ili crpku prespojite. Alternativno upotrijebite ventil za

preklapanje (kat.br. 341080, pribor) koji se učvršćuje na stroj. Polugom na ventilu za preklapanje (sl. 9) mijenja se smjer strujanja kroz crpku.

4. Održavanje

Prije radova na održavanju i popravljanju obavezno izvući utikač! Te poslove smiju obavljati samo stručno osposobljene osobe.

4.1. Servisni radovi

Strojevi ne iziskuju nikakav servis. Prijenosni mehanizam radi u zatvorenoj uljnoj kupci i stoga ga se ne mora podmazivati.

4.2. Inspekcija/Popravak

Motor Tornado 2000 / Magnum 2000 / 3000 / 4000 ima ugljene četkice. One se troše i stoga ih se povremeno mora provjeravati, odn. zamjeniti. Da bi se to učinilo, 4 vijka poklopca motora treba otpustiti za cca. 3 mm i oba poklopca motora treba skinuti. Vidi također 6. Postupak pri smetnjama.

Priklučne sheme i popis naprava/uređaja Magnum

Priključne sheme		Magnum 2000/3000/4000		Magnum 2010/3010/4010		Magnum 2020/3020/4020	
		Boja kabel. žile/Br.	Stezaljka	Boja kabel. žile/Br.	Stezaljka	Boja kabel. žile/Br.	Stezaljka
Nožna sklopka	Priključni vod	smeđa plava	2 (Isklj-u-nuždi) 2 (Isklj-u-nuždi)	smeđa plava zelena/žuta	2 (Isklj-u-nuždi) 2 (Isklj-u-nuždi) ↓ Kućište	smeđa crna crna plava zelena/žuta	1 3 5 A1 ↓ Kućište
	Spojni vod	smeđa plava	2 (zaštita motora) 1 (Isklj-u-nuždi)	smeđa plava zelena/žuta	2 (zaštita motora) 1 (Isklj-u-nuždi) ↓ Kućište	crna crna crna crna crna zelena/žuta	2 4 6 14 2 (Isklj-u-nuždi) ↓ Kućište
	Unutarnji vodovi	crvena crvena	1 (Isklj-u-nuždi) ↓ 13 (Tipkalo) 14 (Tipkalo) ↓ 1 (zaštita motora)	crvena crvena	1 (Isklj-u-nuždi) ↓ 13 (Tipkalo) 14 (Tipkalo) ↓ 1 (zaštita motora)	crvena crvena	5 → 1 (Isklj-u-nuždi) 13 → A2
Kućište prijenosnika	Spojni vod	smeđa plava	2 1	smeđa plava zelena/žuta	R S ↓ Kućište	crna crna crna crna crna zelena/žuta	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↓ Kućište
	Motor	crna 2 crna 5 crna 6 crna 4 crna 3 crna 1	6 5 3 4 plava	crvena žuta zelena crna bijela plava zelena/žuta	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ ↓ Kućište	crvena žuta zelena crna bijela plava bijela 7/20 bijela 8/21 zelena/žuta	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 ↓ Kućište
	Kondenzator			smeđa plava	C ₁ C ₂		
Popis uređaja							
Motor Grebenasta sklopka Nožna sklopka Kondenzator	RW 345 T 5310	REMS REMS	RW 342 CA 10 C 58761 * FT22V T 5300 MP 35/100/330	REMS REMS REMS REMS	RW 343 CA 10 D-U277 * 01 FT22V T 5400	REMS REMS REMS	

6. Postupak pri smetnjama

6.1. Smetnja: Stroj ne kreće.

Uzrok:

- Sklopa Isključenje-u-nuždi nije deblokirana.
- Zaštitna sklopka motora je aktivirana.
- Istrošene ili oštećene ugljene četkice (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.2. Smetnja: Stroj ne vuče.

Uzrok:

- Čeljusti za narezivanje su tuge.
- Loše ulje za rezanje navoja.
- Preopterećenje strujne mreže.
- Premali presjek voda produžnog kabala.
- Loš kontakt kod utičnih spojeva.
- Istrošene ugljene četkice (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.3. Smetnja: Nikakav ili nedovoljan dovod ulja za narezivanje navoja na nareznu glavu.

Uzrok:

- Pumpa za ulje pokvarena.
- Premalo ulja za narezivanje navoja u kadi.
- Sito u usisnom nastavku zaprljano.

6.4. Smetnja: Unatoč pravilnog podešenja skale čeljusti za narezivanje su previše otvorene.

Uzrok:

- Narezna glava nije zatvorena.

6.5. Smetnja: Narezna glava se ne otvara.

Uzrok:

- Pri otvorenoj nareznoj glavi navo je bio narezan na sljedeći viši promjer cijevi.
- Uzdužni graničnik prekopljen na stranu.

6.6. Smetnja: Neupotrebljiv navoj.

Uzrok:

- Čeljusti za narezivanje su tuge.
- Čeljusti za narezivanje su pogrešno umetnute. Obratiti pozornost na brojane oznake.
- Dovod ulja izostaje ili je nedostatan.
- Loše ulje za narezivanje navoja.
- Posmak nosača alata ometan.

6.7. Smetnja: Cijev klizi u steznim ulošcima.

Uzrok:

- Stezne čeljusti jako uprljane
- Za cijevi s debelom oblogom od plastike primijeniti specijalne čeljusti za pritezanje.
- Čeljusti za pritezanje jako istrošene.

7. Jamstvo proizvođača

Trajanje jamstva je 12 mjeseci od predaje novog uređaja prvom korisniku, a najviše 24 mjeseca nakon isporuke uvozniku (trgovcu). Trenutak preuzimanja (prodaje) potvrđuje se predočenjem originalne prodajne dokumentacije, na kojoj mora biti označen naziv/oznaka artikla i datum prodaje. Sve greske u radu uređaja nastale unutar jamstvenog roka, a za koje se dokaže da su uzrokovane pogreškama u proizvodnji ili materijalu, odstranit će se besplatno. Kod takvog otklanjanja pogreške trajanje jamstva se ne produžuje niti obnavlja. Štete, čiji se uzrok može svesti na prirodno habanje, nestručnu uporabu ili zlouporabu uređaja, nepoštivanje propisa i uputa za rad, uporabu neodgovarajućih sredstava za rad, preopterećivanje, nesvršishodnu primjenu, te vlastite ili tude zahvate u uređaj ili druge razloge, a bez REMS-ovog ovlaštenja, nisu obuhvaćene jamstvom.

Zahvate obuhvaćene jamstvom smiju obavljati samo REMS-ove ovlaštene servisne radionice. Reklamacije će biti priznate samo ako se uređaj dostavi u navedenu radionicu bez prethodnih zahvata i nerastavljen u dijelove. Zamijenjeni artikli ili dijelovi postaju vlasništvo REMS-a.

Troškove transporta do i od radionice snosi korisnik.

Zakonska prava korisnika, a osobito glede njihovih reklamacija prema trgovcu zbog nedostataka kupljenog uređaja, ostaju netaknuta.

8. Popisi rezervnih dijelova

Popise rezervnih dijelova potražite na adresi www.rems.de pod "Downloads".

Prevod originalnega navodila za uporabo

REMS Tornado 2000 / 2010 / 2020

1	Vijak s krilnatou glavo	13	Kroglični gumb/ročaj
2	Nosilec orodja	14	Držalo rezalne čeljusti
3	Sprednje vodilo	15	Rezalnik za cevi
4	Zadnje vodilo	16	Posnemalec notranjih cevnih robov
5	Pritisni vzzvod	17	Izlivnik
6	Prijemni obroč	18	Stikalo
7	Ročaj	19	Vpenjalna glava
8	Rezalna glava	21	Nožno stikalo
9	Vzdolžni omejevalni prislon	22	Tipka za izklop v sili
10	Zapiralna in odpiralna ročica	23	Zaščitno stikalo
11	Prijemna ročica	24	Vodilni sornik
12	Plošča za nastavitev		

REMS Magnum 2000 / 2010 / 2020 / 3000 / 3010 / 3020 / 4000 / 4010 / 4020

1	Hitrovpenjalna udarna glava	13	Vzdolžni omejevalni prislon
2	Vodilna glava	14	Zapiralnain odpiralna ročica
3	Stikalo desno-levo	15	Prijemna ročica
4	Nožno stikalo	16	Plošča za nastavitev
5	Tipka za izklop v sili	17	Držalo rezalne čeljusti
6	Zaščitno stikalo	18	Rezalnik za cevi
7	Nosilec orodja	19	Posnemalec notranjih robov cevi
8	Pritisni vzzvod	20	Korito za hladilno sredstvo
9	Ročaj	21	Korito za ostružke
10	Prijemni obroč z vijakom s krilnatou glavo	22	Vpenjalni obroč
11	Vijak s krilnatou glavo	23	Nosilec vpenjalne čeljusti
12	Rezalna glava	24	Vpenjalne čeljusti
		25	Zapiralni čep



Splošna varnostna navodila

Pozor! Prebrati je potrebno vsa navodila. Napake, oziroma neupoštevanje naslednjih navodil, lahko privede do električnega udara, požara in/ali lahko povzročijo težke poškodbe. V nadaljevanju uporabljen izraz "električna naprava" se nanaša na električna orodja, ki so priključena na električno omrežje s pomočjo priključnega kabla, na električna orodja, gnana s pomočjo akumulatorske baterije (brez omrežnega priključnega kabla), ter stroje in električne naprave. Vse električne naprave uporabljajte skladno s predpisi o varstvu pri delu in drugimi varnostnimi pravili.

TA NAVODILA DOBRO SHRANITE.

A) Delovno mesto

- Delovno mesto vzdržujte čisto in pospravljen.** Nered in slaba osvetlitev delovnega mesta vodita k nesreči.
- Električne naprave ne uporabljajte v eksplozivnem okolju, v katerem se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah.** Električne naprave povzročajo iskrenje, kar lahko povzroči vžig prahu ali drugih gorljivih snovi.
- Pri uporabi električnih naprav naj bodo otroci in druge osebe oddaljeni.** Če vas kdo moti pri delu, lahko izgubite nadzor nad napravo.

B) Električna varnost

- Priključni vtič Električne naprave mora ustrezati vtičnici.** Vtič v nobenem primeru ni dovoljeno spremniti. Ne uporabljajte nikakršnih adapterskih vtičev skupaj z ozemljenimi električnimi napravami. Originalni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšujejo tveganje morebitnega električnega udara. Če je električni naprav opremljen z zaščitnim vodnikom, se sme priključiti samo na vtičnico z zaščitnim kontaktom. Na gradbiščih, v vlažnem okolju ali na prostem mora biti naprava priključena na omrežje samo preko naprave za 30 mA okvarnega toka (FI-stikalo).
- Izogibajte se stiku z ozemljenimi deli, npr. cevmi, grelcji, pečicami in hladilnikni.** Nevarenost električnega udara je večja, če je vaše telo ozemljeno.
- Napravo zaščitite pred dežjem ali vlago.** Vdor vode v napravo poveča nevarnost električnega udara.
- Ne prenašajte aparata s pomočjo kabla in ne obešajte ga nanj.** Ne vlecite za kabel, ko želite iztakniti vtič iz vtičnice. Kabel obvarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi in vrtljivimi deli naprave. Poškodovan ali prepletten kabel povečuje nevarnost električnega udara.
- Če uporabljate električni aparat na prostem, uporabljajte samo take kabelske podaljške, ki so primerni za delo na prostem.** Uporaba drugačnih podaljškov povečuje nevarnost električnega udara.

C) Osebna varnost

Te naprave niso predvidene, da bi jo uporabljale osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi psihičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali osebe s pomankljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih ni o uporabi naprave poučila odgovorna oseba za varnost ozir. če za varnost odgovorna oseba med uporabo izvaja kontrola. Otroke morate kontrolirati, saj s tem lahko zagotovite, da se z napravo ne bodo igrali.

- Bodite pozorni in pazite na svoja dejanja.** Električno napravo uporabljajte s pametjo. Naprave ne uporabljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi aparata lahko vodi do poškodb.
- Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno tudi zaščitna očala.** Uporaba osebne zaščite, kot je maska za prah; zaščitna obutev, ki ne drsi; zaščitna čelada ali zaščita sluha, glede na vrsto in uporabo električne naprave, zmanjšuje nevarnost poškodb.

- c) Izogibajte se naključnemu vklopu. Preden vtaknete vtikač v vtičnico, se prepričajte, ali je stikalo v položaju izklopa. Ne prenašajte priključenega aparata s prstom na sprožilcu, ker to lahko privede do nezgode. Ne premostite vklopnega stikala.
- d) Pred vklopom naprave odstranite ključe in nastaviteveno orodje. Orodje ali ključ, ki se nahaja v vrtečem delu aparata, lahko povzroči poškodbe. Nikoli ne posegajte v vrteče dele.
- e) Ne precenjujte svojih sposobnosti. Poskrbite za varen in stabilen položaj telesa. Tako lahko nepričakovane situacije bolje obvladate.
- f) Nosite primerno obleko. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Lase, obleko in rokavice držite proč od gibljivih delov. Ohlapna oblačila, lase in nakit lahko vrtljivi deli naprave zgrabijo.
- g) Če je potrebno napravam priključiti sesalnik za prah ali druge priključke, se prepričajte, da so le-ti pravilno in dobro priključeni. Uporaba teh naprav zmanjšuje škodljiv vpliv prahu.
- h) Električne naprave naj uporablja samo priučeno osebje. V izobraževalne namene lahko napravo uporabljajo tudi mlajše osebe, če so starejše od 16 let ter pod strokovnim nadzorstvom.
- D) Skrbno ravnanje in uporaba električnih naprav**
- a) Električne naprave ne preobremenjujte. Pri svojem delu uporabljaljate samo ustrezno napravo. Uporaba ustreznih električnih naprav zagotavlja boljše in varnejše delo v niznivem območju.
- b) Ne uporabljaljajte električne naprave, ki ima pokvarjeno stikalo. Uporaba električne naprave, ki je ni moč vklopiti ali izklopiti, je nevarno. Zato morate takoj poskrbeti za popravilo takšne naprave.
- c) Izvlecite vtič iz vtičnice, preden se lotite nastavljanja aparata, menjave orodij ali preden ga odložite. Ti previdnostni ukrepi zmanjšujejo možnost nepredvidenega vklopa.
- d) Električne naprave, ki niso v uporabi, dobro čuvajte, še zlasti pred otroki. Ne dopuščajte uporabe osebam, ki ne poznajo načina uporabe in teh navodil niso prebrali. Električni aparati so nevarni, če jih uporablja nepoučena oseba.
- e) Električne naprave skrbno negujte. Redno preverjajte, ali so vrtljivi deli prosti gibljivi oz. niso sprjeti, počeni ali tako poškodovani, da je funkcija električne naprave s tem okrnjena. Poskrbite za to, da se poškodovani deli električne naprave pred uporabo popravijo s strani kvalificiranih strokovnjakov ali pri pooblaščenem servisu REMS. Slabo vzdrževanje električnih naprav je vzrok mnogih nesreč.
- f) Rezilna orodja vzdržujte čista in ostra. Skrbno negovana rezilna orodja z ostrimi rezilnimi robovi se manj sprrijemajo in jih je lažje voditi.
- g) Zavarujte obdelovanec. Uporabljaljajte vpenjalne priprave ali primež. Na ta način je obdelovanec bolj varno vpet, kot pa da bi ga držali z rokami. Tako imate obe roki prosti za upravljanje z električno napravo.
- h) Električne naprave, pribor in zamenljiva orodja uporabljaljajte tako, kot je opisano v teh navodilih in tako, kot je predpisano za vsak tip naprave posebej. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in temu ustrezno ravnjajte. Uporaba električnih naprav za druge namene razen predvidenih lahko pripelje do nevarnih situacij. Kakršnekoli spremembe na električnem napravem, iz varnostnih razlogov, niso dopustne.

E) Skrbno ravnanje in uporaba akumulatorskih naprav

- a) Pred namestitvijo akumulatorske baterije se prepričajte, da je električna naprava izključena. Vstavljanje akumulatorskih baterij v vključeno električno napravo lahko privede do nezgod.
- b) Akumulatorske baterije polnite samo v tistih polnilnikih, ki jih priporoča proizvajalec. Če se polnilnik, ki je namenjen za določen tip akumulatorske baterije, uporablja za polnjenje drugih vrst akumulatorskih baterij, obstaja nevarnost nastanka požara.

- c) Električne naprave uporabljajte samo s tistimi akumulatorskimi baterijami, ki so zanje predvidene. Uporaba drugih akumulatorskih baterij lahko povzroči poškodbe ali požar.
- d) Polne akumulatorske baterije hranite proč od pisarniških sponk, kovancev, ključev, žebeljev, vijakov in drugih malih kovinskih predmetov, ki lahko povzročijo kratki stik na kontaktih. Kratki stik na kontaktih akumulatorske baterije lahko povzroči opeklino ali požar.
- e) Ob napačni uporabi lahko pride do iztoka tekočine iz akumulatorske baterije. Izogibajte se stiku z njo. Kontakti umijte z vodo. Če pride tekočina v oči, poiščite tudi zdravniško pomoč. Iztekajoča akumulatorska tekočina draži kožo ali povzroči opeklino.
- f) Pri temperaturah akumulatorske baterije/polnilnika oz. okolice $\leq 5^{\circ}\text{C}/40^{\circ}\text{F}$ ali $\geq 40^{\circ}\text{C}/105^{\circ}\text{F}$ se akumulatorske baterije in polnilnika ne smete uporabljati.
- g) Izbraljeni akumulatorski bateriji ne smete odstraniti med gospodinjske odpadke, temveč jih morate oddati pooblaščenemu servisu REMS oziroma drugemu pooblaščenemu lokalnemu zbiralcu tovrstnih odpadkov.

F) Servis

- a) Popravila naprave prepustite samo kvalificiranim strokovnjakom, zamenjava delov pa mora biti opravljena samo z originalnimi nadomestnimi deli. To omogoča ohranjanje varnosti naprave.
- b) Upoštevajte predpise o vzdrževanju in navodila o menjavi orodij.
- c) Redno kontrolirajte priključno napeljavo električne napeljave. V primeru poškodovane napeljave poskrbite za to, da se popravilo izvede v pooblaščenem servisu REMS. Redno preverjajte tudi kabelske podaljške in jih zamenjajte, če so poškodovani.



Posebna varnostna navodila

- Stroj se upravlja s pomočjo varnostnega nožnega stikala, kjer je tudi tipka za izklop v sili. Če tega stikala zaradi nevarnega območja vrtečega se obdelovanca ni možno doseči iz delovnega položaja, je iz varnostnih razlogov potrebno predvideti pregrado.
- Dela, kot n. pr. nanos kodelje (preje), montaža in demontaža, rezanje navojev z ročnimi rezilci, odrez cevi z ročnimi rezilci, kot tudi podpiranje obdelovanca z rokami (namesto stojala), so pri delu s strojem prepovedani.
- Če pri delu lahko predvidevamo, da se bo obdelovanec izvijal in opletal (odvisno od dolžine in preseka obdelovanca, ter hitrosti vrtenja), ali zaradi pomanjkljivo stabilnega položaja stroja (npr. pri uporabi 4"-avtomatske rezalne glave), je treba uporabiti ustrezno število po višini nastavljenih podpornih stojal (REMS Herkules).
- Nikoli ne segajte v vpenjalno glavo.
- Kratke cevne komade vpenjajte samo z spojnim vpenjalnikom REMS ali fiksirno spojno pripravo REMS.
- REMS olja za rezanje navojev v spray dozah (REMS Spezial, REMS Sanitol) so neškodljiva za okolje, dodan pa jim je plin za razprševanje (butan), ki lahko izzove požar. Doze so pod pritiskom, zato jih ne odpirajte s silo. Varujte jih pred sončnimi žarki in segrevanjem nad 50°C .
- Zaradi razmastičnega učinka hladilno mazalnih sredstev, se izogibajte direktnega kontakta s kožo. Uporabljajte ustrezna sredstva za zaščito kože.
- Iz higieničnih razlogov oljno kad redno čistite in odstranjujte ostružke, najmanj pa enkrat letno.
- Preizkušanje hladilnega sredstva ni potrebno, ker je zaradi porabe, potreben dolivati vedno novo hladilno sredstvo.
- Olja za rezanje navojev ne smejo priti v kanalizacijo, vodo ali zemljo koncentrirana. Neuporabljena olja oddajte pooblaščenim institucijam. Šifra za maziva z vsebnostjo mineralnih olj je 54401, z vsebnostjo sintetičnih olj pa 54109.

1. Tehnični podatki

Tornado 2000	Magnum 2000	Magnum 3000	Magnum 2000	Tornado 2000	Magnum 4000
Tornado 2010	Magnum 2010	Magnum 3010	Magnum 2010	Tornado 2010	Magnum 4010
Tornado 2020	Magnum 2020	Magnum 3020	Magnum 2020	Tornado 2020	Magnum 4020

1.1. Delovno območje

1.1.1. Premer navoja

Cevi (tudi s plastičnim ovojem)	$1/16 - 2"$	$1/16 - 2"$	$(1/16) 1/2 - 3"$	$1/16 - 4"$	$1/4 - 4"$
Sorniki	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	14 – 60 mm
	$1/4 - 2"$	$1/2 - 2"$	$1/4 - 2"$	$1/4 - 2"$	$1/2 - 2"$

1.1.2. Vrste navojev

Cevni navoji, konični desni	R (ISO 7-1, DIN 2999, BSPT), NPT
Cevni navoji, cilindrični desni	G (ISO 228-1, DIN 259, BSPP), NPSM
Navoj na jekleni oklopnji cevi	Pg (DIN 40430), IEC
Navoj na sornikih	M (ISO 261, DIN 13), UNC, BSW

1.1.3. Dolžina navoja

Cevni navoj, konični	normirana dolžina				
Cevni navoj, cilindrični Navoj na sornikih	165 mm, mit dodat. pritezanjem neomejeno	150 mm, mit dodat. pritezanjem neomejeno	150 mm, mit dodat. pritezanjem neomejeno	165 mm, mit dodat. pritezanjem neomejeno	150 mm, mit dodat. pritezanjem neomejeno

1.1.4. Odrezovanje

Cevi	$1/8 - 2"$	$1/8 - 2"$	$1/4 - 4"$	$1/8 - 2"$	$1/4 - 4"$
------	------------	------------	------------	------------	------------

	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020	Magnum 3000 Magnum 3010 Magnum 3020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020 z REMS 4" avtomatska rezalna glava	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020	Magnum 4000 Magnum 4010 Magnum 4020
--	--	---	---	---	--	---

1.1.5. Posnemanje notranjih robov
Cevi $\frac{1}{4}$ – 2"

$\frac{1}{4}$ – 2" $\frac{1}{4}$ – 2" $\frac{1}{4}$ – 4" $\frac{1}{4}$ – 2" $\frac{1}{4}$ – 2" $\frac{1}{4}$ – 2" $\frac{1}{4}$ – 4"

1.1.6. Spojka in dvojna spojka
z REMS Nippelspanner vpenjalom spojk
(notranje vpenjanje) $\frac{3}{8}$ – 2"
z REMS Nippelfix
(avtomatsko notranje vpenjanje) $\frac{1}{2}$ – 4" $\frac{1}{2}$ – 4"

1.1.7. REMS 4" avtomatska rezalna glava
za vse tipe Tornado in
Magnum 2000/2010/2020 in
Magnum 3000/3010/3020 (glej sliko 6)

2½ – 4" 2½ – 4"

1.2. Število vrtlajev delovnega vretena

Tornado 2000	$\frac{1}{16}$ – 2"	53 – 40 1/min
Magnum 2000	$\frac{1}{4}$ – 2"	53 – 40 1/min
Magnum 3000	$\frac{1}{4}$ – 3"	23 – 20 1/min
Magnum 4000	$\frac{1}{4}$ – 4"	23 – 20 1/min

Avtomatska, brezstopenjska regulacija števila vrtlajev

Tornado 2010 / 2020	$\frac{1}{16}$ – 2"	52 1/min
Magnum 2010 / 2020	$\frac{1}{4}$ – 2"	52 – 26 1/min
Magnum 3010 / 3020	$\frac{1}{4}$ – 3"	20 – 10 1/min
Magnum 4010 / 4020	$\frac{1}{4}$ – 4"	20 – 10 1/min

Tudi pod polno obremenitvijo. Za visoke obremenitve in slabe električne tokovne pogoje pri večjih navojih Tornado 26 1/min oziroma Magnum 10 1/min.

1.3. Električni podatki

Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000	230 V, 1~; 50–60 Hz; 1700 W prevzem, 1200 W oddaja; 8,3 A; varovalka (omrežje) 16 A (B). Prekinjeno obratovanje 2,5 / 10 min.
	110 V; 1~; 50–60 Hz; 1700 W prevzem, 1200 W oddaja; 16,5 A; varovalka (omrežje) 30 A (B). Prekinjeno obratovanje 2,5 / 10 min.
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010	230 V, 1~; 50 Hz; 2100 W prevzem, 1400 W oddaja; 10 A; varovalka (omrežje) 10 A (B). Prekinjeno obratovanje 7 / 10 min.
Tornado 2020, Magnum 2020 / 3020 / 4020	400 V; 3~; 50 Hz; 2000 W prevzem, 1500 W oddaja; 5 A; varovalka (omrežje) 10 A (B). Prekinjeno obratovanje 7 / 10 min.

1.4. Dimenzijs (L x B x H)

Tornado 2000	730 x 435 x 280 mm
Tornado 2010 / 2020	730 x 435 x 280 mm
Magnum 2000	870 x 580 x 495 mm
Magnum 2010 / 2020	825 x 580 x 495 mm
Magnum 3000	915 x 580 x 495 mm
Magnum 3010 / 3020	870 x 580 x 495 mm
Magnum 4000	915 x 580 x 495 mm
Magnum 4010 / 4020	870 x 580 x 495 mm

1.5. Teža v kg

stroj	orodja	standardni pribor
Tornado 2000	31	7
Tornado 2010	43	7
Tornado 2020	43	7
stroj	orodja	vozno podnožje
$\frac{1}{4}$ – 2"	$\frac{1}{4}$ – 2"	
Magnum 2000	75	16
Magnum 2010	87	16
Magnum 2020	87	16
stroj	orodja	orodja
$2\frac{1}{2}$ – 3"	$\frac{1}{4}$ – 2"	$2\frac{1}{2}$ – 3"
Magnum 3000	79	23
Magnum 3010	108	23
Magnum 3020	108	23
stroj	orodja	orodja
$2\frac{1}{2}$ – 4"	$\frac{1}{4}$ – 2"	$2\frac{1}{2}$ – 4"
Magnum 4000	81	25
Magnum 4010	108	25
Magnum 4020	108	25

1.6. Informacije o hrupu

Emisijska vrednost na delovnem mestu

Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000	83 dB (A)
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010	75 dB (A)
Tornado 2020	72 dB (A)
Magnum 2020 / 3020 / 4020	74 dB (A)

1.7. Vibracije (vsi tipi)

Najpomembnejše efektivne vrednosti pospeševanja $2,5 \text{ m/s}^2$

Navedena vrednost vibracij je mjerena v skladu z normiranim postopkom testiranja in se jo lahko uporabi za primerjavo z neko drugo napravo. Prav tako se lahko uporabi za začetno oceno izpostavljenosti vibracijam.

Pozor: Vrednost vibracij se lahko pri uporabi naprave razlikuje od navedene vrednosti odvisno od vrste in načina dela oz. uporabe naprave. Odvisno od pogojev dela (npr. Delo z prekinitvami) se lahko ugotovijo varnostno zaščitni ukrepi za osebo katera opravlja delo z napravo.

2. Pred uporabo

Napotek: Transportne teže nad 35 kg morata nositi dve osebi, garnituro orodja nosite posebej. Pri transportu in postavljanju stroja upoštevajte, da ima stroj visoko težišče z ali brez podnožja, t. p. da je predvesen.

2.1. Postavitev Tornado 2000, 2010, 2020 (Slike 1–3)

Vijak s krilato glavo (1) popustite in snemite nosilec orodja (2). Stroj postavite vertikalno na obe vodili (3 + 4) in vtaknite 3 noge v ohišje prenosnika tako, da se zaskočijo (Slika 1). Stroj nato primite za ohišje prenosnika (ne za noge) in ga postavite na noge (Slika 2).

Stroj je možno postaviti tudi na vsako delavnško mizo in ga pritrđi z vijaki. V ta namen se nahajajo na spodnji strani 3 luknje z navojem. S pomočjo šablone, ki je priložena, se na delavnški mizi izvrta 3 luknje (sveder Ø 12 mm). Stroj se nato pritrdi od spodaj s 3 vijaki M 10.

Nosilec orodja potisnite na vodila. Pritisni vzvod (5) potisnite z zadnje strani skozi spojko in stezni prstan (6) na zadnje vodilo tako, da bo vijak s krilato glavo usmerjen nazaj, krožni utor pa bo prost. Ročaj (7) potisnite na pritisni vzvod.

Kad priprnite za obe vijaka na spodnji strani ohišja prenosnika, ter potisnite na desno v zareze. Nato jo namestite v krožni utor na zadnjem vodilu (4). Stezni prstan pritisnega vzvoda potisnite do omejilca na obesi kadi in pritegnite. Cev s sesalnim filterom zataknite v kad, drugi konec cevi pa potisnite na tulko na zadnji strani nosilca orodja.

V posodo nalijite 2 litra sredstva za rezanje navojev. Posodo za ostružke vstavite od zadaj. **Stroj ne sme nikdar obratovati brez olja.**

Vodilni sornik rezilne glave (8) vstavite v izvrtino nosilca orodja in jo aksialno, ter z sukanjem vstavite na vodilni sornik do omejilca.

Zaradi lažjega transporta nožno stikalo obesite na vijak, ki je na zadnji strani ohišja (Slika 3).

Postavitev Magnum 2000 T, 2010 T, 2020 T, 3000 T, 3010 T, 3020 T, 4000 T, 4010 T, 4020 T (Slika 8)

Stroj pridrite na delovno mizo ali vozno podnožje (pribor) s 3 priloženimi vijaki. Pri transportu se stroj dvigne spredaj za ročaje na podstavku in zadaj za cev, ki je vpeta v stroju. Za transport na podnožju se vtakne v ušesa podnožja cevi Ø ¾" dolžine ca. 60 cm in se jih pritrdi s krilnimi vijaki. Če stroja ni potrebno premikati, se obe kolesi lahko snameta.

Nalijite 5 l sredstva za rezanje navojev.

Stroj ne sme nikdar obratovati brez olja.

2.2. Postavitev Tornado 2000 T, 2010 T, 2020 T (Slike 7 + 8)

Stroj pridrite na delovno mizo ali vozni podstavek (pribor) s pomočjo 3 priloženih vijakov. Pri transportu se stroj lahko dvigne tako, da se ga prime za prijemne žepe na podstavku in zadaj pri motorju oz. za nosilec podlage materiala. Za transport, se v ušesa na podstavku, potisne kose cevi Ø ¾", dolžine ca. 60 cm, ter pritrdi s pomočjo vijaka s krilato glavo. Če stroja ni potrebno transportirati, se obe kolesi lahko snameta.

Nalijite 5 l sredstva za rezanje navojev.

Stroja nikoli ne spuščajte v pogon brez olja.

Postavitev Magnum 2000 T-L, 2010 T-L, 2020 T-L, 3000 T-L, 3010 T-L, 3020 T-L, 4000 T-L, 4010 T-L, 4020 T-L, (Slika 8)

Stroj pridrite na delovno mizo ali vozno podnožje (pribor) s 4 priloženimi vijaki. Pri transportu se stroj dvigne spredaj za ročaje na podstavku in zadaj za cev, ki je vpeta v stroju. Objemko (10) s krilnim vijakom potisnite na zadnje vodilo, da bo krožni utor prost. Kad obesite zadaj na obe vijaka pod ohišjem pogona in spredaj v krožni utor na zadnjem vodilu. Objemko (10) potisnite do naslona obešenja kadi in čvrsto privijte. Cev s sesalnim filterom obesite v kad. Od zadaj vstavite kad za ostružke.

Nalijite 2 litra sredstva za rezanje navojev.

Stroj ne sme nikdar obratovati brez olja.

2.3. Električni priklop

Pred priključitvijo stroja preverite, če podatki o napetosti na tablici ustrezajo napetosti omrežja. Uporabljajte samo ozemljene kabelske podaljške. Stroj vklapljam in izklapljam s pomočjo nožnega stikala (21, Tornado/Magnum). Stikalo (18, Tornado/3, Magnum) služi za izbiranje smeri vrtenja oz. hitrosti. Stroj je možno vključiti samo v primeru, da je stikalo za izklop v sili sproščeno (22, Tornado/5, Magnum) in je zaščitno stikalo (23, Tornado/6, Magnum) pritisnjeno na nožnem stikalu. Če stroj priklapljam direktno na električno omrežje (brez vtične priprave), moramo instalirati močnostno stikalo 16 A.

2.4. Vrste olj za rezanje navojev

Uporabljajte samo REMS-ova mazalna sredstva za rezanje navojev. S tem dosežete brezhibne rezultate rezanja, dolgo uporabo rezalnih čeljusti in dolgo življensko dobo stroja.

REMS Spezial: Visokolegirano mazalno sredstvo se lahko uporablja za rezanje vseh vrst navojev za cevi in sornike. Izpira se z vodo (izvedeniško preverjeno). V nekaterih državah, npr. v Nemčiji, Avstriji, uporaba sredstev za rezanje navojev, ki bazirajo na mineralnih oljih, ni dovoljena za vodovode za pitno vodo. V tem primeru uporabljajte REMS Sanitol, ki ne vsebuje mineralnih olj.

REMS Sanitol: Sintetično sredstvo za rezanje navojev je brez vsebnosti mineralnih olj, je sintetično, v celoti vodotopno in ima mazalno moč mineralnih olj. Uporabna so za vse vrste navojev za cevi in sornike. V Nemčiji, Avstriji in Švici ga morajo uporabljati za instalacije napeljav pitne vode, ter ustreza pred-

pisom (DVGW attest št. DW - 0201AS2032, ÖVGW attest št. W 1.303, SVGW 7808 - 649).

Vsa mazalna sredstva za rezanje navojev uporabljajte samo nerazredčena!

2.5. Podpora za material

Cevi in palice daljše od 2 m je potrebno dodatno podpreti z napravo REMS Herkules, ki se nastavlja po višini. Ta je opremljena z jeklenimi kroglastimi za lažje vrtenje cevi in palic v vseh smereh brez obračanja podpore za material. Če je stroj REMS Magnum pritren na delovno mizo, lahko uporabljamo tudi REMS Herkules Y, katerega pritrdimo na delovno mizo. Delovno območje podpore REMS Herkules in REMS Herkules Y: Ø ½" – 4".

2.6. REMS 4" avtomatska rezalna glava

V primeru uporabe avtomatske rezalne glave REMS 4" je potrebno upoštevati navodila za uporabo, katera so priložena napravi REMS 4" avtomatska rezalna glava.

3. Uporaba

3.1. Orodja

Rezalna glava (8, Tornado/12, Magnum) je univerzalna rezalna glava, t. p. za zgoraj navedena območja, ločeno v 2 garniturah orodja, je potrebna samo ena rezalna glava. Za rezanje koničnih cevnih navojev mora biti omejevalni prislon dolžine (9, Tornado/13, Magnum) v isti smeri z zapiralno in odpiralno ročico (10, Tornado/14, Magnum). Rezalna glava se potem odpira avtomatsko, ko je dosežena posamezna normirana navojna dolžina. Da bi lahko rezali cilindrični dolgi navoj in navoj za sornik, se omejevalni prislon dolžine (9, Tornado/13, Magnum) preklopi na stran.

Zamenjava rezilnih čeljusti

Rezalne čeljusti lahko uporabljate oz. zamenjate pri vgrajeni ali sneti rezalni glavi (npr. na delavnški mizi). Stezno ročico (11, Tornado/15, Magnum) popustite, vendar je ne snamete. Plošča za nastavitev (12, Tornado/16, Magnum) potisnete od stezne ročice v skrajni položaj. V tem položaju lahko rezalne čeljusti vstavljate ali jemljite ven. Pri tem upoštevajte, da na hrbtni strani čeljusti navedena velikost navoja, ustreza navoju, katerega morate rezati. Poleg tega morate paziti, da se številke, ki so tudi na hrbtni strani čeljusti, ujemajo s številkami na držalu rezalnih čeljusti (14, Tornado/17, Magnum).

Rezalne čeljusti potisnemo tako globoko v rezalno glavo, da se krogla, ki se nahaja v preseku držala čeljusti, zaskoči. Po namestitvi vseh čeljusti, z premikanjem plošče za nastavitev, nastavite željeno velikost navoja. Navoj za sornike vedno nastavite na „Bolt“. Po nastaviti ploščo pritegnite s pomočjo stezne ročice. Rezalno glavo zaprite. V ta namen je potrebno vzvod za zapiranje in odpiranje (10, Tornado/14, Magnum) močno pritisniti desno in navzdol. Rezalna glava se odpira bodisi avtomatsko (pri koničnih cevnih navojih), ali pa kadarkoli ročno z Lahnim pritiskom na zapiralni in odpiralni vzvod.

V kolikor pri rezalni glavi 2½–3" in 2½–4" zaradi povečane rezalne sile nastane pomanjkanje sile za pridržanje stezne ročice (11, Tornado/15, Magnum), t.p. rezalna glava se odpre pod pritiskom rezanja, je potrebno dodatno zategniti cilindrični vijak nasproti stezne ročice (11, Tornado/15, Magnum).

Naprava za odrezovanje cevi (15, Tornado/18, Magnum) služi za odrezovanje cevi ¼"–2" oz. 2½–4".

Posnemalec notranjih robov (16, Tornado/19, Magnum) se uporablja za cevi od ¼"–2" oz. 2½–4". Pinolo zavarujemo pred vrtenjem tako, da jo zaskočimo v krak posnemalca notranjih robov in sicer spredaj ali zadaj, odvisno od dolžine cevi.

3.2. Vpenjalna glava

Za Magnum do 2" in Tornado je za vpenjanje premerov < 8 mm, za Magnum do 4" za vpenjanje premerov < 20 mm potrebna premeru prilagojena prijemna puša (št. art. 343001). Pri naročanju prijemne puše je potrebno navesti želeni premer vpenjanja.

3.2.1. Vpenjalna glava Tornado (19) in (20)

Stezone čeljusti, ki se centrirajo same, se zapirajo avtomatsko po aktivirjanju stikala (18) in sicer levo oz. desno in s pritiskom na nožno stikalo (21). Pri zamenjavi sprednjih in zadnjih čeljusti je potrebno paziti, da se čeljusti vstavi ustrezeno sliki 4 in 5, sicer lahko pride do okvare. V nobenem primeru ne smete vključiti stroja, preden montaža vseh čeljusti in obeh pokrovčkov vpenjalnih glav ni končana.

3.2.1. Vpenjalna glava Magnum (1) (2)

Hitrovpenjalna udarna glava (1), vodilna glava (2)

Sprednjega hitrovpenjalnega udarne glave (1) z velikim vpenjalnim obročem in gibljivimi vpenjalnimi čeljustmi, ki so vstavljeni v posebne nosilce zagotavlja centrično in varno vpenjanje z minimalno porabo moči. Ko se material v vpenjalnem vložku za vodenje (2) prične dvigovati pomeni da je zaprt.

Menjava vpenjalnih čeljusti Magnum

Vpenjalne čeljusti (24) zapremo z vpenjalnim obročem (22) na ca. 30mm vpenjalnega premera. Odstranimo vijake vpenjalnih čeljusti (24). Čeljusti nato s primerim orodjem (izvijačem) potisnemo nazaj. Nove čeljusti z vloženimi vijaki potisnemo v vodila od prednje strani nazaj.

3.3. Potek dela

3.3.1. Tornado

Orodja zasukajte navzven in nosilec orodij s pomočjo pritisnega vzvoda (5) postavite v skrajni položaj. Material uvedite tako, da štrli za ca. 10 cm iz steznega

vložka (19). Rezalno glavo (8) obrnite navzdol in zaprite. Stikalo (18) vklopite v položaj 1, nožno stikalo (21) pritisnite. Sedaj se material samodejno stisne. Pri tipih strojev 2010 in 2020 se za odrezovanje in odstranjevanje robov, ravno tako pa tudi za rezanje manjših navojev, lahko izbere 2. hitrost. V ta namen stikalo (18) med obratovanjem hitro preklopite iz položaja 1 v položaj 2. Rezalno glavo s pomočjo pritisnega vzvoda (5) pritisnite pri vrtečem se materialu.

Po enem do dveh ovojih reže rezalna glava dalje avtomatsko. Ko pri koničnem cevnem naviju pride do normirane dolžine, se rezalna glava avtomatsko odpre. Pri dolgih navojih, ravno tako pa tudi pri navojih sornikov, rezalno glavo med obratovanjem odprete ročno. Nožno stikalo (21) popustite. Stikalo (18) nastavite na R. Nožno stikalo (21) aktivirajte kratkotrajno – vpetje materiala popusti.

Z naknadnim pritezanjem materiala lahko režete neomejeno dolge navoje. V ta namen nožno stikalo (21) po približanju nosilcu ohišja stroja popustite. Rezalne glave ne odpirajte. Stikalo (18) nastavite na R. Material popustite, nosilec orodij in material postavite s pomočjo pritisnega vzvoda v skrajni desni položaj. Stroj, s stikalom v položaju 1, ponovno vključite.

Za odrez cevi, je potrebno rezilec (15) obrniti navzen in s pomočjo pritisnega vzvoda postaviti v želen položaj za odrez. Z vrtenjem vretena v desno, se cev odreže.

Notranjo iglo, ki nastane po odrezu, odstranite s pomočjo posnemalca notranjih robov (16).

Izpust mazalnega sredstva za rezanje navojev: cev na nosilcu orodja (2) iztaknite in usmerite v ročko za olje. Stroj naj deluje dokler se posoda ne izprazni. Ali: snemite kad in jo izpraznite skozi izlivnik (17).

3.3.2. Magnum

Orodja zasukajte navzen in nosilec orodij s pomočjo pritisnega vzvoda (8) postavite v desni skrajni položaj. Material uvedite skozi odprto vodilno glavo (2) in skozi odprto hitrovpenjalno udarno glavo (1) tako, da štrli za ca. 10 cm iz udarne glave. Udarno glavo zaprite tako, da čeljusti nasedejo na material. Z vpenjalnim obročem z nekajkratnim povratnim udarcem material čvrsto zategnite.

Z zaprtjem vodilne glave (2) je material (cev), ki štrli iz nje centriran. Rezalno glavo pomaknite navzdol in zaprite. Stikalo (3) postavite v položaj 1, vkllopite nožno stikalo (4). Magnum 2000 / 3000 / 4000 se vklaplja in izklaplja samo z nožnim stikalom (4).

Pri Magnum 2010 / 3010 / 4010 in 2020 / 3020 / 4020 se za odrezovanje, posnemavanje, kot tudi rezanje manjših navojev uporablja 2. hitrost. Pri tem stikalo (3) pri vrtečem se stroju postavite iz položaja 1 v položaj 2. Rezilno glavo s pritisnim vzvodom (8) pritisnite proti vrteči se cevi.

Po enem do dveh ovojih, rezilna glava reže dalje avtomatsko. Ko pri koničnem cevnem naviju pride do normirane dolžine, se rezilna glava avtomatsko odpre. Pri dolgih navojih, ravno tako pa tudi pri navojih sornikov, rezilno glavo med obratovanjem odprete ročno. Nožno stikalo (4) popustite, odprete hitrovpenjalno udarno glavo in vzamete obdelovanec ven.

Z naknadnim pritezanjem materiala lahko režete neomejeno dolge navoje. V ta namen nožno stikalo (4) po približanju nosilcu ohišja stroja popustite. Rezilne glave ne odpirajte. Material popustite, nosilec orodij in material postavite s pomočjo pritisnega vzvoda v skrajni desni položaj. Material ponovno vponite in stroj vklopite. Za odrez cevi, je potrebno rezilec (18) obrniti navzen in s pomočjo pritisnega vzvoda postaviti v želen položaj za odrez. Z vrtenjem vretena v desno, se cev odreže.

Notranji rob, ki nastane po odrezu, odstranite s pomočjo posnemalca notranjih robov (19).

Izpust mazalnega sredstva za rezanje navojev: cev na nosilcu orodja (7) potegnete dol in usmerite v ročko za olje. Stroj naj deluje dokler se posoda ne izprazni. Ali: zaporni čep (25) odstranite in pustite, da se kad izprazni.

3.4. Izdelava spojk in dvojnih spojk

Za rezanje spojk se uporablja REMS Nippelfix (notranje avtomatsko vpenjanje). Pri tem je potrebno paziti, da so robovi brez tarobkov. Kose cevi pritisnite do omejevalnega prislonja.

Za vpenjanje kosov cevi (z ali brez vrezanega navoja) s pomočjo REMS vpenjala

5. Načrti priključitve in seznam naprav Tornado

Načrti priključkov		Tornado 2000		Tornado 2010		Tornado 2020	
		Barva žile/št.	Sponka	Barva žile/št.	Sponka	Barva žile/št.	Sponka
Nožno stikalo	Priklučni vod	rjava modra zelena/rumena	2 (v sili-izklj.) 2 (v sili-izklj.) ↓ ohišje	rjava modra zelena/rumena	2 (v sili-izklj.) 2 (v sili-izklj.) ↓ ohišje	rjava črna siva modra zelena/rumena	1 3 5 A1 ↓ ohišje
	Povezovalni vod	rjava modra zelena/rumena	2 (zaščita motorja) 1 (v sili-izklj.) ↓ ohišje	rjava modra zelena/rumena	2 (zaščita motorja) 1 (v sili-izklj.) ↓ ohišje	črna črna črna črna črna zelena/rumena	1 2 3 4 5 2 (v sili-izklj.) ↓ ohišje
	Notranji vodi	rdeča rdeča	1 (v sili-izklj.) ↓ 13 (stikalo) 14 (stikalo) ↓ 1 (zaščita motorja)	rdeča rdeča	1 (v sili-izklj.) ↓ 13 (stikalo) 14 (stikalo) ↓ 1 (zaščita motorja)	rdeča rdeča	5 → 1 (v sili-izklj.) 13 → A2
Ohišje prenosnika	Povezovalni vod	rjava modra zelena/rumena	1 3 ↓ ohišje	rjava modra zelena/rumena	R S ↓ ohišje	črna črna črna črna črna zelena/rumena	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↓ ohišje
	Motor	črna 2 črna 5 črna 6 črna 4 črna 3 črna 1	4 8 10 6 5 2	rdeča 1 rumena 2 zelena 3 črna bela modra	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂	rdeča rumena zelena črna bela modra bela 7/20 bela 8/21 zelena/rumena	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 ↓ ohišje
	Zavorni upor	rjava modra	5 12				
Kad	Kondenzator			rjava modra	C ₁ C ₂		
	Električna črpalka (stroj izvedbe "T")	rjava modra zelena/rumena	1 3 ↓ ohišje	rjava modra zelena/rumena	R S ↓ ohišje	rjava modra zelena/rumena	L ₁ L ₂ ↓ ohišje

Seznam naprav

Motor	RW 345	REMS	RW 342	REMS	RW 343	REMS
Grebensasto stikalo	CA 10 C 58751 * FT22V	REMS	CA 10 C 58761 * FT22V	REMS	CA 10 D-U277 * 01 FT22V	REMS
Nožno stikalo	T 5300	REMS	T 5300	REMS	T 5400	REMS
Kondenzator	MP 35/100/330	REMS		REMS		REMS

spojk, se glava vpenjala razširi z vrtenjem vretena. To storite s pomočjo orodja (npr. izvijačem) in samo pri nataknjenem kosu cevi.

Pri napravi REMS Nippelfix, kot tudi pri REMS Nippelspanner, ne smete rezati krajših spojk, kot jih dopuščajo norme.

3.5. Izdelava levih navojev

Za izdelavo levih navojev so primerne samo priprave REMS Magnum 2010, 2020, 4010 in 4020. Rezalno glavo v orodju je potrebno pri rezanju levih navojev fiksirati npr. z vijakom M10x40, kajti v nasprotnem se lahko dvigne in se poškoduje začetek navoja. Stikalo postavite v položaj „R“. Cevne priključke na črpalki za hladno mazanje zamenjajte in kratko spojite črpalko za hladno mazanje. Alternativno lahko uporabite preklopni ventil (Art. št. 342080) (pribor), ki se pritrdi na stroj. Z ročico na preklopnom ventili (Slika 9) se spreminja smer pretoka črpalke za hladno mazanje.

4. Vzdrževanje

Pred vzdrževalnimi deli ali popravili je potrebno vtikač izvleči iz el. omrežja. Ta dela sme opravljati samo pooblaščeno osebje.

4.1. Servisiranje

Stroj REMS Tornado / Magnum ne zahteva nikakršnega servisiranja. Mehanizem prenosa se vrти v zaprti oljni kopeli, zato ni potrebno nikakršno mazanje.

4.2. Pregled/Vzdrževanje

Motor stroja Tornado 2000 / Magnum 2000 / 3000 / 4000 ima oglene ščetke. Te so podvržene obrabi, zato jih je potrebno občasno kontrolirati, oz. po potrebi zamenjati. V ta namen popustimo 4 vijke na pokrovu motorja in sicer za ca 3 mm, ter snamemo oba pokrovčka motorja (glej tudi 6. Ukrepanjev primeru motenj).

Načrti priključitve in seznam naprav Magnum

Načrti priključkov		Magnum 2000/3000/4000		Magnum 2010/3010/4010		Magnum 2020/3020/4020	
		Barva žile/št.	Sponka	Barva žile/št.	Sponka	Barva žile/št.	Sponka
Nožno stikalo	Priključni vod	rjava modra	2 (v sili-izklj.) 2 (v sili-izklj.)	rjava modra zelena/rumena	2 (v sili-izklj.) 2 (v sili-izklj.) ↓ ohišje	rjava črna črna modra zelena/rumena	1 3 5 A1 ↓ ohišje
	Povezovalni vod	rjava modra	2 (zaščita motorja) 1 (v sili-izklj.)	rjava modra zelena/rumena	2 (zaščita motorja) 1 (v sili-izklj.) ↓ ohišje	črna črna črna črna črna zelena/rumena	2 4 6 14 2 (v sili-izklj.) ↓ ohišje
	Notranji vodi	rdeča rdeča	1 (v sili-izklj.) ↓ 13 (stikalo) 14 (stikalo) ↓ 1 (zaščita motorja)	rdeča rdeča	1 (v sili-izklj.) ↓ 13 (stikalo) 14 (stikalo) ↓ 1 (zaščita motorja)	rdeča rdeča	5 → 1 (v sili-izklj.) 13 → A2
Ohišje prenosnika	Povezovalni vod	rjava modra	2 1	rjava modra zelena/rumena	R S ↓ ohišje	črna črna črna črna črna zelena/rumena	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↓ ohišje
	Motor	črna 2 črna 5 črna 6 črna 4 črna 3 črna 1	6 5 3 4	rdeča rumena zelena črna bela modra zelena/rumena	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ ↓ ohišje	rdeča rumena zelena črna bela modra bela 7/20 bela 8/21 zelena/rumena	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 ↓ ohišje
	Kondenzator			rjava modra	C ₁ C ₂		
Seznam naprav							
Motor	RW 345	REMS	RW 342	REMS	RW 343	REMS	
Grebenasto stikalo			CA 10 C 58761 * FT22V	REMS	CA 10 D-U277 * 01 FT22V	REMS	
Nožno stikalo	T 5310	REMS	T 5300	REMS	T 5400	REMS	
Kondenzator			MP 35/100/330	REMS			

6. Postopki v primeru motenj

6.1. Motnja: Stroj se ne zažene.

Vzrok:

- Stikalo za izklop v sili ni sproščeno.
- Stikalo za motorno zaščito je aktivirano.
- Obrabljenje ali poškodovane oglene ščetke (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.2. Motnja: Stroj ne vleče s polno močjo.

Vzrok:

- Tope rezalne čeljusti.
- Slabo olje za rezanje navojev.
- Preobremenitev električnega omrežja.
- Premajhen presek vodnika kabelskega podaljška.
- Slab kontakt vtičnih spojev.
- Obrabljenje oglene ščetke (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.3. Motnja: Nikakršen ali nezadosten dovod olja rezalni glavi.

Vzrok:

- Črpalka za olje v okvari.
- V kadi je premalo olja.
- Zamašeno sito v sesalnem nastavku.

6.4. Motnja: Kljub pravilni nastaviti skale so rezalne čeljusti preveč odprte.

Vzrok:

- Rezalna glava ni zaprta.

6.5. Motnja: Rezalna glava se ne odpira.

Vzrok:

- Pri odprtih rezalnih glavi je navoj vrezan na naslednji večji premer cevi.
- Vzdolžni omejevalni prislon je pomaknjen v stran.

6.6. Motnja: Neuporaben navoj.

Vzrok:

- Rezalne čeljusti so tope.
- Rezalne čeljusti so napačno vstavljenne – preglejte številčne oznake.
- Nikakršen ali nezadosten dovod olja.
- Slabo olje za rezanje navojev.
- Oviran pomik nosilca orodja.

6.7. Motnja: Cev drsi v vpenjalnih glavah.

Vzrok:

- Vpenjalne čeljusti so močno onesnažene.
- Pri ceveh s plastičnim ovojem uporabiti posebne vpenjalne čeljusti.
- Obrabljenje vpenjalne čeljusti.

7. Garancija proizjalca

Garancijska doba je 12 mesecev po izročitvi novega proizvoda prvemu uporabniku, največ pa 24 mesecev po dobavi trgovcu. Čas izročitve je razviden iz prodajnih dokumentov, ki morajo vsebovati podatke, kot so datum prodaje in označke proizvodov. Vse, v garancijskem roku ugotovljene okvare (napake materiala ali izdelave) se odpravijo brezplačno. Garancijska doba se z odstranitvijo napak ne podaljša in ne obnovi. Škoda, ki bi nastala zaradi običajne obrabe, nestrokovnega ravnanja ali uporabe, nepazljivosti, oziroma neupoštevanja navodil za uporabo, uporabe neprimernih pogonskih sredstev, prekomernih obremenitev, nesmiselne uporabe, lastnih ali tujih posegov in drugih razlogov, ki jih REMS ne priznava, se v roku trajanja garancije ne prizna.

Garancijske storitve lahko opravljajo samo pogodbeni oz. REMS-ovi pooblaščeni servisi. Reklamacije se priznajo, če se naprava dostavi pooblaščenemu servisu brez predhodnih posegov in v nerazstavljenem stanju. Zamenjanji proizvodi in njihovi deli ostanejo v lasti REMS-a.

Stroški prevoza bremenijo uporabnika.

Zakonite pravice uporabnikov, zlasti njihove zahteve do trgovin ostanejo nedotaknjene.

8. Sezname nadomestnih delov

Za sezname nadomestnih delov glejte na www.rems.de pod Downloads (za nalaganje).

Traducere manual de utilizare original

REMS Tornado 2000 / 2010 / 2020

1 Piuliță fluture	13 Buton sferic/mâner concav
2 Suport pentru scule	14 Suport cuțite de filetare
3 Traversă de ghidare anterioară	15 Tăietor de țeavă
4 Tarversă de ghidare posterioară	16 Sculă pentru debavurare interioară tevi
5 Levier de împingere	17 Orificiu de scurgere
6 Inel de fixare	18 Întrerupător
7 Mâner	19 Mandrină
8 Cap de filetare	21 Întrerupător pedală
9 Limitator longitudinal	22 Întrerupător de urgență
10 Levier de închidere și deschidere	23 Întrerupător de protecție motor
11 Levier de fixare	24 Bolț de ghidare
12 Disc de reglare	

REMS Magnum 2000 / 2010 / 2020 / 3000 / 3010 / 3020 / 4000 / 4010 / 4020

1 Mandrină rapidă cu percuție	15 Levier de fixare
2 Mandrină de ghidare	16 Disc de reglare
3 Întrerupător stânga-dreapta	17 Suport cuțite de filetare
4 Întrerupător pedală	18 Tăietor de țeavă
5 Întrerupător de urgență	19 Sculă pentru debavurare interioară tevi
6 Întrerupător de protecție motor	20 Cadă cu agent de răcire
7 Suport pentru scule	21 Cadă pentru șpan
8 Levier de împingere	22 Inel de strângere
9 Mâner	23 Suportul fălcilor mandrinei de prindere
10 Inel de fixare cu piuliță fluture	24 Fâlcile de prindere
11 Piuliță fluture	25 Dop obturator
12 Cap de filetare	
13 Limitator longitudinal	
14 Levier de închidere și deschidere	



Instructiuni generale de siguranță

AVERTISMENT! Cititi toate instructiunile. Nerespectarea acestora poate duce la șocuri electrice, incendii și/sau accidente grave. Termenul „mașini electrice“ folosit în continuare se referă la sculele electrice portabile alimentate de la retea sau acumulatori, ca și la mașinile staționare. Folosiți mașinile electrice numai în scopul pentru care au fost proiectate, cunoșcând regulile generale și cele specifice de prevenire a accidentelor.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

A) Zona de lucru

- a) Mențineți zona de lucru curată și bine luminată. Dezordinea și slaba iluminare generează accidente.
- b) Nu folosiți mașini electrice în medii cu potențial exploziv, cum ar fi în prezență lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafurilor explozive. Mașinile electrice generează scânteie ce pot detona aceste medii.
- c) Îndepărtați curioșii și copiii din zona de lucru. Distragerea atenției poate provoca pierderea controlului mașinii în lucru.

B) Prevenirea electrocutării

- a) Ștecherile mașinilor trebuie să se potrivească la priza folosită. Nu modificați niciodată ștecherul. Nu folosiți adaptoare de ștecher pentru mașinile cu impământare. Ștecherele originale și prizele potrivite reduc riscul electrocutării. Dacă mașina are cablu de alimentare cu conductor de protecție, ștecherul trebuie conectat numai la o priză cu impământare. Pe săntiere, în medii umede, sub cerul liber, etc., alimentați mașina numai prin intermediul unei prize cu protecție de 30 mA (disjunctoare FI).
- b) Evitați să atingeți obiecte legate la pământ, precum țevi, radiatoare, cuproare, frigidere. Riscul de electrocutare crește în contact cu corpu legate la pământ.
- c) Nu expuneți mașinile electrice la ploaie sau umezeală. Apa ce pătrunde într-o mașină electrică crește riscul de electrocutare.
- d) Îngrijiti cablul electric. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta mașina. Nu trageți de cablu pentru a scoate din priză. Feriți cablul de căldură, ulei, mușchi ascuțite sau elemente în mișcare. Cablurile deteriorate cresc riscul de electrocutare.
- e) Când folosiți o mașină electrică în aer liber, alegeți un cablu prelungitor special pentru exterior. Astfel, reduceți riscul de electrocutare.

C) Siguranță personală

Este interzisă folosirea acestor utilaje de către persoane (incl. copii) neflați în totalitatea capacitatilor fizice, senzoriale sau psihice sau care nu au experiență și cunoștințe necesare, cu excepția cazurilor în care aceștia au fost instruiți și verificăți de o persoană responsabilă cu securitatea muncii. Copiii vor trebui supravegheata permanent pentru a-i împiedica să se joace cu acest utilaj.

- a) Când lucrați cu o mașină electrică, rămâneți permanent atent la ceea ce faceți. Nu lucrați atunci când sunteți obosit sau sub influența alcoolului sau a medicamentelor. Un singur moment de neatenție poate cauza grave accidente.
- b) Folosiți echipamentul de protecție. Protejați-vă întotdeauna ochii. Echipamentul de protecție adecvat situației, precum masca de praf, încăltăminte antiderapantă, casca de protecție, căștile antifon, vor reduce riscul de vătămare corporală.
- c) Evitați pornirea accidentală. Înainte de a introduce ștecherul în priză,

- asigurați-vă că întrerupătorul de pornire nu este actionat.** Transportarea mașinii cu degetul pe întrerupător și alimentarea mașinii cu întrerupătorul de alimentare pornit vor genera accidente.
- d) Îndepărtați cheile de fixare sau reglaj înainte de a porni mașina.** O sculă lăsată pe un element în mișcare poate genera vătămare corporală.
- e) Păstrați întotdeauna un bun echilibru al corpului.** Astfel puteți avea un mai bun control al mașinii în situații neprevăzute.
- f) Îmbrăcați-vă adevarat.** Nu purtați haine largi sau bijuterii. Feriți-vă hainele, mânusile și părul de părțile în mișcare ale mașinii. Hainele largi, părul și bijuteriile pot fi prinse în mișcarea părților mobile.
- g) Dacă mașina este livrată cu accesorii specifice pentru îndepărțarea prafului, asigurați-vă că acestea sunt folosite și corect conectate.** Folosirea lor reduce riscurile legate de praf.
- h) Permiteți numai personalului calificat să folosească mașini electrice.** Cei ce învață pot utiliza o mașină electrică numai dacă le este necesar pentru calificarea lor, dacă au peste 16 ani și numai supraveghetați de o persoană calificată.
- D) Folosirea și îngrijirea mașinilor electrice**
- a) Nu suprasolicitați mașina.** Folosiți mașina potrivită cu sarcina de lucru. Mașina va lucra mai bine și mai sigur atât timp cât este folosită în limitele pentru care a fost proiectată.
- b) Nu folosiți mașina electrică dacă întrerupătorul nu funcționează corect.** Orice mașină electrică ce nu poate fi controlată prin întrerupător este periculoasă și trebuie reparată.
- c) Deconectați mașina de la priza de alimentare înainte de orice conectare a unui accesoriu, reglare sau depozitare.** Aceste măsuri reduc riscul pornirii accidentale.
- d) Depozitați mașinile astfel încât să fie inaccesibile copiilor.** Nu permiteți niciunei persoane nefamiliarizate cu mașinile electrice și cu aceste instrucțiuni să folosească o mașină electrică. Mașinile electrice sunt periculoase atunci când ajung pe mâna unor neavizați.
- e) Mașinile electrice trebuie întreținute.** Verificați montura părților mobile și a oricărui element ce poate afecta buna funcționare a mașinii. Dacă sunt nereguli, dați mașina la reparat unui service autorizat REMS, înainte de a o folosi din nou. Multe accidente sunt determinate de starea de proastă întreținere a mașinilor.
- f) Mențineți cuțitele ascuțite și curate.** Sculele așchietoare/tăietoare în bună stare nu se blocăază și sunt mai ușor de controlat.
- g) Fixați ferm piesa prelucrată.** Folosiți o menghină sau dispozitive de prindere pentru a fixa piesa prelucrată. Este mult mai sigur decât să încercați să o țineți cu mâna și să permite să aveți ambele mâini libere pentru controlul mașinii.
- h) Folosiți mașinile, accesoriile, sculele de lucru, etc., în acord cu prezentele instrucțiuni și în modul specific de operare a mașinii respective, luând în considerare condițiile concrete de lucru.** Folosirea mașinilor în alt scop decât cel proiectat poate duce la situații periculoase. Orice modificare neautorizată a unei mașini electrice este interzisă din motive de siguranță a exploatarii.
- E) Folosirea și îngrijirea mașinilor cu acumulatori**
- a) Înainte de a conecta acumulatorul, asigurați-vă că întrerupătorul nu este actionat.** Astfel evitați accidentele.
- b) Reîncărcați acumulatorul numai cu încărcătorul specificat de producător.** Un încărcător proiectat pentru un tip de acumulator poate provoca incendiu dacă este folosit pentru alt acumulator.
- c) Folosiți numai acumulatorii specificați pentru mașina dumneavoastră.** Alte tipuri pot genera vătămări corporale sau incendii.
- d) Feriți acumulatorul de obiecte metalice mici precum agrafe, monede, chei, nasturi, șuruburi, etc., ce îi pot scurcircuita bornele.** Acestea pot provoca arsuri sau incendii.

- e) În condiții de utilizare incorrectă, din acumulator poate curge lichid.** Evitați atingerea lui. Dacă totuși se întâmplă, spălați cu apă. Dacă acest lichid intră în contact cu ochii, spălați cu apă și solicitați imediat ajutor medical. Lichidul din acumulator poate provoca iritații sau arsuri.
- f) Folosiți acumulatorul și încărcătorul numai când temperatura lor și a mediului este între $\leq 5^{\circ}\text{C}/40^{\circ}\text{F}$ și $\geq 40^{\circ}\text{C}/105^{\circ}\text{F}$.**
- g) Nu aruncați acumulatorii împreună cu gunoiul menajer.** Duceți-i la un centru autorizat REMS sau la orice companie autorizată pentru gospodărirea ecologică a deșeurilor.
- F) Service**
- a) Mașina trebuie reparată numai de către personal special calificat și numai cu piese de schimb originale.** Astfel veți avea în continuare siguranță în utilizarea ei.
- b) Respectați instrucțiunile privind înlocuirea consumabilelor și instrucțiunile privitoare la întreținerea mașinii.**
- c) Verificați periodic starea cordonului de alimentare și a eventualelor prelungitoare pe care le folosiți.** Cordonul deteriorat trebuie înlocuit la un centru de service autorizat REMS. Prelungitoarele defecte trebuie reparate sau înlocuite.



Instrucțiuni speciale de siguranță

- Mașina se exploatează cu un întrerupător pentru acționare cu piciorul prevăzut cu un întrerupător de urgență cu acționare prin atingere. Dacă de la locul de operare nu poate fi observat întreg perimetru periculos, perimetru format din zona în care ţeava se găsește în rotație, atunci se vor prevedea măsuri de siguranță suplimentare, de exemplu îngădăirea perimetrelui respectiv.
- Lucările, cum ar fi prinderea fibrelor de cânepe pe filet, lucrările de montare sau demontare, tăierea filetelor cu clupe manuale, lucrările de tăiere a țevilor cu scule manuale precum și tăierea pieselor de prelucrat cu mâna (în locul folosirii suporturilor de prindere a materialului) sunt interzise atunci când mașina se găsește în mișcare.
- Dacă persistă pericolul îndoiorii sau lovirii în jur a piesei de prelucrat (dependent de lungimea și secțiunea materialului sau turăției), sau în cazul în care mașina nu are o stabilitate corespunzătoare (de exemplu atunci când se folosește capul de filetar automat de 4"), se vor folosi suporturi reglabile pe înălțime (REMS Herkules) într-un număr suficient.
- Nu introduceți niciodată mâna în mandrină.
- Prinderea țevilor scurte numai cu prinderea de nipluri REMS Nippelspanner sau REMS Nippelfix.
- Uleiurile de filetat REMS în doze de sparay (REMS Spezial, REMS Sanitol) nu sunt nocive pentru mediul înconjurător, ele conțin însă un gaz de propulsie inflamabil (butan). Dozele de spray sunt sub presiune, nu le deschideți cu forță. Se vor proteja de razele soarelui și încălzire peste 50°C .
- Datorită efectului dehidratant al substanțelor lubrifiante cu răcire, se va evita contactul intensiv al acestora cu pielea. Se vor folosi produse de protecție a pielii adecvate.
- Din motive de igienă, cada se va curăța cu regularitate de mizerie și span, însă cel puțin odată pe an.
- Nu este necesară verificarea substanțelor lubrifiante deoarece datorită consumării, acestea trebuie să fie complete permanente.
- Lubrifiantii nu se vor arunca concentrat în canalizare, ape sau în pământ. Lubrifiantii neconsumați se vor livra la firmele specializate cu îndepărțarea acestora. Codurile de tratare pentru lubrifiantii cu conținut de uleiuri minerale este 54401, pentru cele sintetice 54109.

1. Date tehnice

Tornado 2000	Magnum 2000	Magnum 3000	Magnum 2000	Tornado 2000	Magnum 4000
Tornado 2010	Magnum 2010	Magnum 3010	Magnum 2010	Tornado 2010	Magnum 4010
Tornado 2020	Magnum 2020	Magnum 3020	Magnum 2020	Tornado 2020	Magnum 4020
	cu cap de filetat automat REMS 4"				

1.1. Domeniul de aplicare

1.1.1. Diametrele filetelor

Țevi (inclusiv cele acoperite cu material plastic)	$1/16 - 2"$	$1/16 - 2"$	$(1/16) 1/2 - 3"$	$1/16 - 4"$	$1/4 - 4"$
Bolțuri	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	14 – 60 mm
	$1/4 - 2"$	$1/2 - 2"$	$1/4 - 2"$	$1/4 - 2"$	$1/2 - 2"$

1.1.2. Tipuri de filete

Filet de țeavă, conic dreapta	R (ISO 7-1, DIN 2999, BSPT), NPT
Filet de țeavă, cilindric dreapta	G (ISO 228-1, DIN 259, BSPP), NPSM
Filete de țeavă blindată de oțel	Pg (DIN 40430), IEC
Filete de bolț	M (ISO 261, DIN 13), UNC, BSW

1.1.3. Lungimea filetelor

Filet de țeavă, conic	lungime standard				
Filet de țeavă, cilindric	165 mm, cu strângere repetată nelimitată	150 mm, cu strângere repetată nelimitată	150 mm, cu strângere repetată nelimitată	165 mm, cu strângere repetată nelimitată	165 mm, cu strângere repetată nelimitată
Filete de bolț					

1.1.4. Tăiere

Țevi	$1/8 - 2"$	$1/8 - 2"$	$1/4 - 4"$	$1/8 - 2"$	$1/4 - 4"$
------	------------	------------	------------	------------	------------

	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020	Magnum 3000 Magnum 3010 Magnum 3020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020 cu cap de filetat automat REMS 4"	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020 cu cap de filetat automat REMS 4"	Magnum 4000 Magnum 4010 Magnum 4020
1.1.5. Debavurarea interioară Țevi	1/4 – 2"	1/4 – 2"	1/4 – 4"	1/4 – 2"	1/4 – 2"	1/4 – 4"
1.1.6. Niplu și niplu dublu (cu dispozitiv de tensionare cu niplu) cu REMS Nippelspanner (tensionare interioară) cu REMS Nippelfix (tensionare automată interioară)	3/8 – 2" 1/2 – 4"	3/8 – 2" 1/2 – 4"	3/8 – 2" 1/2 – 4"	3/8 – 2" 1/2 – 4"	3/8 – 2" 1/2 – 4"	3/8 – 2" 1/2 – 4"
1.1.7. Cap de filetat automat REMS 4" pentru toate tipurile Tornado și Magnum 2000/2010/2020 și Magnum 3000/3010/3020 (vezi fig. 6)				2 1/2 – 4"	2 1/2 – 4"	
1.2. Turăriile fusului de lucru						
Tornado 2000	1/16 – 2"	53 – 40 1/min				
Magnum 2000	1/4 – 2"	53 – 40 1/min				
Magnum 3000	1/4 – 3"	23 – 20 1/min				
Magnum 4000	1/4 – 4"	23 – 20 1/min				
Reglare automată în diferite trepte a turării						
Tornado 2010 / 2020	1/16 – 2"	52 1/min				
Magnum 2010 / 2020	1/4 – 2"	52 – 26 1/min				
Magnum 3010 / 3020	1/4 – 3"	20 – 10 1/min				
Magnum 4010 / 4020	1/4 – 4"	20 – 10 1/min				
Chiar și sub sarcină. Pentru sarcini mari și tensiuni de alimentare scăzute la filetele mai mari Tornado 26 1/min respectiv Magnum 10 1/min.						
1.3. Caracteristici electrice						
Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000	230 V, 1~; 50–60 Hz; 1700 W absorbit, 1200 W restituit; 8,3 A; Siguranță (rețea) 16 A (B). Serviciu intermitent 2,5 / 10 min.					
	110 V; 1~; 50–60 Hz; 1700 W absorbit, 1200 W restituit; 16,5 A; Siguranță (rețea) 30 A (B). Serviciu intermitent 2,5 / 10 min.					
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010	230 V, 1~; 50 Hz; 2100 W absorbit, 1400 W restituit; 10 A; Siguranță (rețea) 10 A (B). Serviciu intermitent 7 / 10 min.					
Tornado 2020, Magnum 2020 / 3020 / 4020	400 V; 3~; 50 Hz; 2000 W absorbit, 1500 W restituit; 5 A; Siguranță (rețea) 10 A (B). Serviciu intermitent 7 / 10 min.					
1.4. Dimensiunile (L x l x i)						
Tornado 2000	730 x 435 x 280 mm					
Tornado 2010 / 2020	730 x 435 x 280 mm					
Magnum 2000	870 x 580 x 495 mm					
Magnum 2010 / 2020	825 x 580 x 495 mm					
Magnum 3000	915 x 580 x 495 mm					
Magnum 3010 / 3020	870 x 580 x 495 mm					
Magnum 4000	915 x 580 x 495 mm					
Magnum 4010 / 4020	870 x 580 x 495 mm					
1.5. Greutatea în kg						
Tornado 2000	Mașină	Scule		Auxiliari standard		
	31	12		7		
Tornado 2010	43	12		7		
Tornado 2020	43	12		7		
Magnum 2000	Mașină 1/4 – 2"	Scule 1/4 – 2"		Şasiu rulabil		
	75	12		16		
Magnum 2010	87	12		16		
Magnum 2020	87	12		16		
Magnum 3000	Mașină 2 1/2 – 3"	Scule 1/4 – 2"	Scule 2 1/2 – 3"			
	79	12	23	16		
Magnum 3010	108	12	23	16		
Magnum 3020	108	12	23	16		
Magnum 4000	Mașină 2 1/2 – 4"	Scule 1/4 – 2"	Scule 2 1/2 – 4"			
	81	12	25	16		
Magnum 4010	108	12	25	16		
Magnum 4020	108	12	25	16		
1.6. Informații referitoare la zgromot						
Valoarea emisiei sonore raportată la locul de muncă						
Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000	83 dB (A)					
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010	75 dB (A)					
Tornado 2020	72 dB (A)					
Magnum 2020 / 3020 / 4020	74 dB (A)					
1.7. Vibrațiile (toate tipurile)						
Valoarea efectivă ponderată a acceleratiei	2,5 m/s ²					
Valoarea indicată a oscilațiilor a fost măsurată după o metodă testată standardizată și poate fi folosită pentru comparația cu un alt echipament. Valoarea indicată a oscilațiilor poate fi folosită de asemenea pentru estimarea vibrațiilor.						
Notă: Valoarea oscilațiilor poate difera în condițiile folosirii echipamentului față de valoarea actuală, depinzând de modul cum este folosit echipamentul. Funcționarea în condițiile actuale de operare (operarea cu intermitență) este necesară pentru a specifica măsurile de siguranță pentru protecția operatorului.						

1.7. Vibrațiile (toate tipurile)

Valoarea efectivă ponderată a acceleratiei

2,5 m/s²

Valoarea indicată a oscilațiilor a fost măsurată după o metodă testată standardizată și poate fi folosită pentru comparația cu un alt echipament. Valoarea indicată a oscilațiilor poate fi folosită de asemenea pentru estimarea vibrațiilor.

Notă: Valoarea oscilațiilor poate difera în condițiile folosirii echipamentului față de valoarea actuală, depinzând de modul cum este folosit echipamentul. Funcționarea în condițiile actuale de operare (operarea cu intermitență) este necesară pentru a specifica măsurile de siguranță pentru protecția operatorului.

2. Punerea în funcțiune

Indicație: Greutățile de peste 35 de kg trebuie transportate de către 2 persoane, sculele se vor transporta separat. La transportul și amplasarea mașinii se va ține cont de faptul că mașina cu sau fără șasiu are un punct de greutate înalt, asta înseamnă că centrul ei de greutate este deplasat în față.

2.1. Amplasarea mașinii Tornado 2000, 2010, 2020 (Fig. 1–3)

Se desface piulița fluture (1). Se scoate suportul pentru scule (2). Mașina se așează vertical pe ambele traverse de ghidare (3 + 4) iar cele 3 picioare tubulare se introduc în carcasa antrenării până se blochează (fig. 1). Mașina se prinde de carcasa antrenării (nu de picioarele tubulare) și se va așeza pe picioarele tubulare (fig. 2).

Mașina poate fi așezată și înșurubată pe orice masă de lucru. Pentru aceasta, la partea inferioară a mașinii se găsesc 3 găuri filetate. Cu ajutorul șablonului livrat odată cu mașina, se vor executa 3 găuri în masa de lucru (cu burghiu de Ø 12 mm). Mașina se va înturuba apoi pe dedesubt cu 3 șuruburi M 10.

Se înfinge suportul pentru scule pe traversa de ghidare. Levierul de împingere (5) se apasă din spate prin eclisa de la suportul sculelor iar inelul de fixare (6) se înfinge pe traversa de ghidare posterioară astfel încât piulița fluture să fie îndreptată în spate iar canalul inelar să rămână liber. Mânerul (7) se introduce pe levierul de împingere.

Cada se prinde la ambele șuruburile aflate la partea de jos a carcasei antrenării și se împinge spre dreapta lateral în șlițurile respective. Cada se prinde în canalul inelar de la traversa de ghidare posterioară (4). Inelul de fixare se introduce până la capăt la suportul cazăii și se fixează bine. Furtunul cu filtru de aspirație se așează în cadă iar celălalt capăt al furtunului se introduce pe niplu de la partea posterioară a suportului pentru unele.

Se introduc 2 litri ulei pentru tăiat filete. Cada pentru șpan se introduce prin spate. **Mașina nu se va folosi niciodată fără ulei de tăiat filete.**

Boltul de ghidare a capului de filetat (8) se introduce în orificiul suportului sculelor iar capul de filetat se înfinge până la capăt cu presiune axială și mișcare oscilante pe boltul de ghidare.

Pentru o transportarea mai bună, întrerupătorul pedală se prinde în șurubul de la partea posterioară a carcasei antrenării (fig. 3).

Amplasarea mașinii Magnum 2000 T, 2010 T, 2020 T, 3000 T, 3010 T, 3020 T, 4000 T, 4010 T, 4020 T (Fig. 8)

Mașina se fixează pe o masă de lucru sau șasiu rulabil (auxiliar) cu cele 3 șuruburi livrate odată cu ea. Pentru transport mașina poate fi ridicată din față la traversele de ghidare și din spate la o țeavă fixată în mandrină și mandrina de ghidare. Pentru transportul pe șasiu se introduc bucăți de țeavă de Ø ¾" cu o lungime de 60 cm în verigile de la țasiu care se fixează cu piulițe fluture. Dacă mașina nu trebuie transportată, atunci roțile pot fi demontate.

Se introduc 5 litri de ulei pentru tăiat filete.

Mașina nu se va folosi niciodată fără ulei de tăiat filete.

2.2. Amplasarea mașinii Tornado 2000 T, 2010 T, 2020 T (Fig. 7 + 8)

Mașina se fixează pe o masă de lucru sau șasiu rulabil (auxiliar) cu cele 3 șuruburi livrate odată cu ea. Pentru transport mașina poate fi ridicată de la mânerele din șasiu și în spate la motor respectiv la suportul materialelor. Pentru transportul pe șasiu se introduc bucăți de țeavă de Ø ¾" cu o lungime de 60 cm în verigile de la țasiu care se fixează cu piulițe fluture. Dacă mașina nu trebuie transportată, atunci roțile pot fi demontate.

Se introduc 5 litri de ulei pentru tăiat filete.

Mașina nu se va folosi niciodată fără ulei de tăiat filete.

Amplasarea mașinii Magnum 2000 T-L, 2010 T-L, 2020 T-L, 3000 T-L, 3010 T-L, 3020 T-L, 4000 T-L, 4010 T-L, 4020 T-L (Fig. 8)

Mașina se fixează pe o masă de lucru sau șasiu (auxiliar) cu cele 4 șuruburi livrate odată cu ea. Pentru transport mașina poate fi ridicată din față la traversele de ghidare și din spate la o țeavă fixată în mandrină și mandrina de ghidare. Inelul de fixare (10) cu piulița fluture se introduce astfel pe traversa de ghidare posterioară încât canalul inelar să rămână liber. Cada se prinde în spate la șuruburile aflate jos la carcasa antrenării și în față în canalul inelar de la traversa de ghidare posterioară. Inelul de fixare (10) se introduce până la capăt la suportul cazăii și se fixează. Furtunul cu filtru de aspirație se așează în cadă. Cada pentru șpan se introduce prin spate.

Se introduc 2 litri ulei pentru tăiat filete.

Mașina nu se va folosi niciodată fără ulei de tăiat filete.

2.3. Racordul electric

Înainte de racordarea mașinii se va verifica dacă tensiunea menționată pe plăcuța cu tipul mașinii corespunde cu tensiunea de rețea de la fața locului. Se vor folosi numai cabluri prelungitoare cu protecție de pământare. Mașina va fi pornită și opriță cu întrerupătorul pedală (21, Tornado / 4, Magnum). Întrerupătorul (18, Tornado / 3, Magnum) servește la preselecarea direcției de rotație respectiv a vitezei. Mașina poate fi numai atunci pornită când întrerupătorul de urgență (22, Tornado / 5, Magnum) este deblocat iar întrerupătorul de protecție de pe întrerupătorul pedală (23, Tornado / 6, Magnum) este apăsat. Dacă mașina este racordată direct la rețeaua de curent (fără priză intermediară), atunci se va instala un întrerupător de putere de 16 A.

2.4. Uleiuri de tăiat filete

La tăierea filetelor se vor folosi numai uleiurile REMS. Prin aceasta veți obține rezultate perfecte de filetare, o durată de funcționare mare a fălcilor de filetat

precum și o protecție ridicată a mașinii.

Uleiul pentru tăiat filete **REMS Spezial** este aliat în concentrație ridicată și utilizabil pentru filetele de țeavă și bolturi de toate tipurile. El poate fi îndepărțat cu apă (verificat de experti). Uleiurile de tăiere a filetelor pe bază de uleiuri minerale nu sunt admise pentru conductele de apă potabilă din anumite țări, cum ar fi Germania, Austria și Elveția. În aceste cazuri se va folosi uleiul fără conținut mineral **REMS Sanitol**.

Uleiul pentru tăiat filete **REMS Sanitol** este un ulei fără substanțe minerale, sintetic, complet dizolvabil în apă și are capacitatea de lubrifiere a unui ulei mineral. El se folosește pentru filete de țeavă și bolturi. El trebuie folosit în Germania, Austria și Elveția pentru conductele de apă potabilă și corespunde prevederilor normative (DVGW – Asociația germană a gazului și apei – exam. nr. DW-0201AS2032; ÖVGW – Asociația austriacă a gazului și apei – exam. nr. W 1.303; SVGW- Asociația elevetiană a gazului și apei – exam. nr. 7808-649).

Toate uleiurile pentru tăiat filete se vor folosi numai nediluate!

2.5. Sprijinirea materialului

Tevile și barele cu o lungimea mai mare de 2 m trebuie să sprijină suplimentar cu dispozitivul cu înălțime reglabilă REMS Herkules. Aceasta este prevăzut cu sfere metalice pentru mișcarea fără probleme a țevilor și barelor în toate direcțiile fără să ca dispozitivul de sprijinire să se răstoarne. Dacă REMS Magnum este fixat pe o masă de lucru, atunci trebuie folosit REMS Herkules Y, care se fixează deasemenea de masă. Intervalul de lucru REMS Herkules și REMS Herkules Y: Ø ¼" – 4".

2.6. Capul de filetat automat REMS 4"

La utilizarea capului de filetat automat REMS 4" se va ține cont de instrucțiunile de folosire pentru capul de filetat automat REMS 4" livrată odată cu aparatul.

3. Funcționarea

3.1. Sculele

Capul de filetat (8, Tornado / 12, Magnum) este un cap de filetat universal, deci pentru domeniile prezentate mai sus, despărțit în două ajutaje de scule, se folosește numai câte un cap de filetat. Pentru tăierea filetelor de țeavă conice, limitatorul longitudinal (9, Tornado / 13, Magnum) trebuie să aibă aceeași direcție cu levierul de deschidere și închidere (10, Tornado / 14, Magnum). Capul de filetare se deschide automat atunci când s-a atins lungimea de fiș standard corespunzătoare. Pentru a se putea tăia filete longitudinale cilindrice și filete pentru bolturi, limitatorul de lungime (9, Tornado / 13, Magnum) va fi rabatabil în afară.

Schimbarea cuțitelor de filetare

Cuțitele de filetare pot fi introduse respectiv schimbată atât atunci când capul de filetare este montat cât și atunci când acesta este demontat (de exemplu pe masa de lucru). Pentru aceasta se desface puțin levierul de fixare (11, Tornado / 15, Magnum), nu se va deșuruba complet. Discul de reglare (12, Tornado / 16, Magnum) se împinge de mâna de la levierul de fixare până în poziția finală. În această poziție cuțitele de filetare pot fi scoase sau introduse la loc. Aici se va ține cont ca dimensiunile filetelor indicate pe partea posterioară a cuțitelor de filetare să corespundă cu dimensiunile filetelui care urmează a fi tăiat. Pe lângă aceasta se va ține cont ca numerele indicate deasemenea pe partea posterioară a cuțitelor de filetare să corespundă cu cele de pe suportul cuțitelor de filetare (14, Tornado / 17, Magnum).

Cuțitele de filetare se vor împinge în capul de filetare până când sfera aflată în șlitul suportului cuțitelor de filetare se blochează. Când toate cuțitele de filetare au fost montate, se reglează dimensiunea de filetare dorită prin deplasarea discului de reglare. Filetele pentru bolturi se vor fixa întotdeauna pe "Bolt". Discul de fixare se blochează stabil prin intermediu levierului de fixare. Se deschide capul de filetare. Pentru aceasta levierul de închidere și deschidere (10, Tornado / 14, Magnum) se apasă puternic spre dreapta în jos. Capul de tăiere se deschide atunci ori automat (la filetele de țeavă conice) sau în orice moment cu mâna prin apăsare ușoară spre stânga a levierului de închidere și deschidere.

Dacă la capul de filetare 2½–3" și 2½–4" datorită puterii de tăiere ridicată (de exemplu cuțite de filetare tocite), puterea de susținere a levierului de fixare (11, Tornado / 15, Magnum) nu este suficientă, deci capul de filetare se deschide sub presiunea de tăiere, atunci se va strângă suplimentar surubul cilindric de pe partea opusă a levierului de fixare (11, Tornado / 15, Magnum).

Tăietorul de țevi (15, Tornado / 18, Magnum) este prevăzut pentru tăierea țevilor de ¼"–2" respectiv de 2½–4".

Scula de debavurare interioară a țevilor (16, Tornado / 19, Magnum) se folosește la țevile de ¼"–2" respectiv de 2½–4". Pinola se asigură împotriva rotirii prin blocare în brațul sculei de debavurare; în față sau în spate în funcție de lungimea țevii.

3.2. Mandrina

Pentru Magnum până la 2" și Tornado, pentru tensionarea diametrelor < 8 mm, pentru Magnum până la 4" pentru tensionarea diametrelor < 20 mm, este necesar un manșon de prindere adecvat (Art. nr. 343001). La comanda manșonului de prindere trebuie menționat diametrul de strângere dorit.

3.2.1. Mandrina Tornado (19) și (20)

Fâlcile mandrinei de prindere autocentrabile se închid și deschid automat prin rotirea spre stânga respectiv dreapta a întrerupătorului (18) și acționarea întrerupătorului pedală (21). La schimbarea fâlcilor anteroare sau posterioare

se va ține cont ca fiecare fâlcă a mandrinei să fie montată conform fig. 4 și 5, deoarece în caz contrar pot interveni deteriorări la mașină. Mașina nu se va pune sub nici o formă în funcțiune până când nu s-au montat toate fâlcile precum și ambele carcase ale mandrinei.

3.2.2. Mandrina Magnum (1) (2)

Mandrina rapidă cu percuție (1), mandrină de ghidare (2)

Mandrina rapidă cu percuție (1) din față cu inel de tensionare mare și cu fâlcile mobile montate în suporturile fâlcilor, facilitează o prindere centată și sigură la un consum de forță redus. Imediat ce materialul ieșe din mandrina de ghidare (2), aceasta se va închide.

Schimbarea fâlcilor de prindere Magnum

Fâlcile de prindere (24) se închid cu inelul de strângere (22) până la un diametru de ca. 30 mm. Se scot șuruburile fâlcilor de prindere (24). Fâlcile de prindere se împing în exterior în spate cu o unealtă adecvată (de exemplu șurubelnită). Pe la partea din față se introduce o nouă fâlcă cu șurub montat în suportul fâlcilor de prindere.

3.3. Desfășurarea lucrului

3.3.1. Tornado

Sculele se scot afară iar suportul lor se aduce în poziția dreaptă finală cu ajutorul levierului de împingere (5). Se introduce materialul astfel încât să iasă în afară cu cca. 10 cm din mandrină (19). Capul de filetare (8) se împinge în jos și se închide. Întrerupătorul (18) se duce pe poziția 1, se acționează întrerupătorul pedală (21). Acum materialul se strâng singur. La tipurile 2010 și 2020, pentru tăiere și debavurare precum și pentru tăierea filetelor mai mici, poate fi aleasă viteza a 2-a. Pentru aceasta întrerupătorul (18) se comută rapid în timp ce mașina merge de pe poziția 1 pe poziția 2. Capul de filetare cu levierul de apăsare (5) se apasă pe materialul aflat în rotație.

După câteva curse de filet capul de filetare taie automat mai departe. Dacă la filetele țevilor conice s-a atins limita standard corespunzătoare, capul de filetat se deschide automat. La filetele longitudinale și la filetele de bolțuri capul de

filetare se deschide manual atunci când mașina merge. Se eliberează întrerupătorul pedală (21). Întrerupătorul (18) se aduce pe poziția R. Întrerupătorul pedală (21) se acționează scurt – materialul se detensionează.

Prin strângerea din nou a materialului pot fi tăiate filete de lungimi nelimitate. Pentru aceasta se eliberează întrerupătorul pedală (21) în timp ce se tăie filetul atunci când suportul pentru scule se apropie de carcasa mașinii. Capul de filetare nu se deschide. Întrerupătorul (18) se aduce pe poziția R. Se detensionează materialul, suportul sculelor și materialul se aduc în poziția finală dreapta cu levierul de împingere. Mașina se pornește din nou de pe poziția 1.

Pentru tăierea țevilor tăietorul de țevă (15) se aduce pe poziția de tăiere dorită prin intermediul levierului de împingere. Prin rotație spre dreapta a fusului, țeva aflată în rotație este tăiată.

Bavura interioară care rezultă la tăiere se îndepărtează cu dispozitivul de debavurare interioară (16). Scurgerea uleiului de filetare: furtunul se scoate de la suportul uneltelelor (2) și se asează pe recipient. Mașina se va lăsa să funcționeze până când cada s-a golit. Sau: se scoate cada și se golește prin orificiul de scurgere (17).

3.3.2. Magnum

Sculele se scot afară iar suportul lor se aduce în poziția dreaptă finală cu ajutorul levierului de împingere (8). Materialul se introduce prin mandrina de ghidare (2) deschisă și prin mandrina rapidă cu percuție deschisă (1), astfel încât să iasă în afară cu cca. 10 cm din mandrina rapidă cu percuție. Mandrina rapidă cu percuție se închide până când fâlcile de prindere se găsesc pe material. Cu ajutorul inelului de prindere după o deschidere scurtă, materialul se prinde bine prin una două mișcări bruste. Prin închiderea mandrinei de ghidare (2), materialul care ieșe în afară în spate va fi centrat. Capul de filetare se va împinde în jos și se închide. Întrerupătorul (3) se aduce pe poziția 1 și se acționează întrerupătorul pedală (4). Magnum 2000 / 3000 / 4000 este închis și deschis numai prin intermediul întrerupătorului pedală (4).

La Magnum 2010 / 3010 / 4010 și 2020 / 3020 / 4020, pentru tăiere și debavurare, precum și pentru tăierea filetelor mai mici, poate fi aleasă viteza a 2-a.

5. Planurile de racord și lista cu aparate Tornado

Planurile de racord		Tornado 2000		Tornado 2010		Tornado 2020	
		Culoarea cablurilor/Nr.	Clemă	Culoarea cablurilor/Nr.	Clemă	Culoarea cablurilor/Nr.	Clemă
Întrerupătorul pedală	Cablul de racord	maro albastru verde/galben	2 (urgență) 2 (urgență) ↓ carcasa	maro albastru verde/galben	2 (urgență) 2 (urgență) ↓ carcasa	maro negru gri albastru verde/galben	1 3 5 A1 ↓ carcasa
	Cablul de legătură	maro albastru verde/galben	2 (Protecție motor) 1 (urgență) ↓ carcasa	maro albastru verde/galben	2 (Protecție motor) 1 (urgență) ↓ carcasa	negru negru negru negru negru verde/galben	1 2 3 4 5 2 (urgență) ↓ carcasa
	Cablurile interne	roșu roșu	1 (urgență) ↓ 13 (Buton) 14 (Buton) ↓ 1 (Protecție motor)	roșu roșu	1 (urgență) ↓ 13 (Buton) 14 (Buton) ↓ 1 (Protecție motor)	roșu roșu	5 → 1 (urgență) 13 → A2
Carcasa antrenării	Cablul de legătură	maro albastru verde/galben	1 3 ↓ carcasa	maro albastru verde/galben	R S ↓ carcasa	negru negru negru negru negru verde/galben	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↓ carcasa
	Motor	negru 2 negru 5 negru 6 negru 4 negru 3 negru 1	4 8 10 6 5 2	roșu 1 galben 2 verde 3 negru alb albastru verde/galben	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ ↓ carcasa	roșu galben verde negru alb albastru alb 7/20 alb 8/21 verde/galben	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 ↓ carcasa
	Rezistența frânei	maro albastru	5 12				
Cada	Condensator			maro albastru	C ₁ C ₂		
	Pompa electrică (Execuția mașinii "T")	maro albastru verde/galben	1 3 ↓ carcasa	maro albastru verde/galben	R S ↓ carcasa	maro albastru verde/galben	L ₁ L ₂ ↓ carcasa

Listă cu aparate

Motor	RW 345	REMS	RW 342	REMS	RW 343	REMS
Întrerupător cu camă	CA 10 C 58751 * FT22V	REMS	CA 10 C 58761 * FT22V	REMS	CA 10 D-U277 * 01 FT22V	REMS
Întrerupător pedală	T 5300	REMS	T 5300	REMS	T 5400	REMS
Condensator			MP 35/100/330	REMS		

Pentru aceasta întrerupătorul (3) se comută rapid în timp ce mașina merge de pe poziția 1 pe poziția 2. Capul de filetare cu levierul de împingere (8) se apasă pe materialul aflat în rotație.

După câteva curse de filet capul de filetare tăie automat mai departe. Dacă la filetele țevilor conice s-a atins limita standard corespunzătoare, capul de filetat se deschide automat. La filetele longitudinale și la filetele de bolturi capul de filetare se deschide manual atunci când mașina merge. Se eliberează întrerupătorul pedală (4). Se deschide mandrina rapidă cu percuție, se scoate materialul.

Prin strângerea din nou a materialului pot fi tăiate filete de lungimi nelimitate. Pentru aceasta se eliberează întrerupătorul pedală (4) în timp ce se tăie filetul atunci când suportul pentru scule se apropie de carcasa mașinii. Capul de filetat nu se deschide. Se detensionează materialul, suportul sculelor și materialul se aduc în poziția finală dreapta cu levierul de împingere. Materialul se strâng din nou și se repornește mașina. Pentru tăierea țevilor tăietorul de ţeavă (18) se aduce pe poziția de tăiere dorită prin intermediul levierului de împingere. Prin rotirea spre dreapta a fusului, ţeava aflată în rotație este tăiată. Bavura interioară care rezultă la tăiere se îndepărtează cu dispozitivul de debavurare interioară (19).

Surgerea uleiului de filetare: furtunul se scoate de la suportul uneltelor (7) și se așează pe recipient. Mașina se va lăsa să funcționeze până când cada s-a golit. Sau: se scoate dopul de obturare (25) și se golește cada.

3.4. Fabricarea niplurilor și niplurilor duble

Pentru tăierea niplurilor se folosesc REMS Nippelfix (cu tensionarea interioară automată) sau REMS Nippelspanner (dispozitiv de tensionat REMS cu tensiune interioară). Pentru aceasta capetele țevilor trebuie să fie în interior debavurate. Bucățile de ţeavă se vor introduce întotdeauna până la capăt.

Pentru strângerea unei bucăți de ţeavă (cu sau fără filet existent), cu REMS Nippelspanner, prin rotirea fusului cu o unealtă (de exemplu surubelnită), capul tensorului de nipluri se deschide. Acest lucru are voie să se petreacă numai atunci când bucața de ţeavă este înăuntru.

Atât la REMS Nippelfix, cât și la REMS Nippelspanner se va ține cont ca niplurile să nu fie tăiate mai scurt decât sunt prevăzute standard.

3.5. Realizarea filetelor de stânga

Pentru filete de stânga sunt utilizabile numai REMS Magnum 2010, 2020, 4010 și 4020. Capul de tăiere din suportul de scule trebuie fixat pentru tăierea filetelor de stânga de ex. cu un șurub M10x40, altfel este ridicat și deteriorăază începutul filetelui. Poziționați comutatorul în poziția „R“. Schimbați legăturile furtunelor pompei de ungere și răcire sau scurtcircuitează pompa de ungere și răcire. Alternativ utilizați ventilul inversor (art.nr. 342080) (accesoriu), care se va fixa pe mașină. Prin pârghia pe ventilul inversor (fig. 9) se inversează direcția de curgere a pompei de ungere și răcire.

4. Întreținerea mașinii

Înaintea tuturor lucrărilor de întreținere și reparații la mașină, se va scoate ștecherul din priză! Aceste lucrări au voie să fie efectuate numai de către un specialist sau persoane instruite în acest sens!

4.1. Îngrijirea

Mașinile nu necesită lucrări de îngrijire. Antrenarea funcționează într-o baie de ulei închisă și nu necesită ungere suplimentară.

4.2. Inspecția/Punerea în funcțiune

Motoarele de la Tornado 2000 / Magnum 2000 / 3000 / 4000 au peri de cărbune. Acestea se țină și trebuie verificate respectiv schimbate din când în când. Pentru aceasta se desfac cele 4 șuruburi de la capacul motorului cca. 3 mm și se scoad ambele capace de la motor. Vezi punctul 6. Comporatarea în caz de deranjamente.

Planurile de racord și lista cu aparate Magnum

Planurile de racord		Magnum 2000/3000/4000		Magnum 2010/3010/4010		Magnum 2020/3020/4020	
		Culoarea cablurilor/Nr.	Clemă	Culoarea cablurilor/Nr.	Clemă	Culoarea cablurilor/Nr.	Clemă
Întrerupătorul pedala	Cablu de racord	maro albastru	2 (urgență) 2 (urgență)	maro albastru verde/galben	2 (urgență) 2 (urgență) ↓ carcasa	maro negru negru albastru verde/galben	1 3 5 A1 ↓ carcasa
	Cablu de legătură	maro albastru	2 (Protectie motor) 1 (urgență)	maro albastru verde/galben	2 (Protectie motor) 1 (urgență) ↓ carcasa	negru negru negru negru negru verde/galben	2 4 6 14 2 (urgență) ↓ carcasa
	Cablurile interne	roșu roșu	1 (urgență) ↓ 13 (Buton) 14 (Buton) ↓ 1 (Protectie motor)	roșu roșu	1 (urgență) ↓ 13 (Buton) 14 (Buton) ↓ 1 (Protectie motor)	roșu roșu	5 → 1 (urgență) 13 → A2
Carcasa antrenării	Cablu de legătură	maro albastru	2 1	maro albastru verde/galben	R S ↓ carcasa	negru negru negru negru negru verde/galben	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↓ carcasa
	Motor	negru 2 negru 5 negru 6 negru 4 negru 3 negru 1	6 5 3 4 albastru	roșu galben verde negru alb albastru verde/galben	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ ↓ carcasa	roșu galben verde negru alb albastru alb 7/20 alb 8/21 verde/galben	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 ↓ carcasa
	Condensator			maro albastru	C ₁ C ₂		

Listă cu aparate

Motor Întrerupător cu camă Întrerupător pedală Condensator	RW 345 T 5310	REMS REMS	RW 342 CA 10 C 58761 * FT22V T 5300 MP 35/100/330	REMS REMS REMS	RW 343 CA 10 D-U277 * 01 FT22V T 5400	REMS REMS
---	------------------	--------------	--	----------------------	---	--------------

6. Comportamentul în caz de deranjamente

6.1. Deranjamentul: Mașina nu pornește.

Cauza:

- Întrerupătorul de urgență nu este deblocat.
- S-a declanșat întrerupătorul protecției motorului.
- Perii de cărbune uzate sau defecte (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.2. Deranjamentul: Mașina nu trage.

Cauza:

- Cutitele de filetare sunt tocite.
- Ulei de filetare de proastă calitate.
- Suprasolicitarea rețelei de curent.
- Secțiunea prea mică a cablului prelungitor.
- Contact defectuos la legăturile cu fișă.
- Perii de cărbune uzate (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.3. Deranjamentul: Alimentare proastă sau deloc cu ulei de filetare a capului de filetare.

Cauza:

- Pompa defectă.
- Prea puțin ulei de filetare în cadă.
- Sita din ștuțul de aspirație murdară.

6.4. Deranjamentul: În pofida reglajului corect pe scală, cuțitele de fietare sunt deschise prea tare.

Cauza:

- Capul de filetare nu este deschis.

6.5. Deranjamentul: Capul de filetare nu se deschide.

Cauza:

- Cu capul de filetare deschis, filetul a fost tăiat la diametrul următor mai mare al tevii.
- Limitatorul longitudinal rabatat în exterior.

6.6. Deranjamentul: Filetul nu este utilizabil.

Cauza:

- Cuțitele de filetat sunt prea tocite.
- Cuțitele de filetat sunt montate fals. Tineți cont de numerotare.
- Alimetare defectuoasă sau defel cu ulei de tăiat filete.
- Ulei de tăiat filete de proastă calitate.
- Mișcarea de deplasare înainte a suportului pentru scule este blocată.

6.7. Deranjamentul: Țeava alunecă în mandrină.

Cauza:

- Cuțitele de filetare foarte murdare.
- La țevile cu înveliș din material plastic de grosime mare se vor folosi fâlcile de prindere speciale.
- Fâlcile de prindere uzate.

7. Garanția producătorului

Perioada de garanție va fi de 12 luni de la livrarea unui produs nou către primul utilizator, dar nu mai mult de 24 de luni de la livrarea către distribuitor. Data livrării va fi dovedită prin prezentarea documentelor originale de cumpărare, care trebuie să includă data achiziției și identificarea produsului. Toate defectele funcționale apărute în perioada de garanție, care sunt clar datorate unor defecte de material sau de fabricație, vor fi remediate gratuit. Remedierea defectelor nu va extinde sau reînnoi perioada de garanție a produsului. Defecțiunile datorate uzurii normale, nerespectării instrucțiunilor de operare, folosirii incorecte sau improprii, operării unor materiale neadecvate, solicitarea excesivă, utilizarea în scopuri neautorizate, intervenția clientului sau a unui terț asupra produsului, sau alte motive pentru care REMS nu este răspunzător, vor fi excluse din garanție.

Reparațiile și asistența în garanție pot fi asigurate numai de unități de service autorizate pentru acest scop de către REMS. Reclamațiile pot fi acceptate numai dacă produsul este prezentat unei unități de service autorizată REMS fără să fi suportat înainte vreo intervenție neautorizată.

Taxe de expediere tur-retur vor fi suportate de client.

Drepturile legale ale cumpărătorilor, în particular dreptul de a reclama defectiuni către distribuitor, nu vor fi afectate.

8. Catalog de piese de schimb

Pentru catalogul de piese de schimb vezi secțiunea Download de pe www.rems.de.

Перевод оригинального руководства по эксплуатации

REMS Торнадо 2000 / 2010 / 2020

1	Барашковый винт	12	Шкив для перестановки
2	Инструментальный суппорт	13	Сферич. ручка/мульдовый гриф
3	Направляющая поперечина передняя	14	Держатель гребенок
4	Направляющая поперечина задняя	15	Труборез
5	Рычаг прижима	16	Трубный гратосниматель
6	Зажимное кольцо	17	Слив
7	Рукоятка	18	Переключатель
8	Резьбонарезная головка	19	Зажимный патрон
9	Упор продольной подачи	21	Педальный выключатель
10	Рычаг замыкания и размыкания	22	Аварийный выключатель
11	Зажимный рычаг	23	Защитный выключатель
		24	Направляющий палец

REMS Магнум 2000 / 2010 / 2020 / 3000 / 3010 / 3020 / 4000 / 4010 / 4020

1	Ударный, быстрозажимной патрон	14	Рычаг замыкания и размыкания
2	Ведущий патрон	15	Сферическая ручка/мульдовый гриф
3	Переключатель правого и левого хода	16	Шкив для перестановки
4	Педальный выключатель	17	Держатель гребёнок
5	Аварийный выключатель	18	Труборез
6	Защитный выключатель	19	Гратосниматель
7	Инструментальный супорт	20	Ёмкость для охлаждающего вещества
8	Рычаг прижима	21	Ёмкость для стружки
9	Рукоятка	22	Зажимное кольцо
10	Зажимное кольцо с барашковым винтом	23	Держатель зажимных кулачков
11	Барашковый винт	24	Зажимные кулачки
12	Резьбонарезная головка	25	Заглушка
13	Ограничитель длины		



Общие указания по технике безопасности

ВНИМАНИЕ! Необходимо прочитать все указания. Ошибки, допущенные в случае несоблюдения приведенных далее указаний, могут стать причиной электрощока, пожара и/или тяжелых повреждений. Используемое далее понятие „электрический прибор“ связано с работающими в электрической сети электрическим инструментами (с сетевым кабелем), аккумуляторными электрическими инструментами (без сетевого кабеля), машинами и электрическими приборами. Электрические приборы использовать только по назначению, с соблюдением требований техники безопасности.

ХРАНИТЕ ЭТИ УКАЗАНИЯ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ.

A) Рабочее место

- Рабочее место содержать в порядке и чистоте. Беспорядок и недостаточное освещение рабочего места могут стать причиной несчастного случая.
- Не работать с электрическим прибором в среде, где имеется опасность взрыва, в которой имеются горючие жидкости, газ или пыль. Электрические приборы дают искрение, которое может вызвать возгорание пыли или паров.
- Пользуясь электрическим прибором необходимо следить, чтобы рядом не находились дети и посторонние лица. В случае невнимательности, прибор может стать неуправляемым.

Б) Электробезопасность

- Соединительный штекер каждого прибора должен соответствовать гнезду вилки. Запрещается менять штекер. Не использовать адаптирующие штекеры вместе с заземленными электроприборами. Не заменять штекера и соответствующие гнёзда вилок снижают риск электрического удара. Если электроприбор обеспечен защитным проводом, он может подключаться только в гнездо вилки с защитным контактом. На строительных площадках, во влажной среде, под открытым небом либо в подобных местах пользоваться электроприбором только посредством защитного устройства в 30 мА.
- Избегать соприкосновения тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, отопление, печи, холодильники. Если тело заземлено, повышается риск электрического шока.
- Не хранить прибор под дождём или во влажном месте. Влага, проникающая внутрь электроприбора, повышает риск электрощока.
- Не использовать кабель для переноски прибора, для его подвешивания либо извлечения штекера из гнезда. Хранить кабель вдали от тепла, масла, острых краёв или движущихся частей прибора. Повреждённый или перепутанный кабель повышает риск электрического шока.
- При работе с электроприбором под открытым небом, применять удлинительный кабель, который разрешается применять при наружных работах. Использования соответствующего удлинительного кабеля снижает риск электрического шока.

С) Личная безопасность

Эти устройства не предназначены для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если только они не были проинструктированы об использовании устрой-

- ства и проконтролированы лицами, ответственными за их безопасность.** Контролируйте детей, чтобы они не играли с устройством.
- a) Быть внимательными, наблюдать, что делается и работать с электроприбором осмысленно. Не использовать электроприбор при усталости, и под воздействием алкоголя, наркотиков и медикаментов.** Миг невнимательности при работе с прибором может вызвать серьёзные повреждения.
- b) Всегда носить защитные средства и защитные очки.** Использование личных средств защиты, таких как респиратор, нескользящая обувь, защитный шлем или наушники, в зависимости от вида и назначения электроприбора снижает риск повреждений.
- c) Избегать незапланированной эксплуатации.** Пред включением штепселя в гнездо вилки, удостоверьтесь, что включатель находится в положении „AUS/OFF“. Если при переноске электроприбора палец находился на включателе либо включённый прибор включается в электросеть, это может быть причиной несчастного случая. Ни в коем случае не переключайте курок.
- d) Пред включением электроприбора удалить инструменты регулирования или гаечный ключ.** Попавший во вращающуюся часть прибора инструмент или ключ могут стать причиной повреждения. Никогда не прикасаться руками к движущимся (вращающимся) частям.
- e) Не переоценивайте себя. Обеспечьте безопасное положение и всегда сохраняйте равновесие.** Так можно лучше контролировать прибор в неожиданной ситуации.
- f) Надевать соответствующую одежду, не надевать свободную одежду или украшения.** Волосы, одежду и перчатки держать в стороне от движущихся частей. Движущие части могут захватить свободную одежду, украшения или длинные волосы.
- g) Если возможно установить всасывающие и собирающие пыль устройства, удостоверьтесь, что они подключены и используются надлежащим способом.** Использование таких устройств уменьшает число опасностей, вызываемых пылью.
- h) Электроприбор доверять только доверенным людям.** Молодым людям разрешается работать с электроприбором лишь в том случае, если они старше 16 лет, если эта работа необходима для его обучения, и если он находится под надзором квалифицированного персонала.
- D) Бережное обращение с электроприборами и их использование**
- a) Не перегружать электроприбор. Использовать только для работы и только для этого предназначенный электроприбор.** Работа с пригодным электроприбором лучше и безопаснее, если работа производится в указанном диапазоне мощностей.
- b) Не использовать электроприбор при повреждении включателя.** Электроприбор, который невозможно включить и выключить, опасен, и его необходимо ремонтировать.
- c) Перед началом регулировки прибора, замены аксессуаров или откладывая прибор в сторону, извлечь штепсель из гнезда вилки.** Эта мера предосторожности не позволит прибору неожиданно отключиться.
- d) Не используемый электроприбор хранить в недоступном месте.** Не допускать использования электроприбора лицам, которые с ним не знакомы или не прочли данные указания. Электроприборы опасны, если ими пользуются неопытные лица.
- e) Тщательно ухаживать за электроприбором.** Проверить, насколько безупречно работают движущие части прибора, не заедают ли они, не сломались ли детали, и не повреждены ли таким образом, чтобы повлиять на работу электроприбора. Перед началом использования электроприбора неисправные части обязаны отремонтировать квалифицированные специалисты либо уполномоченные REMS мастерские по обслуживанию клиентов. Большинство несчастных случаев вызваны плохим техническим обслуживанием электрических инструментов.
- f) Режущий инструмент хранить в заточенном и чистом виде.** Тщательно присматриваемые режущие инструменты с острыми режущими краями реже заедают и с их помощью легче работать.
- g) Закрепить заготовку.** Желая закрепить заготовку, используйте крепёжные инструменты или тиски. Они удерживают крепче рук, кроме того, руки остаются свободными для обслуживания электроприбора.
- h) Электроприборы, инструменты и пр. использовать согласно указаниям и так, как обязательно для специального типа прибора.** Также учитывать условия работы и проводимую деятельность. Применение электроприборов в иных, чем предусмотрено целях, может вызвать опасные ситуации. По соображениям безопасности любая самовольная замена электроприбора запрещается.
- E) Бережное обращение с аккумуляторными устройствами.**
- Их использование.**
- a) Перед установкой аккумулятора удостовериться, что электроприбор отключён.** Установка аккумулятора во включённый электроприбор может стать причиной несчастного случая.
- b) Заряжать аккумуляторы только рекомендованными производителем зарядными устройствами.** При использовании зарядного устройства, предназначенного для аккумуляторов одного типа для зарядки аккумуляторов другого типа возникает опасность пожара.
- c) В электроприборах использовать только для этого предусмотренные аккумуляторы.** Использование других аккумуляторов может стать причиной повреждений и вызывать опасность пожара.
- d) Аккумуляторы, которые не используются хранить в отдалении от скрепок, монет, ключей, гвоздей, болтов и прочих небольших металлических предметов, которые могут стать причиной короткого замыкания.** Короткое замыкание между контактами аккумулятора может стать причиной ожога или пожара.
- e) При неправильном обращении из аккумуляторов может выделяться жидкость.** Избегать соприкосновения с ней. При случайном соприкосновении смыть водой. При попадании жидкости в глаза обращаться к врачу. Жидкость, выделяющаяся из аккумулятора, может стать причиной раздражения кожи или ожога.
- f) Если температура аккумулятора/зарядного устройства либо температура окружающей среды составляет $\leq 5^{\circ}\text{C}/40^{\circ}\text{F}$ либо $\geq 40^{\circ}\text{C}/105^{\circ}\text{F}$ запрещается использовать аккумулятор/зарядное устройство.**
- g) Неисправные аккумуляторы утилизировать не с обычным мусором, выбрасывать не в обычный мусор, а передавать мастерским по обслуживанию клиентов, уполномоченных REMS, либо в признанное предприятие по утилизации.**
- F) Обслуживание**
- a) Разрешать ремонт прибора только квалифицированным специалистам и только с применением оригинальных запасных частей.** Это обеспечит безопасность прибора.
- b) Соблюдать требования по техническому обслуживанию приборов и указания по замене инструментов.**
- c) Регулярно проверять соединительные провода электрического прибора, а при наличии повреждений разрешать из замены квалифицированным специалистам либо уполномоченным REMS мастерским по обслуживанию клиентов.** Регулярно проверять удлинительный кабель и заменять его в случае повреждения.



Специальные указания по технике безопасности

- Станок эксплуатируется посредством толчкового педального выключателя с предохранительным аварийным отключением. В случае, если невозможно предусмотреть опасную зону, образующуюся вокруг станка и вращающейся заготовки, необходимо предусмотреть дополнительные защитные устройства, например, заграждения.
- Выполнение таких работ, как намотка, монтаж, демонтаж, нарезка резьбы посредством ручных клуппов, применение ручного трубореза, а также придерживание заготовки руками (вместо использования подставки) во время работы станка запрещается.
- При возникновении опасности излома заготовки и её бинения во все стороны (в зависимости от длины и поперечного сечения материала, а также числа оборотов), использовать достаточное количество регулируемых по высоте подставок (REMS Геркулес).
- Ни в коем случае не запускать руки в зажимной патрон.
- короткие отрезки трубы закреплять только с помощью цангового зажима Ниппельфикс REMS или цангового зажима Ниппельсланер REMS.
- Смазочно-охлаждающая жидкость (спрей REMS Специал, REMS Санитол) безвреден для окружающей среды, содержит однако легковоспламеняющийся рабочий газ (бутан). Балончики спрея находятся под давлением, не разбирать. Оберегать от попадания прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C .
- Всвязи с обезжирающим свойством смазочно-охлаждающей жидкости избегать длительного контакта с кожей. Применять соответственные защитные средства для кожи.
- Для соблюдения гигиены регулярно очищайте ёмкость для смазочно-охлаждающей жидкости от грязи и стружки, минимум 1 раз в год.
- В проверке смазочно-охлаждающей жидкости надобности не возникает, так как по мере её расхода, должна доливаться свежая жидкость.
- Концентраты смазочно-охлаждающей жидкости не должны попадать в канализацию, водоёмы или землю. Не расходованная смазочно-охлаждающая жидкость должна быть здана соответствующей службе санитарной очистки. Кодовый номер вида отходов для смазочно-охлаждающей жидкости на основе минеральных масёл 54401, для систетической 54109.

1. Технические данные

Торнадо 2000	Магnum 2000	Магnum 3000	Магnum 2000	Торнадо 2000	Магnum 4000
Торнадо 2010	Магnum 2010	Магnum 3010	Магnum 2010	Торнадо 2010	Магnum 4010
Торнадо 2020	Магnum 2020	Магnum 3020	Магnum 2020	Торнадо 2020	Магnum 4020

с Автоматическая
резьбонарезная головка REMS 4"

с Автоматическая
резьбонарезная головка REMS 4"

1.1. Рабочий диапазон

1.1.1. Диаметр резьбы

Трубы (так же и в

пластиковой оболочке)

$1/16 - 2"$

$1/16 - 2"$

$(1/16) 1/2 - 3"$

$1/16 - 4"$

$1/4 - 4"$

Болтовая

6 – 60 мм

6 – 60 мм

6 – 60 мм

6 – 60 мм

14 – 60 мм

$1/4 - 2"$

$1/2 - 2"$

$1/2 - 2"$

$1/4 - 2"$

$1/2 - 2"$

Торнадо 2000	Магнум 2000	Магнум 3000	Магнум 2000	Торнадо 2000	Магнум 4000
Торнадо 2010	Магнум 2010	Магнум 3010	Магнум 2010	Торнадо 2010	Магнум 4010
Торнадо 2020	Магнум 2020	Магнум 3020	Магнум 2020	Торнадо 2020	Магнум 4020

1.1.2. Виды резьбы

Трубная резьба, коническая правая
 Трубная резьба, цилиндрическая правая
 Трубная бронирующая резьба
 Болтовая резьба

R (ISO 7-1, DIN 2999, BSPT), NPT
 G (ISO 228-1, DIN 259, BSPP), NPSM
 Pg (DIN 40430), IEC
 M (ISO 261, DIN 13), UNC, BSW

1.1.3. Длина резьбы

Трубная коническая резьба	Нормиров. длина					
Трубная цилиндрическая рез.	165 мм, с перехватом	150 мм, с перехватом	150 мм, с перехватом	165 мм, с перехватом	165 мм, с перехватом	150 мм, с перехватом
Болтовая резьба	не ограниченно					

1.1.4. Отрезание

Трубы	$\frac{1}{8} - 2"$	$\frac{1}{8} - 2"$	$\frac{1}{4} - 4"$	$\frac{1}{8} - 2"$	$\frac{1}{8} - 2"$	$\frac{1}{4} - 4"$
-------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

1.1.5. Снятие внутреннего грата

Трубы	$\frac{1}{4} - 2"$	$\frac{1}{4} - 2"$	$\frac{1}{4} - 4"$	$\frac{1}{4} - 2"$	$\frac{1}{4} - 2"$	$\frac{1}{4} - 4"$
-------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

1.1.6. Одно- и двухсторонние ниппеля с внутренними

ниппельными зажимами REMS (внутренний зажим)	$\frac{3}{8} - 2"$					
с REMS ниппельфикс (автоматический внутренний зажим)	$\frac{1}{2} - 4"$					

1.1.7. Автоматическая резьбообразная головка REMS 4"

для всех типов Торнадо с					
Магнум 2000/2010/2020 с					
Магнум 3000/3010/3020 (см. фиг. 6)			$2\frac{1}{2} - 4"$	$2\frac{1}{2} - 4"$	

1.2. Число оборотов рабочего шпинделя

Торнадо 2000	$\frac{1}{16} - 2"$	53 – 40 1/мин
Магнум 2000	$\frac{1}{4} - 2"$	53 – 40 1/мин
Магнум 3000	$\frac{1}{4} - 3"$	23 – 20 1/мин
Магнум 4000	$\frac{1}{4} - 4"$	23 – 20 1/мин

автоматическая, бесступенчатая регулировка числа оборотов

Торнадо 2010 / 2020	$\frac{1}{16} - 2"$	52 1/min
Магнум 2010 / 2020	$\frac{1}{4} - 2"$	52 – 26 1/min
Магнум 3010 / 3020	$\frac{1}{4} - 3"$	20 – 10 1/min
Магнум 4010 / 4020	$\frac{1}{4} - 4"$	20 – 10 1/min

также и при полной нагрузке. При высоких нагрузках и плохого соотношения тока для более крупной резьбы Торнадо 26 1/min, Магнум 10 1/min.

1.3. Электрические данные

Торнадо 2000, Магнум 2000 / 3000 / 4000	230 В, 1~; 50–60 Гц, 1700 Вт потребление, 1200 Вт отдача; 8,3 А; Предохранитель сети 16 А (В). Повторно-кратковременный режим 2,5 / 10 мин.
110 В; 1~; 50–60 Гц, 1700 Вт потребление, 1200 Вт отдача; 16,5 А; Предохранитель сети 30 А (В). Повторно-кратковременный режим 2,5 / 10 мин.	
Торнадо 2010, Магнум 2010 / 3010 / 4010	230 В, 1~; 50 Гц, 2100 Вт потребление, 1400 Вт отдача; 10 А; Предохранитель сети 10 А (В). Повторно-кратковременный режим 7 / 10 мин.
Торнадо 2020, Магнум 2020 / 3020 / 4020	400 В, 3~; 50 Гц, 2000 Вт потребление, 1500 Вт отдача; 5 А; Предохранитель сети 10 А (В). Повторно-кратковременный режим 7 / 10 мин.

1.4. Габариты

Торнадо 2000	730 x 435 x 280 мм	Магнум 3000	915 x 580 x 495 мм
Торнадо 2010 / 2020	730 x 435 x 280 мм	Магнум 3010 / 3020	870 x 580 x 495 мм
Магнум 2000	870 x 580 x 495 мм	Магнум 4000	915 x 580 x 495 мм
Магнум 2010 / 2020	825 x 580 x 495 мм	Магнум 4010 / 4020	870 x 580 x 495 мм

1.5. Вес в кг

	Станок	Инструмент	Принадлежности
Торнадо 2000	31	12	7
Торнадо 2010	43	12	7
Торнадо 2020	43	12	7
	Станок $\frac{1}{4} - 2"$	Инструмент $\frac{1}{4} - 2"$	Передвижная подставка
Магнум 2000	75	12	16
Магнум 2010	87	12	16
Магнум 2020	87	12	16
	Станок $2\frac{1}{2} - 3"$	Инструмент $2\frac{1}{2} - 3"$	
Магнум 3000	79	12	23
Магнум 3010	108	12	23
Магнум 3020	108	12	23
	Станок $2\frac{1}{2} - 4"$	Инструмент $2\frac{1}{2} - 4"$	
Магнум 4000	81	12	25
Магнум 4010	108	12	25
Магнум 4020	108	12	25

1.6. Информация о шуме

Значение эмиссии на рабочем месте	
Торнадо 2000, Магнум 2000 / 3000 / 4000	83 дБ (A)
Торнадо 2010, Магнум 2010 / 3010 / 4010	75 дБ (A)
Торнадо 2020	72 дБ (A)
Магнум 2020 / 3020 / 4020	74 дБ (A)

1.7. Вибрации (для всех типов)

Взвешенное эффективное значение ускорения

2,5 м/с²

Приведенные данные по вибрации были получены путем принятого метода испытания и могут использоваться для сравнения с другими приборами. Приведенные данные по вибрации могут также быть использованы для предварительной оценки.

Внимание: Во время эксплуатации прибора данные по вибрации могут отличаться от приведенных в зависимости от способа использования прибора и от нагрузки. В зависимости от условий эксплуатации может быть необходимым, принять меры безопасности для обслуживающего персонала.

2. Ввод в эксплуатацию

Примечание: Транспортируемый вес превышающий 35 кг должен подниматься 2 персонами, супорт переносится отдельно. При транспортировке и установке станка принять во внимание, что центр его тяжести в независимости от наличия подставки находится в его передней части.

2.1. Установка Торнадо 2000, 2010, 2020 (Фиг. 1–3)

Ослабить барашковый винт (1). Снять инструментальный суппорт (2). Установить станок вертикально на обе направляющие поперечные (3 + 4) и вставить 3 трубные ножки в корпус редуктора до их фиксации (Фиг. 1). Придерживая станок за корпус редуктора (не за трубные ножки), поставить его на трубные ножки (Фиг. 2).

Станок можно теперь установить на любой верстак и привинтить к нему. Для этого на нижней стороне станка имеется 3 резьбовых отверстия. При помощи входящего в объем поставки шаблона просверлить на верстаке 3 отверстия (диаметр отверстий 12 мм). После этого закрепить станок снизу посредством 3 винтов M 10. Инструментальный суппорт надо установить на направляющие поперечные. Рычаг прижима (5) продеть сзади через отверстия на инструментальном суппорте и так надеть зажимное кольцо (6) на заднюю направляющую поперечную, чтобы барашковый винт оставался сзади, а кольцевая канавка была свободной. Насадить рукоятку (7) на рычаг прижима.

Навесить масляную ванну на винты, расположенные снизу по обоим сторонам корпуса редуктора, и сдвинуть ее направо сбоку в шлиц. Масляную ванну навесить на кольцевую канавку в задней направляющей поперечной (4). Зажимное кольцо рычага прижима надвинуть до его прилегания к подвеске масляной ванны и прижать. Конец масляного шланга со всасывающим фильтром поместить в масляную ванну, а другой конец надвинуть на ниппель обратной стороны инструментальных салазок.

Залить 2 литра масла для охлаждения. Установить сзади корыто для стружки. **Ни в коем случае не включать станок без охлаждающего масла.** Направляющий палец резьбонарезной головки (8) установить в отверстие инструментального суппорта, и надвинуть резьбонарезную головку на направляющий палец до упора осевым усилием и покачивающими движениями.

Для лучшей транспортировки подвесить педальный выключатель на винт, расположенный на обратной стороне корпуса редуктора (Фиг. 3).

Установка Магнум 2000 Т, 2010 Т, 2020 Т, 3000 Т, 3010 Т, 3020 Т, 4000 Т, 4010 Т, 4020 Т (Фиг. 8)

Закрепить станок на верстаке или на тележке-подставке (комплектующие) 3-мя винтами, входящими в объем поставки. В целях транспортировки машина может быть приподнята впереди за направляющие прогоны и сзади за трубу закрепленную в зажимном и центрирующем патроне. Для транспортировки на подставке в проушины на подставке вставляются патрубки Ø ¾" и длиной около 60 см и крепятся барашковыми винтами. Если машина не транспортируется можно снять оба колеса.

Залить 5 литров охлаждающего масла.

Ни в коем случае не включать станок без охлаждающего масла.

2.2. Установка Торнадо 2000 Т, 2010 Т, 2020 Т (Фиг. 7 + 8)

Закрепить станок на верстаке или на тележке-подставке (комплектующие) 3-мя винтами, входящими в объем поставки. В целях транспортировки машина может быть приподнята за передник прорези в танине и взад за мотор или крепление подпорки для заготовок. Для транспортировки на подставке в проушины на подставке вставляются патрубки Ø ¾" и длиной около 60 см и крепятся барашковыми винтами. Если машина не транспортируется можно снять оба колеса.

Залить 5 литров охлаждающего масла.

Ни в коем случае не включать станок без охлаждающего масла.

Установка Магнум 2000 Т-L, 2010 Т-L, 2020 Т-L, 3000 Т-L, 3010 Т-L, 3020 Т-L, 4000 Т-L, 4010 Т-L, 4020 Т-L (Фиг. 8)

Закрепить станок на верстаке или на подставке (комплектующие) 4-мя винтами, входящими в объем поставки. В целях транспортировки машина может быть приподнята впереди за направляющие прогоны и взад за трубу закрепленную в зажимном и центрирующем патроне. Зажимное кольцо (10) с барашковым винтом надевается на задний направляющий прогон так, чтобы кольцевая выточка оставалась свободной. Подвесить поддон взад на винты находящиеся на нижней части корпуса и впереди на кольцевую выточку заднего направляющего прогона. Протянуть зажимное кольцо (10) до упора в подвеску поддона и зафиксировать его. Поместить шланг с фильтром в поддон. Вставить сзади ёмкость для стружки.

Залить 2 литров охлаждающего масла.

Ни в коем случае не включать станок без охлаждающего масла.

2.3. Подключение к электросети

Перед подключением станка к электросети проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на табличке параметров, напряжению сети. Использовать только оснащенный заземлением удлинительный кабель. Включение/выключение станка производится педальным выключателем (21, Торнадо / 4, Магнум). Переключатель (18, Торнадо / 3, Магнум) служит для предварительной установки направления вращения, а также скорости. Станок может быть включен только при снятой блокировке аварийного выключателя (22, Торнадо / 5, Магнум) и задействованым защитным выключателем (23, Торнадо / 6, Магнум) на педальном выключателе. В случае прямого подключения станка к электросети (без штепсельного разъема) следует монтировать главный выключатель 16 А.

2.4. Охлаждающие масла

Пользуйтесь только охлаждающими маслами фирмы REMS. Они обеспечивают великолепные результаты резания, длительный срок службы гребёнок, а также в значительной степени щадящую эксплуатацию станка.

Высоколегированное охлаждающее масло **REMS Специал** применимо для всех видов трубной и болтовой резьбы. Оно вымывается водой (подтверждено экспертизой). Применение охлаждающих масел на минеральной основе для труб питьевых водопроводов в некоторых государствах, как например Германия, Австрия и Швейцария не допустимо. В этом случае использовать не содержащий минерального масла REMS Санитол.

Охлаждающее масло **REMS Санитол** не содержит минеральных масел, синтетическое, полностью растворимое в воде и обладает смазочными особенностями минерального масла. Оно используется для всех видов трубной и болтовой резьбы. В Германии, Австрии и Швейцарии должно быть использовано в трубах питьевых водопроводов и соответствует предписаниям (DVGW Prüf-Nr. DW-0201AS2032; ÖVGW Prüf-Nr. W 1.303; SVGW Prüf-Nr. 7808-649).

Все охлаждающие масла использовать только в неразбавленном виде!

2.5. Опора материала

Трубы и стержни с 2 м длины подлежат дополнительной опоре регулируемым по высоте приспособлением REMS Геркулес. Оно имеет стальные шарики для безпроблемного вращения труб и стержней во всех направлениях без опрокидывания опоры. Если REMS Магнум закреплён на верстаке, то используется REMS Геркулес Y, который также закрепляется на верстаке. Рабочий диапазон REMS Геркулес и REMS Геркулес Y: Ø ½"-4".

2.6. Автоматическая головка REMS 4"

При использовании автоматической головки REMS 4" соблюдать инструкцию по эксплуатации, поставленную вместе с автоматической головкой REMS 4".

3. Эксплуатация

3.1. Инструмент

Резьбонарезная головка (8, Торнадо / 12, Магнум) является универсальной резьбонарезной головкой, т.е. для вышенназванных диапазонов, разбитых на 2 комплекта инструмента, на каждый требуется только одна резьбонарезная головка. Для нарезки конической трубной резьбы ограничитель длины резьбы (9, Торнадо / 13, Магнум) должен быть выставлен с рычагом смыкания и размыкания (10, Торнадо / 14, Магнум) в одном направлении. В этом случае при достижении нормированной длины резьбы данного диаметра головка открывается автоматически. Для нарезки длинной и метрической резьбы ограничитель (9, Торнадо / 13, Магнум) откidyивается.

Замена гребёнок

Замена и установка гребёнок может производиться как на установленной так и на снятой резьбонарезной головке (например: на верстаке). Для этого расслабить зажимной рычаг (11, Торнадо / 15, Магнум), не отвинчивая его. Отодвинуть шкив для перестановки (12, Торнадо / 16, Магнум) за сферическую ручку от зажимного рычага до конечного положения. В этом позиции гребёнки вынимаются и вставляются. При этом следить за тем, чтобы размеры резьбы указанные на обратной стороне гребёнок, соответствовали размеру резьбы подлежащей нарезанию. Кроме того, номера, также обозначенные на обратной стороне гребёнок, должны совпадать с номерами держателей гребёнок (14, Торнадо / 17, Магнум).

Ввести гребёнки в резьбонарезную головку до их фиксации в шариках, расположенных в шлицевом отверстии держателя гребёнок. После фиксации всех гребёнок устанавливается размер резьбы передвижением шкива для перестановки. Болтовая резьба должна быть постоянно выставлена на «Болт». Затянуть шкив для перестановки зажимным рычагом. Замкнуть резьбонарезную головку. Для этого нажать с усилием рычаг замыкания и размыкания (10, Торнадо / 14, Магнум) по направлению направо вниз. Резьбонарезная головка размыкается либо автоматически (коническая трубная резьба), либо может быть в любое время разомкнутой вручную лёгким нажимом на рычаг замыкания и размыкания по направлению влево.

Если для резьбонарезной головки 2½"-3" и 2½"-4" на основании повышенного усилия резания (например, затупившиеся гребёнки) не достаточно крепёжной силы зажимного рычага (11, Торнадо / 15, Магнум), т.е. резьбонарезная головка открывается под воздействием усилия резания, необходимо дополнительно затянуть цилиндрический винт на стороне, противоположной зажимному рычагу (11, Торнадо / 15, Магнум).

Труборез (15, Торнадо / 18, Магнум) служит для резки труб ¼"-2" или 2½"-4".

Трубный внутренний гратосниматель (16, Торнадо / 19, Магнум) применяется для труб ¼"-2" или 2½"-4". Пиноль предохранить от проворачивания

посредством её фиксации в суппорте гратоснимателя спереди или сзади, в зависимости от длины трубы.

3.2. Зажимные патроны

Для закрепления диаметров < 8 мм в Магнуме до 2" и Торнадо и для закрепления диаметров < 20 мм в Магнуме до 4" необходима подогнанная к данным диаметрам гильза (арт.-№ 343001). При заказе гильзы указывается желаемый диаметр.

3.2.1. Зажимные патроны Торнадо (19) и (20)

Самоцентрирующиеся зажимные кулачки открываются и закрываются автоматически при поворачивании переключателя (18) налево или направо и нажатии педального выключателя (21). При замене переднего и заднего зажимных кулачков следить за тем, чтобы отдельные зажимные кулачки устанавливались согласно Фиг. 4 и 5, т.к. неверная установка приводит к их повреждению. Ни в коем случае не включать станок прежде чем за-кончен полный монтаж всех зажимных кулачков и обоих крышек зажимных патронов.

3.2.2. Зажимные патроны Магнум (1) (2)

Ударный, быстрозажимной патрон (1), ведущий патрон (2)
Передний ударный, быстрозажимной патрон (1) с большим зажимным кольцом и встроенные в держатели подвижные кулачки, дают возможность центрического и надёжного зажима с приложением минимальных усилий. Выступающую часть заготовки из направляющего патрона (2) необходимо зажать.

Замена зажимных кулачков Магнум

Свести зажимные кулачки (24) посредством зажимного кольца (22) до диаметра зажима прим. 30 мм. Извлечь винты зажимных кулачков (24). Выдавить зажимные кулачки подходящим инструментом (отвёртка) по направлению назад. Вставить спереди новые зажимные кулачки с наживлёнными винтами в держатели.

3.3. Технологический процесс

3.3.1. Торнадо

Повернуть инструменты и привести инструментальный суппорт при помощи рычага прижима (5) в правое конечное положение. Ввести материал таким

образом, чтобы он приблизительно на 10 см выступал из зажимного патрона (19). Повернуть вниз резьбонарезную головку (8) и замкнуть ее. Переключатель (18) привести в положение 1, нажать на педальный выключатель (21). После этого происходит самозажимание материала. На устройствах типа 2010 и 2020 для отрезания и снятия заусенцев, а также для нарезки малой резьбы можно пользоваться 2-ой скоростью. Для этого следует выключатель (18) работающего станка быстро перевести из положения 1 в положение 2. Резьбонарезную головку с рычагом прижима (5) прижать к врачающемуся обрабатываемому материалу.

После одного-двух ходов резьбы резьбонарезная головка автоматически продолжает работу. После того, как для конусной трубной резьбы достигнута стандартная длина резьбы, резьбонарезная головка автоматически открывается. При длинной или болтовой резьбе следует открыть на работающем станке резьбонарезную головку вручную. Отпустить педальный выключатель (21). Установить выключатель (18) на «R». Кратковременно нажать педальный выключатель (21) - происходит разжатие материала. Дополнительным зажатием материала можно нарезать бесконечно длинную резьбу. Для этого отпустить педальный выключатель (21) при нарезании резьбы в момент приближения инструментального суппорта к корпусу станка. Не открывать резьбонарезную головку. Поставить выключатель на «R». Ослабить материал, привести инструментальный суппорт с обрабатываемым материалом посредством рычага прижима в правое конечное положение. Вновь включить станок в позиции коммутации 1.

Для разрезания труб развернуть труборез (15), и при помощи рычага прижима привести его в желаемую позицию разрезания. При поворачивании шпинделя направо происходит разрезание врачающейся трубы. Возникающий при этом внутренний грот удаляется при помощи трубного гратоснимателя (16).

Спуск охлаждающего масла: снять шланг с инструментального суппорта (2) и опустить его конец в ручную масленку. Станок должен работать до полного слива масла из ванны. Или: снять ванну и удалить масло через слив (17).

3.3.2. Магнум

Повернуть инструменты и привести инструментальный суппорт при помощи

5. Монтажные схемы соединений и перечень приборов Торнадо

Монтажные схемы соединений		Торнадо 2000		Торнадо 2010		Торнадо 2020	
		Цвет жилы/№	Клемма	Цвет жилы/№	Клемма	Цвет жилы/№	Клемма
Педальный выключатель	Линия подключения	коричневый синий зелён./жёлтый	2 (авар. выкл.) 2 (авар. выкл.) корпус	коричневый синий зелён./жёлтый	2 (авар. выкл.) 2 (авар. выкл.) корпус	коричневый чёрный серый синий зелён./жёлтый	1 3 5 A1 корпус
	Линия подключения	коричневый синий зелён./жёлтый	2 (защита двиг.) 1 (авар. выкл.) корпус	коричневый синий зелён./жёлтый	2 (защита двиг.) 1 (авар. выкл.) корпус	чёрный чёрный чёрный чёрный чёрный зелён./жёлтый	2 4 6 14 2 (авар. выкл.) корпус
	Внутреннее подключение	красный красный	1 (авар. выкл.) 13 (клавиша) 14 (клавиша) 1 (защита двиг.)	красный красный	1 (авар. выкл.) 13 (клавиша) 14 (клавиша) 1 (защита двиг.)	красный красный	5 → 1 (авар. выкл.) 13 → A2
Корпус редуктора	Линия подключения	коричневый синий зелён./жёлтый	1 3 корпус	коричневый синий зелён./жёлтый	R S корпус	чёрный чёрный чёрный чёрный чёрный зелён./жёлтый	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 корпус
	Двигатель	чёрный 2 чёрный 5 чёрный 6 чёрный 4 чёрный 3 чёрный 1	4 8 10 6 5 2	красный 1 жёлтый 2 зелён. 3 чёрный белый синий	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ корпус	красный жёлтый зелён. чёрный белый синий белый 7/20 белый 8/21 зелён./жёлтый	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 корпус
	Тормозное сопротивление	коричневый синий	5 12				
Ванна	Конденсатор			коричневый синий	C ₁ C ₂		
	Электронасос (исполнение машины "T")	коричневый синий зелён./жёлтый	1 3 корпус	коричневый синий зелён./жёлтый	R S корпус	коричневый синий зелён./жёлтый	L ₁ L ₂ корпус

Перечень приборов

Двигатель	RW 345	REMS	RW 342	REMS	RW 343	REMS
Кулачковый выкл.	CA 10 C 58751 * FT22V	REMS	CA 10 C 58761 * FT22V	REMS	CA 10 D-U277 * 01 FT22V	REMS
Педальный выкл.	T 5300	REMS	T 5300	REMS	T 5400	REMS
Конденсатор			MP 35/100/330	REMS		

рычага прижима (8) в правое конечное положение. Ввести материал через открытый ведущий (2) и открытый ударный, быстрозажимной патрон (1) таким образом, чтобы он приблизительно на 10 см выступал из зажимного патрона. Закрыть ударный, быстрозажимной патрон до прилегания зажимных кулачков к материалу. Посредством зажимного кольца, после короткого открывавшего движения, одним или двумя резкими движениями зажать материал. Благодаря ведущему патрону (2) происходит центрирование выходящего назад материала. Повернуть вниз резьбонарезную головку и замкнуть её. Выставить выключатель (3) в положение 1, задействовать педальный выключатель (4). Магнум 2000 / 3000 / 4000 включается/выключается только посредством педального выключателя (4).

На Магнум 2010 / 3010 / 4010 и 2020 / 3020 / 4020 для обрезки и удаления грата, а также для нарезки резьбы маленьких диаметров может быть выставлена 2. скорость. Для этого быстро перевести выключатель (3) работающего станка из положения 1 в положение 2. Прижать резьбонарезную головку рычагом прижима (8) к врачающемуся материалу.

После одного-двух витков резьбы резьбонарезная головка продолжает работу автоматически. По достижении для конусной резьбы стандартной, нормированной длины, резьбонарезная головка автоматически открывается. При нарезке длинной или болтовой резьбы следует открыть резьбонарезную головку на работающем станке вручную. Отпустить педальный выключатель (4). Открыть ударный, быстрозажимной патрон, достать материал.

Дополнительным зажатием материала посредством перехвата можно нарезать бесконечно длинную резьбу. Для этого отпустить педальный выключатель (4) при нарезке резьбы в момент приближения инструментального суппорта к корпусу станка. Не открывать резьбонарезную головку. Разжать материал, привести инструментальный суппорт с обрабатываемым материалом посредством рычага прижима в правое конечное положение. Снова зажать материал и включить станок. Для обрезки труб, опустить труборез (18) и при помощи рычага прижима привести его в желаемую позицию резания. Посредством вращения шпинделя по направлению вправо, происходит обрезка вращающейся трубы.

Возникающий при этом внутренний гратор, удаляется при помощи внутреннего трубного гратороснимателя (19).

Спуск охлаждающего масла: снять шланг с инструментального суппорта (7) и опустить его конец в ёмкость. Включить станок и ждать полного оттока масла из поддона. Или: снять ванну и спустить масло через слив (25).

3.4. Изготовление ниппелей и двойных ниппелей

Для нарезки ниппелей используются приспособления REMS ниппельфикс

(автоматический внутренний зажим) и REMS ниппельспаннер (внутренний зажим). При этом следить, чтобы с концов труб был всегда удалён внутренний гратор, насаживать заготовки труб до упора.

Для зажима заготовок труб (с резьбой или без резьбы) ниппельным зажимом REMS ниппельспаннер, шпиндель вращается посредством какого-либо инструмента (например отвёртки), при этом головка ниппельного зажима расширяется.

При использовании ниппельных зажимов REMS ниппельфикс и REMS ниппельспаннер следить за тем, чтобы длина нарезаемых ниппелей не была меньше стандартной.

3.5. Изготовление левой резьбы

Для изготовления левой резьбы пригодны только REMS Magnum 2010, 2020, 4010 и 4020. Резьбонарезная головка в инструментальный суппорт для нарезки левой резьбы, должна быть размечена, например, винтом M10x40. В противном случае может произойти подъём, и начало резьбы может быть повреждено. Поставить выключатель в положение „R“. Поменять подключение шлангов на насосе для смазочно-охлаждающей жидкости или закоротить насос для смазочно-охлаждающей жидкости. Как альтернативу использовать клапан двойного действия (№ артикула 342080) (принадлежности), укрепленный на станке. С помощью рычага на клапане двойного действия (рис. 9) направление потока в насосе для смазочно-охлаждающей жидкости меняется на противоположное.

4. Поддержание в исправном состоянии

Перед работами по поддержанию в исправном состоянии и ремонтом вытаскивать сетевой штекер из розетки.

4.1. Техобслуживание

Станок в техническом уходе не нуждается. Редуктор работает в замкнутой маслянной ванне и поэтому не нуждается в смазке.

4.2. Ревизия/ремонт

Электродвигатель станка Торнадо 2000 / Магнум 2000 / 3000 / 4000 имеет угольные щётки. Эти щётки изнашиваются и по этому подлежат переодискуссионному контролю и в необходимом случае замене. Для этого следует расслабить 4 винта на корпусе электродвигателя на приблизительно 3 мм и снять с него обе крышки. Смотри также 6. Правила поведения при неполадках.

Монтажные схемы соединений и перечень приборов Магнум

Монтажные схемы соединений		Магнум 2000/3000/4000		Магнум 2010/3010/4010		Магнум 2020/3020/4020	
		Цвет жилы/№	Клемма	Цвет жилы/№	Клемма	Цвет жилы/№	Клемма
Педальный выключатель	Линия подключения	коричневый синий	2 (авар. выкл.) 2 (авар. выкл.)	коричневый синий зелёный/жёлтый	2 (авар. выкл.) 2 (авар. выкл.) корпус	коричневый чёрный чёрный синий зелёный/жёлтый	1 3 5 A1 корпус
	Линия подключения	коричневый синий	2 (защита двиг.) 1 (авар. выкл.)	коричневый синий зелёный/жёлтый	2 (защита двиг.) 1 (авар. выкл.) корпус	чёрный 1 чёрный 2 чёрный 3 чёрный 4 чёрный 5 зелёный/жёлтый	2 4 6 14 2 (авар. выкл.) корпус
	Внутреннее подключение	красный	1 (авар. выкл.) 13 (клавиша) 14 (клавиша) 1 (защита двиг.)	красный	1 (авар. выкл.) 13 (клавиша) 14 (клавиша) 1 (защита двиг.)	красный	5 → 1 (авар. выкл.)
Корпус редуктора	Линия подключения	коричневый синий	2 1	коричневый синий зелёный/жёлтый	R S корпус	чёрный 1 чёрный 2 чёрный 3 чёрный 4 чёрный 5 зелёный/жёлтый	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 корпус
	Двигатель	чёрный 2 чёрный 5 чёрный 6 чёрный 4 чёрный 3 чёрный 1	коричневый 6 5 3 4 синий	красный жёлтый зелёный чёрный белый синий	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ корпус	красный жёлтый зелёный чёрный белый синий белый 7/20 белый 8/21 зелёный/жёлтый	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 корпус
	Конденсатор			коричневый синий	C ₁ C ₂		

Перечень приборов

Двигатель	RW 345	REMS	RW 342	REMS	RW 343	REMS
Кулачковый выкл.			CA 10 C 58761 * FT22V	REMS	CA 10 D-U277 * 01 FT22V	REMS
Педальный выкл.	T 5310	REMS	T 5300	REMS	T 5400	REMS
Конденсатор			MP 35/100/330	REMS		

6. Правила поведения при неполадках

6.1. Неполадка: станок не включается.

Причина:

- Не снята блокировка с аварийного выключателя.
- Сработал защитный выключатель электродвигателя.
- Изношенные или дефектные угольные щётки (Tornado 2000, Магнум 2000 / 3000 / 4000).

6.2. Неполадка: станок не тянет.

Причина:

- Затупившиеся гребёнки.
- Плохое охлаждающее масло.
- Перегрузка сети тока.
- Слишком малое поперечное сечение удлинительного кабеля.
- Плохой контакт штепсельных соединений.
- Износившиеся угольные щётки (Tornado 2000, Магнум 2000 / 3000 / 4000).

6.3. Неполадка: отсутствующая или не достаточная подача охлаждающего масла к резьбонарезной головке.

Причина:

- Неисправный маслонасос.
- Не достаточное количество охлаждающего масла в поддоне.
- Засорение фильтра во всасывающем штуцере.

6.4. Неполадка: несмотря на правильную регулировку шкалы, слишком широкое раскрывание гребёнок.

Причина:

- Не закрыта резьбонарезная головка.

6.5. Неполадка: резьбонарезная головка не раскрывается.

Причина:

- При раскрытой резьбонарезной головке была нарезана резьба на следующий по диаметру размер трубы.
- Откинут ограничитель длины.

6.6. Неполадка: непригодная резьба.

Причина:

- Затупившиеся гребёнки.
- Неправильная посадка гребёнок. Следить за номерами.
- Отсутствующая или не достаточная подача охлаждающего масла.
- Плохое охлаждающее масло.
- Помеха в движении подачи инструментального суппорта.

6.7. Неполадка: труба проскальзывает в зажимных патронах.

Причина:

- Сильно загрязнённые зажимные кулакчи.
- Для труб с толстым слоем синтетической оболочки использовать специальные зажимные кулакчи.
- Изношенные зажимные кулакчи.

7. Гарантийные условия изготавителя

Гарантийный срок составляет 12 месяцев после передачи нового прибора первому потребителю, но не более 24 месяцев после передачи прибора продавцу. Момент передачи подтверждается пересылкой оригинальных покупных документов, содержащих в себе информацию о наименование прибора и момент его покупки. Все нарушения функции прибора, возникающие в течение гарантийного срока, причины которых доказательно заложены в изготовлении или материале, подлежат безвозмездному устранению. По устранению дефекта гарантия на данный продукт не продлевается и не обновляется. На дефекты, возникающие по причине естественного износа, неквалифицированного использования или злоупотребления, несоблюдения инструкций по эксплуатации, применения неподходящих средств производства, перегрузки, использования не по назначению, собственных вторжений или вторжений посторонних лиц, а также прочих причин, не зависящих от фирмы REMS, гарантийные условия не распространяются.

Работы и услуги в рамках гарантии могут выполняться только авторизированной фирмой REMS договорной мастерской сервисного обслуживания. Рекламация признаётся только в том случае, если прибор получен авторизованной фирмой REMS договорной мастерской сервисного обслуживания в собранном виде и без признаков вторжений. Замененные приборы и запчасти становятся собственностью фирмы REMS.

Издергжи за доставку прибора в мастерскую и обратно несёт потребитель.

Законные права потребителя, особенно право на рекламацию качества по отношению к продавцу, остаются не тронутыми.

8. Перечень деталей

Перечень деталей см. на сайте www.rems.de в разделе «Загрузки».

Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης

REMS Tornado 2000 / 2010 / 2020

1	Βίδα τύπου πεταλούδας	13	Σφαιρικό κουμπί / Εσοχή λαβής
2	Εργαλειοφόρεας	14	Στήριγμα σιαγόνων κοπής
3	Βραχίονας οδήγησης, μπροστά	15	Κόφτης σωλήνων
4	Βραχίονας οδήγησης, πίσω	16	Διάταξη αφαίρεσης γρεζιών εσωτερικά των σωλήνων
5	Μοχλός προσπίεσης	17	Στόμιο εκροής
6	Δακτύλιος σύσφιξης	18	Διακόπτης
7	Χειρολαβή	19	Σφιγκτήρας
8	Κεφαλή κοπής	21	Ποδοδιακόπτης
9	Αναστολέας μήκους	22	Πλήκτρο Διακοπή Ανάγκης
10	Μοχλός κλεισίματος και ανοίγματος	23	Διακόπτης ασφαλείας
11	Μοχλός σύσφιξης	24	Πείρος οδηγός
12	Δίσκος ρύθμισης		

REMS Magnum 2000 / 2010 / 2020 / 3000 / 3010 / 3020 / 4000 / 4010 / 4020

1	Κρουστικός ταχυσφιγκτήρας	14	Μοχλός κλεισίματος και ανοίγματος
2	Σφιγκτήρας οδηγός	15	Μοχλός σύσφιξης
3	Διακόπτης δεξιά-αριστερά	16	Δίσκος ρύθμισης
4	Ποδοδιακόπτης	17	Στήριγμα σιαγόνων κοπής
5	Πλήκτρο Διακοπή Ανάγκης	18	Κόφτης σωλήνων
6	Διακόπτης ασφαλείας	19	Διάταξη αφαίρεσης γρεζιών εσωτερικά των σωλήνων
7	Εργαλειοφόρεας	20	Λεκάνη ψυκτικού υγρού
8	Μοχλός προσπίεσης	21	Λεκάνη γρεζιών
9	Χειρολαβή	22	Δακτύλιος σύσφιξης
10	Δακτύλιος σύσφιξης με βίδα	23	Φορέας σιαγόνων σύσφιξης
11	Βίδα τύπου πεταλούδας	24	Σιαγόνες σύσφιξης
12	Κεφαλή κοπής	25	Πώμα φραγής
13	Αναστολέας μήκους		



Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρέπει να διαβάσετε όλες τις οδηγίες. Μη τήρηση των παρακάτω οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς. Ο κάτωθι αναφέρομενος όρος „ηλεκτρική συσκευή“ αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με τροφοδοσία ρεύματος (με καλώδιο), σε ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με μπαταρία (χωρίς καλώδιο), σε μηχανές και ηλεκτρικές συσκευές. Χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική συσκευή μόνο σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τηρώντας τους γενικούς κανόνες ασφαλείας και πρόληψης απυχημάτων.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

A) Χώρος εργασίας

α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας σας καθαρό και τακτοποιημένο. Σε περίπτωση που ο χώρος εργασίας δεν είναι τακτοποιημένος ή είναι ελλιπώς φωτισμένος μπορεί να προκληθούν απυχημάτων.

β) Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική συσκευή σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης, στο οποίο υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνες. Οι ηλεκτρικές συσκευές παράγουν σπινθήρες οι οποίοι μπορεί να αναφλέξουν σκόνη ή ατμούς.

γ) Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής κρατήστε μακριά παιδιά και άλλα άτομα. Εάν κάποιος αποσπάσει την προσοχή σας, μπορεί να χάσετε τον έλεγχο της συσκευής.

B) Ηλεκτρική ασφάλεια

α) Το βύσμα σύνδεσης της ηλεκτρικής συσκευής πρέπει να ταιριάζει με την πρίζα. Απαγορεύεται η καθ' οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση του βύσματος. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογέα μαζί με γειωμένες ηλεκτρικές συσκευές. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας μειώνεται εάν χρησιμοποιείτε μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλης πρίζες. Εάν η ηλεκτρική συσκευή είναι εξοπλισμένη με προστατευτικό αγώνυμο γείωσης, θα πρέπει να συνδέεται μόνο σε πρίζες με επαρχή προστασίας. Η χρήση της ηλεκτρικής συσκευής σε εργοτάξια, σε υγρούς χώρους, στην ύπαιθρο ή σε παρόμιοι συνθήκες επιτρέπεται μόνον εάν είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο ένας διακόπτης προστασίας παραμένοντος ρεύματος 30mA (διακόπτης FI).

β) Αποφύγετε τη σωματική επαφή με γειωμένες επιφάνειες, όπως για παράδειγμα σωλήνων, καλορίφερ, ηλεκτρικές κουζίνες ή ψυγεία. Όταν το σώμα σας είναι γειωμένο υφίσταται αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

γ) Προφυλάξτε τη συσκευή από βροχή και υγρασία. Η εισχώρηση νερού στην ηλεκτρική συσκευή αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

δ) Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για τη μεταφορά ή την ανάρτηση της συσκευής, ή για να αφαιρέσετε το ρευματολήπτη από την πρίζα. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από πηγές θερμότητας, λάδι, αιχμηρές γωνίες ή κινούμενα μέρη της συσκευής. Κατεστραμμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

ε) Εάν εργάζεστε με ηλεκτρική συσκευή σε υπαίθριο χώρο, χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης που είναι εγκεκριμένο και για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Η χρήση ενός κατάλληλου καλωδίου προέκτασης εξωτερικής χρήσης μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Γ) Ασφάλεια ατόμων

Οι παρούσες συσκευές δεν είναι κατάλληλες για χρήση από ατόμα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες, ή ελλιπή εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν έχουν ενημερωθεί περί της χρήσης της συσκευής ή έλεγχονται από ατόμο υπεύθυνο για την

ασφάλεια τους. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται, ώστε να μην είναι σε θέση να παίζουν με τη συσκευή.

α) Οι ενέργειές σας πρέπει να είναι πάντοτε προσεκτικές και συνειδητοποιημένες. Ο χειρισμός των ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να γίνεται πάντοτε με ιδιάτερη προσοχή. Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική συσκευή όταν αισθάνεστε κόπωση ή όταν βρίσκεστε υπό την επίρεια οινοπνεύματος, ναρκωτικών ουσιών ή φαρμάκων. Μία στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση της συσκευής μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρούς τραυματισμούς.

β) Φοράτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Ανάλογα με τη χρήση και το είδος της ηλεκτρικής συσκευής, ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός, όπως μάσκα προστασίας από τη σκόνη, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, προστατευτικό κράνος ή προστασία ακοής, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο τραυματισμού.

γ) Αποφύγετε την ακούσια θέση σε λειτουργία της συσκευής. Προτού συνδέσετε το ρευματολήπτη στην πρίζα βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση „OFF“. Για την αποφυγή απυχημάτων φροντίστε ώστε να μην κρατάτε το διακόπτη ενεργοποίησης πατημένο κατά τη μεταφορά της συσκευής και να μη συνδέετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος όταν αυτή είναι ενεργοποιημένη. Μη βραχυκυκλώνετε ποτέ το βηματικό διακόπτη.

δ) Απομακρύνετε τα εργαλεία ρύθμισης και τα κλειδιά πριν από την ενεργοποίηση της ηλεκτρικής συσκευής. Σε περίπτωση που παραμείνει κάποιο εργαλείο ή κλειδί κοντά σε περιστρέφομενο μέρος της συσκευής, μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί. Μην πάνετε ποτέ τα κινούμενα (περιστρέφομενα) μέρη της συσκευής.

ε) Μην υπερτιμάτε τον εαυτό σας. Φροντίζετε πάντοτε να έχετε σταθερή θέση και καλή ισορροπία. Έτσι μπορείτε να ελέγχετε καλύτερα τη συσκευή σε περίπτωση απρόσπτων καταστάσεων.

στ) Φοράτε κατάλληλη ενδυμασία. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από τα κινούμενα μέρη. Φαρδιά ρούχα, κοσμήματα ή μαλλιά μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα μέρη.

ζ) Σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης συσκευών αναρρόφησης και συλλογής σκόνης βεβαιωθείτε ότι αυτές είναι συνδεδεμένες και ότι χρησιμοποιούνται σωστά. Η σωστή χρήση αυτών των συσκευών μειώνει τον κίνδυνο από τη σκόνη.

η) Αναδέστε τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής μόνο σε εκπαιδευμένα άτομα. Η χρήση ηλεκτρικών συσκευών από ανηλίκους επιτρέπεται μόνον εφόσον αυτοί είναι πάνω από 16 ετών, ο χειρισμός της συσκευής κρίνεται απαραίτητος για την ολοκλήρωση της επαγγελματικής τους εκπαίδευσης και λαμβάνει χώρα υπό την επίβλεψη ενός ειδικού.

Δ) Προσεκτικός χειρισμός και χρήση των ηλεκτρικών συσκευών

α) Μην υπερφορτώνετε την ηλεκτρική συσκευή. Χρησιμοποιείτε για την εργασία σας την ενδεδειγμένη κάθε φορά ηλεκτρική συσκευή. Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη ηλεκτρική συσκευή εργάζεστε με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια στην αναφερόμενη περιοχή απόδοσης.

β) Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές με ελαττωματικό διακόπτη. Μια ηλεκτρική συσκευή που δεν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται είναι επικίνδυνη και πρέπει να επισκευαστεί.

γ) Πριν από ρυθμίσεις στη συσκευή, αλλαγή εξαρτημάτων ή προσωρινή απόθεσή της, αφαιρείτε πάντοτε το ρευματολήπτη από την πρίζα. Έτσι αποφύγετε την ακούσια ενεργοποίηση της συσκευής.

δ) Φυλάσσετε τις αχρησιμοποίητες ηλεκτρικές συσκευές μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα μ' αυτήν ή δεν έχουν διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Ο χειρισμός των ηλεκτρικών συσκευών από άπειρους χρήστες εγκυμονεί κινδύνους.

ε) Φροντίζετε με προσοχή την ηλεκτρική συσκευή. Ελέγχετε εάν τα κινούμενα μέρη της συσκευής λειτουργούν σωστά και χωρίς να μαγκώνουν και εάν κάποια εξαρτήματα είναι σπασμένα ή φθαρμένα σε βαθύτο που να επηρεάζεται η λειτουργία της συσκευής. Πριν από τη χρήση της συσκευής αναθέστε την επισκευή των ελαττωματικών εξαρτημάτων σε εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο προσωπικό ή σε εξουσιοδοτημένο από τη REMS κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Πολλά απυχήματα οφείλονται σε ανεπαρκή συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων.

στ) Διατηρείτε τα κοπτικά εργαλεία αιχμηρά και καθαρά. Επιμελώς συντηρούμενα κοπτικά εργαλεία με αιχμήρες λεπίδες μπλοκάρουν λιγότερο και οδηγούνται ευκολότερα.

ζ) Ασφαλίζετε το κατεργαζόμενο τεμάχιο. Για τη συγκράτηση του κατεργαζόμενου τεμάχιου χρησιμοποιήστε διατάξεις σύσφιξης ή μέγκενη. Έτσι το τεμάχιο συγκρατείται καλύτερα από ό, πετ το χέρι και επιπλέον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα δύο χέρια σας για το χειρισμό της συσκευής.

η) Χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, εξαρτήματα, ένθετα εργαλεία κλπ. σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τον καθορισμένο τρόπο χρήσης του κάθε τύπου συσκευής. Κατά τη χρήση λάβετε υπόψη σας τις συνθήκες εργασίας και την προς εκτέλεση εργασία. Η χρήση των ηλεκτρικών συσκευών για άλλους σκοπούς εκτός των προβλεπόμενων μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται οποιοδήποτε αυθαίρετη μετατροπή της ηλεκτρικής συσκευής.

Ε) Προσεκτικός χειρισμός και χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών

α) Πριν από την τοποθέτηση της μπαταρίας βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Η τοποθέτηση της μπαταρίας σε ενεργοποιημένη ηλεκτρική συσκευή μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

β) Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο σε φορτιστές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Εάν κάποιος φορτιστής που ενδείκνυται για συγκεκριμένο τύπο μπαταριών χρησιμοποιηθεί για διαφορετικό τύπο μπαταριών, τότε υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

γ) Χρησιμοποιείτε μόνο τις προβλεπόμενες για τις ηλεκτρικές συσκευές μπαταρίες. Χρήση άλλων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή πυρκαγιά.

δ) Κρατήστε τη μπαταρία που δεν χρησιμοποιείτε μακριά από συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που θα μπορούσαν να βραχυκυλώσουν τις επαφές. Βραχυκύλωμα μεταξύ των επαφών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή πυρκαγιά.

ε) Σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης υπάρχει κίνδυνος διαρροής υγρού από τη μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με το υγρό αυτό. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής ζεπλύνετε με νερό. Σε περίπτωση που το υγρό μπαταρίας έρθει σε επαφή με τα μάτια σας ζητήστε ιατρική βοήθεια. Υγρό που διαρρέει από τη μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς στο δέρμα ή εγκαύματα.

στ) Δεν επιτρέπεται η χρήση της μπαταρίας/του φορτιστή όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας/του φορτιστή ή του περιβάλλοντος είναι $\leq 5^{\circ}\text{C}/40^{\circ}\text{F}$ ή $\geq 40^{\circ}\text{C}/105^{\circ}\text{F}$.

ζ) Οι ελαττωματικές μπαταρίες δεν πρέπει να διατίθενται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδίσονται σε εξουσιοδοτημένο από τη REMS κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Πρέπει να ελέγχετε τακτικά τα καλώδια προέκτασης και να τα αντικαθιστάτε σε περίπτωση που παρουσιάζουν φθορά.

ΣΤ) Συντήρηση
α) Η επισκευή της συσκευής σας πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο εξαρτημένο προσωπικό και μόνο με γνήσια ανταλλακτικά. Με αυτού τον τρόπο διασφαλίζεται η ασφάλεια της συσκευής σας.

β) Τηρείτε τις προδιαγραφές συντήρησης και τις υποδείξεις σχετικά με την αλλαγή εργαλείων.

γ) Ελέγχετε σε τακτά διαστήματα το καλώδιο τροφοδοσίας της ηλεκτρικής συσκευής και αναθέτετε την αντικατάστασή του μόνο σε εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο προσωπικό ή σε εξουσιοδοτημένο από τη REMS κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Πρέπει να ελέγχετε τακτικά τα καλώδια προέκτασης και να τα αντικαθιστάτε σε περίπτωση που παρουσιάζουν φθορά.

- !** **Ειδικές υποδείξεις ασφαλείας**
- Η μηχανή τίθεται στη βηματική λειτουργία μ' έναν ποδοδιακόπη ασφαλείας με Διακοπή Ανάγκης. Οταν η επικίνδυνη περιοχή, που δημιουργείται από το περιστρεφόμενο επεξεργαζόμενο κομμάτι, δεν μπορεί να ελεγχθεί από τη θέση του χειριστή, θα πρέπει να προβλεφθούν μέτρα ασφαλείας, π.χ. διατάξεις φραγής.
 - Οι εργασίες, όπως π.χ. η στεγανοποίηση του σπιερώματος με κάνναβη, η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση, η σπειροτόμηση με χειροκίνητους βιδολόγους, η εργασία με χειροκίνητους κόφτες σωλήνων καθώς και το κράτημα της επεξεργαζόμενου κομματίου με το χέρι (αντί για τη χρήση κατάλληλων σπηριγκών), απαγορεύονται όταν η μηχανή βρίσκεται σε λειτουργία.
 - Σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος να λυγίσει ή να πέσει κάτω το επεξεργαζόμενο κομμάτι (σε έξαρτηση από το μήκος και τη διατομή του υλικού και από τον αριθμό των στροφών), ή σε περίπτωση ανεπαρκούς σταθερότητας της μηχανής (π.χ. όταν χρησιμοποιείται η αυτόματη κεφαλή κοπής 4"), πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε επαρκή αριθμό σπηριγκών με ρυθμιζόμενο ύψος (REMS Herkules).
 - Μην βάζετε τα χέρια σας ποτέ μέσα στο σφιγκτήρα.
 - Σφίξτε τα κοντά τεμάχια σωλήνα μόνο με το σφιγκτήρα REMS Nippelfix.
 - Στα υλικά σπιεροτόμησης σε κουτιά στρέψτε την REMS (REMS Spezial, REMS Sanitol) περιέχεται φιλικό μεν προς το περιβάλλον, αλλά επικίνδυνο προς ανώφλεξη αέριο (βουτάνιο). Τα κουτιά στρέψτε βρίσκονται υπό πίεση, μην τα ανοίγετε με τη βίᾳ. Προστατεύτε τα κουτιά στρέψτε από την ηλιακή ακτινοβολία και τη θέρμανση πάνω από τους 50°C .
 - Λόγω της απολιπαντικής δράσης των λιπαντικών ψυκτικών, πρέπει να αποφεύγετε την παραπατέμενη επαφή τους με το δέρμα. Χρησιμοποιείτε κατάλληλες κρέμες προστασίας του δέρματος.
 - Για λόγους υγειεινής, η λεκάνη πρέπει να καθαρίζεται από τη ρύπανση και τα γρέζια τακτικά, το λιγότερο όμως μία φορά το χρόνο.
 - Ο έλεγχος των λιπαντικών ψυκτικών δεν είναι απαραίτητος, επειδή λόγω της κατανάλωσης πρέπει να συμπληρώνεται διαρκώς νέο λιπαντικό ψυκτικό.
 - Τα λιπαντικά ψυκτικά δεν επιτρέπεται να πέφτουν συμπτυκνωμένα στο αποχετευτικό δίκτυο, σε ύδατα ή στο έδαφος. Το μη χρησιμοποιημένο λιπαντικό ψυκτικό πρέπει να παραδοθεί σε μια αρμόδια επιχείρηση απόρριψης βλαβερών υλικών. Κωδικός απορρίμματος για τα λιπαντικά ψυκτικά που περιέχουν ορυκτέλαια 54401, για τα συνθετικά 54109.

1. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Tornado 2000	Magnum 2000	Magnum 3000	Magnum 2000	Tornado 2000	Magnum 4000
Tornado 2010	Magnum 2010	Magnum 3010	Magnum 2010	Tornado 2010	Magnum 4010
Tornado 2020	Magnum 2020	Magnum 3020	Magnum 2020	Tornado 2020	Magnum 4020
			με REMS 4"	με REMS 4"	
			Αυτόματη	Αυτόματη	
			κεφαλή κοπής	κεφαλή κοπής	

1.1. Περιοχή εφαρμογής

1.1.1. Διάμετρος σπιερώματος

Σωλήνες
(και με επένδυση πλαστικού)

$1/16 - 2"$

$1/16 - 2"$

$(1/16) 1/2 - 3"$

$1/16 - 4"$

$1/16 - 4"$

$1/4 - 4"$

	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020	Magnum 3000 Magnum 3010 Magnum 3020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020 με REMS 4" Αυτόματη κεφαλή κοπής	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020 με REMS 4" Αυτόματη κεφαλή κοπής	Magnum 4000 Magnum 4010 Magnum 4020
Πείροι	6 – 60 mm $\frac{1}{4}$ – 2"	6 – 60 mm $\frac{1}{2}$ – 2"	6 – 60 mm $\frac{1}{2}$ – 2"	6 – 60 mm $\frac{1}{4}$ – 2"	6 – 60 mm $\frac{1}{4}$ – 2"	14 – 60 mm $\frac{1}{2}$ – 2"
1.1.2. Είδη σπειρώματος	Σπειρώμα σωλήνα, κωνικό δεξιά Σπειρώμα σωλήνα, κυλινδρικό δεξιά Σπειρώμα θωρακισμένου χαλυβδοσωλήνα Σπειρώμα τείρων			R (ISO 7-1, DIN 2999, BSPT), NPT G (ISO 228-1, DIN 259, BSPP), NPSM Pg (DIN 40430), IEC M (ISO 261, DIN 13), UNC, BSW		
1.1.3. Μήκος σπειρώματος	Σπειρώμα σωλήνα, κωνικό σπειρώμα σωλήνα, κυλινδρικό Σπειρώμα τείρων	κανονικό μήκος 165 mm, με επανασφίξιμο απεριόριστο	κανονικό μήκος 150 mm, με επανασφίξιμο απεριόριστο	κανονικό μήκος 150 mm, με επανασφίξιμο απεριόριστο	κανονικό μήκος 165 mm, με επανασφίξιμο απεριόριστο	κανονικό μήκος 150 mm, με επανασφίξιμο απεριόριστο
1.1.4. Κοπή	Σωλήνες	$\frac{1}{8}$ – 2"	$\frac{1}{8}$ – 2"	$\frac{1}{4}$ – 4"	$\frac{1}{8}$ – 2"	$\frac{1}{4}$ – 4"
1.1.5. Αφαίρεση των εσωτερικών γρεζών	Σωλήνες	$\frac{1}{4}$ – 2"	$\frac{1}{4}$ – 2"	$\frac{1}{4}$ – 4"	$\frac{1}{4}$ – 2"	$\frac{1}{4}$ – 4"
1.1.6. Συνδετικό εξάρτημα και διπλό συνδετικό εξάρτημα με σφιγκτήρα συνδετικού εξαρτήματος REMS (εσωτερικό σφίξιμο) με REMS Nippelfix (αυτόματο εσωτερικό σφίξιμο)		$\frac{3}{8}$ – 2" $\frac{1}{2}$ – 4"	$\frac{3}{8}$ – 2" $\frac{1}{2}$ – 4"	$\frac{3}{8}$ – 2" $\frac{1}{2}$ – 4"	$\frac{3}{8}$ – 2" $\frac{1}{2}$ – 4"	$\frac{3}{8}$ – 2" $\frac{1}{2}$ – 4"
1.1.7. Αυτόματη κεφαλή κοπής REMS 4"	για όλους τους τύπους Tornado και Magnum 2000/2010/2020 και Magnum 3000/3010/3020 (βλ. εικ. 6)			2½ – 4"	2½ – 4"	2½ – 4"
1.2. Αριθμοί στροφών της ατράκτου εργασίας	Tornado 2000 Magnum 2000 Magnum 3000 Magnum 4000 αυτόματη, αδιαβάθμητη ρύθμιση αριθμού στροφών	$\frac{1}{16}$ – 2"	53 – 40 στροφές/λεπτό			
	Tornado 2010 / 2020 Magnum 2010 / 2020 Magnum 3010 / 3020 Magnum 4010 / 4020 ακόμη και κάτω από πλήρες φορτίο Για υψηλό φορτίο και κακές συνθήκες ρεύματος στα μεγαλύτερα σπειρώματα Tornado 26 στροφές/λεπτό και Magnum 10 στροφές/λεπτό.	$\frac{1}{16}$ – 2" $\frac{1}{4}$ – 2" $\frac{1}{4}$ – 3" $\frac{1}{4}$ – 4"	52 στροφές/λεπτό 52 – 26 στροφές/λεπτό 20 – 10 στροφές/λεπτό 20 – 10 στροφές/λεπτό			
1.3. Ηλεκτρικά στοιχεία	Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000		230 V; 1~; 50–60 Hz; 1700 W κατανάλωση, 1200 W απόδοση; 8,3 A; Ασφάλεια (δίκτυο) 16 A (B). Διακοπόμενη λειτουργία 2,5 / 10 min.			
			110 V; 1~; 50–60 Hz; 1700 W κατανάλωση, 1200 W απόδοση; 16,5 A; Ασφάλεια (δίκτυο) 30 A (B). Διακοπόμενη λειτουργία 2,5 / 10 min.			
	Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010		230 V; 1~; 50 Hz; 2100 W κατανάλωση, 1400 W απόδοση; 10 A; Ασφάλεια (δίκτυο) 10 A (B). Διακοπόμενη λειτουργία 7 / 10 min.			
	Tornado 2020, Magnum 2020 / 3020 / 4020		400 V; 3~; 50 Hz; 2000 W κατανάλωση, 1500 W απόδοση; 5 A; Ασφάλεια (δίκτυο) 10 A (B). Διακοπόμενη λειτουργία 7 / 10 min.			
1.4. Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	Tornado 2000 Tornado 2010 / 2020 Magnum 2000 Magnum 2010 / 2020	730 x 435 x 280 mm 730 x 435 x 280 mm 870 x 580 x 495 mm 825 x 580 x 495 mm	Magnum 3000 Magnum 3010 / 3020 Magnum 4000 Magnum 4010 / 4020	915 x 580 x 495 mm 870 x 580 x 495 mm 915 x 580 x 495 mm 870 x 580 x 495 mm		
1.5. Βάρος σε kg	Mηχανή		Εργαλεία		Βασικός πρόσθετος εξοπλισμός	
	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020	31 43 43	12 12 12		7 7 7	
	Mηχανή $\frac{1}{4}$ – 2"		Εργαλεία $\frac{1}{4}$ – 2"		Κυλιόμενη βάση	
	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020	75 87 87	12 12 12		16 16 16	
	Mηχανή $2\frac{1}{2}$ – 3"		Εργαλεία $\frac{1}{4}$ – 2"	Εργαλεία $2\frac{1}{2}$ – 3"		
	Magnum 3000 Magnum 3010 Magnum 3020	79 108 108	12 12 12	23 23 23	16 16 16	
	Mηχανή $2\frac{1}{2}$ – 4"		Εργαλεία $\frac{1}{4}$ – 2"	Εργαλεία $2\frac{1}{2}$ – 4"		
	Magnum 4000 Magnum 4010 Magnum 4020	81 108 108	12 12 12	25 25 25	16 16 16	
1.6. Στοιχεία θορύβου	Τιμή εκπομπής στο σημείο εργασίας					
	Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000 Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010 Tornado 2020 Magnum 2020 / 3020 / 4020	83 dB (A) 75 dB (A) 72 dB (A) 74 dB (A)				

1.7. Κραδασμοί (όλοι οι τύποι)

Σταθμισμένη πραγματική τιμή της επιπάχυνσης

2,5 m/s²

Η συγκεκριμένη τιμή εκπομπής δόνησης μετρήθηκε σύμφωνα με μια πρότυπη διαδικασία ελέγχου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς σύγκριση με μια άλλη συσκευή. Η συγκεκριμένη τιμή εκπομπής δόνησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εισαγωγική αξιολόγηση της έκθεσης.

Προσοχή: Η τιμή εκπομπής δόνησης ενδέχεται να διαφέρει από την ενδεικτική τιμή, κατά την πραγματική χρήση της συσκευής, αναλόγως του τρόπου χρήσης της το συσκευής. Σε συνάρτηση με τις πραγματικές συνθήκες χρήσης (περιοδική λειτουργία) ενδέχεται να χρειάζεται η λήψη μέτρων ασφαλείας για την προστασία του χειριστή.

2. Θέση σε λειτουργία

Υπόδειξη: Τα αντικείμενα με βάρος πάνω από 35 kg πρέπει να μεταφέρονται από 2 άτομα, μεταφέρετε το σετ των εργαλείων ξεχωριστά. Κατά τη μεταφορά και την τοποθέτηση της μηχανής, λάβετε υπόψη ότι η μηχανή, με ή χωρίς τη βάση, έχει ψηλά το κέντρο βάρους, δηλαδή έχει το φορτίο μπροστά.

2.1. Τοποθέτηση Tornado 2000, 2010, 2020 (Εικ. 1-3)

Ξεβιδώστε τη βίδα τύπου πεταλούδας (1). Αφαιρέστε τον εργαλειοφορέα (2). Θέστε τη μηχανή κάθετα πάνω στους δύο βραχίονες οδήγησης (3+4) και περάστε τα 3 σωληνωτά πόδια στο κιβώτιο μετάδοσης κίνησης, ώστου να ασφαλίσουν (Εικ. 1). Πιάστε τη μηχανή από το κιβώτιο μετάδοσης κίνησης (όχι από τα σωληνωτά πόδια) και ακουμπήστε την πάνω στα σωληνωτά πόδια (Εικ. 2).

Η μηχανή μπορεί επίσης να τοποθετηθεί πάνω σε οποιονδήποτε πάγκο εργασίας και θα βιδωθεί. Για το σκοπό αυτούν υπάρχουν στην κάτω πλευρά της μηχανής 3 κοκλιοτυμηνές οπές. Με τη βοήθεια του συνοδευτικού στένσης πρέπει να γίνουν στον πάγκο εργασίας 3 οπές (Ø τρυπανιού 12 mm). Η μηχανή βιδώνεται μετά από κάτω με 3 βίδες M 10.

Σπρώξτε τον εργαλειοφορέα πάνω στους βραχίονες οδήγησης. Σπρώξτε το μοχλό προσπίσεως (5) από πίσω μέσα από τη γλωττίδα στον εργαλειοφορέα και σπρώξτε το δακτύλιο σύσφιξης (6) πάνω στον πίσω βραχίονα οδήγησης έστι, ώστε η βίδα τύπου πεταλούδας να κοιτά προς τα πίσω και το κυκλικό αυλάκι να παραμένει ελεύθερο. Τοποθετήστε τη χειρολαβή (7) πάνω στο μοχλό προσπίσεως.

Αναρτήστε τη λεκάνη στις δύο βίδες που βρίσκονται τοποθετημένες κάτω στο κιβώτιο μετάδοσης κίνησης και σπρώξτε μέσα την προς τα δεξιά πλάγια μέσα στις εγκοπές. Αναρτήστε τη λεκάνη στο κυκλικό αυλάκι στον πίσω βραχίονα οδήγησης (4). Σπρώξτε το δακτύλιο σύσφιξης του μοχλού προσπίσεως μέχρι να ακουμπήσει πάνω στην ανάρτηση της λεκάνης και σφίξτε τον σταθερά. Κρεμάστε το εύκαμπτο σωλήνα μαζί με το φίλτρο αναρρόφησης στη λεκάνη και σπρώξτε το άλλο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα στο συνδετικό εξάρτημα στην πίσω πλευρά του εργαλειοφορέα.

Τοποθετήστε τη μηχανή 2 λίτρα υλικό σπειροτόμησης. Τοποθετήστε το δίσκο των γρεζίων από πίσω. **Μην αφήστε τη μηχανή να λειτουργήσει ποτέ χωρίς υλικό σπειροτόμησης.**

Τοποθετήστε τον πείρο οδηγό της κεφαλής κοπής (8) στην οπή του εργαλειοφορέα και σπρώξτε μέσα την κεφαλή κοπής, μέχρι το τέρμα με περιστροφικές κινήσεις και πιέζοντας συγχρόνως αξονικά πάνω στον πείρο οδηγό.

Για την καλύτερη μεταφορά αναρτήστε τον ποδοδιακόπητη στη βίδα στην πίσω πλευρά του κιβωτίου μετάδοσης κίνησης (Εικ. 3).

Τοποθέτηση Magnum 2000 T, 2010 T, 2020 T, 3000 T, 3010 T, 3020 T, 4000 T, 4010 T, 4020 T (Εικ. 8)

Στερεώστε τη μηχανή πάνω στον πάγκο εργασίας ή στην κυλιόμενη βάση (πρόσθετος εξοπλισμός) με τις 3 συνοδευτικές βίδες. Για τη μεταφορά, η μηχανή μπορεί να σηκωθεί μπροστά από τους βραχίονες οδήγησης και πίσω από ένα σωλήνα σφίγμηνο στον κρουστικό ταχυσφιγκτήρα και στο σφιγκτήρα οδηγό. Για τη μεταφορά πάνω στη βάση περάστε μέσα από τους δακτυλίους της βάσης σωληνωτά τεμάχια με Ø ¾" και μήκος περίπου 60 cm και στερεώστε τα με τις βίδες τύπου πεταλούδας. Εάν η μηχανή δεν πρόκειται να μετακινηθεί, τότε οι δύο τροχοί μπορούν να αφαιρεθούν.

Προσθέστε στη μηχανή 5 λίτρα υλικό σπειροτόμησης.
Μην αφήστε τη μηχανή να λειτουργήσει ποτέ χωρίς υλικό σπειροτόμησης.

2.2. Τοποθέτηση Tornado 2000 T, 2010 T, 2020 T (Εικ. 7 + 8)

Στερεώστε τη μηχανή πάνω στον πάγκο εργασίας ή στην κυλιόμενη βάση (πρόσθετος εξοπλισμός) με τις 3 συνοδευτικές βίδες. Για τη μεταφορά, η μηχανή μπορεί να σηκωθεί μπροστά από τις κοιλότητες λαβής στη βάση και πίσω στον κινητήρα ή στο φορέα της εναπόθετησης του υλικού. Για τη μεταφορά πάνω στη βάση περάστε μέσα από τους δακτυλίους της βάσης σωληνωτά τεμάχια με Ø ¾" και μήκος περίπου 60 cm και στερεώστε τα με τις βίδες τύπου πεταλούδας. Εάν η μηχανή δεν πρόκειται να μετακινηθεί, τότε οι δύο τροχοί μπορούν να αφαιρεθούν.

Προσθέστε στη μηχανή 5 λίτρα υλικό σπειροτόμησης.
Μην αφήστε τη μηχανή να λειτουργήσει ποτέ χωρίς υλικό σπειροτόμησης.

Τοποθέτηση Magnum 2000 T-L, 2010 T-L, 2020 T-L, 3000 T-L, 3010 T-L, 3020 T-L, 4000 T-L, 4010 T-L, 4020 T-L (Εικ. 8)

Στερεώστε τη μηχανή πάνω στον πάγκο εργασίας ή στη βάση (πρόσθετος εξοπλισμός) με τις 4 συνοδευτικές βίδες. Για τη μεταφορά μπορεί η μηχανή να αναστοκωθεί μπροστά από τους βραχίονες οδήγησης και πίσω από ένα σωλήνα σφίγμηνο στον κρουστικό ταχυσφιγκτήρα και στο σφιγκτήρα οδηγό. Περάστε το δακτύλιο σύσφιξης (10) με τη βίδα τύπου πεταλούδας πάνω στον πίσω βραχίονα οδηγήσης έστι, ώστε το κυκλικό αυλάκι να παραμένει ελεύθερο. Αναρτήστε τη λεκάνη πίσω, στις δύο βίδες που βρίσκονται τοποθετημένες κάτω στο κιβώτιο μετάδοσης κίνησης, και εμπρός, στο κυκλικό αυλάκι του πίσω βραχίονα οδηγήσης. Σπρώξτε το δακτύλιο σύσφιξης (10) μέχρι να ακουμπήσει πάνω στην ανάρτηση της λεκάνης και σφίξτε τον σταθερά. Αναρτήστε τον εύκαμπτο σωλήνα μαζί με

το φίλτρο αναρρόφησης στη λεκάνη. Τοποθετήστε το δίσκο των γρεζίων από πάνω.

Προσθέστε στη μηχανή 2 λίτρα υλικό σπειροτόμησης.

Μην αφήστε τη μηχανή να λειτουργήσει ποτέ χωρίς υλικό σπειροτόμησης.

2.3. Ηλεκτρική σύνδεση

Πριν συνδέσετε το μηχάνημα, ελέγχετε αν η αναγραφόμενη στην πινακίδα τύπου τάση αντιστοιχεί στην τάση του δικτύου. Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια προέκτασης με γείωση προστασίας. Η μηχανή ενεργούστει και απενεργούστει με το ποδοδιακόπητη (21, Tornado / 4, Magnum). Ο διακόπτης (18, Tornado / 3, Magnum) χρησιμεύει στην προπτοληγή της φοράς περιστροφής ή της ταχύτητας. Η μηχανή μπορεί να ενεργούστει μόνο, όταν το πλήκτρο Διακόπτη Ανάκνης (22, Tornado / 5, Magnum) είναι απασφαλισμένο και ο διακόπτης ασφαλείας (23, Tornado / 6, Magnum) πάνω στον ποδοδιακόπητη είναι πατημένος. Εάν η μηχανή συνδεθεί απευθείας στο δικτύο (χωρίς διάταξη σύνδεσης με βύσμα), τότε πρέπει να εγκατασταθεί ένας διακόπτης ισχύος 16 A.

2.4. Υλικά σπειροτόμησης

Χρησιμοποιείτε μόνο τα υλικά σπειροτόμησης της REMS. Με αυτά επιτυγχάνετε ύψη αποτελέσματα κοπής, μεγάλη διάρκεια ζωής των σιαγόνων κοπής καθώς επισής και σημαντική προστασία της μηχανής.

Το υλικό σπειροτόμησης **REMS Spezial** είναι ένα ισχυρό μίγμα που χρησιμοποιείται για σπειρόματα σωλήνων και πείρων (μπούλονινών) κάθε είδους. Μπορεί να ξεπλυθεί με νερό (ελεγμένο). Η χρήση των υλικών σπειροτόμησης με βάση ορυκτελαίου, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σ' όλα τα σπειρόματα σωλήνων και πείρων. Στη Γερμανία, την Αυστρία και στην Ελβετία. Σε αυτήν την περίπτωση να χρησιμοποιείται σ' όλα τα σπειρόματα σωλήνων και πείρων. Στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία πρέπει να χρησιμοποιείται στους σωλήνες του δικτύου ύδρευσης σε διάφορες χώρες, π.χ. στη Γερμανία, την Αυστρία και στην Ελβετία.

Το υλικό σπειροτόμησης **REMS Sanitol** δεν περιέχει ορυκτέλαια, είναι συνθετικό, πλήρως διαυτόπτη στο νερό, και έχει τις ιδιότητες λίπανσης του ορυκτελαίου. Αυτό το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σ' όλα τα σπειρόματα σωλήνων και πείρων. Στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία πρέπει να χρησιμοποιείται στους σωλήνες του δικτύου ύδρευσης και ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές (DVGW αριθ. ελέγχου DW-0201AS2032; OEVG αριθ. ελέγχου W 1.303; SFGV αριθ. ελέγχου 7808-649).

Χρησιμοποιείτε όλα τα υλικά σπειροτόμησης χωρίς να τα αραιώνετε!

2.5. Στήριγμα επεξεργαζόμενου κομματίου

Οι σωλήνες και οι ράβδοι από 2 μηκός και πάνω πρέπει να υποστηρίζονται πρόσθια με το στήριγμα με ρυθμιζόμενο ύψος REMS Herkules. Αυτό το στήριγμα φέρει χαλύβδινες σφάρες για την απρόσκοπη κίνηση των σωλήνων και των ράβδων προς όλες τις κατεύθυνσεις χωρίς το φόβο ανατροπής του στήριγματος του επεξεργαζόμενου κομματίου. Εάν η μηχανή REMS Magnum είναι στερεωμένη πάνω σ' έναν πάγκο εργασίας, τότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί το στήριγμα REMS Herkules Y, που στερεώνεται πάνω στον πάγκο εργασίας. Περιοχή εφαρμογής του στήριγματος REMS Herkules και REMS Herkules Y: Ø ¼" – 4".

2.6. Αυτόματη κεφαλή REMS 4"

Κατά τη χρήση της αυτόματης κεφαλής 4" REMS πρέπει να προσέξετε τις παραδίδομενες μαζί με την αυτόματη κεφαλή 4" REMS οδηγίες λειτουργίας.

3. Λειτουργία

3.1. Εργαλεία

Η κεφαλή κοπής (8, Tornado / 12, Magnum) είναι μια κεφαλή κοπής γενικής χρήσης, δηλ. για τις πιο πάνω αναφερόμενες περιοχές, χωρισμένη σε 2 σετ εργαλείων, χρησιμοποιείται κάθε φορά μόνο μια κεφαλή κοπής. Για την κοπή κωνικού σπειρώματος σωλήνων, ο αναστολέας μήκους (9, Tornado / 13, Magnum) πρέπει να έχει την ίδια κατεύθυνση με το μοχλό κλεισμάτος και ανοιγμάτος (10, Tornado / 14, Magnum). Η κεφαλή κοπής ανοίγει μετά αυτόματα όταν επιτευχθεί το εκάστοτε κανονικό μήκος σπειρώματος. Για να μπορεί να κοπεί καλινδρικό σπειρόματα μεγάλου μήκους και σπειρώματα πείρων, ο αναστολέας μήκους (9, Tornado / 13, Magnum) αναδοπλώνεται.

Αλλαγή των σιαγόνων κοπής

Οι σιαγόνες κοπής μπορούν να τοποθετηθούν ή να αλλαχθούν τόσο στην παναρμολογημένη όστα και στην αποσυναρμολογημένη κεφαλή κοπής (π.χ. πάνω στον πάγκο εργασίας). Για το σκοπό αυτό χαλαρώστε το μοχλό σύσφιξης (11, Tornado / 15, Magnum), μην το ξεβίδωσετε. Σπρώξτε το δίσκο ρύθμισης (12, Tornado / 16, Magnum) στη λαβή μακριά από το μοχλό σύσφιξης, μέχρι την τελική θέση. Σε αυτήν την περίπτωση προσέξετε να αντιστοιχεί το μέγεθος σπειρώματος που αναφέρεται στην πίσω πλευρά των σιαγόνων κοπής στο μέγεθος σπειρώματος που πρόκειται να κοπεί. Επιπλέον προσέξετε, να ταυτίζονται οι αριθμοί που επισής αναφέρονται στην πίσω πλευρά των σιαγόνων κοπής με τους αριθμούς πάνω στο στήριγμα των σιαγόνων κοπής (14, Tornado / 17, Magnum).

Σπρώξτε τις σιαγόνες κοπής μέσα στην κεφαλή κοπής μέχρι να ασφαλίσει η σφαίρα που βρίσκεται στην εγκοπή του στήριγματος των σιαγόνων κοπής. Οταν τοποθετηθούν όλες οι σιαγόνες κοπής, το επιθυμητό μέγεθος σπειρώματος ρυθμίζεται με τη μετατόπιση του δίσκου ρύθμισης. Ρυθμίζετε το σπειρόματα των πείρων πάντοτε στη θέση "Bolt". Σφίξτε το δίσκο ρύθμισης με το μοχλό σύσφιξης. Κλείστε την κεφαλή κοπής. Για το σκοπό αυτό σπρώξτε το μοχλό κλεισμάτος και ανοίγματος (10, Tornado / 14, Magnum) δυνατά προς τα δεξιά και κάτω. Η κεφαλή κοπής ανοίγει είτε αυτόματα (στα κωνικά σπειρώματα σωλήνων), ή αποτελήπτοπε με το χέρι, πιέζοντας ελαφρά προς τα αριστερά πάνω στο μοχλό κλεισμάτος και ανοίγματος.

Εάν στην κεφαλή κοπής 2½"-3" και 2½"-4", λόγω αυξημένης δύναμης κοπής (π.χ. στομαμένες σιαγόνες κοπής), δεν επαρκεί η δύναμη συγκράτησης του μοχλού σύσφιξης (11, Tornado / 15, Magnum), δηλ. η κεφαλή κοπής ανοίγει κάτω από τη δύναμη κοπής, τότε πρέπει να σφίξετε πρόσθιατα η βίδα κυλινδρικής κεφαλής που βρίσκεται απέναντι από το μοχλό σύσφιξης (11, Tornado / 15, Magnum).

Ο κόφης σωλήνων (18, Tornado / 3, Magnum) είναι για την κοπή σωλήνων $\frac{1}{4}$ – $2"$ ή $2\frac{1}{2}$ – $4"$.

Η διάταξη ασφάρεσης των εσωτερικών γρεζιών των σωλήνων (16, Tornado / 19, Magnum) χρησιμοποιείται για σωλήνες από $\frac{1}{4}$ – $2"$ ή από $2\frac{1}{2}$ – $4"$. Ασφαλίστε την πινόλη από τυχόν περιστροφή, στερεώνοντάς την στο βραχίονα της διάταξης ασφάρεσης των γρεζιών, μπροστά ή πίσω, ανάλογα με το μήκος του σωλήνα.

3.2. Σφιγκτήρας

Για τις μηχανές Magnum έως 2" και Tornado είναι απαραίτητο για τη σύσφιξη διαμέτρων < 8 mm, για το Magnum έως 4" για τη σύσφιξη διαμέτρων < 20 mm, ένα χτινιό σύσφιξης που να ταιριάζει στη διάμετρο (αρ. προϊόντος 343001). Κατά την παραγγελία του χιτωνίου σύσφιξη θα πρέπει να αναφέρετε την επιθυμητή διάμετρο σύσφιξης.

3.2.1. Σφιγκτήρας Tornado (19) και (20)

Οι αυτοκεντραριζόμενες σιαγόνες σύσφιξης ανοίγουν και κλείνουν αυτόματα, με στροφή του διακόπτη (18) αριστερά ή δεξιά και με ενεργοποίηση του ποδοδιακόπτη (21). Κατά την αλλαγή των μπροστινών και των πίσω σιαγόνων σύσφιξης προσέξτε να τοποθετηθούν οι ξεχωριστές σιαγόνες σύσφιξης σύμφωνα με την Εικ. 4 και 5, διαφορετικά προκαλούνται ζημιές. Η μηχανή δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να ενεργοποιηθεί, πριν από την προστίθιση των σιαγόνων σύσφιξης και τα δύο καλύμματα των σφιγκτήρων.

3.2.2. Σφιγκτήρας Magnum (1) (2)

Κρουστικός ταχυσφιγκτήρας (1), σφιγκτήρας οδηγός (2)

Ο μπροστινός κρουστικός ταχυσφιγκτήρας (1) με το μεγάλο δακτύλιο σύσφιξης και την τοποθετημένης στους φαρείς των σιαγόνων κινούμενες σιαγόνες σύσφιξης εξασφαλίζει ένα κεντραρισμένο και σίγουρο σφίξιμο με ελάχιστη δύναμη. Όταν το υλικό προεξέχει από τον οδηγό σύσφιξης (τόσκ) (2), τότε μπορείτε να τον κλείσετε.

Αλλαγή των σιαγόνων σύσφιξης Magnum

Κλείστε τις σιαγόνες σύσφιξης (24) με το δακτύλιο σύσφιξης (22) σε μια διάμετρο σύσφιξης έως 30 mm περίπου. Αφαιρέστε τις βίδες των σιαγόνων σύσφιξης (24). Σπρώξτε τις σιαγόνες σύσφιξης μ' ένα κατάλληλο εργαλείο (κατσαβίδι) προς τα πίσω. Σπρώξτε τις νέες σιαγόνες σύσφιξης, με τοποθετημένη τη βίδα, από εμπρός μέσα στο φορέα των σιαγόνων σύσφιξης.

3.3. Πορεία εργασίας

3.3.1. Tornado

Απομακρύνετε τα εργαλεία και φέρτε τον εργαλειοφορέα με το μοχλό προσπίσης (5) στη δεξιά τερματική θέση. Περάστε μέσα το υλικό, έτσι ώστε να προεξέχει περίπου 10 cm έξω από το σφιγκτήρα (19). Κατεβάστε την κεφαλή κοπής (8) και κλείστε την. Θέστε το διακόπτη (18) στη θέση 1 και πατήστε τον ποδοδιακόπτη (21). Τώρα το υλικό σφίγγεται από μόνο του. Στους τύπους 2010 και 2020, για την κοπή και την ασφάρεση γρεζών, καθώς και για την κοπή μικρών σπειρωμάτων, μπορεί να επιλεγεί η 2η ταχύτητα. Για το σκοπό αυτό θέστε το διακόπτη (18), με τη μηχανή σε λειτουργία, γρήγορα από τη θέση 1 στη θέση 2. Πάντες την κεφαλή κοπής με το μοχλό προσπίσης (5) ενάντια στο περιστρεφόμενο υλικό.

Μετά από ένα ως δύο βήματα του σπειρώματος, η κεφαλή κοπής συνεχίζει αυτόματα την κοπή. Όταν στο κωνικό σπειρόματα σωλήνα επιτευχθεί μήκος σπειρώματος αντίστοιχο της προδιαγραφής, η κεφαλή κοπής ανοίγει αυτόματα. Στα σπειρώματα μεγάλου μήκους και στα σπειρώματα πείρων ανοίξει χειροκίνητα την κεφαλή κοπής, με τη μηχανή σε λειτουργία. Αφήστε τον ποδοδιακόπτη (21) ελεύθερο. Θέστε το διακόπτη (18) στη θέση R. Ενεργοποιήστε σύντομα τον ποδοδιακόπτη (21) – το υλικό ξεσφίγγεται.

Με το επανασφίξιμο του υλικού μπορούν να κοπούν σπειρώματα με απεριόριστο μήκος. Για το σκοπό αυτό αφήστε ελεύθερο κατά τη διάρκεια της σπειροτόμησης τον ποδοδιακόπτη (21), μόλις ο εργαλειοφορέας πλησιάσει στο κέλυφος της μηχανής. Μην ανοίξετε την κεφαλή κοπής. Θέστε το διακόπτη (18) στη θέση R. Ξεσφίξτε το υλικό και θέστε τον εργαλειοφορέα και το υλικό με το μοχλό προσπίσης στη δεξιά τερματική θέση. Ενεργοποιήστε ξανά τη μηχανή, θέτοντας το διακόπτη στη θέση 1.

Για την κοπή των σωλήνων, ο κόφης των σωλήνων (15) στρέφεται προς τα μέσα και σπρώχνεται με τη βοήθεια του μοχλού προσπίσης στην επιθυμητή θέση αποκοπής. Περιστρέφοντας προς τα δεξιά την άτρακτο, αποκόβεται ο περιστρεφόμενος σωλήνας.

Το εσωτερικό γρέζι που δημιουργείται από την κοπή απομακρύνεται με τη διάταξη ασφάρεσης των γρεζών εσωτερικά των σωλήνων (16).

Εκκένωση του υλικού σπειροτόμησης. Τραβήξτε τον εύκαμπτο σωλήνα από τον εργαλειοφορέα (2) και κρατήστε τον μέσα στο δοχείο. Αφήστε τη μηχανή να

5. Σχεδιαγράμματα σύνδεσης και κατάλογος συσκευών Tornado

Σχεδιαγράμματα σύνδεσης		Tornado 2000		Tornado 2010		Tornado 2020	
		Χρώμα αγωγού/Αριθ.	Ακροδέκτης	Χρώμα αγωγού/Αριθ.	Ακροδέκτης	Χρώμα αγωγού/Αριθ.	Ακροδέκτης
Ποδοδιακόπτης	Καλώδιο σύνδεσης	Καφέ Μπλε Πράσινο/Κίτρινο	2 (Διακοπή ανάγκης) 2 (Διακοπή ανάγκης) \perp Κέλυφος	Καφέ Μπλε Πράσινο/Κίτρινο	2 (Διακοπή ανάγκης) 2 (Διακοπή ανάγκης) \perp Κέλυφος	Καφέ Μαύρο Γκρίζο Μπλε Πράσινο/Κίτρινο	1 3 5 A1 \perp Κέλυφος
	Καλώδιο διασύνδεσης	Καφέ Μπλε Πράσινο/Κίτρινο	2 (Προστασία κινητήρα) 1 (Διακοπή ανάγκης) \perp Κέλυφος	Καφέ Μπλε Πράσινο/Κίτρινο	2 (Προστασία κινητήρα) 1 (Διακοπή ανάγκης) \perp Κέλυφος	Μαύρο 1 2 3 4 5 Πράσινο/Κίτρινο	2 4 6 14 2 (Διακοπή ανάγκης) \perp Κέλυφος
	Εσωτερικά καλώδια	Κόκκινο Κόκκινο	1 (Διακοπή ανάγκης) \downarrow 13 (Πλήκτρο) 14 (Πλήκτρο) \downarrow 1 (Προστασία κινητήρα)	Κόκκινο Κόκκινο	1 (Διακοπή ανάγκης) \downarrow 13 (Πλήκτρο) 14 (Πλήκτρο) \downarrow 1 (Προστασία κινητήρα)	Κόκκινο Κόκκινο	5→1 (Διακοπή ανάγκης) 13→A2
Κίτρινο πετάσιμης κίνησης	Καλώδιο διασύνδεσης	Καφέ Μπλε Πράσινο/Κίτρινο	1 3 \perp Κέλυφος	Καφέ Μπλε Πράσινο/Κίτρινο	R S \perp Κέλυφος	Μαύρο 1 2 3 4 5 Πράσινο/Κίτρινο	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 \perp Κέλυφος
	Κινητήρας	Μαύρο 5 6 4 3 1	4 8 10 6 5 2	Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μαύρο Λευκό [*] Μπλε Πράσινο/Κίτρινο	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ \perp Κέλυφος	Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μαύρο Λευκό [*] Μπλε Λευκό [*] 7/20 Λευκό [*] 8/21 Πράσινο/Κίτρινο	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 \perp Κέλυφος
Λεκάνη	Αντίσταση πεδόησης	Καφέ Μπλε	5 12				
	Πυκνωτής			Καφέ Μπλε	C ₁ C ₂		
Λεκάνη	Ηλεκτρική αντλία (Μηχανή: έκδοση "Τ")	Καφέ Μπλε Πράσινο/Κίτρινο	1 3 \perp Κέλυφος	Καφέ Μπλε Πράσινο/Κίτρινο	R S \perp Κέλυφος	Καφέ Μπλε Πράσινο/Κίτρινο	L ₁ L ₂ \perp Κέλυφος
	Κατάλογος συσκευών						

Κινητήρας Διακόπτης έκκεντρου Ποδοδιακόπτης Πυκνωτής	RW 345 CA 10 C 58751 * FT22V T 5300	REMS REMS REMS	RW 342 CA 10 C 58761 * FT22V T 5300 MP 35/100/330	REMS REMS REMS	RW 343 CA 10 D-U277 * 01 FT22V T 5400	REMS REMS REMS
--	---	----------------------	--	----------------------	---	----------------------

λειτουργήσει ώσπου να αδειάσει η λεκάνη. Ή: Αφαιρέστε τη λεκάνη και αδειάστε τη από το στόμιο εκροής (17).

3.3.2. *Magnum*

Απομακρύνετε τα εργαλεία και φέρτε τον εργαλειοφορέα με το μοχλό προσπί-εσης (8) στη δεξιά τερματική θέση. Περάστε το υλικό μέσα από τον ανοιχτό σφιγκτήρα οδηγό (2) και μέσα από τον ανοιχτό κρουστικό ταχυσφιγκτήρα (1), έτσι ώστε να προέξει περίπου 10 cm έξω από τον κρουστικό ταχυσφιγκτήρα. Κλείστε τον κρουστικό ταχυσφιγκτήρα ώστουν να ακουμπήσουν οι σιαγόνες σύσφιξης στο υλικό. Σφίξτε το υλικό απότομα μια έως δύο φορές με το δακτύλιο σύσφιξης, μετά από σύντομο άνοιγμα. Με το κλείσιμο του σφιγκτήρα οδηγού (2) κεντράρεται το προέξον προς τα πίσω υλικό. Κατεβάστε την κεφαλή κοπής και κλείστε την. Θέστε το διακόπτη (3) στη θέση 1 και ενεργοποιήστε τον ποδοδια-κόπτη (4). Η μηχανή Magnum 2000 / 3000 / 4000 ενεργοποιείται και απενεργο-ποιείται τώρα μόνο με τον ποδοδιακόπτη (4).

Στη μηχανή Magnum 2010 / 3010 / 4010 και 2020 / 3020 / 4020, για την κοπή και την αφάρεση γρεζών, καθώς και για την κοπή μικρότερων σπειρωμάτων, μπορεί να επιλεγεί η 2η ταχύτητα. Για το σκοπό αυτό θέστε το διακόπτη (3), με τη μηχανή σε λειτουργία, γρήγορα από τη θέση 1 στη θέση 2. Πίεστε την κεφαλή κοπής με το μοχλό προσπερίσματος (8) ενάντια στο πετρούστρωμένο υλικό.

Μετά από ένα ως δύο βήματα του σπειρώματος, η κεφαλή κοπής συνεχίζει αυτόματα την κοπή. Όταν στο κωνικό σπειρώμα σωλήνα επιτυγχέθη μήκος σπειρώματος αντίστοιχο της προδιαγραφής, η κεφαλή κοπής ανοίγει αυτόμata. Στα σπειρώματα μεγάλου μήκους και στα σπειρώματα πεύρων ανοίγεται χειροκίνητα την κεφαλή κοπής, με τη μηχανή σε λειτουργία. Αφήστε τον ποδοδιάκόπτη (4) ελεύθερο. Ανοίξτε τον κρουστικό ταχυσφικτήρα και αφαίρεστε το υλικό.

Με το επανασφίγμα του υλικού μπορούν να κοπούν σπειρώματα με απεριόριστο μήκος. Για το σκοπό αυτό αφήστε ελεύθερο κατά τη διάρκεια της σπειροτόμησης τον ποδοδιακόπη (4), μόλις ο εργαλειοφορέας πλησιάσει στο κέλυφος της μηχανής. Μην ανοίξετε την κεφαλή κοπής. Ξεσφίξτε το υλικό και θέστε τον εργαλειοφορέα και το υλικό με το μοχλό προστίσεως στη δεξιά τερματική θέση. Σφίξτε ξανά το υλικό και ενεργοποιήστε πάλι τη μηχανή. Για την κοπή των σωλήνων, ο κόφτης των σωλήνων (18) στρέφεται προς τα μέσα και στρώχωνται με τη βοήθεια του μοχλού προστίσεως στην επιθυμητή θέση αποκοπής. Περιστρέφοντας προς τα δεξιά την άτρακτο, αποκόβεται ο περιστρεφόμενος σωλήνας.

Το εσωτερικό γρέζι που δημιουργείται από την κοπή απομακρύνεται με τη διάταξη αφάίρεσης των εσωτερικών γρεζιών των σωλήνων (19).

Εκκένωση του υλικού σπειροτόμησης. Τραβήξτε τον εύκαμπτο σωλήνα από τον εργαλειοφόρεα (7) και κρατήστε τον μέσα στο δοχείο. Αφήστε τη μηχανή να λειτουργήσει ώπουσα να αδειάσει η λεκάνη. Ή: Αφαιρέστε το πώμα φραγής (25) και ακόπτετε τη λεκάνη να αδειάσει.

3.4. Κατασκευή συνδετικών εξαρτημάτων και διπλών συνδετικών εξαρτημάτων
Για την κοπή των συνδετικών εξαρτημάτων χρησιμοποιείται ο σφιγκτήρας REMS Nippelfix (αυτόματο εσωτερικό σφίξιμο) ή ο σφιγκτήρας συνδετικών εξαρτημάτων REMS (εσωτερικό σφίξιμο). Εδώ πρέπει να δοθεί προσοχή να είναι τα άκρα του σωλήνα εσωτερικά καθαρά από γρέζια. Ωθείτε τα τεμάχια του σωλήνα πάντοτε μέχρι το τέρμα.

Για το σφίξιμο του σωληνωτού τεμάχιου (με ή χωρίς υπάρχον σπείρωμα) με τα σφιγκτήρα συνδετικών εξαρτημάτων της REMS ανοίξτε την κεφαλή του σφιγκτήρα συνδετικών εξαρτημάτων, περιστρέφοντας την άτρακτο μ' ένα εργαλείο (π.χ. κατσαβίδι). Αυτό πρέπει να γίνεται μόνο όταν το σωληνωτό τεμάχιο είναι τοποθετημένο.

Τόσο με το σφιγκτήρα REMS Nippelfix, όσο και με το σφιγκτήρα συνδετικών εξαρτημάτων REMS πρέπει να προσέξετε, να μην κοπούν κοντύτερα συνδετικά εξαρτήματα, απ' ό,τι επιτρέπουν οι προδιαγραφές.

3.5. Δημιουργία αριστερών σπειρωμάτων

Για αριστερά σπειρώματα είναι κατάλληλα μόνο τα REMS Magnum 2010, 2020, 4010 και 4020. Η κεφαλή κοπής στον εργαλειοφορέα πρέπει να συγκρατείται για την κοπή αριστερών σπειρωμάτων π.χ. με μία βίδα M 10x40, ειδάλλως ενδέχεται να ανασκωθεί και να φθαρεί η αρχή του σπειρώματος. Ήστε στο διακόπτη στη θέση „R“. Ανταλάξτε τις συνδέσιμες ελαστικούς σωλήνα στην αντλία λιπαντικού ψύξης ή βραχυκιλώσης την αντλία λιπαντικού ψύξης. Εναλλακτικά χρησιμοποιήστε τη βαλβίδα μεταγωγής (κωδ. είδους 342080) (πρόσθετος εξοπλισμός), η οποία στερεώνεται στο μηχάνημα. Με το μοχλό στη βαλβίδα μεταγωγής (εικ. 9) αναστρέφεται η κατεύθυνση ροής της αντλίας λιπαντικού ψύξης.

4. Συντήρηση

Πριν εκτελέσετε εργασίες συντήρησης και επισκευής, βγάλτε το φις από την πρίζα! Αυτές οι εργασίες επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από ειδικευμένα και καταρτισμένα άτομα.

4.1. Συντήρηση

Οι μηχανές δεν χρειάζονται συντήρηση. Ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης λειτουργεί σ' ένα κλειστό λουτρό λαδιού και γι' αυτό δεν χρειάζεται λίπανση.

4.2. Επιθεώρηση / Επιδιόρθωση

Ο κινητήρας των μηχανών Tornado 2000 / Magnum 2000 / 3000 / 4000 έχει ψηκτήρια άνθρακα. Οι ψηκτήρες φθείρονται και γι' αυτό πρέπει ανά διαστήματα να ελέγχονται ή να αντικαθίστανται. Για το σκοπό αυτό χαλαρώστε τα 4 βίδες του καλύμματος του κινητήρα περίπου 3 mm και αφαίρεστε τα δύο καλύμματα από τον κινητήρα. Βλέπε επίσης 6. Συμπεριφορά σε περίπτωση βλάβης.

Σχεδιαγράμματα σύγδεσης και κατάλογος συσκευών Μαρητώ

Σχεδιαγράμματα σύνδεσης		Magnum 2000/3000/4000 □		Magnum 2010/3010/4010		Magnum 2020/3020/4020		
	Χρώμα αγωγού/Αριθ.	Ακροδέκτης		Χρώμα αγωγού/Αριθ.	Ακροδέκτης		Χρώμα αγωγού/Αριθ.	Ακροδέκτης
Ποδόδιακόπτης	Καλώδιο σύνδεσης	Καφέ Μπλε	2 (Διακοπή ανάγκης) 2 (Διακοπή ανάγκης)	Καφέ Μπλε Πράσινο/Κίτρινο	2 (Διακοπή ανάγκης) 2 (Διακοπή ανάγκης) ↓ Κέλυφος	Καφέ Μαύρο Μαύρο Μπλε Πράσινο/Κίτρινο	1 3 5 A1 ↓ Κέλυφος	
	Καλώδιο διασύνδεσης	Καφέ Μπλε	2 (Προστασία κινητήρα) 1 (Διακοπή ανάγκης)	Καφέ Μπλε Πράσινο/Κίτρινο	2 (Προστασία κινητήρα) 1 (Διακοπή ανάγκης) ↓ Κέλυφος	Μαύρο Μαύρο Μαύρο Μαύρο Μαύρο Πράσινο/Κίτρινο	1 2 4 6 14 2 (Διακοπή ανάγκης) ↓ Κέλυφος	
	Εσωτερικά καλώδια	Κόκκινο Κόκκινο	1 (Διακοπή ανάγκης) ↓ 13 (Πλήκτρο) 14 (Πλήκτρο) ↓ 1 (Προστασία κινητήρα)	Κόκκινο Κόκκινο	1 (Διακοπή ανάγκης) ↓ 13 (Πλήκτρο) 14 (Πλήκτρο) ↓ 1 (Προστασία κινητήρα)	Κόκκινο Κόκκινο	5 → 1 (Διακοπή ανάγκης) 13 → A2	
Κίρινο μετάδοσης κίνησης	Καλώδιο διασύνδεσης	Καφέ Μπλε	2 1	Καφέ Μπλε Πράσινο/Κίτρινο	R S ↓ Κέλυφος	Μαύρο Μαύρο Μαύρο Μαύρο Μαύρο Πράσινο/Κίτρινο	1 2 3 4 5 ↓ Κέλυφος	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↓ Κέλυφος
	Κινητήρας	Μαύρο 2 Μαύρο 5 Μαύρο 6 Μαύρο 4 Μαύρο 3 Μαύρο 1	6 5 3 4	Καφέ Μπλε	Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μαύρο Λευκό Μπλε Πράσινο/Κίτρινο	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ ↓ Κέλυφος	Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μαύρο Λευκό Μπλε Λευκό 7/20 Λευκό 8/21 Πράσινο/Κίτρινο	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 ↓ Κέλυφος
	Πικνωτής			Καφέ Μπλε	C ₁ C ₂			

Κατάλογος συσκευών

Κινητήρας Διακόπτης έκκεντρου Ποδοδιακόπτης Πυκνωτής	RW 345 T 5310	REMS REMS	RW 342 CA 10 C 58761 * FT22V T 5300 MP 35/100/330	REMS REMS REMS	RW 343 CA 10 D-U277 * 01 FT22V T 5400 REMS	REMS REMS REMS
---	----------------------	------------------	--	------------------------------	---	------------------------------

6. Συμπεριφορά σε περίπτωση βλάβης

6.1. Βλάβη: Η μηχανή δεν ξεκινάει.

Αιτία:

- Η διακοπή ανάγκης δεν έχει απασφαλιστεί.
- Ο διακόπτης προστασίας του κινητήρα έχει „πέσει“.
- Οι ψήκτρες άνθρακα είναι φθαρμένες ή ελαπτωματικές (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.2. Βλάβη: Η μηχανή δεν τραβάει.

Αιτία:

- Οι σιαγόνες κοπής είναι στομωμένες.
- Κακό υλικό σπειροτόμησης.
- Υπερφόρτωση του ηλεκτρικού δικτύου.
- Το καλώδιο προέκτασης έχει πολύ μικρή διατομή.
- Η επαρφή στις βυσματούμενες συνδέσεις δεν είναι καλή.
- Οι ψήκτρες άνθρακα είναι φθαρμένες (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.3. Βλάβη: Καμία ή ανεπαρκής παροχή υλικού σπειροτόμησης στην κεφαλή κοπής.

Αιτία:

- Η αντλία είναι ελαπτωματική.
- Πολύ λίγο υλικό σπειροτόμησης στη λεκάνη.
- Το φίλτρο στο στόμιο αναρρόφησης είναι λερωμένο.

6.4. Βλάβη: Παρόλη τη σωστή ρύθμιση της κλίμακας, οι σιαγόνες κοπής είναι πολύ ανοιχτές.

Αιτία:

- Η κεφαλή κοπής δεν είναι κλειστή.

6.5. Βλάβη: Η κεφαλή κοπής δεν ανοίγει.

Αιτία:

- Με ανοιχτή την κεφαλή κοπής κόπτηκε σπείρωμα στην αμέσως μεγαλύτερη διάμετρο σωλήνα.
- Ο αναστολέας μήκους έχει απομακρυνθεί.

6.6. Βλάβη: Κανένα χρήσιμο σπείρωμα.

Αιτία:

- Οι σιαγόνες κοπής είναι στομωμένες.
- Οι σιαγόνες κοπής είναι λάθος τοποθετημένες. Προσέξτε την αριθμηση.
- Καμία ή ανεπαρκής παροχή υλικού σπειροτόμησης.
- Κακό υλικό σπειροτόμησης.
- Η κίνηση προώθησης του εργαλειοφορέα εμποδίζεται.

6.7. Βλάβη: Ο σωλήνας γλιστρά στους σφιγκτήρες.

Αιτία:

- Οι σιαγόνες σύσφιξης είναι πολύ λερωμένες.
- Στους χοντρούς σωλήνες με επένδυση πλαστικού χρησιμοποιείτε ειδικές σιαγόνες σύσφιξης.
- Οι σιαγόνες σύσφιξης είναι φθαρμένες.

7. Εγγύηση κατασκευαστή

Η χρονική διάρκεια της εγγύησης ανέρχεται στους 12 μήνες μετά την παράδοση του νέου προϊόντος στον πρώτο χρήστη, το πολύ όμως 24 μήνες μετά την παράδοση στον έμπορο. Ο χρόνος της παράδοσης πρέπει να αποδεικνύεται με την αποστολή των γνήσιων εγγράφων αγοράς, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν την ημερομηνία αγοράς και την ονομασία προϊόντος. Όλα τα λειτουργικά σφάλματα που παρουσιάζονται κατά τη χρονική διάρκεια της εγγύησης, και αποδειγμένα οφείλονται σε κατασκευαστικά σφάλματα ή σε σφάλματα υλικού, αποκαθίστανται δωρεάν. Με την αποκατάσταση των σφαλμάτων δεν παρατίνεται ούτε ανανεώνεται η χρονική διάρκεια της εγγύησης του προϊόντος. Οι ζημιές, που οφείλονται σε φυσική φθορά, σε μη ενδεδειγμένη χρήση ή κατάρχονται, σε μη προσοχή των διατάξεων λειτουργίας, σε ακατάλληλα υλικά λειτουργίας, σε υπερβολική καταπόνηση, σε χρήση εκτός του σκοπού προϊσμού, σε επεμβάσεις παντός είδους ή σε άλλους λόγους, για τους οποίους η εταιρία REMS δεν ευθύνεται, αποκλείονται από την εγγύηση.

Οι υπηρεσίες της εγγύησης επιτρέπεται να παρέχονται μόνο από τα προς τούτο εξουσιοδοτημένα συμβεβλημένα συνεργεία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας REMS. Οι διαμαρτυρίες αναγνωρίζονται μόνο, όταν το προϊόν παραδοθεί χωρίς προηγούμενη επέμβαση, συναρμολογημένο σ' ένα εξουσιοδοτημένο συμβεβλημένο συνεργείο εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας REMS. Τα αντικαθιστούμενα προϊόντα και εξαρτήματα περνούν στην κυριότητα της εταιρίας REMS.

Τα έξοδα αποστολής στο συνεργείο και επιστροφής βαρύνουν το χρήστη του προϊόντος.

Τα νομικά δικαιώματα του χρήστη, ιδιαίτερα οι απαιτήσεις του λόγο ελαπτωμάτων απέναντι στον έμπορα, παραμένουν ακέραια.

8. Κατάλογοι εξαρτημάτων

Για καταλόγους εξαρτημάτων, βλ. www.rems.de, «Downloads».

Orijinal kullanım kılavuzunun tercümesi

REMS Tornado 2000 / 2010 / 2020

1 Kelebek tipi civata	14 Dış açma taraklar tutucusu
2 Takım taşıyıcısı	15 Boru kesme tertibatı
3 Ön yönlendirme borusu	16 Boru iç kışım çapak temizleme tertibatı
4 Arka yönlendirme borusu	17 Dökme/akıtmaya tertibatı
5 Bastırma kolu	18 Şalter/buton
6 Sıkıştırma bileziği	19 Sıkıştırma mandreni
7 El ile tutma yeri	20 Ayak pedali tipinde çalışma şalteri
8 Dış kesme/açma kafası	21 Acil durum durdurma butonu
9 Uzunluk posası	22 Koruma tipi şalter
10 Açıma ve kapatma manivelası/kolu	23 Kapatma tapası
11 Sıkıştırma kolu	24 Yönlendirme pimi
12 Ayar değiştirme diski	25 Küresel buton biçiminde tutma yeri

REMS Magnum 2000 / 2010 / 2020 / 3000 / 3010 / 3020 / 4000 / 4010 / 4020

1 Hızlı sıkıştırma özellikli vurdurmalı tipte mandren	14 Açıma ve kapama kolu
2 Yönlendirme mandreni	15 Sıkıştırma kolu
3 Sağ/sol şalteri	16 Ayar değiştirme diski
4 Ayak tipi çalışma pedali	17 Kesme yanakları tutucusu
5 Acil durum durdurma butonu	18 Boru kesme tertibatı
6 Koruma şalteri	19 Boru iç kışımı çapak temizleme tertibatı
7 Takım taşıyıcısı	20 Soğutma maddesi karteri
8 Bastırma manivelası	21 Talaş küveti
9 Tutma yeri	22 Sıkıştırma/gerdirme bileziği
10 Kelebek civatalı sıkıştırma bileziği	23 Sıkıştırma yanakları taşıyıcısı
11 Kelebek tipi civata	24 Sıkıştırma yanakları
12 Kesme kafası	25 Kapatma tapası
13 Uzunluk posası	

Genel güvenlik uyarıları

DİKKAT! Bütün talimatlar dikkatle okunmalıdır. Aşağıda verilen talimatlara uyulmasında yapılan hatalar elektrik çarpması, yanım veya ağır yaralanmalara yol açabilir. Aşağıda kullanılan «elektrikli cihaz» kavramı, kabloyla çalışan elektrikli aletleri (elektrik kablolü), aküyle çalışan elektrikli aletleri (elektrik kablosuz), makineleri ve elektrikli cihazları kapsar. Elektrikli cihazı sadece kullanım amacıyla uygun bir biçimde ve genel güvenlik ve kazalardan korunma yönetmelikleri doğrultusunda kullanın.

BU TALIMATLARI İTİNAYLA SAKLAYIN.

A) Çalışma yeri

- Çalışma yerinizi temiz ve düzenli tutun.** Düzensizlik ve aydınlatılmayan çalışma yerleri kazalara yol açabilir.
- Elektrikli cihazla içinde yanabilir sıvı, gaz veya tozların bulunduğu patlama tehlikesi olan ortamlarda çalışmayın.** Elektrikli cihazlar, toz veya buharları atesleyen binicilikler üretirler.
- Elektrikli cihazı kullandığınız süre boyunca çocukların ve diğer kişileri uzak tutun.** Dikkatiniz dağıldığında cihaz üzerindeki kontrolünü kaybedebilirsiniz.

B) Elektrik güvenliği

- Elektrikli cihazın bağlıtı fişi prize uymalıdır. Fiş hiçbir şekilde değiştirilmeli, adaptörlü fişleri topraklamalı elektrikli cihazlarla birlikte kullanılmayın.** Değiştirilmeyen fişler ve uygun prizler elektrik çarpması riskini azaltır. Koruyucu iletkenle donatılmış olan elektrikli cihazlar sadece koruyucu kontaklı prizlere bağlanabilir. Elektrikli cihazı şantiyelerde, nemli ortamlarda, açık alanlarda veya benzer ortamlarda sadece 30 mA hatalı akım koruma düzeneği (FI şalteri) üzerinden şebeke akımıyla işletin.
- Boru, kalorifer, fırın veya buzdolabı gibi topraklanmış yüzeylerle bedensel temaslardan kaçının.** Bedeniniz topraklandığında elektrik çarpması riski artar.
- Cihazı yağmur veya nemden uzak tutun.** Elektrikli cihazın içine su girmesi elektrik çarpması riskini artırır.
- Cihazın kablosunu cihazı taşımak, asmak veya fişi prizden çekmek gibi amaç dışı işlemler için kullanmayın.** Kabloyu ısı, yağı, keskin kenarlar ve hareketli cihaz aksamlarından uzak tutun. Hasarlı veya dolanmış kablolar elektrik çarpması riskini artırır.
- Elektrikli cihazla açık alanda çalışacaksanız, sadece dış alanlarda kullanma mahsus uzatma kabloları kullanın.** Dış alanlara mahsus bir uzatma kablosunun kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.

C) Kişilerin güvenliği

- Aletler fizikal, duyumsal veya zihinsel bakımdan özürlü olan veya tecrübe ve bilgisi yetersiz olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır.** Bu kişilerin, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından aletin kullanımı konusunda bilgilendirildikleri durumlar istisna teşkil eder. Çocuklar aletle oynamadıklarından emin olmak için kontrol edilmelidirler.
- Dikkatli olun, itinayla çalışma ve elektrikli cihazları kullanarak işe başlarken sakın olun.** Yorgun olduğunuz veya uyuşturucu, alkol veya ilaçların etkisi altında olduğunuz zamanlar elektrikli cihazı kullanmayın. Cihazın kullanımı esnasında bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmalara yol açabilir.
- Kişisel koruyucu ekipmanınızı kullanın ve daima bir koruyucu gözlük takın.** Elektrikli cihazın türü ve kullanımına göre takılacak toz maskesi, kaymaz iş ayakkabıları, kask veya kulaklık gibi kişisel koruyucu ekipman yaralanma riskini azaltır.

- c) Cihazın istenmeden çalıştırılmasını önleyin. Fişi prize takmadan önce şalterin "KAPALI" konumunda olduğundan emin olun. Elektrikli cihazı taşıırken parmağınızın şalter üzerinde olması veya cihazı açık konumdayken elektriğe bağlanmanız kazalara yol açabilir. Dokunma tipi çalışma butonunu kesinlikle köprülemeyin.
- d) Elektrikli cihazı çalıştırmadan önce ayar takımlarını veya anahtarları çıkarın. Rotatif bir cihaz aksamında kalan takım veya anahtar yaralarına yol açabilir. Hareket eden (dönen) parçaları kesinlikle elinizle tutmayın.
- e) Dikkatsiz ve düşünsesiz davranışmayın. Her zaman için yere sağlam basın ve dengenizi sağlayın. Böylelikle cihazı beklenmedik durumlar karşısında daha iyi kontrol edebilirsiniz.
- f) Uygun kiyafetler giyin. Bol kiyafetler giymeyin veya takılar takmayın. Saçlarınızı, kiyafetinizi ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. Bol kiyafetler, takılar veya uzun saçlar hareketli parçalara takılabilir.
- g) Toz emme veya toplama düzeneklerinin takılması mümkün olduğu hallerde, bu düzeneklerin takılı olduğunu ve doğru şekilde kullanıldıklarından emin olun. Bu düzeneklerin kullanılması tozdan kaynaklanan tehlikeleri azaltır.
- h) Elektrikli cihazı sadece iş konusunda eğitilmiş olan kişilere teslim edin. Elektrikli cihaz genler tarafından ancak 16 yaşından büyük olmaları, elektrikli cihazı kullananların mesleki eğitimleri için gerekli olması ve uzman bir kişinin denetimi altında bulunmaları şartıyla kullanılabilir.

D) Elektrikli cihazlarla itinai çalışma ve kullanım

- a) Elektrikli cihazı aşırı yüklenmelere maruz bırakmayın. Yapacağınız işe uygun olan elektrikli cihazı kullanın. Uygun elektrikli cihazla belirtilen performans aralığında hem daha iyi hem de daha güvenli çalışırsınız.
- b) Şalteri bozuk olan elektrikli cihazları kullanmayın. Açılıp kapatılması artık mümkün olmayan bir elektrikli cihaz tehlikelidir ve onarılması gereklidir.
- c) Cihazı ayarlamadan, aksesuarlarını değiştirmeden veya cihazı bir tarafa koymadan önce fişi prizden çekin. Bu güvenlik önlemi sayesinde cihazın istenmeden çalışmasını önlemiş olursunuz.
- d) Kullanılmayan elektrikli cihazları çocukların ulaşamayacakları yerlerde muhafaza edin. Elektrikli cihazı tanımayan veya bu talimatları okumamış olan kişilerin cihazı kullanmalarına müsaade etmeyin. Elektrikli cihazlar, tecrübesiz kişiler tarafından kullanıldıklarında tehlikelidir.
- e) Elektrikli cihazın bakımını itinayla yapın. Hareketli cihaz parçalarının kusursuz çalışıklarından ve sıkışmadıklarından, parçaların kırılmış veya elektrikli cihazın fonksiyonunu olsunsuz etkileyebilecek şekilde hasarı olmadıklarından emin olun ve kontrol edin. Elektrikli cihazı kullanmadan önce hasarlı parçaların kalifiye uzman personel veya yetkili REMS müşteri hizmetleri servis departmanı tarafından onarılmasını sağlayın. Çoğu kazalar elektrikli cihazların bakımlarının yetersiz yapılmasından kaynaklanmaktadır.
- f) Kesici aletleri keskin ve temiz tutun. Bakımı itinayla yapılmış olan keskin kenarlı kesici aletler çalışma esnasında daha az sıkışır ve kullanımı daha kolaydır.
- g) İş parçasını sabitleyin. İş parçasını sabitlemek için sıkıştırma düzenekleri veya mengene kullanın. Böylece iş parçası elle tutulduğundan daha emniyetli bir biçimde tutulacak ve aynı zamanda iki eliniz de elektrikli cihazın kullanımını için serbest kalacaktır.
- h) Elektrikli cihazları, aksesuarları, takım ve aletleri vs. bu talimatlar doğrultusunda ve bu cihaz modeli için öngörülmüş olan şekilde kullanın. Bu bağlamda çalışma şartlarını ve yapılacak işi de dikkate alın. Elektrikli cihazların öngörülen uygulamalarдан farklı alanlarda kullanılmalari tehlikeli durumlara yol açabilir. Güvenlik nedenlerinden ötürü elektrikli cihaz üzerinde yapılacak her türlü keyfi değişiklik yasaktır.

E) Akülü cihazlarla itinai çalışma ve kullanım

- a) Aküyü takmadan önce elektrikli cihazın kapalı olduğundan emin olun. Akünün açık konumda olan bir elektrikli cihaza takılması kazalara yol açabilir.
- b) Akülerı sadece üretici tarafından önerilen şarj aletleriyle şarj edin. Belirli bir akü türü için tasarlanmış olan şarj aleti, başka akülerle birlikte kullanıldığından yanın tehlikesi söz konusudur.
- c) Elektrikli cihazlarda sadece öngörülen aküleri kullanın. Diğer akülerin kullanımı yaralanmalara ve yanın tehlikesine yol açabilir.
- d) Kullanılmayan aküleri kâğıt kırıçlarından, madenî paralardan, anahtar-

lardan, çivilerden, vidalarдан ve kontaktların köprülenmesine sebep olabilecek diğer küçük metal cisimlerden uzak tutun. Akü kontaktları arasında meydana gelebilecek kısa devre yanmalara veya yanına yol açabilir.

- e) Yanlış kullanım halinde aküden sıvı dışarı sızabilir. Sıvıyla temastan kaçının. Yanlışlıkla temas halinde söz konusu yeri bol suyla yıkayın. Sıvı gözle temas ettiğinde ayrıca bir doktora müracaat edin. Sizan akü sıvısı ciltte tahişlere veya yanmalara neden olabilir.
- f) Akünün/Şarj aletinin veya çevrenin $\leq 5^{\circ}\text{C}/40^{\circ}\text{F}$ veya $\geq 40^{\circ}\text{C}/105^{\circ}\text{F}$ sıcaklık aralıklarında olması durumunda akü/şarj aleti kullanılmamalıdır.
- g) Hasarlı aküleri normal ev atığı olarak imha etmeyin. Daha ziyade yetkili bir REMS müşteri hizmetleri servis departmanına veya ruhsatlı bir imha şirketine teslim edin.
- F) Servis
- a) Cihazınızı orijinal yedek parçalar kullanılmak suretiyle sadece kalifiye uzman personele tamir ettirin. Böylelikle cihazın güvenliği korunmuş olur.
- b) Bakım talimatlarını ve aletlerin değiştirilmesine yönelik uyarıları dikkate alın.
- c) Elektrikli cihazın bağlılığı kablosunu düzenli aralıklarla kontrol edin ve hasar halinde kalifiye uzman personel veya yetkili REMS müşteri hizmetleri servis departmanı tarafından değiştirilmesini sağlayın. Uzatma kablolarını düzenli aralıklarla kontrol edin ve hasarlı olmaları halinde değiştirin.



Özel güvenlik uyarıları

- Makine basma tipi acil kapatma butonu ile donatılmış, emniyet tipi açma kapama ayak pedali çalışma butonu ile birlikte teslim edilmektedir. Dönem çalışma parçası tarafından meydana gelen tehlike alanı kullanıcı tarafından tamamen görülemediği durumlarda, uygun nitelikte önlemler, mesela söz konusun tehlikeli bölgelerin kapatılması ve saire alınmalıdır.
- Ağzı genişletme, montaj, sökme, el tipi pafta açma kafaları ile pafta açma işlemeleri, el tipi boru kesme tertibatları ile çalışmalar ve çalışma parçalarının makinenin çalışması halinde el ile tutulmaları (malzeme destekleme ayakları dışında) kesinlikle yasaktır.
- Çalışma parçalarının büklümeleri ve sağa sola vurmaları tehlikesi meydana geldiğinde (bu durum çalışma parçalarının uzunluğuna ve kullanılan malzemenin çaplarına ve işleme devrine bağlıdır) veya makinenin çok sağlam bir yerde konulandırılmadığı durumlarda, yeteri sayıda yükseklikleri ayarlanabilir nitelikte, malzeme destekleme ayakları (REMS Hercules) kullanılmalıdır.
- Hibrit zaman elinizi sıkıştırma mandreninin içine sokmayın.
- Kısa boru parçalarını sadece REMS Nippel gerdirmesi yada REMS Nippelfix ile gerdiriniz.
- REMS pafta açma yardımcı maddeleri sprey tipi kutularında (REMS Spezial ve REMS Sanitol) çevre dostu olan ancak yanıcı madde niteliğini de taşıyan itici gaz kullanılmaktadır (butan). Sprey tipi kutular basınç altındadır. Kesinlikle zor kullanarak kutuya açma çalışmeyiniz. Doğrudan gelen güneş ışığından ve 50 dereceden fazla ısınmalarдан koruyunuz.
- Pafta açma yardımcı maddelerinin aşırı yağ alıcı özelliklerinden dolayı, maddenin cilt ile aşırı temas etmesi durumları önlenmelidir. Bunun için uygun nitelikte zor koruyucu malzemeler kullanılabilir.
- Hibriti bakımından makine karterinin belirli zamanlarda ve en az yılda bir kez olmak kaydıyla, biriken kir ve malzeme talaşlarından temizlenmesi gerekmektedir.
- Tüketim sonucu sürekli olarak yeni soğutma/yağlama maddesi takviye edildiğinden dolayı, soğutma/yağlama maddesinin kontrol edilmesi gerekmektedir.
- Pafta açma yardımcı maddeleri konsantre bir biçimde kanalizasyon sistemine, sulara veya toprağa nüfus etmemelidir. Tüketilmemiş ve arta kalan pafta açma yardımcı maddeleri, yetkili yerel atık giderme kuruluşlarına teslim edilmelidir. Madeni yağılar içeren kesme/soğutma yardımcı maddeleri atık giderme anahtarı 54401 ve sentetik bazda kesme/soğutma yardımcı maddeleri atık giderme anahtarı 54109'dur.

1. Teknik veriler

Tornado 2000	Magnum 2000	Magnum 3000	Magnum 2000	Tornado 2000	Magnum 4000
Tornado 2010	Magnum 2010	Magnum 3010	Magnum 2010	Tornado 2010	Magnum 4010
Tornado 2020	Magnum 2020	Magnum 3020	Magnum 2020 + REMS 4" otomatik pafta açma kafası	Tornado 2020 + REMS 4" otomatik pafta açma kafası	Magnum 4020

1.1. Çalışma alanı

1.1.1. Pafta çapları

Borular (Plastik kaplamalı borular dahil)	1/16 – 2"	1/16 – 2"	(1/16) 1/2 – 3"	1/16 – 4"	1/16 – 4"	1/4 – 4"
Pimler	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	14 – 60 mm
	1/4 – 2"	1/2 – 2"	1/4 – 2"	1/4 – 2"	1/4 – 2"	1/2 – 2"

1.1.2. Pafta türleri

Meyilli boru paftaları sağ diş	R (ISO 7-1, DIN 2999, BSPT), NPT
Silindirik boru sağ diş	G (ISO 228-1, DIN 259, BSPP), NPSM
Çelik zırhlı boru paftaları	Pg (DIN 40430), IEC
Pim paftaları	M (ISO 261, DIN 13), UNC, BSW

1.1.3. Pafta uzunluğu

Meyilli boru paftalarında	Norm uzunlukları	Norm uzunlukları	Norm uzunlukları	Norm uzunlukları	Norm uzunlukları
Silindirik boru paftalarında	165 mm, sıkıştırma yöntemiyle sonsuz olarak	150 mm, sıkıştırma yöntemiyle sonsuz olarak	150 mm, sıkıştırma yöntemiyle sonsuz olarak	165 mm, sıkıştırma yöntemiyle sonsuz olarak	150 mm, sıkıştırma yöntemiyle sonsuz olarak

	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020	Magnum 3000 Magnum 3010 Magnum 3020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020 + REMS 4" otomatik pafta açma kafası	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020	Magnum 4000 Magnum 4010 Magnum 4020
--	--	---	---	---	--	---

1.1.4. Boru kesme işlemleri Borular	1/8 – 2"	1/8 – 2"	1/4 – 4"	1/8 – 2"	1/8 – 2"	1/4 – 4"
1.1.5. İç kısım çapak temizleme işlemi Borular	1/4 – 2"	1/4 – 2"	1/4 – 4"	1/4 – 2"	1/4 – 2"	1/4 – 4"
1.1.6. REMS Nippelspanner manşon sıkıştırma tertibati ile (içten sıkıştırılmış) REMS Nippelfix manşon sıkıştırma tertibati ile (otomatik olarak içten sıkıştırılmış)	3/8 – 2" 1/2 – 4"	3/8 – 2" 1/2 – 4"	3/8 – 2" 1/2 – 4"	3/8 – 2" 1/2 – 4"	3/8 – 2" 1/2 – 4"	3/8 – 2" 1/2 – 4"
1.1.7. REMS 4" otomatik pafta açma kafası bütün makine tipleri için Tornado ve Magnum 2000/2010/2020 ve Magnum 3000/3010/3020 (bakınız resim 6)				2 1/2 – 4"	2 1/2 – 4"	2 1/2 – 4"

1.2. Çalışma milinin devirleri

Tornado 2000	1/16 – 2"	53 – 40 1/Dakika
Magnum 2000	1/4 – 2"	53 – 40 1/Dakika
Magnum 3000	1/4 – 3"	23 – 20 1/Dakika
Magnum 4000	1/4 – 4"	23 – 20 1/Dakika

Otomatik olarak kademesiz devir ayarı bulunmaktadır

Tornado 2010 / 2020	1/16 – 2"	52 1/Dakika
Magnum 2010 / 2020	1/4 – 2"	52 – 26 1/Dakika
Magnum 3010 / 3020	1/4 – 3"	20 – 10 1/Dakika
Magnum 4010 / 4020	1/4 – 4"	20 – 10 1/Dakika

Tam yük altında dahi gerçekleştirilmektedir. Yüksek derecede yüklenimler ve kötü elektrik beslenme durumlarında ve büyük çaplı paftalarda, Tornado 26 1/Dakika / Magnum 10 1/Dakika hızını tercih ediniz.

1.3. Elektriksel verileri

Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000	230 V, 1~; 50–60 Hz; 1700 W Çekiş gücü, 1200 W Çıkış gücü; 8,3 A; Elektrik sigortası gücü (Elektrik şebekesi) 16 A (B). Aralıklı çalışma 2,5 / 10 min. 110 V; 1~; 50–60 Hz; 1700 W Çekiş gücü, 1200 W Çıkış gücü; 16,5 A; Elektrik sigortası gücü (Elektrik şebekesi) 30 A (B). Aralıklı çalışma 2,5 / 10 min.
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010	230 V, 1~; 50 Hz; 2100 W Çekiş gücü, 1400 W Çıkış gücü; 10 A; Elektrik sigortası gücü (Elektrik şebekesi) 10 A (B). Aralıklı çalışma 7 / 10 min.
Tornado 2020, Magnum 2020 / 3020 / 4020	400 V; 3~; 50 Hz; 2000 W Çekiş gücü, 1500 W Çıkış gücü; 5 A; Elektrik sigortası gücü (Elektrik şebekesi) 10 A (B). Aralıklı çalışma 7 / 10 min.

1.4. Ebatları (u x g x y)

Tornado 2000	730 x 435 x 280 mm
Tornado 2010 / 2020	730 x 435 x 280 mm
Magnum 2000	870 x 580 x 495 mm
Magnum 2010 / 2020	825 x 580 x 495 mm
Magnum 3000	915 x 580 x 495 mm
Magnum 3010 / 3020	870 x 580 x 495 mm
Magnum 4000	915 x 580 x 495 mm
Magnum 4010 / 4020	870 x 580 x 495 mm

1.5. Kg olarak ağırlıkları

Tornado 2000	Tahrik Makineler	Takımları	Standart aksesuarları
Tornado 2010	31	12	7
Tornado 2020	43	12	7
	Tahrik Makineler	Takımları	Standart aksesuarları
	1/4 – 2"	1/4 – 2"	Standart aksesuarları
Magnum 2000	75	12	16
Magnum 2010	87	12	16
Magnum 2020	87	12	16
	Tahrik Makineler	Takımları	Standart aksesuarları
	2 1/2 – 3"	1/4 – 2"	Standart aksesuarları
Magnum 3000	79	12	23
Magnum 3010	108	12	23
Magnum 3020	108	12	23
	Tahrik Makineler	Takımları	Standart aksesuarları
	2 1/2 – 4"	1/4 – 2"	Standart aksesuarları
Magnum 4000	81	12	25
Magnum 4010	108	12	25
Magnum 4020	108	12	25

1.6. Gürültü seviyesi bilgileri

Çalışma alanı üzerinden baz alınmış ses emisyonu değeri	
Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000	83 dB (A)
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010	75 dB (A)
Tornado 2020	72 dB (A)
Magnum 2020 / 3020 / 4020	74 dB (A)

1.7. Vibrasyonlar (tüm modeller)

Hızlanması faktörünün ölçülmüş efektif değeri	2,5 m/s ²
---	----------------------

Titresim deyeri normlu bir Deneme Usulüne göre belirlenmiş ve istenildiginde baska bir alet'in deyerleri ile kıyaslanabilir. Titresim gücü performans azalması nin bir göstergesi olarak ta kullanılabilir.

Dikkat: Titresim deyeri kullanma anında sabit haline nazaran farklı olabilir, kullanma sekli neagliidir. Gerçek kullanma şartlarına bakarak, kullanan kişi koruma maksati ile, emniyet kuralları nin belirlenmesi gereklidir.

2. Çalıştırma

Uyarı: 35 kg'ın üzerinde olan ağırlıkları 2 kişi tarafından taşınmalıdır. Takımlar ayrı taşınmalıdır.

2.1. Tornado 2000, 2010, 2020 modellerinin kurulumları (Resimler 1-3)

Kelebek tipi civatayı (1) gevşetiniz. Takım taşıyıcısını (2) yerinden söküñuz. Makineyi dikey olarak her iki yönlendirme borusunun (3+4) üzerine koyunuz ve 3 adet boru tipi ayağı, ayaklar yuvalarında sıkışincaya dek, dişli kutusunun gövdesine takınız (resim 1). Şimdi makineyi dişli kutusu gövdesinden (boru tipi ayaklarından değil!) tutunuz ve boru tipi ayaklarının üzerine koyunuz (resim 2).

Makine her türde çalışma tezgahı üzerinde konumlandırılabilir ve aynı zamanda orada civatalar vasıtasiyla kalıcı olarak tesis edilebilir. Makinenin çalışma tezgahları üzerine tesis edilebilmesi için, alt kısmında üç adet paftalı delik bulunmakta. makine ile birlikte teslim edilen delme şablonunun yardımıyla, çalışma tezgahı üzerinde 3 adet delik açılır (matkap ucu çapı 12 mm) ve makineyi makine çalışma tezgahı üzerinde tesis edilebilir. Makine alt kısmından olmak kaydıyla 3 adet M 10 tipi civata vasıtasiyla sabitleştirilir.

Takım taşıyıcısını yönlendirme borularının üzerine itiniz. Bastırma kolunu (5) arkadan doğru takım taşıyıcısının üzerinde bulunan açıklığın içinden itiniz ve sıkıştırma bileziğine (6) kelebek tipi civatanın arka tarafa bakacağı ve bilezik yuvasının serbest kalacağı biçiminde arka tarafta bulunan yönlendirme boru sunun üzerinde itiniz. Bastırma kolunun üzerine el ile tutma yerini takınız.

Bunun ardından karterini dişli kutusu gövdesi altında bulunan iki adet civataya takınız ve sağ tarafa doğru yuvalarının içine itiniz. Karteri arka tarafta bulunan yönlendirme borusunun (4) üzerinde bulunan bilezik yuvasına takınız. Bastırma kolunun sıkıştırma bileziğine, karterin asıldığı tertibata dayanmasına dek itiniz ve orada sıkıştırınız. Hortumu emme filtersi ile birlikte karterin içine asınız ve diğer hortum ucunu takım taşıyıcısının arka kısmında bulunan manşonun üzerine iterek takınız.

2-Litre pafta açma/kesme yardımcı maddesini makine karterinin içine doldurunuz. Talaş küvetini arka kısmından yerine takınız.

Makineyi hiçbir zaman pafta açma/kesme yardımcı maddesi olmadan çalıştmayınız.

Pafta açma kafasının yönlendirme pimini (8) takım taşıyıcısının üzerinde bulunan deliğe takınız ve pafta açma kafasını aksiyal basınç uygulayarak, yönlendirme pimi üzerinde sağ ve sol hareketleriyle sonuna dek itiniz.

Daha kolay taşıma işleminin sağlanması için, ayak tipi çalışma pedalını dişli kutusunun arka kısmında bulunan civataya takınız (resim 3).

Magnum 2000 T, 2010 T, 2020 T, 3000 T, 3010 T, 2020 T, 4000 T, 4010 T, 4020 T modellerinin kurulumları (Resim 8)

Makineler çalışma tezgahı veya tekerlekli alt tezgahları (aksesuardır) üzerine, makineler ile birlikte teslim edilen 3 adet civata aracılıyla monte ediniz. Makinenin taşınmaları için ön kısımlarında bulunan yönlendirme boruları ile arka kısımlarında, sıkıştırma mandreni içinde konumlandırılmış borudan tutularak taşınabilemektedir. Makinenin alt tezgahları ile birlikte taşınmaları için, alt tezgahların kenarlarında bulunan mapa biçiminde deliklere, takiben 60cm uzunluğunda ve $\frac{3}{4}$ " Ø çapındaki borular takılarak, mapaların üzerinde bulunan kelebek tipi civatalar vasıtasiyla sıkıldıktan sonra taşınabilemektedir. Makinenin taşınmayıacağı ve yerlerinde sabit kalacakları durumlarda, altlarında bulunan iki adet tekerlek sökülebilir.

Makinenin içine 5 litre pafta açma yardımcı maddesi doldurunuz.

Makineri hiçbir zaman pafta açma yardımcı maddesi olmadan çalıştmayınız.

2.2. Tornado 2000 T, 2010 T, 2020 T modellerinin kurulumları (Resim 7+8)

Makineye çalışma tezgahı veya tekerlekli alt tezgahı (aksesuardır) makine ile birlikte teslim edilen 3 adet civata aracılıyla tesis ediniz. Makine taşınması gerektiği durumlarda, ön kısmında bulunan tutma mapalarından veya alt tezgah ile motorun arkasında, yada malzeme destekleme yerinin taşıyıcısı üzerinden tutularak kaldırılmalıdır. Makinenin alt tezgah ile birlikte taşınması için, alt tezgahın üzerinde bulunan mapalarla $\frac{3}{4}$ " Ø çapında ve takiben 60 cm uzunluğunda boru parçaları takılıp, kelebek tipi civatalarla sabitleştirilir. Makinenin taşınmayıacağı durumlarda 2 adet tekerlekçi yerlerinden sökülebilir.

5-Litre pafta açma/kesme yardımcı maddesi doldurunuz.

Makineyi hiçbir zaman pafta açma/kesme yardımcı maddesi olmadan çalıştmayınız.

Magnum 2000 T-L, 2010 T-L, 2020 T-L, 3000 T-L, 3010 T-L, 2020 T-L, 4000 T-L, 4010 T-L, 4020 T-L modellerinin kurulumları (Resim 8)

Makineler çalışma tezgahı veya alt tezgahları (aksesuardır) üzerine, makineler ile birlikte teslim edilen 4 adet civata aracılıyla monte ediniz. Makine taşınmaları için ön kısımlarında bulunan yönlendirme boruları ile arka kısımlarında, sıkıştırma mandreni içinde konumlandırılmış borudan tutularak taşınabilemektedir. Sıkıştırma bileziğini (10) kelebek tipi civatası ile birlikte, bilezik yuvasının serbest kalacağı biçimde, arka tarafta bulunan yönlendirme borusunun üzerinde itiniz. Karteri arka kısmında, dişli kutusunun alt tarafından konumlandırılmış olan civatalara ve ön kısmında bulunan bilezik yuvasına asarak takınız. Sıkıştırma bileziğini (10) dayanıncaya dek, karterin asılı olduğu tertibatın üzerine itiniz ve sıkıştırınız. Talaş küvetini makinenin arka kısmından monte edeniz.

Makinenin içine 2 litre pafta açma yardımcı maddesi doldurunuz.

Makineri hiçbir zaman pafta açma yardımcı maddesi olmadan çalıştmayınız.

2.3. Elektrik bağlantısı

Elektrikli aletinizi prize takmadan önce, aletin üzerinde bulunan gerilim bilgilerinin, şebeke geriliminizle aynı olduğunu kontrol ediniz. Sadece toprak koruması bağlılığı uzatma kabloları kullanınız. Makine ayak pedali tipi (21, Tornado / 4, Magnum) çalışma butonu (vasıtasiyla çalıştırılmakta ve durdurulmaktadır. Diğer şalter tipi buton (18, Tornado / 3, Magnum) dönüş yönünün ve devir sayısının seçimi için öngörmüştür. Makineler sadece acil durum kapama butonunun kilitleme mekanizması (22, Tornado / 5, Magnum) serbest konumda olduğunda ve ayak pedali tipi çalışma butonunun (23, Tornado / 6, Magnum) koruma şalteri basılı olduğunda çalıştırılabilir. Makine fiş bağlantısı olmadan doğrudan şebeke gerilimine bağlandığında, mutlaka bağlantı arasına bir 16 A içinde koruma tipi şalter tesis edilmelidir.

2.4. Pafta açma yardımcı maddeleri

Sadece REMS pafta açma yardımcı maddeleri kullanınız. Bu maddeler sayesinde kusursuz pafta açma neticelerine ulaşırınız ve pafta açma aletleriniz daha sağlam ve uzun süre keskin kalmaları ve uzun ömürlü olmaları sağlanacaktır.

REMS Spezial Madeni yağ bazında hazırlanmış yüksek alaşımı pafta açma/kesme yardımcı maddesi. Konforlu çalışma özelliği bulunmaktadır ve su ile temizlenebilir olup, birlüklerle test edilmiştir. Mineral yağları bazında üretilmiş olan pafta açma maddelerinin, içme suyu borularında uygulanmalarına çeşitli ülkelerde, mesela Almanya, Avusturya ve İsviçre'de izin verilmemektedir – bu durumda REMS Sanitol kullanınız.

REMS Sanitol terkibinde madeni yağ bulunmaz ve suda tamamen çözülmektir. Çok iyi yağlama ve soğutma özelliği bulunmaktadır. Tamamen suda çözülebilir özelliği sahiptir ve mineral yağlarının yağlama özelliklerini taşımaktadır. Tüm boru ve pim paftaları açma işlemlerinde kullanılabilir. Almanya, Avusturya ve İsviçre'de içme suyu boruları üzerinde uygulanan işlemlerde kullanılmak zorundadır ve ilgili ülkelerde alta belirtilen sayılı izinler doğrultusunda rühsatlantırılmıştır (DVGW Denetleme/ruhsat numarası S 023, ÖVGW Denetleme/ruhsat numarası W 1.015, SVGW Denetleme/ruhsat numarası 7808-649 ilgili şartname'ye uygundur).

Tüm pafta açma yardımcı maddelerini sadece incelememiş olarak uygulayın!

2.5. Malzeme destekleme tertibatları

2 metreden daha uzun olan malzemeler ve borular, yapılan işlemler sırasında REMS Herkules tipi malzeme destekleme tertibatları tarafından desteklenmelidirler. Malzeme destekleme tertibatları, malzemelerin her yönde rahat hareket edebilmeleri için ve malzeme destekleme tertibatlarının hiçbir şart altında devrilmemeleri için, bilyeli yataklarla donatılmıştır. REMS Tornado modeli bir çalışma tezgahının üzerinde monte edildiği durumlarda, malzeme destekleme tertibatı olarak, çalışma tezgahının kenarına monte edilen REMS Herkules Y-modeli kullanılmalıdır. REMS Herkules ile REMS Herkules Y-modelinin çalışma alanları: $\frac{1}{8}$ - 4" Ø boru ve çubuk ebatlardır.

2.6. REMS 4" otomatik pafta açma kafası

REMS 4" otomatik pafta açma kafası kullanıldığında, REMS 4" otomatik pafta açma kafası ile birlikte teslim edilen ilgili kullanma talimatları kılavuzu dikkate alınmalıdır.

3. Çalıştırma işlemi

3.1. Takımlar

Pafta açma kafaları (8, Tornado / 12, Magnum) universal nitelikte pafta açma kafalarıdır, bu özelliklerinden dolayı yukarıda belirtilmiş olan çalışma alanları dahilinde, bir adet pafta açma kafası olarak, bir birinden ayrı iki adet pafta açma takımı setleri ile çalışmaktadır. Meyilli boru paftalarının açılmalari için pafta boyu posasının (9, Tornado / 13, Magnum) açma ve kapama manivelası (10, Tornado / 14, Magnum) ile aynı istikamette olmalıdır. Bu durumda pafta açma kafası, öngörülen norm pafta boyuna ulaşıldığında kendiliğinden açılacaktır. Silindirik nitelikte uzun paftaların ve pim paftalarının açılmalari için pafta boyu posası (9, Tornado / 13, Magnum) döndürülerek kenara alınmaktadır.

Diş açma tarakları değiştirilmeleri

Diş açma taraklarını açma kafasının üzerinde takılmış veya sökülmüş olması durumlarında (mesela çalışma tezgahı üzerinde) monte edilebilir. Bunun için sıkıştırma kolunu (11, Tornado / 15, Magnum) çözünüz, ama sökmeyiniz. Ayarlama diskini (12, Tornado / 16, Magnum) tutma yerinden/küresel butondan (13), sıkıştırma kolundan uzaklaştırılmış şartıyla son konumuna kadar çevirin. Bu konumda diş açma tarakları yuvalarından çıkarılır ve/veya yuvalarına takılır. Bu işlem sırasında, diş açma taraklarının arka kısımlarında yazılı olan tarak ebadının, açılacak olan diş ebadına uygun olup olmadığı dikkat ediniz. Aynı zamanda yine diş açma taraklarının arka kısımlarında bulunan numaraların, diş açma tarakları tutucusu üzerinde bulunan numaralar ile aynı olmalarına dikkat ediniz (14, Tornado / 17, Magnum).

Tarakları, diş açma tutucusunun yönlendirme kanalının içinde bulunan bilyenin yerine oturmamasına dek içeriye doğru itiniz. Bütün diş açma tarakları yerlerine takıldığından, ayarlama diskinin konumunun değiştirilmesiyle, istenilen pafta ebadı ayarlanacaktır. Pim paftalarını daima "Bolt"olarak ayarlayınız. Ayarlama diskini sıkıştırma kolu üzerinden sabitleştiriniz. Diş açma kafasını kapatın. Diş açma kafasını kapatmak için açma ve kapama kolunu (14, Tornado / 17, Magnum) kuvvetli bir biçimde sağa ve aşağıya doğru itiniz. Diş açma kafası otomatik olarak (meyilli boru paftaları arasında) veya gerektiğinde her zaman için el yöntemiyle açma/kapama kolunun hafif bir baskı gücüyle sola doğru itilmesi durumunda açılmaktadır.

Diş açma kafasının $2\frac{1}{2}$ -3" ve $2\frac{1}{2}$ -4" arasında aşırı yüklenme nedeniyle (mesela körümüş diş açma tarakları durumunda) sıkıştırma kolunun (11, Tornado / 15, Magnum) tutma gücünün yetmediğinde ve tutucu aşırı kesim basıncı nedeniyle kendiliğinden açılduğunda, sıkıştırma kolunun (11, Tornado / 15, Magnum) karşısına bulunan silindirik civata sıkılmalıdır.

Boru kesme tertibatı (15, Tornado / 18, Magnum) $\frac{1}{4}$ -2" veya $2\frac{1}{2}$ -4" ebatlarda boruların kesilmeleri için öngörmüştür.

Boru içi çapak temizleme tertibatı (16, Tornado / 19, Magnum) $\frac{1}{4}$ “-2” veya $2\frac{1}{2}$ “-4” ebatlarında boruların iç kısımlarda bulunan çapakların temizlenmeleri için öngörmüştür. Çapak temizleme ucunu, çapak temizleme kolunda bulunan sıkıştırma tertibatı aracılıyla, çapak temizleme ucunun dönmemesi için sabitleştiriniz. Bu işlem borunun uzunluğuna göre, borunun ön veya arkası kismında gerçekleştirilebilir.

3.2. Sıkıştırma mandrenleri

2” Magnum ve Tornado için sıkıştırma çapı < 8 mm, 4” Magnum için sıkıştırma çapı < 20 mm'dır, uygun bir sıkıştırma kovanı monte edilerek (Art. Nr: 343001) istenilen ölçü sağlanabilir. Siparişlerde istenilen ölçüye göre sıkıştırma kovanı seçimi yapılmalıdır.

3.2.1. Sıkıştırma mandrenleri Tornado (19) veya (20)

Kendiliğinden merkezlendirme özelliğine sahip olan mandrenler malzemeyi otomatik olarak, şalterin (18) sağa veya sola doğru çevrilmesi ve ayak çalışma pedalına basılması suretiyle (21), malzemeyi sıkıştırırlar. Ön ve arkası sıkıştırma yanaklarının değiştirilmeleri durumunda, her sıkıştırma yanağıının resimler 4 ve 5'de tarif edildiği biçimde konumlandırılmasına dikkat edeniz. Aksi takdirde hasarlar meydana gelebilir. Makine tüm sıkıştırma yanakları ile her iki sıkıştırma mandreni kapakları tesis edilmeden kesinlikle ve hiçbir biçimde çalıştırılmamalıdır.

3.2.2. Sıkıştırma mandrenleri Magnum (1) (2)

Hızlı sıkıştırma özellikle vurdurmalı tipi-mandren (1), yönlendirme mandreni (2)
Ön kısımda bulunan hızlı sıkıştırma özellikle vurdurmalı mandren (1) ve yanak taşıyıcıları içinde konumlandırılmış ve hareketli sıkıştırma yanakları sayesinde, son derece az bir kuvvet gerektiren, tamamen merkezlendirilmiş ve emniyetli sıkıştırma özelliğini sağlanmaktadır. Dolaşım kabindan çıkan Metal (2) kızma noktası ulaşır ulaşmaz, kapatınız.

Sıkıştırma yanaklarının değiştirilmeleri Magnum

Sıkıştırma yanaklarını (24) sıkıştırma bileği ile birlikte (22) sıkıştırma çapında 30 mm'ye kadar kapatarak daraltıniz. Sıkıştırma yanaklarının civatalarını söküñüz (24). Sıkıştırma yanaklarını uygun bir el aleti yardımıyla (mesela bir tornavida) arkaya doğru iterek yerlerinden çıkartınız. Yeni sıkıştırma yanaklarını üzerinde konumlandırılmış civataları ile birlikte, ön taraftan sıkıştırma yanakları taşıyıcısının içine doğru itiniz.

5. Bağlantı şemaları ve parça listesi Tornado

Bağlantı şemaları		Tornado 2000		Tornado 2010		Tornado 2020	
		Kablo renkleri /No.	Klemens	Kablo renkleri /No.	Klemens	Kablo renkleri /No.	Klemens
Ayak pedali	Elektrikli kablosu	Koyu Mavi Yeşil/Sarı	2 (emergency stop) 2 (emergency stop) ↓ Dişli kutusu gövdESİ	Koyu Mavi Yeşil/Sarı	2 (emergency stop) 2 (emergency stop) ↓ Dişli kutusu gövdESİ	Koyu Siyah Gri Mavi Yeşil/Sarı	1 3 5 A1 ↓ Dişli kutusu gövdESİ
	Bağlantı kablosu	Koyu Mavi Yeşil/Sarı	2 (Motorkoruyucu) 1 (emergency stop) ↓ Dişli kutusu gövdESİ	Koyu Mavi Yeşil/Sarı	2 (Motorkoruyucu) 1 (emergency stop) ↓ Dişli kutusu gövdESİ	Siyah Siyah Siyah Siyah Siyah Yeşil/Sarı	2 4 6 14 2 (emergency stop) ↓ Dişli kutusu gövdESİ
	Içinde bulunan kablolar	Kırmızı Kırmızı	1 (emergency stop) ↓ 13 (Taster) 14 (Taster) ↓ 1 (Motorkoruyucu)	Kırmızı Kırmızı	1 (emergency stop) ↓ 13 (Taster) 14 (Taster) ↓ 1 (Motorkoruyucu)	Kırmızı Kırmızı	5→1 (emergency stop) 13→A2
Gövde	Bağlantı kablosu	Koyu Mavi Yeşil/Sarı	1 3 ↓ Dişli kutusu gövdESİ	Koyu Mavi Yeşil/Sarı	R S ↓ Dişli kutusu gövdESİ	Siyah Siyah Siyah Siyah Siyah Yeşil/Sarı	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↓ Dişli kutusu gövdESİ
	Motor	Siyah 2 Siyah 5 Siyah 6 Siyah 4 Siyah 3 Siyah 1	4 8 10 6 5 2	Kırmızı 1 Sarı 2 Yeşil 3 Siyah U ₁ Beyaz V ₁ Mavi W ₁	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂	Kırmızı Sarı Yeşil Siyah Beyaz Mavi Beyaz Yeşil/Sarı	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7/20 8/21 Yeşil/Sarı
	Resistör	Koyu Mavi	5 12				
	Kondensatör			Koyu Mavi C ₁ C ₂			
Küvet	Elektrikli pompa (“T”-tipi makine donanımında)	Koyu Mavi Yeşil/Sarı	1 3 ↓ Dişli kutusu gövdESİ	Koyu Mavi Yeşil/Sarı	R S ↓ Dişli kutusu gövdESİ	Koyu Mavi Yeşil/Sarı	L ₁ L ₂ ↓ Dişli kutusu gövdESİ

Parça listesi

Motor Noken tipi şalter Ayak tipi şalter Kondensatör	RW 345 CA 10 C 58751 * FT22V T 5300	REMS REMS REMS	RW 342 CA 10 C 58761 * FT22V T 5300 MP 35/100/330	REMS REMS REMS	RW 343 CA 10 D-U277 * 01 FT22V T 5400	REMS REMS REMS
---	---	----------------------	--	----------------------	---	----------------------

3.3.2. Magnum

Takımları ayıriz ve takım taşıyıcısını bastırma kolu (8) aracılıyla sağ tarafta bulunan son konumuna getiriniz. Malzemeyi açılmış olan yönlendirme mandreninden içeriye doğru (2) ve hızlı sıkıştırma özellikle vurdurmalı mandrenin içersinden, hızlı sıkıştırma özellikle vurdurmalı mandrenin takiben 10 cm kadar dışarıya bakacak şekilde socak konumlandırınız. Şimdi hızlı sıkıştırma özellikle vurdurmalı mandreni yanları boruya deyecek biçimde kapatınız. Şimdi sıkıştırma bileziği aracılıyla, kısa bir açma hareketi hamlesinin ardından, bir veya iki kez kolu vurdurarak malzemeyi sıkıştırınız. Yönlendirme mandreninin (2) kapatılmasıyla, arkaya doğru dışarıya sarkan malzeme merkezlendirilecektir. Şimdi kesme kafasını aşağıya doğru çeviriniz ve kapatınız. Çalıştırma butonunu (3) 1 konumuna getiriniz, ayak pedalına (4) basınız. Magnum 2000 / 3000 / 4000 modelleri sadece ayak tipi çalışma pedali aracılıyla (4) çalıştırılabilirler.

Magnum 2010 / 3010 / 4010 ve 2020 / 3020 / 4020 modellerinde boru kesme ve çapak temizleme işleri için veya küçük çaplı paftaların açılması durumunda ikinci makine devir ayarı uygulanabilemektedir. Bunun için şalteri (3) makinenin çalıştığı durumda hızlı ve kararlı bir biçimde konum 1'den konum 2'ye getirilmesi gerekmektedir. Kesme kafasını bastırma manivelası (8) aracılıyla dönen malzeme doğru itiniz.

Bir veya iki adet pafta turunun ardından makine tarafından pafta açma işlemi kendiliğinden devam ettirecektir. Uzun paftaların ve pim paftalarının açılması durumunda, çalışan makineyi el yöntemiyle açınız. Ayak tipi çalışma pedalını bırakınız (4). Hızlı sıkıştırma özellikle vurdurmalı mandreni açınız ve malzemeyi çıkartınız.

Malzemeyi yeniden sıkıştırılması yöntemiyle, sınırsız uzunlukta paftalar açılabilirmektedir. Bunun için pafta açma işlemi sırasında Ayak tipi çalışma pedalını (4) takım taşıyıcısının makine gövdesine doğru yaklaşması durumunda bırakınız. Pafta açma kafasını açmayın. Malzemeyi serbest bırakınız, takım taşıyıcı ile malzemeyi, bastırma kolu vasıtasyla sağ tarafta bulunan son konuma getiriniz. Malzemeyi tekrar sıkıştırınız ve makineyi yeniden çalıştırınız. Boruların kesilmeleri için, boru kesme tertibatı (18) içeriye doğru doğrultulur ve bastırma kolu aracılıyla, istenilen kesme konumuna odaklanılır. Makine milinin sağa doğru dönmesiyle, dönen boru malzemesi kesilecektir.

Boru kesme işleminden dolayı borunun iç kısmında meydana gelmiş olan çapak oluşumu, boru içi çapak temizleme tertibati ile (19) temizlenir.

Pafta açma yardımca maddesinin boşaltılması için, takım taşıyıcısı üzerinde bulunan hortumlu yerdenin çekiniz ve bidonun içine tutunuz. Makineyi karteri boşalıncaya dek çalıştırınız. Veya: kapatma tapasını (25) söküñüz ve karterin boşalmasını bekleyiniz.

3.4. Manşonların ve çift manşonların yapılışı

Kısa boru parçalarının sıkıştırılması için ve tek manşon ve çift manşonların yapımı için, REMS Nippelfix (otomatik olarak iç kısımdan sıkıştırmalı) manşon sıkıştırma tertibi kullanılmaktadır. Boru parçalarının iç kısımlarında bulunan çapakların temizlenmiş olmalarına dikkat edeniz. Boru parçalarını daima dayanıncaya dek tertibatın içine konumlandırınız.

Boru parçasının REMS manşon sıkıştırma tertibatı ile sıkıştırılması için (iç kısımdan sıkıştırmalı) üzerinde bulunan milin bir alet aracılıyla (mesela bir tornavida türü) çevrilmesi sonucu, manşon sıkıştırma tertibatının sıkıştırma kafası genişlemektedir. Bu işlem sadece üzerinde bir borunun konumlandırılmış olması şartıyla yapılmalıdır.

REMS Nippelfix ve REMS manşon sıkıştırma tertibatı ile çalışırken, norm uyarınca öngörülen ölçülerden daha kısa olan manşon parçalarının kesilmemelerine dikkat edilmelidir.

3.5. Sol dişin açılması

Sol diş açma işlemi için sadece REMS Magnum 2010, 2020, 4010 ve 4020 uygundur. Sol diş açma işlemi için makine gövdesindeki kesici kafa bir civata ile sabitlenmelidir (örneğin M 10x40), aksi takdirde yukarıda doğru kalkar ve diş başlangıcı zarar görebilir. Şalteri „R“ konumuna getirin, yağlama-soğutma pompasınınhortumbağlantılarınıdeğiştirdiğiyada yağlama-soğutma pompasını devre yapınız. Alternatif olarak makineye sabitlenen değiştirme valfi (Art.No. m342080) kullanınız (aksesuar). Değiştirme valfindeki kol ile (Fig. 9) soğutma-yağlama pompasının akış yönü değiştirilir.

4. Makinenin bakımı

Makine herhangi bir bakım gerektirmemektedir. Makinenin dişli kutusu kapalı devre biçiminde yağlandırdan dolayı bakım gerektirmemektedir.

4.1. Bakım

Makine herhangi bir bakım gerektirmemektedir. Makinenin dişli kutusu kapalı devre biçiminde yağlandırdan dolayı bakım gerektirmemektedir.

4.2. Kontrol/Tamirat işleri

Tornado 2000 / Magnum 2000 / 3000 / 4000 modellerinin tahrık motoru sürtünme tipi kömürlerle donatılmıştır. Kömürler zaman içinde aşınmaya tabi olduklarından dolayı, zaman içinde kontrol edilmeli ve gerektiğinde yenileri ile değiştirilmelidir. Bunun içi motorun tutma yerinin üzerinde bulunan 4 adet civatayı takiben 3mm kadar söküñüz ve motor tutma yerini arkaya doğru çektiğten sonra, serbest kalan iki adet kapağı söküñüz. Aynı zamanda, ariza durumlarda neler yapılır adlı bölüm 6'dan da bilgi alabilirsiniz.

Bağlantı şemaları ve parça listesi Magnum

Bağlantı şemaları		Magnum 2000/3000/4000		Magnum 2010/3010/4010		Magnum 2020/3020/4020	
		Kablo renkleri /No.	Klemens	Kablo renkleri /No.	Klemens	Kablo renkleri /No.	Klemens
Ayak pedali	Elektrikli kablosu	Koyu Mavi	2 (Not-Aus) 2 (emergency stop)	Koyu Mavi Yeşil/Sarı	2 (emergency stop) 2 (emergency stop) ↓ Dişli kutusu gövdesi	Koyu Siyah Siyah Mavi Yeşil/Sarı	1 3 5 A1 ↓ Dişli kutusu gövdesi
	Bağlantı kablosu	Koyu Mavi	2 (Motorkoruyucu) 1 (emergency stop)	Koyu Mavi Yeşil/Sarı	2 (Motorkoruyucu) 1 (emergency stop) ↓ Dişli kutusu gövdesi	Siyah Siyah Siyah Siyah Siyah Yeşil/Sarı	2 4 6 14 2 (emergency stop) ↓ Dişli kutusu gövdesi
	Içinde bulunan kablolar	Kırmızı Kırmızı	1 (emergency stop) ↓ 13 (Taster) 14 (Taster) ↓ 1 (Motorkoruyucu)	Kırmızı Kırmızı	1 (emergency stop) ↓ 13 (Taster) 14 (Taster) ↓ 1 (Motorkoruyucu)	Kırmızı Kırmızı	5 → 1 (emergency stop) 13 → A2
Gövde	Bağlantı kablosu	Koyu Mavi	2 1	Koyu Mavi Yeşil/Sarı	R S ↓ Dişli kutusu gövdesi	Siyah Siyah Siyah Siyah Siyah Yeşil/Sarı	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↓ Dişli kutusu gövdesi
	Motor	Siyah 2 Siyah 5 Siyah 6 Siyah 4 Siyah 3 Siyah 1	Koyu 6 5 3 4 Mavi	Kırmızı Sarı Yeşil Siyah Beyaz Yeşil/Sarı	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ ↓ Dişli kutusu gövdesi	Kırmızı Sarı Yeşil Siyah Beyaz Mavi Beyaz 7/20 Beyaz 8/21 Yeşil/Sarı	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 ↓ Dişli kutusu gövdesi
	Kondensatör			Koyu Mavi	C ₁ C ₂		

Parça listesi

Motor Noken tipi şalter Ayak tipi şalter Kondensatör	RW 345 T 5310	REMS REMS	RW 342 CA 10 C 58761 * FT22V T 5300 MP 35/100/330	REMS REMS REMS	RW 343 CA 10 D-U277 * 01 FT22V T 5400	REMS REMS
---	------------------	--------------	--	----------------------	---	--------------

6. Arıza durumunda yapılacak işlemler

6.1. Arıza türü: Makine çalışmıyor.

Sebebi:

- Acil durum-durdurma tertibati açılmamıştır.
- Motor koruma tertibati devreye girmiştir.
- Yıpranmış durumda veya hasar görmüş motor kömürleri durumu (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.2. Arıza türü: Makine akıcı bir biçimde devam etmiyor.

Sebebi:

- Pafta açma yanakları körelmiştir.
- Kötü nitelikte pafta açma yardımcı maddesi kullanılmıştır.
- Elektrik şebekesinde aşırı yüklenme bulunmaktadır.
- Uzatma kablosunun kutter çok düşüktür.
- Fiş/priz tipi bağlantılarında iyi temas sağlanamamıştır.
- Motor kömürleri aşınmıştır (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.3. Arıza türü: Pafta açma kafasına pafta açma yardımcı maddesi hiç ulaşmıyor veya az miktarlarda ulaşıyor.

Sebebi:

- Pompa bozulmuştur.
- Karterin içinde bulunan pafta açma yardımcı maddesi miktarı azdır.
- Emme borusunun ucunda bulunan süzgeç tıkanmıştır.

6.4. Arıza türü: Doğru gösterge konumuna rağmen, pafta açma yanakları çok fazla açık durumda.

Sebebi:

- Pafta kafası kapanmamıştır.

6.5. Arıza türü: Pafta kafası açılmıyor.

Sebebi:

- Açılmış pafta açma kafası konumunda, pafta bir pafta boyu daha büyük açılmıştır.
- Dış boyu posası tertibeti devre dışı bırakılmıştır.

6.6. Arıza türü: İşe yarayan bir dış elde edilemiyor.

Sebebi:

- Dış açma tarakları körelmiştir.
- Dış açma tarakları yanlış takılmıştır. Numaralandırmalarına dikkat ediniz.
- Dış açma kafasına pafta açma yardımcı maddesi hiç ulaşmıyor veya az miktarlarda ulaşıyor.
- Kötü nitelikte pafta açma yardımcı maddesi kullanılmıştır.
- Takım taşıyıcısının ilerleme imkanı engellenmiştir.

6.7. Arıza türü: Boru sıkıştırma mandrenleri içinde kayıyor.

Sebebi:

- Mandrenler aşırı derecede kirlenmiş durumdadır.
- Kalın bir biçimde plastik kaplama maddesi ile kaplanmış borularda, özel nitelikte pafta sıkıştırma yanakları kullanınız.
- Pafta sıkıştırma yanakları yıpranmıştır.

7. Üretici Garantisi

Garanti süresi, yeni ürünün ilk kullanıcıya teslim edilmesinden itibaren 12 ay olup, ürünün satıcıya teslimiyle birlikte en fazla 24 aylık bir süreyle kapsar. Teslim tarihi, satın alma tarihini ve ürün tanımını içermesi zorunlu olan orijinal satış belgesi gönderilerek suretiyle kanıtlanmalıdır. Garanti süresi zarfında beliren ve kanıtlandığı üzere imalat veya malzeme kusurundan kaynaklanan tüm fonksiyon hataları üretilsiz giderilir. Hatanın giderilmesiyle ürünün garanti süresi uzamaz ve yenilenmez. Doğal aşınma, tasarım amacına uygun olmayan veya yanlış kullanım, işletme talimatlarına uymamasi, uygun olmayan işletim maddeleri, aşırı zorlanma, tasarım amacına aykırı kullanım, kullanıcının veya bir başkasının müdahaleleri veya başka sebepler nedeniyle meydana gelen ve REMS şirketinin sorumluluğu dahilinde olmayan hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

Garanti kapsamındaki işlemler, sadece yetkili bir REMS müşteri hizmetleri servis departmanı tarafından yapılabilir. Kusurlar ancak ürünün önceden müdahele edilmemiş ve parçalara ayrılmamış durumda REMS müşteri hizmetleri servis departmanına teslim edilmesi halinde kabul edilir. Yenisiyle değiştirilen ürün ve parçalar REMS şirketinin mülkiyetine geçer.

Gönderme ve iade için nakliye bedelleri kullanıcıya aittir.

Kullanıcının yasal hakları, özellikle ayıp/kusur nedeniyle satıcıya yönelik talepleri saklı kalır.

8. Parça listeleri

Parça listeleri için bkz. www.rems.de / Downloads.

Превод на оригиналното ръководство за експлоатация

REMS Tornado 2000 / 2010 / 2020

1	Крилчат болт	13	Кръгла ръкохватка/ жлебовидна ръкохватка
2	Инструментален държател	14	Държател на винторезните челюсти
3	Преден водач	15	Тръбозрез
4	Заден водач	16	Отстранител на вътрешните търбни чапъци
5	Притискател лост	17	Заливащо устройство
6	Крепителен пръстен	18	Шалтер
7	Ръкохватка	19	Патронник (универсал)
8	Режеща глава	21	Крачен шалтер
9	Надълъжен упор	22	Авариен изключвател
10	Отварящо-затварящ лост	23	Предпазен шалтер
11	Притискателен лост	24	Водещ болт
12	Регулационна пластина		

REMS Magnum 2000 / 2010 / 2020 / 3000 / 3010 / 3020 / 4000 / 4010 / 4020

1	Бързозатягащ ударен патронник	14	Лост за отваряне и затваряне
2	Водач	15	Притискателен лост
3	Превключвател ляво-дясно	16	Регулировъчна пластина
4	Крачен шалтер	17	Държател на винторезните челюсти
5	Авариен изключвател	18	Тръбозрез
6	Предпазен шалтер	19	Отстранител на вътрешните търбни чапъци
7	Инструментален държател	20	Вана за охлаждящата течност
8	Притискателен лост	21	Вана за сърготини
9	Ръкохватка	22	Притягащ пръстен
10	Крепителен пръстен с крилчат болт	23	Държател на притискателните челюсти
11	Крилчат болт	24	Притискателни челюсти
12	Режеща глава	25	Запушалка



Общи указания за безопасност

ВНИМАНИЕ! Трябва да се прочетат всички указания. Неспазването на посочените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или да предизвика тежки наранявания. Използваното в текста понятие „електрически уред“, се отнася до захранваните от мрежата електрически инструменти (с кабел), електрически инструменти с батерии (без кабел), машини и електрически уреди. Използвайте електрическия уред само по предназначение и следвайте общите указания за безопасност и предотвратяване на злополуки.

СЪХРАНЯВАЙТЕ НАСТОЯЩИТЕ УКАЗАНИЯ НА СИГУРНО МЯСТО.

A) Работно място

- Поддържайте работното си място чисто и подредено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление на работното място могат да доведат до злополуки.
- Не работете с електрическия уред във взрывоопасна среда, т.е. в близост до леснозапалими течности, газове или прахове. Електрическите уреди произвеждат иски, които могат да запалят праха или изпаренията.
- По време на работа с електрическия уред дръжте децата и други лица на безопасно разстояние. При разсейване можете да загубите контрол върху уреда.

B) Електрическа безопасност

- Щепселт на електрическия уред трябва да пасва добре на контакта. Щепселят не трябва да се изменя по никакъв начин. Не използвайте адаптерни щепсели със занулените електрически уреди. Непроменените щепсели и подходящите контакти ограничават риска от токов удар. Ако електрическият уред е снабден със защитен проводник, той може да се включва само в контакти със заземяваща контактна система (шуко). На строителната площадка, във влагажна среда, на открito или при подобни обстоятелства, включвайте електрическия уред към мрежата само чрез предпазен прекъсвач с утечен ток 30 mA (FI-прекъсвач).
- Избягвайте телесния контакт със заземени повърхности, като тръби, радиатори, печки и хладилници. Съществува повишен риск от токов удар, когато тялото Ви е заземено.
- Предпазвайте уреда от дъжд и влага. Проникването на вода в електрическия уред увеличава риска от токов удар.
- Не използвайте кабела за други цели, напр. да пренасяте уреда, да го окачвате, да издърпвате щепселя от контакта. Дръжте кабела далеч от топлина, масла, остро ръбове или подвижните детайли на уреда. Наранените или заплетени кабели увеличават риска от токов удар.
- Когато работите с електрически уред на открito, използвайте само удължаващи кабели, които също са одобрени за работа на открito. Използването на одобрен за употреба на открito удължаващ кабел, ограничава риска от токов удар.

C) Безопасност на лицата

Тези уреди не са предназначени за използване от лица (включително и деца) с физически, органолептични или духовни свойства или недостатъчен опит и знания, освен ако те не са инструктирани относно използването на уреда или се контролират от лице, което е отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да се намират под контрол, за да се гарантира, че те не играят с уреда.

- Бъдете внимателни, следете това, което правите, и подхождайте разумно

- към работата с електрически уреди. Не използвайте електрическия уред, ако сте уморени или се намирате под влияние на наркотици, алкохол или медикаменти.** Един момент на невнимание по време на експлоатация на електрическия уред може да доведе до сериозни наранявания.
- b) Носете защитно облекло и винаги предпазни очила.** Носенето на защитно облекло, като маска за прах, обувки, които не се хълзгат, каска или слушалки, според вида и приложението на електрическия уред, ограничава риска от токов удар.
- c) Избягвайте неволното пускане в експлоатация на уреда.** Преди да поставите щепсела в контакта, се уверете, че прекъсвачът е в позиция „изключен“. Когато при пренасяне на уреда, пръстът Ви е на прекъсвача или свързвате включения уред към мрежата, това може да доведе до злополуки. Никога не шунтирайте импульсния прекъсвач.
- d) Преди да включите електрическия уред, отстранете всички инструменти за настройка или гаечни ключове.** Един инструмент или ключ, който се намира във въртящ се детайл на уреда, може да доведе до наранявания. Никога не поставяйте пръстите си във въртящи се (циркулиращи) детайли на уреда.
- e) Не надценявайте възможностите си. Погрижете се да заемете стабилно положение и да запазите равновесие през цялото време.** По този начин ще можете да контролирате уреда по-добре в неочаквани ситуации.
- f) Носете подходящо за целта облекло.** Не носете широки дрехи или бижута. Дръжте косата, облеклото и ръкавиците си далече от подвижните детайли. Хлабавите дрехи, бижутата или дългите коси могат да се захванат от подвижните детайли.
- g) Когато на уреда могат да се монтират пражкосмукачка или улавящо устройство, уверете се, че те са свързани и се използват правилно.** Употребата на тези съоръжения ограничава риска, породен от праха.
- h) Представяйте електрическия уред само на обучени за целта лица.** Младежите могат да работят с електрическия уред, само ако са на възраст над 16 години, което е необходимо за завършване на образоването им, и само под контрола на специалист.
- D) Старателно боравене с електрическия уред**
- a) Не претоварвайте уреда. Използвайте уред, съответстващ на работата Ви.** С подходящия електрически уред ще работите по-добре и по-безопасно при посочената мощност.
- b) Не използвайте електрически уред, чийто прекъсвач е повреден.** Един електрически уред, който вече не може да се включи или изключи, е опасен и трябва да се ремонтира.
- c) Преди да приемете настройки по уреда, да сменяте принадлежностите или да оставите уреда на страна, извадете щепсела от контакта.** Тази предохранителна мярка предотвратява неволното стартиране на уреда.
- d) Съхранявайте електрическите уреди, които не използвате, извън обсега на деца.** Не позволявайте уреда да се използва от лица, които не са запознати с него или не са прочели настоящите указания. Електрическите уреди са опасни, когато се използват от необучени лица.
- e) Грижете се добре за електрическия уред.** Контролирайте дали подвижните детайли на уреда функционират безупречно и не заяждат, дали детайлите са счупени или повредени така, че да затрудняват функционирането на електрическия уред. Преди да използвате уреда, оставете повредените детайли да бъдат ремонтирани от квалифициран персонал или от оторизиран сервис на REMS. Много злополуки са причинени от лошо поддържани електрически инструменти.
- f) Поддържайте режещите инструменти остри и чисти.** Грижливо поддържаните режещи инструменти с наточени остириета заяждат по-рядко и се управляват лесно.
- g) Обезопасете обработвания детайл.** Използвайте затегателни устройства или менгеме, за да закрепите детайла. Този начин е по-безопасен, отколкото да го държите с ръка, а освен това имате на разположение и двете си ръце за работа с уреда.
- h) Използвайте електрическите уреди, принадлежности, уреди за вграждане и т.н. съгласно настоящите указания и както е посочено в инструкциите на съответните уреди.** Освен това вземете под внимание също условията на работа и дейността, която трябва да се извърши. Използването на електрически уреди не по предназначение може да доведе до опасни ситуации. Всяко собственоръчно изменение на електрическите уреди е забранено от съображения за сигурност.
- E) Старателно боравене при уреди с батерии**
- a) Преди да поставите батерията се уверете, че електрическият уред е изключен.** Поставянето на батерия в електрически уред, който е включен,

- може да доведе до злополуки.
- b) Зареждайте батерите само в зарядни устройства, препоръчани от производителя.** Ако зарядното устройство, предназначено за зареждане на определен вид батерии, се използва с други батерии, съществува опасност от пожар.
- c) В електрическия уред поставяйте само предназначените за него батерии.** Употребата на други батерии може да доведе до наранявания и опасност от пожар.
- d) Дръжте батерите, които не използвате, далеч от кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други малки метални предмети, които могат да предизвикат късо съединение между контактите.** Едно късо съединение между контактите на батерията може да доведе до наранявания или пожар.
- e) При неправилна употреба течността в батерията може да изтече.** Избягвайте контакта с нея. При случаен контакт изплакнете с вода. Ако течността попадне в очите Ви, веднага се консултирайте с лекар. Течността, изтекла от батерията, може да предизвика раздразнение на кожата или изгаряния.
- f) При температура на батерията/зарядното устройство или околната среда $\leq 5^{\circ}\text{C}/40^{\circ}\text{F}$ или $\geq 40^{\circ}\text{C}/105^{\circ}\text{F}$, батерията/зарядното устройство не бива да се използва.**
- g) Не изхвърляйте батерите с обикновените битови отпадъци, а ги предайте на оторизиран сервис REMS или призната служба за събиране на отпадъци.**

F) Сервиз

- a) Оставяйте Вашия уред за ремонт само при квалифициран персонал и при използване на оригинални резервни части.** По този начин се гарантира, че безопасността на уреда ще се запази.
- b) Следвайте указанията за поддръжка и подмяна на уредите.**
- c) Контролирайте редовно проводниците на електрическия уред и при повреда ги оставете за подмяна от квалифициран персонал или оторизиран сервис на REMS. Контролирайте редовно удължаващите кабели и ги подменяйте, ако са наранени.**



Специални указания за безопасност

- Машината се пуска в действие посредством крачен обезопасителен шалтер. Ако не може от точката на обслужване на машината да се осигури обзор върху опасния периметър на въртящия се инструмент трябва да се извършат осигурителни мероприятия, например ограждения.
- Действието като навиване на кълчица, монтиране и демонтиране, нарязване на резби с ръчни винторезки, работа с ръчни тръборези както и държането на инструменти с ръка вместо използване на подпори са забранени по време на работа на машината.
- Ако възниква опасност от поддържане и развъртане на обработвания предмет (в зависимост от дължината, сечението на материала и оборотите) или при недостатъчна устойчивост на машината (например при работа с 4" автоматична винторезна глава) трябва да се употребяват достатъчен брой регулирани по височина подпори (REMS Herkules).
- Никога не посягайте вътре в универсала!
- Захващайте каси парчета тръба само с REMS Nippelspanner или Nippelfix (устройства за направа на нипели).
- Сломагателните материали за нарязване на резби на REMS в вид на спрей са безвредни за екологията вещества (REMS Spezial, REMS Sanitol), но съдържат пожароопасен газ (бутан). Спрейовете са под налягане и не трябва да се отварят насила. Те трябва да се пазят от сълнчева топлина и на трябва да се нагряват над 50°C.
- Поради обезмасляващото действие на охлаждащата течност трябва да се избягва продължителен контакт с нея. Употребявайте предпазни средства за ръцете.
- От хигиенни съображения ваната трябва редовно и най-малко веднъж годишно да се почиства от нечистотии и стърготини.
- Проверката на охлаждащата течност е излишна поради необходимостта от редовно доливане на течността вследствие на найното разходване.
- Охлаждащата течност не трябва да се излива в концентриран вид в канализационната мрежа, вододемите или върху почвата. Непотребната охладителна течност трябва да се предава на авторизираните предприятия за сметоизвозване. Кодът за отпадъци с минерални масла е 54401, за синтетични охлаждации течности и 54109.

1. Технически данни

Tornado 2000	Magnum 2000	Magnum 3000	Magnum 2000	Tornado 2000	Magnum 4000
Tornado 2010	Magnum 2010	Magnum 3010	Magnum 2010	Tornado 2010	Magnum 4010
Tornado 2020	Magnum 2020	Magnum 3020	Magnum 2020	Tornado 2020	Magnum 4020

1.1. Работен обхват

1.1.1. Размер на резбата

Тръби (също и с пластмасово покритие)	$1/16 - 2"$	$1/16 - 2"$	$(1/16) 1/2 - 3"$	$1/16 - 4"$	$1/4 - 4"$
Болтове	6 – 60 мм	6 – 60 мм	6 – 60 мм	6 – 60 мм	14 – 60 мм
	$1/4 - 2"$	$1/2 - 2"$	$1/4 - 2"$	$1/4 - 2"$	$1/2 - 2"$

1.1.2. Вид на резбата

Тръбна, конусвидна, дясна	R (ISO 7-1, DIN 2999, BSPT), NPT
Тръбна, цилиндрична, дясна	G (ISO 228-1, DIN 259, BSPP), NPSM
Резба на стоманена панцерна тръба	Pg (DIN 40430), IEC
Болтови резби	M (ISO 261, DIN 13), UNC, BSW

	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020	Magnum 3000 Magnum 3010 Magnum 3020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020 с REMS 4" автоматична режеща глава	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020 с REMS 4" автоматична режеща глава	Magnum 4000 Magnum 4010 Magnum 4020
1.1.3. Дължини на резбата						
Тръбни резби, конусни	Нормирана	Нормирана	Нормирана	Нормирана	Нормирана	Нормирана
Тръбни резби цилиндрични	165 mm, с допълнително притягане	150 mm, с допълнително притягане	150 mm, с допълнително притягане	165 mm, с допълнително притягане	165 mm, с допълнително притягане	150 mm, с допълнително притягане
Болтови резби цилиндрични						
1.1.4. Отрязване						
Тръби	1/8 – 2"	1/8 – 2"	1/4 – 4"	1/8 – 2"	1/8 – 2"	1/4 – 4"
1.1.5. Отстраняване						
Тръби	1/4 – 2"	1/4 – 2"	1/4 – 4"	1/4 – 2"	1/4 – 2"	1/4 – 4"
1.1.6. Нипели и двойни нипели						
с REMS нипелово (вътрешно у-во)	5/8 – 2"	5/8 – 2"	5/8 – 2"	5/8 – 2"	5/8 – 2"	5/8 – 2"
с REMS Nippelfix (авт. вътрешно стягане)	1/2 – 4"	1/2 – 4"	1/2 – 4"	1/2 – 4"	1/2 – 4"	1/2 – 4"
1.1.7. REMS 4" Автоматична винторезна						
глава за всички типи Tornado или						
Magnum 2000/2010/2020 или						
Magnum 3000/3010/3020 (фиг. 6)				2 1/2 – 4"	2 1/2 – 4"	
1.2. Обороти на работната ос						
Tornado 2000	1/16 – 2"	53 – 40 1/мин				
Magnum 2000	1/4 – 2"	53 – 40 1/мин				
Magnum 3000	1/4 – 3"	23 – 20 1/мин				
Magnum 4000	1/4 – 4"	23 – 20 1/мин				
Автоматично плавно регулиране на оборотите						
Tornado 2010 / 2020	1/16 – 2"	52 1/мин				
Magnum 2010 / 2020	1/4 – 2"	52 – 26 1/мин				
Magnum 3010 / 3020	1/4 – 3"	20 – 10 1/мин				
Magnum 4010 / 4020	1/4 – 4"	20 – 10 1/мин				
Също и при пълен товар. При високи натоварвания и слабо електроизхранване при по-голямите резби Tornado 26 1/мин и Magnum 10 1/мин.						
1.3. Електрически данни						
Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000				230 V, 1~; 50–60 Hz; 1700 W консумация, 1200 W отдаване; 8.3 A; мрежов предпазител 16 A (B). Изключване на захранването 2,5 / 10 мин.		
				110 V; 1~; 50–60 Hz; 1700 W консумация, 1200 W отдаване; 16.5 A; мрежов предпазител 30 A (B). Изключване на захранването 2,5 / 10 мин.		
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010				230 V, 1~; 50 Hz; 2100 W консумация, 1400 W отдаване; 10 A; мрежов предпазител 10 A (B). Изключване на захранването 7 / 10 мин.		
Tornado 2020, Magnum 2020 / 3020 / 4020				400 V; 3~; 50 Hz; 2000 W консумация, 1500 W отдаване; 5 A; мрежов предпазител 10 A (B). Изключване на захранването 7 / 10 мин.		
1.4. Размери (Д x Ш x В)						
Tornado 2000	730 x 435 x 280 mm					
Tornado 2010 / 2020	730 x 435 x 280 mm					
Magnum 2000	870 x 580 x 495 mm					
Magnum 2010 / 2020	825 x 580 x 495 mm					
Magnum 3000	915 x 580 x 495 mm					
Magnum 3010 / 3020	870 x 580 x 495 mm					
Magnum 4000	915 x 580 x 495 mm					
Magnum 4010 / 4020	870 x 580 x 495 mm					
1.5. Тегло в кг						
	Машина	Инструменти		Станд. обуздание		
Tornado 2000	31	12		7		
Tornado 2010	43	12		7		
Tornado 2020	43	12		7		
	Машина	Инструменти		Мобилно		
	1/4 – 2"	1/4 – 2"		съоръж.		
Magnum 2000	75	12		16		
Magnum 2010	87	12		16		
Magnum 2020	87	12		16		
	Машина	Инструменти	Инструменти			
	2 1/2 – 3"	1/4 – 2"	2 1/2 – 3"			
Magnum 3000	79	12	23	16		
Magnum 3010	108	12	23	16		
Magnum 3020	108	12	23	16		
	Машина	Инструменти	Инструменти			
	2 1/2 – 4"	1/4 – 2"	2 1/2 – 4"			
Magnum 4000	81	12	25	16		
Magnum 4010	108	12	25	16		
Magnum 4020	108	12	25	16		
1.6. Шумност						
Шумност на работното място						
Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000		83 dB (A)				
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010		75 dB (A)				
Tornado 2020		72 dB (A)				
Magnum 2020 / 3020 / 4020		74 dB (A)				
1.7. Вибрации (за всички типи)						
Ефективна стойност на ускорението		2,5 м/сек ²				

Указаната стойност на вибрациите е измерена посредством метод според нормите и може да се използва за сравнение с друг инструмент. Зададената стойност на вибрациите може да се използва за основна оценка на неравномерността.

Внимание: Стойностите на вибрации на уреда могат да се различават при фактическото използване на уреда от зададените, в зависимост от начина по който се използва уреда: В зависимост от действителните условия на използване (прекъснат режим) може да се изискват средства за защита на работещите.

2. Пускане в експлоатация

Забележка: Товари над 35 килограма се носят от два работника. Комплектът от инструменти се носи отделно. При транспортиране и монтиране на машината да се има предвид, че машината с или без подставката има предноразположен център на тежестта.

2.1. Сглобяване на Tornado 2000, 2010, 2020 (фиг. 1–3)

Разхлабва се крилчатия болт 1. Свяля се инструменталния държател. Машината се поставя вертикално на двата водача (3 и 4) и се вкарват двете тръбни стойки в трансмисионната кутия докато се зацепят (фиг. 1). Машината се подхваща за трансмисионната кутия (но не и за тръбните стойки!) и се поставя да стои на тръбните стойки (фиг. 2).

Машината може да бъде поставена на всяка работна маса и да бъде закрепена с винтове. За целта на долната страна на машината има 3 нарязани отвора. Посредством приложения към пратката шаблон на работната маса се пробиват три отвора съвредно Ø 12 mm. След това машината се закрепва от долната страна посредством три болта M 10.

Върху двата водача се надява инструменталния държател. Притискателният лост (5) се прекарва през отвора на инструменталния държател и притегателният пръстен (6) се поставя върху задния водач по такъв начин, че крилчатият болт сочи назад и шпонковият канал на пръстена е свободен. Поставя се ръкохватката (7) върху притискателния лост.

Ваната се очаква на монтираниите върху трансмисионната кутия винтове и те се затягат. Във външна се спуска маркучът със смукателния филтер и другият край на маркуча се закрепва за нипела на гърба на инструменталния държател.

Наливат се 2 литра течност за резби. От задната страна се монтира кутията за стружки. **Никога не работете без течност за резби.**

Поставя се водещия болт на режещата глава (8) в отвора на инструменталния държател и водещата глава с аксиален натиск и люпеещи движения се вкарва до упор.

За по лесно транспортиране закачете крачния шалтер на болта на задната страна на трансмисионната кутия (фиг. 3).

Сглобяване на Magnum 2000 T, 2010 T, 2020 T, 3000 T, 3010 T, 3020 T, 4000 T, 4010 T, 4020 T (фиг. 8)

Машината се монтира върху работна маса или върху подвижното устройство посредством 3 винта от принадлежностите. За пренасяне машината може да бъде държи отпред наносачите и отзад за тръбата. За транспортиране чрез стойката в ушите на подставката се вкарва тръба Ø ¾" и дължина 60 см и се закрепва посредством крилчат болт. Ако няма необходимост от транспортиране на машината двете колела може да се демонтират.

Налейте 5 литра течност за нарязване на резби.

Никога не работете без нея.

2.2. Сглобяване на Tornado 2000 T, 2010 T, 2020 T (фиг. 7 + 8)

Машината се закрепва за работната маса или подвижното устройство посредством 3 болта от принадлежностите. За пренасяне машината се хваща отпред за ръкохватките на стойката и отзад за двигателя или заносача за работни материали. За транспортиране чрез стойката в ушите на подставката се вкарва тръба Ø ¾" и дължина 60 см и се закрепва посредством крилчат болт. Ако няма необходимост от транспортиране на машината двете колела може да се демонтират.

Налейте 5 литра течност за нарязване на резби.

Никога не работете без нея.

Сглобяване на Magnum 2000 T-L, 2010 T-L, 2020 T-L, 3000 T-L, 3010 T-L, 3020 T-L, 4000 T-L, 4010 T-L, 4020 T-L, (фиг. 8)

Машината се закрепва за работната маса или за стойката от принадлежностите посредством 4 болта от комплекта на принадлежностите. За пренасяне машината може да бъде носена за водачите и за тръба, закрепена за патронника. Крепежният пръстен (10) с крилчатия болт се поставя на задния водач по такъв начин, че шпонковия канал е свободен. Очаква се ваната върху двата болта на задната страна на трансмисионната кутия и отпред на пръстена на задния водач. Крепежният пръстен (10) се измества до мястото му на очакването на ваната и се притяга. Поставя се маркучът със смукателния филтер във ваната.

Кутията за стружки се монтира от задната страна и се наливат 2 литра течност за нарязване на резби.

Никога не работете без нея.

2.3. Включване към елзахранването

Преди включването на машината проверете за съответствие на напрежението върху типовата табелка със захранващото напрежение. Употребявайте само удължителен кабел със защитно заземяване. Машината се

включва и изключва с крачен шалтер (21 за Торнадо, 4 за Магнум). Шалтерът (18 за Торнадо и 3 за Магнум) служи за предварително подбиране на посоката и на скоростта на въртене. Машината може да бъде включена само ако аварийният изключвател (22 за Торнадо и 5 за Магнум) е деблокиран и предпазният шалтер (23 за Торнадо и 6 за Магнум) върху крачния шалтер е натиснат. Ако машината се свързва направо на мрежата (без употреба на щепсел) трябва да се инсталира мощен шалтер за 16 A.

2.4. Материали за резби

Употребявайте само материали за резби на REMS. Това гарантира безупречни резби, дълъг живот на винторезните челюсти и дълъг живот на машината.

REMS Spezial е със сложен състав и се употребява за тръбни и болтови резби от всякакъв вид. Той е водноразтворим и качествата му са подложени на експертна оценка. Винторезните течности на базата на минерални масла са забранени за употреба в водопроводни системи в някои страни като Германия, Австрия и Швейцария. В такъв случай се употребява REMS Sanitol.

REMS Sanitol течност за винторезни машини е синтетична, не съдържа минерални масла, напълно разтворима в във вода и има мазителните качества на минералните масла. Може да се употребява за всички видове тръбни и болтови резби. Нейната употреба е наложителна в Германия, Австрия и Швейцария и отговаря на предписанията в тези страни (DVGW Prüf-Nr. DW-0201AS2032; ÖVGW Prüf-Nr. W 1.303; SVGW Prüf-Nr. 7808-649).

Всички винторезни течности се употребяват неразредени!

2.5. Укрепване на материала

Тръби и пръти с дължина над 2 м трябва да бъдат укрепвани посредством настройваните по височина устройства REMS Herkules. Те имат стоманени съчи за лесно придвижване на тръбите и прътения материал във всички посоки без загуба на съсност. Когато REMS Magnum е монтиран върху работна маса трябва да се употребява REMS Herkules Y-стойка, която се монтира на работната маса. Работният обхват на REMS Herkules Y е Ø ½" – 4".

2.6. Режеща глава REMS 4" Automatik

При работа с режеща глава REMS 4" Automatik трябва да се съобразяват с инструкциите за това устройство.

3. Работа с устройството

3.1. Инструменти

Режещата глава (8 за Торнадо, 12 за Магнум) представлява универсална режеща глава за гореспоменатите работни обхвати и разделена на 2 инструментални части, но за всяка дейност се употребява една от тях. За нарязване на конусовидни резби надлъжният упор (9 за Торнадо и 13 за Магнум) трябва да съответства по посоката на въртене на отварящо-затварящия лост (10 за Торнадо и 14 за Магнум). Тогава режещата глава се отваря автоматично когато е достигната нормативната дължина на резбата. За изработването на цилиндрични тръбни и болтови резби надлъжният упор (9 за Торнадо и 13 за Магнум) се отмества настрани.

Смяна на режещите челюсти

Режещите челюсти могат да бъдат монтирани и демонтирани както при демонтирана, така и при монтирана режеща глава (например на работната маса). За целта се освобождава крепежният лост (11 за Торнадо и 15 за Магнум), но не се развива. Премества се регулиращата шайба (12 за Торнадо и 16 за Магнум) на ръкохватката на крепежния лост и се извртива в крайни позиции. При това положение режещите челюсти се изваждат или поставят. Трябва при това да се внимава за съответствие между размера на резбата върху задната част режещите челюсти и предприеманата резба. Трябва освен това да се внимава нанесените също върху задната страна на режещите челюсти цифри да съответстват на тези върху държателя на режещите челюсти (14 за Торнадо и 17 за Магнум).

Режещите челюсти се вмъкват в режещата глава докато съчмата в държателя на режещите челюсти захапе в жлеба. След поставянето на всички режещи челюсти чрез преместването на регулиращата шайба се настройва желания размер на резбата. Резбата на болта винаги се поставя на "Bolt". Притегнете регулиращата шайба върху притягация лост. Режещата глава се затваря. Отварящо-затварящият лост (10 за Торнадо и 14 за Магнум) силно се натиска надясно и надолу. Режещата глава или се отваря автоматично (при конусовидни резби) или може лесно да се отвори на ръка с лек натиск върху отварящо-затварящия лост.

Ако при режещата глава 2½"-3" и 2½"-4" поради повишена сила на рязането (например заради изхабени режещи челюсти) силата на притяганият лост се окаже недостатъчна (11 за Торнадо и 15 за Магнум), т.e. когато режещата глава сама се отваря при рязане, цилиндричният винт върху притягания лост (11 за Торнадо и 15 за Магнум) се притяга в противоположната посока.

Тръбозорезът (15 за Торнадо и 18 за Магнум) служи за тръби от ¼"-2" resp. 2½"-4".

Отстранителят на вътрешни чаплъци (16 за Торнадо и 19 за Магнум) се употребява за тръби ¼"-2" resp. 2½"-4". Пинолът се подсигурява за въртене чрез зацепване в заглащащото рамо отпред или отзад в зависимост от дължината на тръбата.

3.2. Патронник (универсал)

За Магнум до 2" и Торнадо за захващане на Ø < 8 mm и при Магнум до 4" за захващане на сечения < 20 mm се използва според сечението специална затягаща гилза (артикул 343001). При поръчването на гилзата се обозначава работното сечение.

3.2.1. Патронник (универсал) Tornado (19) и (20)

Самоцентриращите се затягащи челюсти се отварят и затварят автоматично посредством ляво или дясно завъртане на шалтера (18) и задвижване на крачния шалтер (21). При смяна на предните и задните затягащи челюсти да се има предвид, че отделните затягащи челюсти са монтирани съобразно фиг. 4 и 5. В противен случай ще настъпят дефекти. Машината в никакъв случай не трябва да се включва преди да са монтирани всички затягащи челюсти и капачките на патронниците (универсалите).

3.2.2. Патронник (универсал) Magnum (1) (2)

Бързозатягащ ударен патронник (универсал) (1), водач (2)

Предният бързозатягащ ударен патронник (1) с голям затягащ пръстен и монтирани в челюстния носач подвижни стягащи челюсти гарантира центрично и сигурно притягане с минимални усилия. Тогава когато материала се покаже от водещия патронник (2), то същия трябва да се затвори.

Смяна на стягащите челюсти Magnum

Бързозатягащите челюсти (24) се затварят с помощта на затягащия пръстен (22) до около 30 mm сечение. Демонтират се болтовете (24) на челюстите и посредством подходящ инструмент (отвертка) последните се изваждат навън. Новите челюсти заедно с болтовете се вкарват отвън навътре в носачът на затягащите челюсти.

3.3. Работни процеси

3.3.1. Tornado

Инструментите се поставят в работна позиция и инструменталният държател посредством притискателния лост (5) се поставя в крайно дясно положение. Вкарва се материалът така, че да излиза с около 10 cm навън от патронника (универсалата) (19). Завърта се режещата глава (8) надолу и се затваря.

Включва се шалтерът (18) на позиция 1. Крачният шалтер (21) се задейства. Сега материалът автоматично се затяга. При типовете 2010 и 2020 за рязане и почистване от чапълци както и за нарязване на по-малки резби може да се подбере втората придавка. За целта при движеща се машина шалтерът (18) бързо се придвижва от позиция 1 на позиция 2. Режещата глава се притиска чрез притискация лост (5) към въртящия се материал.

След една до две витки режещата глава продължава автоматично да нарязва. При конусовидни резби режещата глава автоматично се отваря след достигането на нормативната дължина. При дълги и болтови резби режещата глава се отваря в движение на машината на ръка и крачният шалтер (21) се освобождава. Шалтерът (18) се поставя на R. Крачният шалтер късо се задейства и така материалът се освобождава.

След допълнително подаване на материал може да се нарязват резби с произволна зължина. За целта по време на нарязването крачният шалтер (21) за късо време се задейства при приближаване на режещата глава към корпуса на машината. Без да се отваря режещата глава се поставя шалтерът (18) на R. Материалът се освобождава, инструменталният държател и материалът се поставят в крайно дясно положение и машината отново се включва на положение на шалтера 1.

За рязане на тръби тръборезът (15) се завърта навътре и се поставя в желаната позиция за рязане. Посредством въртене надясно на шпиндела въртящата тръба се отрязва.

Получаващия се при отрязването вътрешен чапълък се отстранява посредством очистващото устройство (16).

Източване на винторезната течност: Изваждат се маркучът от инструменталния носач (2) и се поставя в един съд. Машината се оставя да работи докато свърши течността. Друг начин: демонтира се ваната и се изпразва над умивалната раковина (17).

3.3.2. Magnum

Инструментите се поставят в работно положение и инструменталният държател посредством притискателния лост (8) се поставя в крайно дясно положение. През отворения патронник (универсал) (2) и през отворения

5. Електрически схеми и списъци на приборите Tornado

Електрически схеми		Tornado 2000		Tornado 2010		Tornado 2020	
		Цветове на пров.	Клеми	Цветове на пров.	Клеми	Цветове на пров.	Клеми
Крачен шалтер	Свързващ кабел	Кафява Синя Зелена/Жълта	2 (Авар. изклю.) 2 (Авар. изклю.) ↓ Корпус	Кафява Синя Зелена/Жълта	2 (Авар. изклю.) 2 (Авар. изклю.) ↓ Корпус	Кафява Черна Сив Синя Зелена/Жълта	1 3 5 A1 ↓ Корпус
	Съединителен кабел	Кафява Синя Зелена/Жълта	2 (Двигат. предп.) 1 (Авар. изклю.) ↓ Корпус	Кафява Синя Зелена/Жълта	2 (Двигат. предп.) 1 (Авар. изклю.) ↓ Корпус	Черна Черна Черна Черна Черна Зелена/Жълта	2 4 6 14 2 (Авар. изклю.) ↓ Корпус
	Вътрешни връзки	Червена Червена	1 (Авар. изклю.) ↓ 13 (Датчик) 14 (Датчик) ↓ 1 (Двигат. предп.)	Червена Червена	1 (Авар. изклю.) ↓ 13 (Датчик) 14 (Датчик) ↓ 1 (Двигат. предп.)	Червена Червена	5 → 1 (Авар. изклю.) 13 → A2
Трансмисиона кутия	Съединителен кабел	Кафява Синя Зелена/Жълта	1 3 ↓ Корпус	Кафява Синя Зелена/Жълта	R S ↓ Корпус	Черна Черна Черна Черна Черна Зелена/Жълта	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↓ Корпус
	Двигател	Черна 2 Черна 5 Черна 6 Черна 4 Черна 3 Черна 1	4 8 10 6 5 2	Червена 1 Жълта 2 Зелена 3 Черна U ₂ Бяла V ₂ Синя W ₂ Зелена/Жълта	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ ↓ Корпус	Червена Жълта Зелена Черна Бяла Синя Бял 7/20 Бял 8/21 Зелена/Жълта	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 ↓ Корпус
	Спирачно съпротивление	Кафява Синя	5 12				
Вана	Кондензатор			Кафява Синя	C ₁ C ₂		
	Електрическа помпа (машинен вариант "T")	Кафява Синя Зелена/Жълта	1 3 ↓ Корпус	Кафява Синя Зелена/Жълта	R S ↓ Корпус	Кафява Синя Зелена/Жълта	L ₁ L ₂ ↓ Корпус

Списък на приборите

Двигател	RW 345	REMS	RW 342	REMS	RW 343	REMS
Ексцентриков шалтер	CA 10 C 58751 * FT22V	REMS	CA 10 C 58761 * FT22V	REMS	CA 10 D-U277 * 01 FT22V	REMS
Крачен шалтер	T 5300	REMS	T 5300	REMS	T 5400	REMS
Кондензатор			MP 35/100/330	REMS		

бързозатягащ ударен патронник (1) материалът се поставя така, че да излиза на 10 см навън. Бързозатварящият ударен патронник се затваря докато стягашите челюсти легнат върху материала. След като отварящо движение с патронника материалът се притига посредством един-два удара. При затваряне на патронника (2) лежащият назад материал се центрира. Режещата глава се завърта и се затваря. Шалтерът (3) се поставя в позиция 1, крачният шалтер (4) се задейства. Магнум 2000 / 3000 / 4000 се пуска и спира посредством крачния шалтер 4.

При Магнум 2010 / 3010 / 4010 и 2020 / 3020 / 4020 за рязане и почистване на тръбите както и за рязане на по-малки резби може да се използва 2 придавка. За тази цел шалтерът (3) при въртяща машина бързо се премества от позиция 1 на позиция 2. Посредством притискация лост (8) режещата глава се притиска към въртящия се материал.

След няколко хода на резбата режещата глава започва самостоятелно автоматично да реже. При нарязването на конусообразни резби режещата глава автоматично се отваря при достигането на нормативната дължина на резбата. При дълги и болтови резби режещата глава се отваря на ръка при въртяща машина. Крачният шалтер (4) се отпуска. Отваря се бързодействащият ударен патронник и материалът се изважда.

Чрез многократно подаване на материал могат да се нарязват резби с произволна дължина. За тази цел по време на процеса на нарязване крачният шалтер (4) се освобождава при приближаване на инструменталния носач към корпуса на машината. Режещата глава не се отваря. Освобождавате материала, инструменталният носач и материалът посредством притискателния лост се извеждат в крайно дясно положение и материалът отново се стяга, а машината се пуска в ход. За рязане на тръби тръборезът (18) се завърта и чрез притискателния лост се поставя в желаната режеща позиция. Тръбата се срязва при дясно въртене на шпиндела.

Получаващия се при отрязването вътрешен чапък се отстранява посредством очистващото устройство (19).

Източване на винторезната течност: Изважда се маркучът от инструменталния носач (7) и се поставя в един съд. Машината се оставя да работи докато съврши течността. Друг начин: Изважда се запушалката (25) и ваната се източва.

3.4. Производство на нипли и двойни нипли

За рязане на нипли се употребява REMS Nippeifix (с автоматично вътрешно

захващане) или REMS Nippelspanner с вътрешно захващане. При това тръбите да са почистени отвътре от чапъци. Тръбите парчета тръба да се поставят до упор.

За захващане на парчета с или без резба в REMS Nippelspanner чрез въртене на шпиндела и с помощта на някакъв инструмент, например отвертка се разтваря главата на нипеловия патронник. Това трябва да се върши само при поставено парче тръба.

Както при REMS Nippeifix така и при REMS Nippelspanner не може да се режат нипели, които са по-къси от нормативните изисквания.

3.5. Направа на лява резба

Само REMS Magnum 2010, 2020, 4010 и 4020 са приложими за направа на лява резба. При изработване на леви резби режещата глава трябва да бъде застопорена към шейната, напр. посредством болт M10x40, в противен случай е възможно да бъде повдигната и резбата да получи увреждане в началото. Вклучете шалтера на положение „R“. Разменете положението на маркучите на помпата за охлаждане, или съвръжете охлажддащата помпа на късо. Използвайте превключващия вентил (кат. №: 342080 – принадлежност), който се монтира на машината. С ключа на превключващия вентил (фиг. 9) се променя посоката на движение на охлаждящата течност в помпата.

4. Ремонт

Преди извършването на ремонтни дейности вадете щепсела от електрическия контакт. Тези работи трябва да се извършват от квалифициран специалист или от обучен персонал.

4.1. Поддръжка

Машините работят без специална поддръжка. Трансмисията се намира в затворена маслена вана и поради това не се нуждае от специално смазване.

4.2. Инспекции и ремонти

Моторите на Торнадо 2000 / Мъгнум 2000 / 3000 / 4000 имат въгленови четки. Те се износват и поради това трябва периодично да се наглеждат и подменят. За целта четирите винта на капака на двигателя се развиват на 3 mm и двата капака се свалят. Виж също раздел 6 – помощ при дефектиране.

Електрически схеми и списъци на приборите Magnum

Електрически схеми		Magnum 2000/3000/4000		Magnum 2010/3010/4010		Magnum 2020/3020/4020	
		Цветове на пров.	Клеми	Цветове на пров.	Клеми	Цветове на пров.	Клеми
Крачен шалтер	Свързващ кабел	Кафява Синя	2 (Авар. изклю.) 2 (Авар. изклю.)	Кафява Синя Зелена/Жълта	2 (Авар. изклю.) 2 (Авар. изклю.) ↓ Корпус	Кафява Черна Черна Синя Зелена/Жълта	1 3 5 A1 ↓ Корпус
	Съединителен кабел	Кафява Синя	2 (Двигат. предп.) 1 (Авар. изклю.)	Кафява Синя Зелена/Жълта	2 (Двигат. предп.) 1 (Авар. изклю.) ↓ Корпус	Черна 1 Черна 2 Черна 3 Черна 4 Черна 5 Зелена/Жълта	2 4 6 14 2 (Авар. изклю.) ↓ Корпус
	Вътрешни връзки	Червена Червена	1 (Авар. изклю.) ↓ 13 (Датчик) 14 (Датчик) ↓ 1 (Двигат. предп.)	Червена Червена	1 (Авар. изклю.) ↓ 13 (Датчик) 14 (Датчик) ↓ 1 (Двигат. предп.)	Червена Червена	5 → 1 (Авар. изклю.) 13 → A2
Трансмисионна кутия	Съединителен кабел	Кафява Синя	2 1	Кафява Синя Зелена/Жълта	R S ↓ Корпус	Черна 1 Черна 2 Черна 3 Черна 4 Черна 5 Зелена/Жълта	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↓ Корпус
	Двигател	Черна 2 Черна 5 Черна 6 Черна 4 Черна 3 Черна 1	6 5 3 4 4 1	Кафява Жълта Зелена Черна Бял Синя Синя	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ Зелена/Жълта ↓ Корпус	Червена Жълта Зелена Черна Бял Синя Бял 7/20 Бял 8/21 Зелена/Жълта	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 ↓ Корпус
	Кондензатор			Кафява Синя	C ₁ C ₂		

Списък на приборите

Двигател	RW 345	REMS	RW 342	REMS	RW 343	REMS
Ексцентриков шалтер			CA 10 C 58761 * FT22V	REMS	CA 10 D-U277 * 01 FT22V	REMS
Крачен шалтер	T 5310	REMS	T 5300	REMS	T 5400	REMS
Кондензатор			MP 35/100/330	REMS		

6. Действия при нарушения в работе

6.1. Неизправност: Машината не се пуска в ход.

Причина:

- Аварийният изключвател не е деблокиран.
- Двигателният предпазен шалтер е задействал.
- Износени или дефектни четки на двигателя (Торнадо 2000, Магнум 2000 / 3000 / 4000).

6.2. Неизправност: Машината не изтегля докрай.

Причина:

- Режещите челюсти твърде тъпи.
- Лошокачествена винторезна течност.
- Претоварена мрежа.
- Твърде малко сечение на удължителния кабел.
- Лош контакт на щепсела.
- Износени четки (Торнадо 2000, Магнум 2000 / 3000 / 4000).

6.3. Неизправност: Липсва подаване или недостатъчно подаване на винторезна течност към главата.

Причина:

- Дефектно помпа.
- Твърде малко течност във ваната.
- Запущен филтър за течността.

6.4. Неизправност: Въпреки правилната настройка режещите челюсти са твърде широко отворени.

Причина:

- Режещата глава не е затворена.

6.5. Неизправност: Режещата глава не се отваря.

Причина:

- При отворена режеща глава е рязана резба със следващия по големина размер.
- Изместен е надлъжният упор.

6.6. Неизправност: Некачествена резба.

Причина:

- Твърде тъпи режещи челюсти.
- Неправилно поставени режещи челюсти.
- Недостатъчно или липсващо подаване на винторезна течност.
- Некачествена винторезна течност.
- Няма подаване на инструменталния носач.

6.7. Неизправност: Тръбата се плъзга в патронника.

Причина:

- Силно замърсени челюсти.
- При дебелостенно пластмасово покритие на тръбата употребявайте специални челюсти.
- Износени челюсти.

7. Гаранционни условия

Гаранционният срок е 12 месеца от доставката на новия продукт на първия потребител, но не повече от 24 месеца след доставка на Дистрибутора. Датата на доставка се документира посредством подаване на оригиналната документация по покупко-продажбата, която трябва да включва датата на закупуване и обозначението на продукта. Всички функционални дефекти, възникнали в рамките на гаранционния срок, които ясно произтичат от дефекти при производството или на използваните материали, се отстраняват безплатно. Отстраняването на дефектите не се счита за удължаване или подновяване на гаранционния срок за продукта. Повреди, причинени от естествено износване, неправилна употреба или злоупотреба, несъобразяване с инструкциите за експлоатация, неподходящи материали, прекомерна употреба, използване за цели, различни от разрешените, намеса от страна на Купувача или на трети лица или други причини, за които REMS не носи отговорност, се изключват от условията на гаранцията.

Гаранционното обслужване се извършва само в сервизи, оторизирани за тази цел от REMS. Рекламации се приемат единствено в случай, че продуктът е върнат в сервиз, оторизиран от REMS, без предварителна намеса и в неразглобен вид. Подменените продукти и части стават собственост на REMS.

Потребителят поема разходите по транспортирането на продукта в двете посоки.

Законните права на потребителите и конкретно правото на иск за обезщетение към Дистрибутора не се засягат.

8. Списък на частите

Списъкът на частите можете да заредите от www.rems.de в категория Downloads.

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

REMS Tornado 2000 / 2010 / 2020

1	Sparnuotoji veržlė	13	Sferinė rankenėlė
2	Įrankių laikiklis	14	Sriegpjovés laikiklis
3	Priekiné nukreipiamoji skersé	15	Vamzdžiapjové
4	Galiné nukreipiamoji skersé	16	Vidinés vamzdžio užvartos nuémiklis
5	Spaudimo svirtis	17	Nupiltuvas
6	Gnybtø žiedas	18	Jungiklis
7	Rankena	19	Kumštelinis griebuvas
8	Sriegimo galvuté	21	Kojinis jungiklis
9	Ilgio atremtis	22	Avarinis jungiklis
10	Uždarymo ir atidarymo svirtis	23	Saugiklis
11	Spaudžiamoji svirtis	24	Nukrepiamasis pŕstas
12	Perstatymo skriemulyς		

REMS Magnum 2000 / 2010 / 2020 / 3000 / 3010 / 3020 / 4000 / 4010 / 4020

1	Greitos fiksacijos smūginis griebuvas	13	Ilgio atremtis
2	Centavimo griebuvas	14	Uždarymo ir atidarymo svirtis
3	Jungiklis „dešinėn-kairėn“	15	Fiksavimo svirtis
4	Kojinis jungiklis	16	Nustatymo diskas
5	Avarinis jungiklis	17	Sriegpjovés laikiklis
6	Saugilis	18	Vamzdžiapjové
7	Įrankio laikiklis	19	Vidinés vamzdžio užvartos nuémiklis
8	Spaudžiamoji svirtis	20	Aušinimo priemonių vonia
9	Rankena	21	Vonelė drožléms
10	Fiksavimo žiedas su sparnuotaja veržle	22	Suspaudimo žiedas
11	Sparnuotoji veržlė	23	Griebuvo kumštelius laikiklis
12	Sriegimo galvuté	24	Griebuvo kumštelai
		25	Sandarinimo varžtas



Bendrieji saugos nurodymai

DĖMESIO! Būtina perskaityti visus nurodymus. Nesilaikant toliau pateiktų nurodymų gali ištikti elektros šokas, kilti gaisras ir/arba rizika sunkiai susižeisti. Toliau naudojama savoka „elektrinių prietaisai“ yra susijusi su elektros tinklo veikiančiais elektriniais įrankiais (su tinklo kabeliu), akumuliatoriniais elektriniais įrankiais (be tinklo kabelio), mašinomis ir elektriniais prietaisais. Elektrinius prietaisus naudoti tik pagal paskirtį, laikantis bendrų saugumo technikos reikalavimų.

LAIKYKITE ŠIUOS NURODYMUS SAUGIOJE VIETOJE

A) Darbo vieta

- a) **Darbo vieta turi būti švari ir tvarkinga.** Netvarka ir prastai apšviesta darbo vieta gali sąlygoti nelaiminges atsitikimus.
- b) **Nedirbti su elektriniu prietaisu aplinkoje, kurioje gali kilti sprogimas, yra degių skytių, dujų arba dulkių.** Elektrinių prietaisai sukelia kibirkštis, galinčias uždegti dulkes arba garus.
- c) **Naudojantis elektriniu prietaisu žiūrėti, kad šalia nebūtų vaikų ir pašaliniu asmenų.**

B) Elektros saugumas

- a) **Elektrinio prietaiso jungiamasis kištukas turi tiki šakutės lizdu.** Kištuką keisti draudžiama. Nenaudoti adapterinių kištukų kartu su įžemintais elektriniiais prietaisais. Nepakeisti kištukai ir tinkami šakutės lizdai sumažina elektros šoko riziką. Jei elektrinis prietaisas turi apsauginį laidą, jis gali būti jungiamas tik į šakutės lizdus su apsauginiu kontaktu. Statybvietėse, drėgnoje aplinkoje, po atviru dangumi arba panašiose vietose naudoti elektrinių prietaisą tik per 30 mA apsauginį įrenginių.
- b) **Vengti kūno salyčio su įžemintais paviršiais, pavyzdžiu, vamzdžiais, viryklemis ir šaldytuvais.** Jei kūnas yra įžemintas, padidėja elektros šoko rizika.
- c) **Nelaikyti prietaiso drėgnoje vietoje.** I elektrinių prietaisų įsiskverbės vanduo padidina elektros šoko riziką.
- d) **Nenaudoti kabelio prietaisui nešti, jį pakabinti arba ištraukti iš šakutės lizdo kištuką.** Laikyti kabelį toliau nuo karščio šaltinių, alyvos, aštriių briaunų arba judančių prietaiso dalių. Pažeistas arba susinarpliojęs kabelis padidina elektros šoko riziką.
- e) **Dirbant su elektros prietaisu po atviru dangumi, reikia naudoti ilginamąjį kabelį, leidžiamą naudoti ir lauko salygomis.** Tinkamo ilginamojo kabelio lauko salygoms naudojimas sumažina elektros šoko riziką.

C) Asmenų saugumas

- Šie prietaisai neskeirti naudoti asmenims (išskaitant vaikus) su sumažėjusiais fiziniiais, sensoriniiais ir protiniiais sugebėjimais, arba stokojantiems patyrimo ir žinių, nebent už jų saugą atsakingas asmuo instruktuoju juos apie prietaiso naudojimą arba juos kontroliuoju.
- a) **Būti atidiems, stebēti, kas daroma ir elektriniu prietaisu dirbtį pagal nustatytas instrukcijas.** Nenaudoti elektrinio prietaiso, jei esate pavargęs, paveiktais narkotiku, alkoholio ar medikamentų.
- b) **Visada nešioti apsauginius reikmenis ir apsauginius akinius.** Asmeninių apsauginių reikmenų: respiratoriaus, neslidžių batų, apsauginio šaldo ar ausinių naudojimas, atsižvelgiant į elektrinio prietaiso rūšį ir panaudojimo paskirtį, sumažina sužeidimų riziką.
- c) **Vengti neplanuoto eksplotatavimo.** Prieš įjungiant kištuką į šakutės lizdą,

- Įsitikinti, kad jungiklis yra padėtyje „AUS/OFF“.** Jei nešant elektrinių prietaisų pіrštas yra ant jungiklio arba įjungtas prietaisas įjungiamas į elektros tinklą, tai gali būti saugoti nelaimingus atsitikimus. Jokiu būdu neperjunginėkite gaiduko.
- d) Prie įjungiant elektrinį prietaisą, pašalinti reguliavimo įrankius arba veržiliarkti.** Besišukančioje prietaiso dalyje esantis įrankis arba raktas gali būti saugoti sužeidimuis. Niekada nekišti rankų į jūdančias (besišukančias) dalis.
- e) Pasirūpinti saugia padėtimi ir visada išlaikyti pusiausvyrą.** Taip galima geriau kontroliuoti prietaisą netikėtose situacijose.
- f) Dėvėti tinkamus drabužius.** Nedėvēti placių drabužių ar papuošalų. Plaukus, drabužius ir pirštines laikyti toliau nuo jūdančių dalių. Laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus jūdančios dalys gali sugriebti.
- g) Jei galima įmontuoti dulkes siurbiančius ir surenkančius įrenginius,** įsitikinti, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami. Šiu įrenginių naudojimas sumažina dulkių keliamą pavoją.
- h) Elektrinį prietaisą patikėti tik apmokytiems asmenims.** Jaunimui dirbtis elektrinių prietaisų tik tuo atveju, jei jis vyresnis kaip 16 metų, jei šis darbas būtinis jo mokymui ir jei jis prižiūri kvalifikotas personalas.
- D) Atidus elgesys su elektriniuose prietaisais ir jų naudojimas**
- a) Elektrinio prietaiso neperkrauti. Naudoti tik tam skirtą elektrinį prietaisą. Tinkamu elektriniu prietaisu dirbtis geriau ir saugiau, jei dirbama nurodytame galiu diapazone.
- b) Nenaudoti elektrinio prietaiso, jei jo jungiklis sugedęs. Elektrinis prietaisas, kurio negalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jis būtina remontuoti.
- c) Prieš pradedant reguliuoti prietaisą, keisti reikmenis ar padedant prietaisą į šali, iš šakės tinklo ištraukti kištuką. Ši atsargumo priemonė neleis prietaisui netiketai įjungtis.
- d) Nenaudojamą elektrinį prietaisą laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleisti elektriniuose prietaisais naudotis asmenims, kurie su juo nesusipažino ar neperskaitytė šiu nurodymų. Elektriniuose prietaisais yra pavojingi, jei jais naudojasi nepatyrę asmenys.
- e) Elektrinį prietaisą kruopščiai prižiūrėti. Patikrinti, ar jūdančios prietaiso dalys veikia nepriekaištingai ir neužskerta, ar dalys nesulūžo ir ar nėra taip pažeistos, kad darytu įtaką elektrinio prietaiso veikimui. Prieš pradedant naudoti elektrinį prietaisą, pažeistas dalis privalo suremontuoti kvalifikuotu specialistu arba REMS klientų aptarnavimo dirbtuvėmis. Daugelį nelaimingų atsitikimų sukelia netinkamai techniškai prižiūrimi elektrinių įrankiai.
- f) Pjovimo įrankius laikyti aštrius ir švarius. Kruopščiai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis rečiau užsikerta ir jais lengviau dirbtis.
- g) Prirtvirtinti ruošinį. Norint prirtvirtinti ruošinį, reikia naudoti tvirtinimo įtaisus arba spaustuvus. Taip yra laikoma tvirtiau nei ranka, be to, abi rankos lieka laisvos darbui su elektriniuose prietaisais.
- h) Elektrinius prietaisus, reikmenis, įrankius ir kt. naudoti pagal nurodymus ir taip, kaip privaloma specialiam prietaiso tipui. Taip pat atsižvelgti į darbo salygas ir atliekamą veiklą. Elektriniuose prietaisais naudojimas kitiem nei numatyta tikslams gali sukelti pavojingas situacijas. Bet koks savavalškas elektrinio prietaiso pakeitimas saugumo sumetimais – draudžiamas.
- E) Atidus elgesys su akumulatoriniuose prietaisais ir jų naudojimas**
- a) Prieš išdendant akumulatorių reikia įsitikinti, kad elektrinis prietaisas yra įjungtas. Akumulatorius išdėjimas į įjungtą elektrinį prietaisą gali būti saugoti nelaimingus atsitikimus.
- b) Akumulatorius krauti tik įkrovikliais, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Vienai akumulatorių rūšiai numatyta įkroviklių naudojant kitiemis akumulatoriams, iškyla gaisro pavojus.
- c) Elektriniuose prietaisose naudoti tik tam numatytais akumulatorius. Kitų akumulatorių naudojimas gali būti saugoti sužeidimus ir kelti gaisro pavojų.

- d) Nenaudojamus akumulatorius laikyti toliau nuo sąvarželių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitų nedideliių metalinių daiktų, galinčių salygoti trumpą sujungimą.** Trumpas sujungimas tarp akumulatoriaus kontaktų gali būti nudegimui ar gaisro priežastimi.
- e) Netinkamai naudojant prietaisą, iš akumulatoriaus gali išsiskirti skystis.** Venkti salygio su juo. Patekus ant kūno, nedelsiant nuplauti vandeniu. Patekus skysčiu iš akis, kreiptis į gydytoją. Išsiskiriantis akumulatorius skystis gali sudirginti oda ar nudeginti.
- f) Jei akumulatorius/iškroviklis temperatūra arba aplinkos temperatūra yra $\leq 5^{\circ}\text{C}/40^{\circ}\text{F}$ arba $\geq 40^{\circ}\text{C}/105^{\circ}\text{F}$, akumulatorius/iškroviklis naudoti draudžiamas.**
- g) Sugedusių akumulatorių neišmesti su atliekomis, o perduoti REMS klientų aptarnavimo dirbtuvėms arba utilizavimo įmonei.**
- F) Aptarnavimas**
- a) Prietaisą leisti remontuoti tik kvalifikuotiemis specialistams ir tik naudojant originalias atsarginės dalis. Tai užtikrins prietaiso saugumą.
- b) Laikytis prietaiso techninio aptarnavimo reikalavimų bei įrankių keitimo nurodymo.
- c) Reguliariai tikrinti elektrinio prietaiso jungiamuosius laidus, o esant pažeidimams, leisti pakeisti kvalifikuotiemis specialistams arba REMS klientų aptarnavimo dirbtuvėms. Reguliariai tikrinti ilginamajį kabelį ir jį pakeisti, jei jis pažeistas.



Specialūs saugos nurodymai

- Mašina įjungama apsauginiu kojiniu jungikliu paspaudus avarinj („Not-Aus“) mygtuką. Saugos įrenginiai, pvz., apsauginis vamzdžis, apsauginė déžė, užtvara reikalingi, kai neįmanoma numatyti apie stakles ir apdorojamą detalę susidarančios pavojaus zonas.
- Tokie darbai, kaip pvz., vijimas, montavimas ir išmontavimas, sriegimas rankiniu sriegikliu, darbas rankiniu vamzdžiu plovikliu bei detalės laikymas ranka (užuot naudojus medžiagos atramas), veikiant staklėms draudžiamai.
- Jei gresia apdorojamos detalės nulūžimas (priklasomai nuo detalės ilgio ir skersmens bei apskukų skaičiaus), arba nepakankamai stabilius staklės (pvz., naudojant 4" automatinę sriegimą galvute), reikia naudoti pakankamą skaičių atramų (REMS Herkules), kurių aukštis gali būti reguliuojamas.
- Niekada nelieskite kumštelinio griebtuvo vidaus.
- Trumpus vamzdžių galus tvirtinti tilk su REMS Nippelspanner arba Nippelfix.
- REMS sriegimo medžiagos purškikliuose (REMS Special, REMS Sanitol aerozoliniose flakonuose) yra ekologiniai, tačiau jose yra užsidegančių dujų (butano). Purškikliuose yra slėgis, todėl neatidarinékite ju per jégą. Saugokite nuo Saulės spinduliu ir laikykite ne aukštesneje kaip 50°C.
- Dėl sriegimo tepalo nuriebinamojo poveikio, reikia venkti tepalo kontaktu su oda. Reikia naudoti tam pritaikytas odos apsaugos priemones.
- Dėl higieninių priežasčių iš vonelės reguliariai reikia pašalinti purvą ir drožles. Drožles reikia pašalinti ne rečiau kaip kartą per metus.
- Sriegimo tepalo tikrinti nereikia, kadangi vartojant reikia nuolat papildyti nauju sriegimui tepalu.
- Koncentruoti sriegimo tepalai negali patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar žemę. Nesunaudotą sriegimo tepalą reikia pristatyti atitinkamoms, tokias atliekas surenkančioms, įmonėms. Mineralinių sriegimo tepalų atliekų kodas – 54401, o sintetinių – 54109.

1. Techniniai duomenys

Tornado 2000	Magnum 2000	Magnum 3000	Magnum 2000	Tornado 2000	Magnum 4000
Tornado 2010	Magnum 2010	Magnum 3010	Magnum 2010	Tornado 2010	Magnum 4010
Tornado 2020	Magnum 2020	Magnum 3020	Magnum 2020	Tornado 2020	Magnum 4020

1.1. Darbinis diapazonas

1.1.1. Sriegimo diametras

Vamzdžių	$\frac{1}{16} - 2"$	$\frac{1}{16} - 2"$	$(\frac{1}{16}) \frac{1}{2} - 3"$	$\frac{1}{16} - 4"$	$\frac{1}{4} - 4"$
(taip pat sintetiniu apvalkalu)	6 - 60 mm	6 - 60 mm	6 - 60 mm	6 - 60 mm	14 - 60 mm
Varžtai	$\frac{1}{4} - 2"$	$\frac{1}{2} - 2"$	$\frac{1}{2} - 2"$	$\frac{1}{4} - 2"$	$\frac{1}{2} - 2"$

1.1.2. Sriegių rūšys

Vamzdžių sriegis, kūginis dešininis	R (ISO 7-1, DIN 2999, BSPT), NPT
Vamzdžių sriegis, cilindrinis dešininis	G (ISO 228-1, DIN 259, BSPP), NPSM
Pleninio šarvinio vamzdžio sriegis	Pg (DIN 40430), IEC
Varžtų sriegis	M (ISO 261, DIN 13), UNC, BSW

1.1.3. Sriegio ilgis

Vamzdžių sriegis, kūginis	normalus ilgis	normalus ilgis	normalus ilgis	normalus ilgis
Vamzdžių sriegis, cilindrinis	165 mm, su neribotu veržimu	150 mm, su neribotu veržimu	150 mm, su neribotu veržimu	165 mm, su neribotu veržimu
Varžtų sriegimas				

1.1.4. Vamzdžių nupjovimas

$\frac{1}{8} - 2"$	$\frac{1}{8} - 2"$	$\frac{1}{4} - 4"$	$\frac{1}{8} - 2"$	$\frac{1}{8} - 2"$	$\frac{1}{4} - 4"$
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

1.1.5. Vamzdžių vidinis valymas

$\frac{1}{4} - 2"$	$\frac{1}{4} - 2"$	$\frac{1}{4} - 4"$	$\frac{1}{4} - 2"$	$\frac{1}{4} - 2"$	$\frac{1}{4} - 4"$
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Tornado 2000	Magnum 2000	Magnum 3000	Magnum 2000	Tornado 2000	Magnum 4000
Tornado 2010	Magnum 2010	Magnum 3010	Magnum 2010	Tornado 2010	Magnum 4010
Tornado 2020	Magnum 2020	Magnum 3020	Magnum 2020	Tornado 2020	Magnum 4020

1.1.6. Nipelio ir trumpasriegių su REMS įmamos spaudikliu (vidinis veržimas REMS Nippelspanner)	$\frac{3}{8} - 2"$	$\frac{3}{8} - 2"$	$\frac{3}{8} - 2"$	$\frac{3}{8} - 2"$	$\frac{3}{8} - 2"$	$\frac{3}{8} - 2"$
su REMS įmamos fiksatoriumi (automatinis vidinis veržimas REMS Nippelfix)	$\frac{1}{2} - 4"$	$\frac{1}{2} - 4"$	$\frac{1}{2} - 4"$	$\frac{1}{2} - 4"$	$\frac{1}{2} - 4"$	$\frac{1}{2} - 4"$

1.1.7. REMS 4" automatinė sriegimo galvutė visiems Tornado modeliams ir Magnum 2000/2010/2020 modeliams ir Magnum 3000/3010/3020 modeliams (žr. 6 pav.)				$2\frac{1}{2} - 4"$	$2\frac{1}{2} - 4"$
---	--	--	--	---------------------	---------------------

1.2. Pavaros apsisukimų skaičius

Tornado 2000	$\frac{1}{16} - 2"$	53 – 40 1/min
Magnum 2000	$\frac{1}{4} - 2"$	53 – 40 1/min
Magnum 3000	$\frac{1}{4} - 3"$	23 – 20 1/min
Magnum 4000	$\frac{1}{4} - 4"$	23 – 20 1/min
Automatinis, bepakopis valdymas		
Tornado 2010 / 2020	$\frac{1}{16} - 2"$	52 1/min
Magnum 2010 / 2020	$\frac{1}{4} - 2"$	52 – 26 1/min
Magnum 3010 / 3020	$\frac{1}{4} - 3"$	20 – 10 1/min
Magnum 4010 / 4020	$\frac{1}{4} - 4"$	20 – 10 1/min

Taip pat esant pilnam apkrovimui. Kai didelis apkrovimas ir prastas elektros tiekimas, sriegiant didesnio diametro vamzdžius apsisukimai gali būti žemesni
pvz. Tornado 26 1/min ir Magnum 10 1/min.

1.3. Elektros duomenys

Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000	230 V, 1~; 50–60 Hz; 1700 W priėmimas, 1200 W atidavimas; 8,3 A; (tinklo) saugiklis 16 A (B). Kartotinis režimas 2,5 / 10 min.
	110 V; 1~; 50–60 Hz; 1700 W priėmimas, 1200 W atidavimas; 16,5 A; (tinklo) saugiklis 30 A (B). Kartotinis režimas 2,5 / 10 min.
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010	230 V, 1~; 50 Hz; 2100 W priėmimas, 1400 W atidavimas; 10 A; (tinklo) saugiklis 10 A (B). Kartotinis režimas 7 / 10 min.
Tornado 2020, Magnum 2020 / 3020 / 4020	400 V; 3~; 50 Hz; 2000 W priėmimas, 1500 W atidavimas; 5 A; (tinklo) saugiklis 10 A (B). Kartotinis režimas 7 / 10 min.

1.4. Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis)

Tornado 2000	730 x 435 x 280 mm
Tornado 2010 / 2020	730 x 435 x 280 mm
Magnum 2000	870 x 580 x 495 mm
Magnum 2010 / 2020	825 x 580 x 495 mm
Magnum 3000	915 x 580 x 495 mm
Magnum 3010 / 3020	870 x 580 x 495 mm
Magnum 4000	915 x 580 x 495 mm
Magnum 4010 / 4020	870 x 580 x 495 mm

1.5. Svoris (kg)

Tornado 2000	Mašina	Instrumentai	Standartiniai reikmenys
Tornado 2010 / 2020	31	12	7
Tornado 2010	43	12	7
Tornado 2020	43	12	7
	Mašina	Instrumentai	Važiuojantis
	$\frac{1}{4} - 2"$	$\frac{1}{4} - 2"$	stovas
Magnum 2000	75	12	16
Magnum 2010	87	12	16
Magnum 2020	87	12	16
	Mašina	Instrumentai	Instrumentai
	$2\frac{1}{2} - 3"$	$\frac{1}{4} - 2"$	$2\frac{1}{2} - 3"$
Magnum 3000	79	12	23
Magnum 3010	108	12	23
Magnum 3020	108	12	23
	Mašina	Instrumentai	Instrumentai
	$2\frac{1}{2} - 4"$	$\frac{1}{4} - 2"$	$2\frac{1}{2} - 4"$
Magnum 4000	81	12	25
Magnum 4010	108	12	25
Magnum 4020	108	12	25

1.6. Triukšmingumas

Emisinė vertė darbo vietoje	
Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000	83 dB (A)
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010	75 dB (A)
Tornado 2020	72 dB (A)
Magnum 2020 / 3020 / 4020	74 dB (A)

1.7. Vibracija (visų modelių)

Pagreičio svertinė efektinė vertė	2,5 m/s ²
-----------------------------------	----------------------

Nurodyta vibravimo emisijos vertė buvo išmatuota, remiantis standartiniu išbandymo metodu ir gali būti naudojama palyginimui su kitu prietaisu. Nurodytą vibravimo emisijos vertę galima taip pat naudoti, pradedant vertinti prietaiso gedimus.

Dėmesio: Vibracijos emisijos vertė faktinio prietaiso naudojimo metu gali skirtis nuo nurodytos vertės, priklausomai nuo prietaiso naudojimo būdo. Taip pat, priklausomai nuo faktinių naudojimo sąlygų (darbas su periodinėmis pertraukomis), gali prieikti nustatyti saugumo užtikrinimo priemones, norint apsaugoti prietaiso naudotoją.

2. Eksplotavimo pradžia

Nurodymas: transportuojamus daiktus, sveriančius daugiau kaip 35 kg, turi nešti 2 asmenys. Transportuojant ar paruošiant stakles darbui, atkreipkite dėmesį, kad svorio centras yra aukštai ir Staklės gali lengvai pagrūti.

2.1. Tornado 2000, 2010, 2020 (1–3 pav.) pastatymas

Atsukti sparnuotąjā veržlę (1). Nuimti įrankių laikiklį (2). Stakles nustatyti vertikaliai ant abiejų nukrepiamujų skersių (3 + 4) ir įstatyti 3 vamzdines kojas į reduktoriaus korpusą, iki jų užsiifikavimo (1 pav.). Stakles paimiti už reduktoriaus korpuso (ne už vamzdinių kojų) ir pastatyti ant vamzdinių kojų (2 pav.).

Stakles taip pat galima pastatyti ant darbastalo ir prisukti. Tam yra 3 angos staklių dugne. Su priėtais šablonais darbastalyje reikia paruošti 3 angas (\varnothing 12 mm). Staklės pritvirtinamos iš apačios su 3 varžtais M 10.

Įrankių laikiklį pastumti ant nukrepiamiosios skersės. Prispaudimo svirtį (5) iš galo perstumti per kilpą prie įrankio laikiklio. Gnybto žiedą (6) taip pastumti ant galinės nukrepiamiosios skersės, kad sparnuotoji veržlė būtų gale, o žiedo kanalas/išpovia liktų laisva. Rankenelę (7) nustatyti ant prispaudimo srities.

Vonelę pakabinti ant abiejų, apačioje prie reduktoriaus korpuso esančiu varžtu ir pastumti dešinėn į plyšius. Vonelę įkabinti į žiedo išpovią prie galinės nukrepiamiosios skersės (4). Prispaudimo svirties fiksavimo žiedą pastumti iki prisišlejimo prie vonelės pakabinimo ir prispausti. Žarną su prisiurbimo filtru pakabinti į vonelę, o kitą žarnos galą nustumti ant įmovos galinėje laikiklio pusėje.

Pripilti 2 litus sriegimo tepalo. Lovi drožlėms pastatyti galinėje dalyje.

Niekada negalima jungti staklių be sriegimo tepalo.

Sriegimo galvutės (8) fiksuojamajį varžtą įstatyti į laikiklio angą ir sriegimo galvutę su ašiniu spaudimu į fiksuojamajį varžtą ir siūbuojančiais judesiais įstumti įk atremties.

Kad būtų geriau transportuoti, kojinį jungiklį reikia pakabinti varžtu galinėje reduktoriaus korpuso pusėje. (3 pav.).

Magnum 2000 T, 2010 T, 2020 T, 3000 T, 3010 T, 3020 T, 4000 T, 4010 T, 4020 T (8 pav.) pastatymas

Stakles pritvirtinti ant darbastalo arba ant stovo su ratukais, panaudojus 3 rinkinyje esančius varžtus. Transportuojant, stakles galima pakelti priekyje už stovo ašą, o gale prie variklio arba laikiklio. Transportuojant, ant stovo į ašas prie stovo įvedami vamzdžiai $\varnothing \frac{3}{4}$ " maždaug 60 cm ilgio ir pritvirtinami sparnuotosiomis veržlėmis. Jei staklės nebus transportuojamos, galima nuimti abu ratus.

Reikia pripildyti 5 litrus sriegimo tepalo.

Niekada neunkite staklių be šio tepalo.

2.2. Tornado 2000 T, 2010 T, 2020 T (7 + 8 pav.) pastatymas

Stakles pritvirtinti ant darbastalo arba ant stovo su ratukais su 3 rinkinyje esančiais varžtais. Transportuojant, stakles galima pakelti priekyje už stovo kilpą, o gale prie variklio arba laikiklio. Transportuojant ant stovo, į ašas prie stovo įvedami vamzdžiai $\varnothing \frac{3}{4}$ " maždaug 60 cm ilgio ir pritvirtinami sparnuotosiomis veržlėmis. Jei staklės nebus transportuojamos, galima nuimti abu ratus.

Reikia pripildyti 5 litrus sriegimo tepalo.

Niekada neunkite staklių be šio tepalo.

Magnum 2000 T-L, 2010 T-L, 2020 T-L, 3000 T-L, 3010 T-L, 3020 T-L, 4000 T-L, 4010 T-L, 4020 T-L (8 pav.) pastatymas

Stakles pritvirtinti ant darbastalo arba ant stovo su ratukais, panaudojus 4 rinkinyje esančius varžtus. Vonelę įkabinti gale į abu varžtus apačioje prie reduktoriaus korpuso ir priekyje į grandinės griovelį prie galinio kreipiklio. Fiksavimo žiedą (10) pastumti prie vonelės pakabinimo ir fiksuti. Žarną su prisiurbimo filtru pakabinti į vonelę. Drožlių įstatyti iš užpakanlinės pusės.

Pripilti 2 litrus sriegimo tepalo.

Niekada neeksplotauoti staklių be sriegimo tepalo.

2.3. Elektros prijungimas

Prie prijungiant stakles reikia patikrinti, ar ant gamyklinės lentelės nurodyta įtampa atitinka tinklo įtampą. Naudokite tik laidinių prailgintuvą su įžeminimu. Staklės įjungiamos ir išjungiamos kojiniu jungikliu (21, Tornado / 4, Magnum). Jungikliu (18, Tornado / 3, Magnum) pasirenkama sukimo kryptis į greitį. Stakles galima išjungti, kai avarinis mygtukas („Not-Aus“) (22, Tornado / 5, Magnum) atblokuotas ir apsauginis jungiklis (23, Tornado / 6, Magnum) ant kojinio jungiklio nuspautas. Jei staklės įjungiamos tiesiogiai į tinklą (be kišukinių jungčių), reikia instaliuoti galios jungiklį 16 A.

2.4. Sriegimo tepalai

Naudokite tik REMS sriegimo tepalus. Jūs pasieksite maksimalų sriegimo rezultatai, sutaupykite sriegpjovės resursus ir tausosite stakles.

Sriegimo tepalas **REMS Spezial** yra stipriai legiruotas ir vartojamas visų rūšių vamzdžių ir varžtų sriegimui. Jis nuplaunamas vandeniu (patikrinta ekspertu). Ivaiziose šalyse mineralinių sriegimo tepalų geriamojo vandens linijoms naudoti neleidžiama, pvz., Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje. Tokiu atveju naudojamas REMS Sanitol be mineralinių alyvų.

REMS Sanitol sriegimo tepalas yra be mineralinių alyvų, sintetikas, nuplaunamas vandeniu ir turi tokias tepimo savybes, kaip mineralinės alyvos. Jis naudojamas visų vamzdžių ir varžtų sriegimui. Jis turi būti naudojamas Vokietijoje, Austrijoje ir Šveicarijoje geriamojo vandens linijoms ir atitinka instrukcijas (DVGW Prūf-Nr. DW-0201AS2032; ÖVGW Prūf-Nr. W 1.303; SVGW Prūf-Nr. 7808-649).

Visus sriegimo tepalus reikia naudoti tik nepraskiestus!

2.5. Detalių atremtis

Ilgesnius kaip 2 m ilgio vamzdžius ir strypus reikia paremti su atramos kojomis – REMS Herkules, kuriu aukštį galima reguliuoti. Jis turi plieninius rutulius, kad būtų galima be problemų judinti vamzdžius ir strypus į visas puses, neapverciant detalių atramos. Jei REMS Magnum pritvirtintas ant darbastalo, galima taip pat panaudoti REMS Herkules Y, kuris pritvirtinamas prie darbastalo. REMS Herkules ir REMS Herkules Y darbo zona: $\varnothing \frac{1}{8} - 4$ ".

2.6. REMS 4" automatinė galvutė

Naudojant REMS 4" automatinę galvutę, reikia laikytis su REMS 4" automatine galvute pristatytos eksplotacijos instrukcijos.

3. Eksplotavimas

3.1. Įrankiai

Sriegimo galvutė (8, Tornado/12, Magnum) yra universalis sriegimo galvutė, t.y. tinkanti visoms aukščiau įvardintoms sriegimo rūšims, padalinta į 2 įrankių rinkinius, nes naudojama tik viena iš sriegimo galvučių. Sriegiant kūginį vamzdžio sriegį, ilgio atremtis (9, Tornado / 13, Magnum) bei uždarymo ir atidarymo svirtis (10, Tornado / 5, Magnum) turi būti nukreipti viena kryptimi. Tada sriegimo galvutė atsidaro automatiškai, kai pasiekiamama tam tikra sriegio ilgio norma. Kad būtų galima daryti vidinius ir išorinius sriegius, ilgio atremtis (9, Tornado / 13, Magnum) nuimama.

Sriegpjovių keitimasis

Sriegpjovės gali būti įstatomos arba keičiamos tiek montuojant, tiek išėmus sriegimo galvutę (pvz., ant darbastalo). Tam reikia atlaisvinti fiksavimo svirtį (1, Tornado / 15, Magnum), bet ne nusukti. Perstatymo skriemulį (12, Tornado / 16, Magnum) prie luominės rankenėlės nustumti nuo fiksavimo svirties iki galinės padėties. Šioje padėtyje įsimamos ir įstatomos sriegpjovės. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad sriegpjovės galinėje pusėje nurodytas sriegio dydis atitinkytu pjaunamo sriegio dydi. Be to, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad sriegpjovės galinėje pusėje nurodyti numeriai taip pat sutaptu su ant sriegpjovės laikiklio (14, Tornado / 17, Magnum) nurodytais numeriais.

Sriegpjovė įstumti į sriegimo galvutę, kol sriegpjovės laikiklio plyšyje esantis rutulys fiksuoja sriegpjovę. Jei visos sriegpjovės įstatytos, perstumiant perstatymo/reguliuamus diską nustumatos sriegio dydis. Varžtų sriegi, visada reikia nustatyti į padėtį „Bolt“. Perstatymo diską fiksuoja fiksavimo svirtimi. Sriegimo galvutę uždaryti. Uždarymo ir atidarymo svirtį (10, Tornado / 14, Magnum) stipriai paspausti dešinėn žemyn. Sriegimo galvutė arba atidaroma automatiškai (kūginis vamzdžio sriegis), arba bet kuriuo metu ranka lengvai paspaudžiant į kairę uždarymo ir atidarymo svirtį.

Jei sriegimo galvutei $2\frac{1}{2}-3$ " ir $2\frac{1}{2}-4$ " dėl didesnės sriegimo jėgos (pvz., atbulusios sriegpjovės) nepakanka fiksavimo svirties (11, Tornado / 15, Magnum) laikymo jėgos, t.y. sriegimo galvutė atsidaro dėl sriegimo spaudimo, tai reikia papildomai prisukti cilindrinį varžtą, esantį priešais fiksavimo svirtį.

Vamzdžiapovė (15, Tornado / 18, Magnum) skirta vamzdžių plovimui $\frac{1}{4}-2$ " arba $2\frac{1}{2}-4$ ".

Vidinis vamzdžio užvartų nuėmėjas (16, Tornado/19, Magnum) naudojamas vamzdžiams nuo $\frac{1}{4}-2$ " arba $2\frac{1}{2}-4$ ". Jei vamzdžis trumpas, kad pasiekti užvartą, tada užvatu nuėmiklio rankena fiksuojama; priekyje arba gale, priklausomai nuo vamzdžio ilgio.

3.2. Kumštelinis griebtuvė

Magnum iki 2" ir Tornado < 8 mm skersmens suspaudimui, o Magnum iki 4" < 20 mm skersmens suspaudimui reikia naudoti prie skersmens pritaikytą tvirtinimo įvorę (Art. Nr. 343001). Užsakydamas tvirtinimo įvorę, nurodykite pageidaujamą suspaudinio skersmenį.

3.2.1. Tornado kumštelinis griebtuvės (19) ir (20)

Savicutruojantį griebtuvą kumšteliui atsidaro ir užsidaro automatiškai, sukant kairę arba dešinę jungiklį (18) ir paspaudus kojinį jungiklį (21). Keičiant priekinį ir galinį griebtuvą kumštelius, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad kumšteliui būtų įstatomi atitinkamai pagal 4 ir 5 pav. Jokiu būdu negalima jungti mašinos, kol nesumontuoti visi kumštelių ir abiejų kumštelių griebtuvų dangteliai.

3.2.2. Magnum kumštelinis griebtuvės (1) (2)

Grieitos fiksacijos smūginis griebtuvės (1), centavimo griebtuvės (2)
Priekinis griebtuvė kumštelius su dideliu spaudimo žiedu ir į laikiklius įstatyti judantys griebtuvą kumšteliui užtikrina centrinių tikslų suspaudimą minimaliomis pastangomis. Kai tik medžiaga išlenda iš centravimo griebtuvo (2), ji reikia uždaryti.

Magnum griebtuvė kumštelių keitimasis

Griebtuvė kumštelius (24) spaudimo žiedu (22) nuveskite maždaug iki 30mm spaudimo skersmens. Atskirkite kumštelių (24) varžtus. Tinkamu įrankiu (atsuktuvu) nustumkite atgal kumštelius. Įstumkite naujus griebtuvė kumštelius su įstatytais varžtais į laikiklius.

3.3. Darbo procesas

3.3.1. Tornado

Prasukti įrankius ir įrankių laikiklį prispaudimo svirtimi (5) nuvesti į dešinę galinę padėtį. Detalių įstatyti taip, kad ji būtų maždaug 10 cm išsikišusi iš kumšteliu griebtuvė. Sriegimo galvutę (8) nuleisti ir uždaryti. Jungiklį (18) pastatyti į 1 padėtį, paspausti kojinį jungiklį (21). Dabar detali suspaudžiama. Tornado 2010 ir 2020 modeliuose mažesnių sriegių plovimui galima pasirinkti „2“ greitį. Tam

reikia jungiklį (18) veikiant staklėms perjungti iš „1“ padėties į „2“ padėtį. Sriegimo galvutę prispaudimo svirtimi (5) spausti prie besisukančios detalės.

Po vieno arba dvių sriegimo apsisukimų sriegimo galvutė toliau pjauna automatiškai. Jei atliekant kūginį vamzdžių sriegimą pasiekiamā atitinkamo sriegio normalaus ilgio norma, sriegimo galvutė atsidaro automatiškai. Atliekant išorinį ir vidinį sriegimą, sriegimo galvutė atidaroma ranka veikiant staklėms. Paleisti kojinį jungiklį (21). Jungiklį (18) nustatyti į „R“, trumpai spustelti kojinį jungiklį – detalė atlaisvinama.

Pastoviai perfiksuojuant detale, galima sriegti neriboto ilgio sriegius. Tam sriegimo metu reikia paleisti kojinį jungiklį (21) priartėjus įrankio laikikliui prie staklių korpuso. Sriegimo galvutės neatidaryti. Jungiklį (18) nustatyti į „R“. Atlaisvinti detalę, įrankio laikiklį ir detalę nuvesti su prispaudimo svirtimi į dešinę galinę padėtį. Stakles įjungti vėl į „1“ jungiklio padėtį.

Vamzdžių atskyrimui atverčiamā vamzdžiapijovė (15) ir prispaudimo svirtimi nustumiamas į pageidaujamą pjovimo poziciją. Sukant dešinėn vamzdžiapijovės varžą, atpjauamas sukamas vamzdis.

Sriegimo metu atsirandančios drožlės pašalinamos vidiniu užvartu nuémikliu (16).

Sriegimo tepalo nuleidimas: nuimti žarną prie įrankio laikiklio (2) ir laikyti talpoje. Leisti staklėms veikti, kol vonelė bus tuščia, arba nuimti vonelę ir ištuštinti virš piltuvu (17).

3.3.2. Magnum

Pasukti įrankius ir įrankių laikiklį spaudžiamaja svirtimi (8) nuvesti į dešinę galinę padėtį. Detalę įstatyti taip, kad ji būtų maždaug 10 cm išsikišusi iš griebuvo. Sriegimo galvutę (8) nuleisti ir uždaryti. Jungiklį (3) pastatytį į 1 padėtį, paspausti kojinį jungiklį (4). Magnum 2000 / 3000 / 4000 įjungiamas ir išjungiamas tik kojiniu jungikliu (4).

Magnum 2010 / 3010 / 4010 ir 2020 / 3020 / 4020 modeliuose nupjovimui ir nuvalymui bei mažesnių sriegių pjovimui galima pasirinkti „2“ greitį. Tam, veikiant

staklėms, jungiklį (3) reikia perjungti iš „1“ padėties į „2“ padėtį. Sriegimo galvutę prispaudimo svirtimi (8) prispausti prie besisukančios detalės.

Po vieno arba dvių sriegimo apsisukimų, sriegimo galvutė toliau sriegia automatiškai. Jei atliekant kūginį vamzdžių sriegimą pasiekiamā atitinkamo sriegio normalaus ilgio norma, sriegimo galvutė atsidaro automatiškai. Atliekant išorinį ir vidinį sriegimą, sriegimo galvutė atidaroma ranka, veikiant staklėms. Paleisti kojinį jungiklį (4). Atidaryti griebtuvą, išimti detalę.

Pastoviai perfiksuojuant detale, galima sriegti neriboto ilgio sriegius. Tam sriegimo metu reikia paleisti kojinį jungiklį (4) priartėjus įrankio laikikliui prie staklių korpuso. Sriegimo galvutės neatidaryti. Detalę atpalaiduoti, įrankio laikiklį ir detalę spaudimo svirtimi nukelti į dešinį galinę padėtį. Detalą vėl suspausti, vėl įjungti stakles. Vamzdžių atskyrimui apverčiamā vamzdžiapijovė (18) ir spaudžiamaja svirtimi nustumiamas į pageidaujamą pjovimo poziciją. Sukant dešinėn sukli, atskiriamas sukamas vamzdis.

Sriegimo metu atsirandančios drožlės pašalinamos vidiniu užvartu nuémikliu (19).

Sriegimo tepalo nuleidimas: nuimti žarną prie įrankio laikiklio (7) ir laikyti konteineryje. Leisti staklėms veikti, kol vonelė bus tuščia, arba nuimti vonelę ir ištuštinti per nupiltuvą (25).

3.4. Nipelių ir trumpasriegių gaminimas

Nipelių sriegimui naudojamas REMS Nippelfix (automatinis vidinis veržimas/ spaudimas) bei REMS Nippelspanner (vidinis veržimas). Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad vamzdžio galai būtų išvalyti iš vidaus (nebūtų vidinės užvartos).

Vamzdžio su sriegiu ar be sriegio suspaudimui su REMS, įmovos spaudiklio galvutė praskiriamas pasukant įrankiu (pvz., atskutuvu) suklį.

Dirbant tiek su REMS Nippelfix, tiek su REMS Nippelspanner reikia atkreipti dėmesį į tai, kad nebūtų sriegiami trumpesnės įmovos, negu leidžia norma.

5. Tornado sujungimo planai ir prietaisų sąrašas

Sujungimo planai		Tornado 2000		Tornado 2010		Tornado 2020	
		Glybos spalva/Nr	Gnybtas	Glybos spalva/Nr	Gnybtas	Glybos spalva/Nr	Gnybtas
Kojinis jungiklis	Maitinimo loidas/instaliacija	Ruda Mėlyna Žalia/geltona	2 (Avar.j.) 2 (Avar.j.) ↓ Korpusas	Ruda Mėlyna Žalia/geltona	2 (Avar.j.) 2 (Avar.j.) ↓ Korpusas	Ruda Juoda Gris Mėlyna Žalia/geltona	1 3 5 A1 ↓ Korpusas
	Sujungimo loidas	Ruda Mėlyna Žalia/geltona	2 (Variklio apsaug.) 1 (Avar.j.) ↓ Korpusas	Ruda Mėlyna Žalia/geltona	2 (Variklio apsaug.) 1 (Avar.j.) ↓ Korpusas	Juoda Juoda Juoda Juoda Juoda Žalia/geltona	2 4 6 14 2 (Avar.j.) ↓ Korpusas
	Vidinis loidas	Raudona	1 (Avar.j.) ↓ 13 (Mygtukas) 14 (Mygtukas) ↓ 1 (Variklio apsaug.)	Raudona	1 (Avar.j.) ↓ 13 (Mygtukas) 14 (Mygtukas) ↓ 1 (Variklio apsaug.)	Raudona	5 → 1 (Avar.j.)
Reduktoriaus korpusas	Sujungimo loidas	Ruda Mėlyna Žalia/geltona	1 3 ↓ Korpusas	Ruda Mėlyna Žalia/geltona	R S ↓ Korpusas	Juoda Juoda Juoda Juoda Juoda Juoda Žalia/geltona	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 5 ↓ Korpusas
	Variklis	Juoda 5 6 4 3 1	2 8 10 6 5 2	Raudona Geltona Žalia Juoda Baltas Mėlyna Žalia/geltona	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ ↓ Korpusas	Raudona Geltona Žalia Juoda Baltas Mėlyna Baltas Baltas Žalia/geltona	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7/20 8/21 ↓ Korpusas
	Stabdžių pasipriepinimas	Ruda Mėlyna	5 12				
Vonelė	Kondensatorius			Ruda Mėlyna	C ₁ C ₂		
	Elektrinis siurblys (Mašina modelių "T")	Ruda Mėlyna Žalia/geltona	1 3 ↓ Korpusas	Ruda Mėlyna Žalia/geltona	R S ↓ Korpusas	Ruda Mėlyna Žalia/geltona	L ₁ L ₂ ↓ Korpusas
Prietaisų sąrašas							
Variklis		RW 345		REMS	RW 342		REMS
Kumštelinis perjungiklis		CA 10 C 58751 * FT22V		REMS	CA 10 C 58761 * FT22V		REMS
Kojinis jungiklis		T 5300		REMS	T 5300		REMS
Kondensatorius		MP 35/100/330		REMS	MP 35/100/330		REMS
Variklis		RW 343		REMS	CA 10 D-U277 * 01 FT22V		REMS
Kumštelinis perjungiklis		T 5400		REMS	T 5400		REMS

3.5. Kairinių sriegių gaminimas

Kairinių sriegių gamybai yra pritaikyti tik REMS Magnum 2010, 2020, 4010 ir 4020. Srieginat kairinių sriegių sriegimo galva įrankių laikiklyje turi būti fiksuota vienu varžtu p.vz. M 10x40, priešingu atvėju gali buti sugadintas sriegis. Jungiklis statomas ant padėties „R“. Tepimo-aušinimo pompos šlangutės sukeičiamos arba viena atjungiamos o kita sujungiamos tiesiogiai. Taip pat gali būti naudojamas perjungimo vožtuvas (priedas Art.-Nr. 342080), kuris tvirtinamas prie korpuso. Su šakute perjungimo vožtuvas (Pav. 9) pakeis tepimo aušinimo pompos tepalo tiekimo kryptį.

4. Priežiūra

Prieš pradedant priežiūros ir remonto darbus – ištraukti kištuką! Šiuos darbus gali atlikti tik specialistai ir už tai atsakingi asmenys.

4.1. Techninis aptarnavimas

REMS Tornado / Magnum nereikalingas techninis aptarnavimas. Reduktorius veikia uždarote tepalo vonioje ir todėl nereikia jo tepti.

4.2. Techninė apžiūra/remontas

REMS Tornado 2000 / Magnum 2000 / 3000 / 4000 variklis yra su angliniais šepetėliais. Jie susidėvi ir todėl juos reikia retkarčiais patikrinti arba pakeisti. Tam reikia atlaisvinti 4 variklio dangčius varžtus maždaug 3 mm ir nuimti abu dangčius nuo variklio (žr. taip pat 6). Veiksmai gedimų atveju.

Magnum sujungimo planai ir prietaisų sąrašas

Sujungimo planai		Magnum 2000/3000/4000		Magnum 2010/3010/4010		Magnum 2020/3020/4020		
		Gyslos spalva/Nr	Gnybtas	Gyslos spalva/Nr	Gnybtas	Gyslos spalva/Nr	Gnybtas	
Kojinis jungiklis	Maitinimo laidas/instaliacija	Ruda Mélyna	2 (Avar.j.) 2 (Avar.j.)	Ruda Mélyna Žalia/geltona	2 (Avar.j.) 2 (Avar.j.) ↓ Korpusas	Ruda Juoda Juoda Mélyna Žalia/geltona	1 3 5 A1 ↓ Korpusas	
	Sujungimo laidas	Ruda Mélyna	2 (Variklio apsaug.) 1 (Avar.j.)	Ruda Mélyna Žalia/geltona	2 (Variklio apsaug.) 1 (Avar.j.) ↓ Korpusas	Juoda Juoda Juoda Juoda Juoda Juoda Žalia/geltona	2 4 6 14 2 (Avar.j.) ↓ Korpusas	
	Vidinis laidas	Raudona Raudona	1 (Avar.j.) ↓ 13 (Mygtukas) 14 (Mygtukas) ↓ 1 (Variklio apsaug.)	Raudona Raudona	1 (Avar.j.) ↓ 13 (Mygtukas) 14 (Mygtukas) ↓ 1 (Variklio apsaug.)	Raudona Raudona	5 → 1 (Avar.j.) 13 → A2	
Reduktorius korpusas	Sujungimo laidas	Ruda Mélyna	2 1	Ruda Mélyna Žalia/geltona	R S ↓ Korpusas	Juoda Juoda Juoda Juoda Juoda Juoda Žalia/geltona	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 5 ↓ Korpusas	
	Variklis	Juoda 2 Juoda 5 Juoda 6 Juoda 4 Juoda 3 Juoda 1	6 5 3 4	Ruda Mélyna	Raudona Geltona Žalia Juoda Baltas Mélyna Žalia/geltona	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ ↓ Korpusas	Raudona Geltona Žalia Juoda Baltas Mélyna Baltas 7/20 Baltas 8/21 Žalia/geltona	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 ↓ Korpusas
	Kondensatorius			Ruda Mélyna	C ₁ C ₂			
Prietaisų sąrašas								
Variklis	RW 345	REMS	RW 342	REMS	RW 343	REMS		
Kumštelinis perjungiklis			CA 10 C 58761 * FT22V	REMS	CA 10 D-U277 * 01 FT22V	REMS		
Kojinis jungiklis	T 5310	REMS	T 5300	REMS	T 5400	REMS		
Kondensatorius			MP 35/100/330	REMS				

6. Veiksmai atsiradus gedimams

6.1. Gedimas: Staklēs neveikia.

Priežastis:

- Neatlaivintas avarinis jungiklis.
- Suveikē variāklio apsaugīnis jungiklis.
- Angliniai šepetēliai susidēvējē arba su defektais (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.2. Gedimas: Staklēs netraukia.

Priežastis:

- Buka sriegpjovē.
- Blogas sriegimo tepalas.
- Srovēs tinklo perkrovimas.
- Per mažas laidinio prailgintuvo skersmuo.
- Prastas kontaktas su (kištukinēmis) jungtimis.
- Susidēvējē angliniai šepetēliai (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.3. Gedimas: Nėra arba per mažai sriegimo tepalo tiekama į sriegimo galvutę.

Priežastis:

- Siurblio gedimas.
- Vonelėje per mažai sriegimo tepalo
- Užterštas filtras siurbiamajame atvamzdye.

6.4. Gedimas: Nepaisant tikslaus skalēs nustatymo, sriegpjovē per daug atvira.

Priežastis:

- Neuždaryta sriegimo galvutė.

6.5. Gedimas: Neatsidaro sriegimo galvutė.

Priežastis:

- Esant atvirai sriegimo galvutei buvo išpjautas kito dydžio vamzdžio skersmens sriegis.
- Atmesta ilgio atremtis.

6.6. Gedimas: Netinkamas sriegimas.

Priežastis:

- Buka sriegpjovē.
- Blogai īstatyta sriegpjovē. Patikrinti numeraciju.
- Nėra, arba per mažai sriegimo tepalo.
- Prastas sriegimo tepalas.
- Pažeistas īrankio laikiklio judėjimas.

6.7. Gedimas: Vamzdis slysta kumšteliniame griebtuve.

Priežastis:

- Labai užteršti griebtuvo kumšteliai.
- Vamzdžiams su storu sintetinio apvalkalo sluoksniu naudoti specialiaisiai kumšteliai.
- Susidēvējē griebtuvo kumšteliai.

7. Garantinės gamintojo sąlygos

Garantijos laikas yra 12 mėnesių nuo prietaiso perdavimo vartotojui dienos, tačiau ne daugiau kaip 24 mėnesiai nuo prietaiso perdavimo pardavėjui dienos. Perdavimo momentas patvirtinamas persiunčiant originalius pirkimo dokumentų originalus, kuriuose yra informacija apie produkto pavadinimą ir jo pirkimo momentą. Visi prietaiso veikimo sutrikimai, atsirađę dėl gamybos ar medžiagos defektų, garantiniu laikotarpiu pašalinkami nemokamai. Pašalinus defektą, produktui garantinis laikas nepratęsiamas. Defektams, kurie atsiraðo dėl natūralaus nusidėvėjimo, netinkamo naudojimo ar piktnaudžiavimo, naudojimo instrukcijos nesilaikymo, netinkamų gamybos priemonių naudojimo, perkrovos, naudojimo ne pagal paskirtį, paties arba kitų asmenų lindimo į prietaiso vidų ar kitų priežasčių ne dėl REMS kaltės, garantija nesuteikiama.

Garantinius darbus ir paslaugas gali atlikti tik REMS arba REMS firmos īgaliotos klientų aptarnavimo dirbtuvės. Reklamacija pripažįstama tik tuo atveju, jei prietaisas pristatomas su nepažeistomis gamintojo plombomis REMS arba REMS firmos īgaliotai klientų aptarnavimo dirbtuvei. Pakeisti prietaisai ir atsarginės dalys tampa REMS firmos nuosavybe.

Išlaidas už prietaiso pristatymą pirmyn ir atgal padengia vartotojas.

Vartotojo teisėtos teisės, ypač pretenzijos dėl kokybės pardavėjo atžvilgiu, yra neliečiamos.

8. Dalių sąrašas

Dalių sąrašą žr. www.rems.de skyrellyje „Downloads“.

Oriiginālās lietošanas instrukcijas tulkojums

REMS Tornado 2000 / 2010 / 2020

1	Spārnskrūve	13	Sferiskā poga/padzījinājuma rokturis
2	Instrumentu turētājs	14	Vītzobu turētājs
3	Vadpacēlums priekšā	15	Cauruļu nogriezējs
4	Vadpacēlums aizmugurē	16	Cauruļu grātes noņēmējs
5	Piespiedējsvira	17	Sprausla
6	Spīlgredzens	18	Slēdzis
7	Rokturis	19	Iespīlēšanas ietverē
8	Griežņa galva	21	Kājas slēdzis
9	Garuma atbalsts	22	Avārijas izslēgšanas poga
10	Aizvēšanas un atvēšanas svira	23	Aizsargslēdzis
11	Spiles svira	24	Vadtapa
12	Regulēšanas disks		

REMS Magnum 2000 / 2010 / 2020 / 3000 / 3010 / 3020 / 4000 / 4010 / 4020

1	Ātrās iespīlēšanas – sitiena ietverē	14	Aizvēšanas un atvēšanas svira
2	Vadietvere	15	Spiles svira
3	Slēdzis pa labi – pa kreisi	16	Regulēšanas disks
4	Kājas slēdzis	17	Vītzobu turētājs
5	Avārijas izslēgšanas poga	18	Cauruļu nogriezējs
6	Aizsargslēdzis	19	Cauruļu grātes noņēmējs
7	Instrumentu turētājs	20	Dzesēšanas līdzekļa vanna
8	Piespiedējsvira	21	Skaidu vanna
9	Rokturis	22	Spīlgredzens
10	Spīlgredzens ar spārnskrūvi	23	Spīžokļa turētājs
11	Spārnskrūve	24	Spīžoklis
12	Griežņa galva	25	Aizbāznis
13	Garuma atbalsts		



Vispārīgie drošības norādījumi

UZMANĪBU! Visas instrukcijas obligāti jāizlasa! Klūmes turpmāk uzskaitīto nosacījumu ievērošanā var beigties ar elektriskās strāvas triecienu, ugunsgrēku un / vai traumām. Turpmākajā tekstā lietotās apzīmējums "elektroiekārtas" attiecas uz elektroinstrumentiem ar tikla barošanu (ar kabeli), uz instrumentiem, kas tiek darbināti ar akumulatoru (bez kabela), un uz mašīnām un elektriskajām iekārtām. Elektroiekārtas jālieto tikai paredzētajiem mērķiem, saskaņā ar lietošanas pamācību un vispārpieņemtajiem drošības tehnikas un nelaimes gadījumu profilakses noteikumiem.

RŪPĪGI SAGLABĀJIET ŠO LIETOŠANAS INSTRUKCIJU!

A) Darba vieta

- Darba vietai jābūt tīrai un sakoptai.** Nekārtīga un nepietiekami apgaismota darba vieta var kļūt par cēloni nelaimes gadījumiem.
- Ar elektroiekārtām nedrīkst strādāt sprādzienīstamos apstākļos, piemēram, vietās, kur tuvumā atrodas uzliesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi.** Elektroiekārtas rada dzirksteles, kas var aizdedzināt gāzes vai putekļus.
- Vieta, kur tiek veikts darbs ar elektroiekārtām, nedrīkst būt pieejama bērniem un citām nepiederīšām personām.** Uzmanības novēršanas rezultātā var zust kontrole pār iekārtu.

B) Elektriskā drošība

- Elektroiekārtas pieslēguma kontaktdakšai jāatbilst tīkla rozetes parametriem.** Kontaktdakšu nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot. Kombinācijā ar sazemētām elektroiekārtām nedrīkst lietot adapteru savienojumus. Lietojot oriģinālo kontaktdakšu, kas pievienota atbilstošai tīkla rozetei, samazinās elektriskās strāvas trieciena risks. Ja elektroiekārta ir aprīkota ar zemējuma vadu, to drīkst pievienot tikai rozetēm, kurām ir paredzēts zemējuma kontakts. Ja elektroiekārta tiek izmantota būvobjekts, mitrā vidē, zem klijas debess vai tamlīdzīgos apstākļos, tās pieslēšanai tīklam nepieciešams 30 mA drošības slēdzis (pārraucejējerce).
- Jāizvairās no ķermenga saskares ar sazemētām virsmām, piemēram caurujāvadiem, apkures sistēmu, plītim un ledusskapjiem.** Sazemējoties Jūs palieināt elektrošoka risku.
- Iekārta nedrīkst sañīt vai nokļūt slapjumā.** Mitruma iekļūšana elektroiekārtas iekšienē palieina elektrošoka risku.
- Nelietojiet barošanas kabeli mērķiem, kam tas nav paredzēts, piemēram, iekārtas pārnēsāšanai, pakarināšanai vai kontaktdakšas izvilkšanai no rozetes.** Kabelis jāsargā no karstuma, eļjas, asām malām vai kustīgām iekārtas daļām. Bojāti vai samudzināti kabeļi palieina elektrošoka risku.
- Strādājot ar elektroiekārtu zem klijas debess, jānodrošina, lai arī izmantotie kabeļi pagarinātāji būtu piemēroti āra darbiem.** Āra darbiem paredzēta kabeļa pagarinātāja izmantošana samazina elektrošoka risku.

C) Cilvēku drošība

Šīs ierīces nav paredzētas, lai tās lietotu personas ar ierobežotām fiziskiskajām, sensoriskajām vai psihiskajām spējām (tai skaitā bērni) vai personas, kurām nav pietiekošu zināšanu un pieredzes, izņemot gadījumus, kad šīs personas izejušas attiecīgu instruktāžu pie personas, kas ir atbildīga par drošību, vai strādā šādas personas uzraudzībā. Bērni jāuzrauga, lai nepieļautu, ka viņi spēlējas ar ierīci.

- Esiet piesardzīgi, pievērsiet uzmanību tam, ko Jūs darāt, rīkojieties ar elektroiekārtām saprātīgi.** Nelietojiet elektroiekārtas, ja esat noguruši, atrodaties narkotiku vai alkohola iedarbībā vai lietojat medikamentus. Šīs brīdis neuzmanības elektroiekārtas lietošanā var kļūt par cēloni nopietnām

traumām.

- b) Vienmēr jāvilkā individuālais aizsardzības aprīkojums un aizsargbrilles.** Ja tiek lietots darba specifikai atbilstošs aizsardzības aprīkojums, piemēram, maska ar putekļu filtru, neslidoši darba apavi, ķivere vai austiņas, samazinās traumu risks.
- c) Jānodrošina, lai iekārtu nevarētu ieslēgt nejausi. Pirms kontaktdakšas pievienošanas elektriskajam tīklam jāpārliecinās, vai slēdzis atrodas pozīcijā "IZSLĒGTS".** Ja iekārtas pārvietošanas laikā pirksts atrodas uz slēžu un iekārtu ir pievienota elektriskajam tīklam, viena pirksta kustība var kļūt par cēloni smagām traumām. Nekādā gadījumā nedrīkst tiešā veidā savienot kontaktus, apejot iekārtas slēdzi.
- d) Pirms elektroiekārtas ieslēgšanas jānovāc visi noregulēšanas instrumentu vai uzgriežu atslēgas.** Regulēšanas instruments vai atslēga, kas palikusi iekārtas rotējošās daļās, var izraisīt traumas. Nekādā gadījumā nedrīkst pieskarties iekārtas kustīgajām (rotējošām) daļām.
- e) Nepārvērtējet savas spējas. Iespējot stabili pozu un vienmēr nodrošiniet līdzsvaru.** Tādējādi Jūs varēsiet labāk kontrolēt iekārtu negaidītās situācijās.
- f) Jāvilkā darbam atbilstoši apģērbs. Nedrīkst Valkāt plandošus apģērba gabalus vai valīgas rotaslietas.** Mati, apģērba daļas un cīmci nedrīkst atrasties iekārtas kustīgo daļu tuvumā. Apģērba daļas, rotaslietas vai gari mati var ieķerties iekārtas kustīgajās daļās.
- g) Ja pastāv iespēja piemontēt putekļu nosūkšanas un skaidu savākšanas ierices, jāpārliecinās, vai tās ir pieslēgtas un tiek izmantotas pareizi.** Šādu iekārtu izmantošana mazina putekļu radīto kaitējumu.
- h) Iekārtu drīkst uzticīt tikai attiecīgi apmācītām personām.** Jaunieši drīkst darboties ar elektroiekārtu tikai tad, ja viņi ir vecāki par 16 gadiem, tas ir nepieciešams vienu apmācībai un darbu uzrauga kvalificēts speciālists.

D) Rūpīga attieksme pret elektroiekārtām un to ekspluatāciju

- a) Elektroiekārtu nedrīkst pārslogot. Jālieto tikai attiecīgajam darbam atbilstošas elektroiekārtas.** Ar piemērotu elektroiekārtu labāk un drošāk ir strādāt norādītajā darbības diapazonā.
- b) Nedrīkst lietot elektroiekārtas, ja ir bojāti to slēdzi.** Ja elektroiekārtu nav iespējams droši ieslēgt un izslēgt, tā ir bīstama, tāpēc nekavējoties jāremonta.
- c) Pirms veikt iekārtas regulēšanu, aprīkojuma daļu nomaiņu vai pārtraukt darbu, iekārtā jāatvieno no elektriskā tīkla.** Šāds piesardzības pasākums palīdzēs novērst iekārtas nejausās ieslēgšanas iespējas.
- d) Ja elektroiekārtas netiek lietotas, tās jāuzglabā bēriņiem nepieejamā vietā.** Nedrīkst jaut ar elektroiekārtu darboties personām, kas iekārtu nepārziņa vai nav izlasišķi šos norādījumus. Nemākulīgās rokās nonākušas elektroiekārtas ir potenciāls briesmu avots.
- e) Elektroiekārtas rūpīgi jākopj. Jāpārbauda, vai kustīgās daļas funkcionē nevainojami un neķeras un vai iekārtas daļām nav bojājumu, kas var negatīvi ietekmēt iekārtas funkcijas.** Pirms iekārtas izmantošanas jāuztīc tās remonts vai bojāto daļu nomaiņa kvalificētiem speciālistiem vai autorizētai REMS klientu apkalpošanas darbnīcā. Daudzu nelaimes gadījumu cēlonis ir nepietiekama elektroiekārtu apkope.
- f) Griešanas instrumentiem jābūt asiem un tiem.** Rūpīgi kopīt griešanas instrumenti retāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.
- g) Nofiksējiet materiālu.** Lietojet nostiprināšanas ierices vai skrūvspiles, lainofiksētu apstrādājamos materiālus. Tādējādi materiāls ir nostiprināts drošāk nekā, ja tas tiek turēts rokā, turklāt, rodas iespēja rikoties ar elektroiekārtu ar abām rokām.
- h) Lietojet elektroiekārtas, piederumus, maināmos instrumentus u.c.** Kā saskaņā ar šīs lietošanas instrukcijas norādījumiem un tā, kā tas paredzēta attiecīgajam iekārtas tipam. Ievērojiet konkrētos apstākļus darba vietā un veicamā darba specifiku. Ja elektroiekārtas tiek lietotas citiem mērķiem, nekā tās paredzētas, tas var izraisīt bīstamas situācijas. Jebkādas nesankcionētās izmaiņas elektroiekārtās aiz drošības apsvērumiem ir aizliegtas.

E) Rūpīga attieksme pret elektroiekārtām ar akumulatoru un to ekspluatāciju

a) Pirms akumulatora ielikšanas jāpārliecinās, vai elektroiekārtā ir izslēgtā.

Ja akumulatoru mēģina ielikt ieslēgtā iekārtā, iespējami nelaimes gadījumi.

- b) Akumulatoru lādēšanai jāizmanto tikai ražotāja ieteiktie lādētāji.** Ja noteikta veida akumulatoriem paredzēts lādētājs tiek izmantots citu akumulatoru lādēšanai, pastāv aizdegšanās risks.
- c) Elektroiekārtās jālieto tikai tām paredzētie akumulatori.** Citu akumulatoru lietošana var izraisīt traumas un ugunsgrēku.
- d) Kad akumulators netiek lietots, tas jāsargā no papīra saspraužu, monētu, atslēgu, naglu, skrūvju un citu nelielu metāla priekšmetu klātbūtnes, kas varētu nejausi savienot tā spailes īsslēgumā.** Akumulatora kontaktu īssavienojums var kļūt par cēloni tā sadegšanai vai ugunsgrēkam.
- e) Ja akumulators tiek lietots nepareizi, no tā var izplūst šķidrums.** Ja tas nejausi nokļūst uz ādas, jānomazgā ar ūdeni. Ja akumulatora šķidrums iekļūst acīs, jāizskalo acis un jāgriežas pie ārsta. Izplūdušais šķidrums var izraisīt ādas kairinājumu vai apdegumus.
- f) Ja akumulatora / lādētāja vai apķartnes temperatūra ir $\leq 5^{\circ}\text{C}/40^{\circ}\text{F}$ vai $\geq 40^{\circ}\text{C}/105^{\circ}$, akumulatoru / lādētāju izmantot nedrīkst.**
- g) Bojātos akumulatorus nedrīkst izmest sadzīves atkritumos, bet tie jānodod autorizētai REMS klientu apkalpošanas darbnīcai vai specializētam utilizācijas uzņēmumam.**

F) Serviss

- a) Iekārtas remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.** Tādējādi ir iespējams garantēt, ka remonta rezultātā nemazināsies iekārtas drošība.
- b) Ievērojiet apkopes noteikumus un norādījumus par instrumentu nomaiņu.**
- c) Regulāri jāpārbauda iekārtas barošanas kabelis un bojājumu gadījumā jāuzdod kvalificētam speciālistam vai autorizētai REMS klientu apkalpošanas darbnīcai veikt kabeļa nomaiņu.** Regulāri jāpārbauda arī kabeļa pagarinātājs un bojājumu gadījumā - jānomaina.



Speciālie drošības norādījumi

- Mašīnu darbība ar drošības kājas slēdzi ar avārijas izslēgšanu. Ja no apkalpošanas vietas nav iespējams novērtēt iespējamās briesmas, kas rodas no rotējošas detaljas, tad ir jāparedz drošības pasākumi, piem., barjera.
- Darbi, kā piemēram, montāža un demontāža, vītnu griešana ar rokas aptveri, darbi ar rokas caurulji nogriezējiem, kā arī detalju turēšana rokās (nevis izmantojot materiālu balstus), pie strādājošas mašīnas ir aizliegti.
- Ja pastāv risks, ka detalja var nolūst un apcirsties (atkarībā no materiāla garuma un šķērsgriezuma un apgrīzienu skaita) vai ja mašīnai nav pietiekamas stabilitātes (piem., izmantojot 4"-automātisko griežņu galvu), tad ir jāizmanto augstumu regulējošas kājas (REMS Herkules) pietiekamā daudzumā.
- Nekad neaizskart spīles ietveri.
- Ūsus caurulji gabalus notiksēt tikai ar REMS Nippelspanner vai REMS Nippelfix.
- REMS vītnu griešanas eļļas aerosoli tvertnēs (REMS Spezial, REMS Sanitol) ir videi draudzīgi, bet tiem ir pievienota ugunsbīstama dzinējgāze (butāns). Aerosolu tvertnes atrodas zems spiediena, neatvērt ar spēku. Sargāt no saules stariem un sasilšanas virs 50°C .
- Dzesēšanas smērvielu attaukojošas iedarbības dēļ, izvairīties no intensīvas saskares ar ādu. Ir jāizmanto piemēroti ādas aizsardzības līdzekļi.
- Higēniisku iemeslu dēļ, vannu ir regulāri jāatlītē no netīrumiem un skaidām, bet ne retāk kā reizi gadā.
- Atkārtota dzesēšanas smērvielas pārbaude nav nepieciešama, jo patērējot, nepārtrauktai tiek piepildīta jauna dzesēšanas smērviela.
- Dzesēšanas smērvielas koncentrētā veidā nedrīkst nokļūt kanalizācijā, gruntsūdenos vai zemes slānos. Neizmantoto dzesēšanas smērvielu ir jānodod atbildīgajā izvietošanas uzņēmumā. Atkritumu likvidēšanas kods minerāleļļu saturošām dzesēšanas smērvielām 54401, sintētiskajām 54109.

1. Tehniskie dati

Tornado 2000	Magnum 2000	Magnum 3000	Magnum 2000	Tornado 2000	Magnum 4000
Tornado 2010	Magnum 2010	Magnum 3010	Magnum 2010	Tornado 2010	Magnum 4010
Tornado 2020	Magnum 2020	Magnum 3020	Magnum 2020	Tornado 2020	Magnum 4020

1.1. Darba sfēra

1.1.1. Vītnes diametri

Caurules (arī ar sintētiskā materiāla pārkājumu)	$\frac{1}{16} - 2"$	$\frac{1}{16} - 2"$	$(\frac{1}{16}) \frac{1}{2} - 3"$	$\frac{1}{16} - 4"$	$\frac{1}{16} - 4"$
Tapas	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	14 – 60 mm
	$\frac{1}{4} - 2"$	$\frac{1}{2} - 2"$	$\frac{1}{4} - 2"$	$\frac{1}{4} - 2"$	$\frac{1}{2} - 2"$

1.1.2. Vītnu veidi

Caurulvītnē, konusveida pa labi	R (ISO 7-1, DIN 2999, BSPT), NPT
Caurulvītnē, cilindriska pa labi	G (ISO 228-1, DIN 259, BSPP), NPSM
Tērauda apvalka caurule - vītnē	Pg (DIN 40430), IEC
Tapvītnē	M (ISO 261, DIN 13), UNC, BSW

1.1.3. Vītnes garums

Caurulvītnē, konusveida	Standarta garums	Standarta garums	Standarta garums	Standarta garums
Caurulvītnē, cilindriska	165 mm, ar pievilkšanu neierobežots	150 mm, ar pievilkšanu neierobežots	150 mm, ar pievilkšanu neierobežots	165 mm, ar pievilkšanu neierobežots

	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020	Magnum 3000 Magnum 3010 Magnum 3020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020 ar REMS 4" automātisko griežņa galvu	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020 ar REMS 4" automātisko griežņa galvu	Magnum 4000 Magnum 4010 Magnum 4020
1.1.4. Nogriešana Caurules	1/8 – 2"	1/8 – 2"	1/4 – 4"	1/8 – 2"	1/8 – 2"	1/4 – 4"
1.1.5. Grātes noņemšana Caurules	1/4 – 2"	1/4 – 2"	1/4 – 4"	1/4 – 2"	1/4 – 2"	1/4 – 4"
1.1.6. Nipelis un dubultnipelis ar REMS Nippelspanner nipeļa iespī- lēšanu (iekšējā iespīlēšana) 3/8 – 2" ar REMS Nippelfix nipeļa fiksētāju (automātiska iekšējā iespīlēšana) 1/2 – 4"	3/8 – 2"	3/8 – 2"	1/2 – 4"	3/8 – 2"	3/8 – 2"	3/8 – 2"
1.1.7. REMS 4" automātiskā griežņa galva visiem Tornado tipiem ar Magnum 2000/2010/2020 tipiem ar Magnum 3000/3010/3020 tipiem (skat. 6. att.)				2 1/2 – 4"	2 1/2 – 4"	2 1/2 – 4"

1.2. Darba vārpstiņas apgriezienu skaits

Tornado 2000	1/16 – 2"	53 – 40 1/min
Magnum 2000	1/4 – 2"	53 – 40 1/min
Magnum 3000	1/4 – 3"	23 – 20 1/min
Magnum 4000	1/4 – 4"	23 – 20 1/min
automātiska, nepārtraukti maināma apgriezienu skaits regulēšana		
Tornado 2010 / 2020	1/16 – 2"	52 1/min
Magnum 2010 / 2020	1/4 – 2"	52 – 26 1/min
Magnum 3010 / 3020	1/4 – 3"	20 – 10 1/min
Magnum 4010 / 4020	1/4 – 4"	20 – 10 1/min

Arī pie pilna noslogojuma. Augsta noslogojuma un slikta strāvas nodrošinājuma apstākjos lielākām vītnēm Tornado 26 1/min vai Magnum 10 1/min.

1.3. Elektriskie dati

Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000	230 V, 1~; 50–60 Hz; 1700 W patēriņš, 1200 W atdeve; 8,3 A; Drošinātājs (tīkls) 16 A (B). Intermiējošais režīms 2,5 / 10 min.
	110 V; 1~; 50–60 Hz; 1700 W patēriņš, 1200 W atdeve; 16,5 A; Drošinātājs (tīkls) 30 A (B). Intermiējošais režīms 2,5 / 10 min.
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010	230 V, 1~; 50 Hz; 2100 W patēriņš, 1400 W atdeve; 10 A; Drošinātājs (tīkls) 10 A (B). Intermiējošais režīms 7 / 10 min.
Tornado 2020, Magnum 2020 / 3020 / 4020	400 V; 3~; 50 Hz; 2000 W patēriņš, 1500 W atdeve; 5 A; Drošinātājs (tīkls) 10 A (B). Intermiējošais režīms 7 / 10 min.

1.4. Izmēri (Garums x Platums x Augstums)

Tornado 2000	730 x 435 x 280 mm
Tornado 2010 / 2020	730 x 435 x 280 mm
Magnum 2000	870 x 580 x 495 mm
Magnum 2010 / 2020	825 x 580 x 495 mm
Magnum 3000	915 x 580 x 495 mm
Magnum 3010 / 3020	870 x 580 x 495 mm
Magnum 4000	915 x 580 x 495 mm
Magnum 4010 / 4020	870 x 580 x 495 mm

1.5. Svars kilogramos

	Mašīna	Instrumenti	Standarta piederumi
Tornado 2000	31	12	7
Tornado 2010	43	12	7
Tornado 2020	43	12	7
	Mašīna	Instrumenti	Pārvietojams apakšrāmis
Magnum 2000	1/4 – 2"	12	16
Magnum 2010	12	12	16
Magnum 2020	12	12	16
	Mašīna	Instrumenti	Instrumenti
Magnum 3000	2 1/2 – 3"	1/4 – 2"	2 1/2 – 3"
Magnum 3010	79	12	23
Magnum 3020	108	12	23
	108	12	23
	Mašīna	Instrumenti	Instrumenti
Magnum 4000	2 1/2 – 4"	1/4 – 2"	2 1/2 – 4"
Magnum 4010	81	12	25
Magnum 4020	108	12	25

1.6. Trokšņu rādītāji

Uz darba vietu attiecīnāmais emisijas rādītājs	
Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000	83 dB (A)
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010	75 dB (A)
Tornado 2020	72 dB (A)
Magnum 2020 / 3020 / 4020	74 dB (A)

1.7. Vibrācijas (visi tipi)

Paātrinājuma svērtā efektivitātes vērtība	2,5 m/s ²
---	----------------------

Norādīta vibrācijas emisijas vērtība tika izmērīta, balstoties uz standarta izmēģinājumu metodi, un var tikt izmantota, lai salīdzinātu ar citu ierīci. Norādīto vibrācijas emisijas vērtību tāpat var izmantot, uzsākot novērtēt ierīces bojājumus.

Uzmanību: Vibrācijas emisijas vērtība faktiskajā ierīces lietošanas laikā var atšķirties no norādītās vērtības atkarībā no ierīces lietošanas veida. Arī atkarībā no faktiskajiem lietošanas apstākļiem (darbs ar periodiskiem pārtraukumiem), var nākties lietot drošības pasākumus, lai pasargātu lietotāju.

2. Nodrošana ekspluatācijā

Norādījums: Transportēšanas smagumus virs 35 kg ir jāpārvieto 2 personām, instrumentu komplektu nest atsevišķi. Transportējot un uzstādot mašīnu sekot līdz tam, lai mašīnai ar vai bez apakšrāmja nebūtu liels smaguma punkts, t.i. lai tā nav pārāk smaga.

2.1. Tornado 2000, 2010, 2020 uzstādišana (Att. 1-3)

Atskrūvēt spārnskrūvi (1). Noņemt instrumentu turētāju (2). Mašīnu novietot perpendikulāri uz abiem vadpacēlumiem (3 + 4) un ievietot 3 cauruļu galus pārnesuma korpusā, līdz tie saslēdzas (Att. 1). Mašīnu satvert aiz pārnesuma korpusa (nevis aiz cauruļu pamatnēm) un novietot uz cauruļu pamatnēm (Att. 2).

Mašīnu var novietot arī uz jebkura darba sola un pieskrūvēt. Šim nolūkam mašīnas apakšā atrodas 3 vītnes caurumi. Ar piegādes komplektā esošā šablona palīdzību izurbēt uz darba sola 3 caurumus (urbis-Ø 12 mm). Pēc tam mašīnu pieskrūvē no apakšas ar 3 M 10 skrūvēm.

Instrumentu turētāju uzstumt uz vadpacēlumiem. Izstumt cauri piespiedējsviru (5) no aizmugures caur cīpu instrumenta turētāja un spīlgredzenu (6) uzstumt uz aizmugurējā vadpacēluma tā, lai lāpstījas skrūve būtu vērsta uz leju un gredzena vītnē palikuši brīva. Uzlikt rokturi (7) uz piespiedējsviras.

Vannu iekārt abās zem pārnesuma korpusa uzliktais skrūvēs un pastumt uz labo pusē spraugā. Vannu iekārt gredzena vītnē pie aizmugurējā vadpacēluma (4). Piespiedējsviras spīlgredzenu pabīdīt līdz konstrukcijai vannas piekāršanai un cieši saspieš. Šļauku ar uzsūkšanas filtru iekārt vannā un otru ūjaukas galu uzstumt uz nipeļa instrumentu turētāja aizmugurē.

Iepildīt 2 litrus vītnu griešanas vielu. Skaidu trauku ievietot no aizmugures. **Nekad nedarbināt mašīnu bez vītnu griešanas vielas.**

Labākai pārvietošanai, kājas slēdzi iekārt skrūvē pārnesuma korpusa aizmugurē (Att. 3).

Magnum 2000 T, 2010 T, 2020 T, 3000 T, 3010 T, 3020 T, 4000 T, 4010 T, 4020 T uzstādišana (Att. 8)

Mašīnu piestiprināt uz darba sola vai pārvietojuma apakšrāmja (piederums) ar 3 līdzīgiem piegādātājiem skrūvēm. Lai mašīnu transportētu, to var pacelt ar iestiprinātu cauruli vadpacēlumu priekšā un aizmugurē pie iespīlēšanas un vadītveres. Lai transportētu, apakšējā rāmja osās tiek iestumtas cauruļu detaļas Ø ¼" ar aptuveno garumu 60 cm un piestiprinātas ar spārnskrūvēm. Ja mašīnu nav nepieciešams pārvietot, abus riteņus var noņemt.

Iepildīt 5 litrus vītnu griešanas eljas.

Nekad nedarbināt mašīnu bez vītnu griešanas eljas.

2.2. Tornado 2000 T, 2010 T, 2020 T uzstādišana (Att. 7 + 8)

Mašīnu piestiprināt uz darba sola vai pārvietojuma apakšrāmja (piederums) ar 3 līdzīgiem piegādātājiem skrūvēm. Lai mašīnu transportētu, to var pacelt ar iestiprinātu cauruli vadpacēlumu priekšā un aizmugurē pie iespīlēšanas un vadītveres. Lai transportētu, apakšējā rāmja osās tiek iestumtas cauruļu detaļas Ø ¼" ar aptuveno garumu 60 cm un piestiprinātas ar spārnskrūvēm. Ja mašīnu nav nepieciešams pārvietot, abus riteņus var noņemt.

Iepildīt 5 litrus vītnu griešanas eljas.

Nekad nedarbināt mašīnu bez vītnu griešanas eljas.

Magnum 2000 T-L, 2010 T-L, 2020 T-L, 3000 T-L, 3010 T-L, 3020 T-L, 4000 T-L, 4010 T-L, 4020 T-L uzstādišana (Att. 8)

Mašīnu piestiprināt uz darba sola vai pārvietojuma apakšrāmja (piederums) ar 4 līdzīgiem piegādātājiem skrūvēm. Lai mašīnu transportētu, to var pacelt ar iestiprinātu cauruli vadpacēlumu priekšā un aizmugurē pie iespīlēšanas un vadītveres. Spīlgredzenu (10) ar spārnskrūvi uzstumt uz aizmugurējā vadpacēluma tā, lai gredzena vītnē palikuši brīvi. Vannu iekārt abās zem pārnesuma korpusa uzliktais skrūvēs un iekārt priekšā gredzena vītnē pie aizmugurējā vadpacēluma. Spīlgredzenu (10) pabīdīt līdz konstrukcijai vannas piekāršanai un cieši saspieš. Šļauku ar uzsūkšanas filtru iekārt vannā un otru ūjaukas galu uzstumt uz nipeļa instrumentu turētāja aizmugurē.

Iepildīt 2 litrus vītnu griešanas eljas.

Nekad nedarbināt mašīnu bez vītnu griešanas eljas.

2.3. Elektriskais pieslēgums

Pirms pieslēgšanas, pārbaudīt mašīnu, vai tā atbilst uz tipa plāksnes norādītajai tīkla sprieguma strāvai. Izmantot pagarinājuma kabeli tikai ar zemējumu. Mašīnu ieslēdz un izslēdz ar kājas slēdzi (21, Tornado / 4, Magnum). Slēdzis (18, Tornado / 3, Magnum) kalpo apgriezena virziena vai ātruma izvēlei. Mašīnu var ieslēgt tikai tad, ja ir atbloķēts avārijas izslēšanās slēdzis (22, Tornado / 5, Magnum) un aizsargslēdzis (23, Tornado / 6, Magnum) ir nospiests uz kājas slēdzi. Ja mašīnu pieslēdz tieši tīklam (bez uzmafas), tad ir jāzūstāda jaudas slēdzis 16 A.

2.4. Vītnu griešanas eljas

Izmantojiet tikai REMS vītnu griešanas eljas. Tās nodrošina nevainojamus griešanas rezultātus, augstu vītnzobu izturīgumu, kā arī paaugstinātu mašīnas saudzēšanu.

REMS Spezial Vītnes griešanas eljas ir augstas kvalitātes un to var izmantot visu veidu cauruļu- un tapvītnēm. To var izmazgāt ar ūdeni (profesionāli pārbau-dīta). Vītnu griešanas eljas uz minerāleļļas bāzes priekš dzeramā ūdens caurulvadiem atsevišķas valstis, piemēram, Vācijā, Austrijā un Šveicē nav atļauta. Šajā gadījumā izmantot minerāleļļu nesaturošo REMS Sanitol.

REMS Sanitol Vītnu griešanas elja, kas nesatur minerāleļļu, sintētiska, pilnībā šķīst ūdenī un tai piemīt minerāleļļas smērēšanas īpašības. To var izmantot

visām cauruļu- un tapvītnēm. Vācijā, Austrijā un Šveicē to ir jāizmanto dzeramā ūdens caurulvados un tā atbilst sekojošajiem priekšrakstiem (DVGW Pārbaudes Nr. DW-0201AS2032; ÖVGW Pārbaudes Nr. W 1.303; SVGW Pārbaudes Nr. 7808-649).

Visas vītnu griešanas eljas izmantot tikai neatšķaidītās!

2.5. Materiālu atbalstīšana

Caurules un stieņus sākot no 2 m garuma ir papildus jāatbalsta ar augstumu regulējošo REMS Herkules. Tam ir tērauda lodītes, lai varētu kustināt caurules un stieņus visos virzienos, bez materiāla balsta apgāšanās. Ja REMS Magnum ir piestiprināta uz darba sola, tad ir jāizmanto REMS Herkules Y, kuru piestiprina pie darba sola. REMS Herkules un REMS Herkules Y darbības amplitūda: Ø ¼" – 4".

2.6. REMS 4"automātiskā galva

Izmantojot REMS 4"automātisko galvu ir jāņem vērā tās lietošanas pamācību, kas ir piegādāta kopā ar to.

3. Darbība

3.1. Instrumenti

Griežņa galva (8, Tornado / 12, Magnum) attiecīgi ir universāla griežņa galva, t.i., attiecībā uz augstāk minētajām sfērām, sadalīta 2 instrumentu komplektos, attiecīgi katru reizi ir nepieciešama tikai viena griežņa galva. Lai grieztu konusveida caurulvītnes, garuma atbalstam (9, Tornado / 13, Magnum) ir jābūt vienā virzienā ar aizvēršanas un atvēršanas sviru (10, Tornado / 14, Magnum). Griežņa galva atveras automātiski tad, kad ir sasniegts attiecīgais standarta vītnes garums. Lai varētu griezt cilindriskas garenvītnes un tapvītnes, tiek aizceļts garuma atbalsts (9, Tornado / 13, Magnum).

Vītnzobu maiņa

Vītnzobus var izņemt vai apmaiņīt gan pie uzmontētas, gan arī pie noņemtas griežņa galvas (piem., uz darba sola). Atskrūvēt spīles sviru (11, Tornado / 15, Magnum), nenoskrūvēt to. Regulēšanas disku (12, Tornado / 16, Magnum) aiz roktura nobīdīt no spīles svirās līdz gala pozīcijai. Šajā stāvoklī vītnzobus izņem un ievieto. Pie tam ievērot, lai vītnzobu aizmugurē norādītais vītnes izmērs atbilstu griežamajam vītnes izmēram. Tāpat arī ievērot, lai vītnzoba aizmugurē norādītais numurs saskanētu ar numuru uz vītnzobu turētāja (14, Tornado / 17, Magnum).

Vītnzobu iebīdīt griežņa galvā tik tālu, līdz saslēdzas vītnīripas turētāja spraugā esošā lodīte. Kad visas vītnzobi ir ievietoti, pārīdot regulēšanas disku, tiek iestatīti vēlamais vītnes izmērs. Tapvītnes vienmēr iestatīt uz „Bolt“. Regulēšanas disku iespīlēt ar spīles sviru. Aizvērt griežņa galvu. Lai to izdarītu, spēcīgi nospiest pa labi uz leju aizvēršanas un atvēršanas sviru (10, Tornado / 14, Magnum). Griežņa galva atveras vai nu automātiski (konusveida caurulvītnu gadījumā), vai arī jebkurā brīdī ar roku, viegli piespiežot pa kreisi uz leju atvēršanas un aizvēršanas sviru.

Ja griežņa galvai 2½–3" un 2½–4", pamatojoties uz paaugstinātu griešanas spēku (piem., trūli vītnzobi), nepieciešams spīles sviru (11, Tornado / 15, Magnum) tūrešanas spēka, t.i., kad griežņa galva atveras pie griešanas spiediena, tad papildus pretējā pusē ir jāpiegriež cilindra skrūve uz spīles svirās (11, Tornado / 15, Magnum).

Caurulju nogriežējis (15, Tornado / 18, Magnum) ir paredzēts 1/4–2" vai 2½–4" cauruļu nogriešanai.

Caurulju grātes noņēmēju (16, Tornado / 19, Magnum) izmanto 1/4–2" vai 2½–4" cauruļem. Pinoli nodrošināt pret pagriešanos, fiksējot to stiprinājuma kronšteinā priekšā vai aizmugurē, atkarībā no caurules garuma.

3.2. Iespīlēšanas ietvere

Lai iespīlētu Magnum līdz 2" un Tornado ir nepieciešama piemērota iespīlēšanas bukse (Art.-Nr. 343001) ar diametru < 8 mm, lai iespīlētu Magnum līdz 4" ar diametru < 20 mm. Pasūtot iespīlēšanas buksi ir jānorāda vēlamais spīles diametrs.

3.2.1. Iespīlēšanas ietvere Tornado (19) un (20)

Pāšcentrējošie spīžokļi atveras un aizveras automātiski, ar slēža (18) pagriešanu pa kreisi vai pa labi un kājas slēža (21) darbināšanu. Mainot priekšējos un aizmugurējos spīžokļus ir jāņem vērā, ka katru spīžokli ir jāievieto atbilstoši 4. un 5. attēlam, jo pretējā gadījumā rodas bojājumi. Mašīnu nekādā gadījumā nedrīkst iespēgt pirms nav uzmontēti visi spīžokļi un abi spīles ietvara vāki.

3.2.2. Iespīlēšanas ietvere Magnum (1) (2)

Ātrās iespīlēšanas – sišanas ietvere (1), vadītverē (2)

Priekšējā ātrās iespīlēšanas – sišanas ietvere (1) ar lielu spīlgredzenu un žokļu turētājos ievietot, kustīgo spīžokli nodrošina centrisku un drošu iespiešanu pie mazākā sasprindzinājuma. Tiklīdz materiāls parādās ārpus centrēšanas vadītveres (2), tas ir jāaizver.

Spīžokļu maiņa Magnum

Spīžokli (24) aizvērt ar spīlgredzenu (22) līdz apmēram 30 mm iespīlēšanas diametru. Izņem spīžokļa (24) skrūves. Spīžokli izskrūvēt ar piemērotu instrumentu (skrūvgriezi). Jaunus spīžokļus iebīdīt iekšā ar ievietotu skrūvi no priekšpusēs.

3.3. Darba gaita

3.3.1. Tornado

Instrumentus pacelt un instrumentu turētāju novietot labējā gala pozīcijā ar piespiedējsviras (5) palīdzību. Ievadīt materiālus tā, ka apstrādājamais materiāla

gals apmēram 10 cm stiepjas ārā no iespīlēšanas ietveres (19). Griežņa galvu (8) pagriezt uz leju un aizvērt. Slēdzi (18) ieslēgi pozīcijā 1, darbināt kājas slēdzi (21). Tagad materiālu iespiez mehāniski. Tipu 2010 un 2020 gadījumā nogriešanai un gludapgriešanai, kā arī mazāku vītu griešanai, var izvēlēties 2. ātrumu. Šajā nolūkā viegli pārslēgt slēdzi (18) pie ejošas mašīnas no pozīcijas 1 uz 2. Griežņa galvu spiest pret rotējošo materiālu ar piespiedējsviru (5).

Pēc viena vai diviem vītnes gājieniem, griežņa galva turpina automātiski griezt tālāk. Kad konusveida caurulvītu gadījumā tiek sasniegs standartam atbilstošais vītnes garums, griežņa galva atveras automātiski. Garo- un tapvītu gadījumā, pie strādājošas mašīnas, atvērt griežņa galvu ar rokām. Atlaist kājas slēdzi (21). Slēdzi (18) pagriezt uz R. Šīs laiku darbināt kājas slēdzi (21) – materiāls tiek atbrīvots.

Iespīlējot materiālu papildus, var griezt neierobežoti garas vītnes. Šajā nolūkā vītnes griešanas laikā, kad mašīnas korpusam pietuvojas instrumenta turētājs, atlaist kājas slēdzi (21). Neatvērt griežņa galvu. Slēdzi (18) pagriezt uz R. Atbrīvot materiālu, instrumentu turētāju un materiālu ar piespiedējsviru novietot labajā gala pozīcijā. Mašīnu atkal ieslēgt slēžā pozīcijā 1.

Lai atdalītu caurules tiek iegrožīts cauruļu nogriezējs (15) un ar piespiedējsviras palīdzību iebīdīts vēlamajā nogriešanas pozīcijā. Griežot vārpstu pa labi, tiek atdalīta rotējošā caurule.

Nogriešanas rezultātā izveidojušos iekšējo aso šķautni noņem ar cauruļu grātes noņēmēju (16).

Vītnes griešanas vielas iztecināšana: novilkst no instrumentu turētāja (2) šļauku un turēt to tvertnē. Atstāt mašīnu darboties līdz vanna ir tukša. Vai: vannu noņemt un iztukšot caur sprauslu (17).

3.3.2. Magnum

Instrumentu pacelt un instrumentu turētāju novietot labējā gala pozīcijā ar piespiedējsviras (8) palīdzību. Materiālu ievadīt caur atvērto vadietveri (2) un caur atvēto ātrās iespīlēšanas – sišanas ietveri (1) tā, ka apstrādājamais materiāla gals apmēram 10 cm stiepjas ārā no ātrās iespīlēšanas – sišanas

ietveres. Aizvērt ātrās iespīlēšanas – sišanas ietveri līdz spīžoklis piekļaujas pie materiāla. Ar spīžokli, ar ūsu asu aizvēršanas kustību vienu līdz divas reizes, iespiest materiālu. Aizverot vadietveri (2) nocentrē uz aizmuguri pārkārušos materiālu. Griežņa galvu iegrožīt uz leju un aizvērt. Slēdzi (3) pagriezt uz 1, darbināt kājas slēdzi (4). Magnum 2000 / 3000 / 4000 ieslēdz vai izslēdz tikai ar kājas slēdzi (4).

Magnum 2010 / 3010 / 4010 un 2020 / 3020 / 4020 gadījumā nogriešanai un gludapgriešanai, kā arī mazāku vītu griešanai, var izvēlēties 2. ātrumu. Šajā nolūkā viegli pārslēgt slēdzi (3) pie ejošas mašīnas no pozīcijas 1 uz 2. Griežņa galvu spiest pret rotējošo materiālu ar piespiedējsviru (8).

Pēc viena vai diviem vītnes gājieniem, griežņa galva turpina automātiski griezt tālāk. Kad konusveida caurulvītu gadījumā tiek sasniegs standartam atbilstošais vītnes garums, griežņa galva atveras automātiski. Garo- un tapvītu gadījumā, pie strādājošas mašīnas, atvērt griežņa galvu ar rokām. Atlaist kājas slēdzi (4). Atvērt ātrās iespīlēšanas – sišanas ietveri, izņemt materiālu.

Iespīlējot materiālu papildus, var griezt neierobežoti garas vītnes. Šajā nolūkā vītnes griešanas laikā, kad mašīnas korpusam pietuvojas instrumenta turētājs, atlaist kājas slēdzi (4). Neatvērt griežņa galvu. Atbrīvot materiālu, instrumentu turētāju un materiālu ar piespiedējsviru novietot labajā gala pozīcijā. Mašīnu atkal ieslēgt. Lai atdalītu caurules tiek iegrožīts cauruļu nogriezējs (18) un ar piespiedējsviras palīdzību iebīdīts vēlamajā nogriešanas pozīcijā. Griežot vārpstu pa labi, tiek atdalīta rotējošā caurule.

Nogriešanas rezultātā izveidojušos iekšējo aso šķautni noņem ar cauruļu grātes noņēmēju (19).

Vītnes griešanas vielas iztecināšana: novilkst no instrumentu turētāja (7) šļauku un turēt to tvertnē. Atstāt mašīnu darboties līdz vanna ir tukša. Vai: noņemt aizbāzni (25) un iztecināt vannu tukšu.

3.4. Nipeļu un dubultnipeļu izgatavošana

Nipeļu griešanai izmanto REMS nipeļu fiksētāju (automātiski iespīlē no iekšpusēs) vai REMS nipeļu iespīlētāju (iespīlē no iekšpusēs). Pie tam ir jāseko līdzzi tam,

5. Pieslēguma plāni un iekārtu saraksts Tornado

Pieslēguma plāni		Tornado 2000		Tornado 2010		Tornado 2020	
		Vadu krāsa/Nr.	Skava	Vadu krāsa/Nr.	Skava	Vadu krāsa/Nr.	Skava
Kājas slēdzis	Pieslēguma līnija	Brūns Zils Zaļš/Dzeltens	2 (Avārijas izsl.) 2 (Avārijas izsl.) ↓ Korpuss	Brūns Zils Zaļš/Dzeltens	2 (Avārijas izsl.) 2 (Avārijas izsl.) ↓ Korpuss	Brūns Melns Gris Zils Zaļš/Dzeltens	1 3 5 A1 ↓ Korpuss
	Savienojuma līnija	Brūns Zils Zaļš/Dzeltens	2 (Motora aizsegs) 1 (Avārijas izsl.) ↓ Korpuss	Brūns Zils Zaļš/Dzeltens	2 (Motora aizsegs) 1 (Avārijas izsl.) ↓ Korpuss	Melns Melns Melns Melns Melns Zaļš/Dzeltens	2 4 6 14 2 (Avārijas izsl.) ↓ Korpuss
	Iekšējās līnijas	Sarkans Sarkans	1 (Avārijas izsl.) ↓ 13 (Taustiņš) 14 (Taustiņš) ↓ 1 (Motora aizsegs)	Sarkans Sarkans	1 (Avārijas izsl.) ↓ 13 (Taustiņš) 14 (Taustiņš) ↓ 1 (Motora aizsegs)	Sarkans Sarkans	5 → 1 (Avārijas izsl.) 13 → A2
Dzinēja korpus	Savienojuma līnija	Brūns Zils Zaļš/Dzeltens	1 3 ↓ Korpuss	Brūns Zils Zaļš/Dzeltens	R S ↓ Korpuss	Melns Melns Melns Melns Melns Zaļš/Dzeltens	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↓ Korpuss
	Motors	Melns 2 Melns 5 Melns 6 Melns 4 Melns 3 Melns 1	4 8 10 6 5 2	Sarkans 1 Dzeltens 2 Zaļš 3 Melns U ₂ Balta V ₂ Zils W ₂ Zaļš/Dzeltens	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ ↓ Korpuss	Sarkans Dzeltens Zaļš Melns Balta Zils Balta 7/20 Balta 8/21 Zaļš/Dzeltens	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 ↓ Korpuss
	Bremžu pretestība	Brūns Zils	5 12				
	Kondensators			Brūns Zils	C ₁ C ₂		
Vanna	Elektriskais sūknis (Mašīnas konstrukcija "T")	Brūns Zils Zaļš/Dzeltens	1 3 ↓ Korpuss	Brūns Zils Zaļš/Dzeltens	R S ↓ Korpuss	Brūns Zils Zaļš/Dzeltens	L ₁ L ₂ ↓ Korpuss
Iekārtu saraksts							
Motors	RW 345	REMS	RW 342	REMS	RW 343	REMS	
Sadales vārpstas slēdzis	CA 10 C 58751 * FT22V	REMS	CA 10 C 58761 * FT22V	REMS	CA 10 D-U277 * 01 FT22V	REMS	
Kājas slēdzis	T 5300	REMS	T 5300	REMS	T 5400	REMS	
Kondensators	MP 35/100/330	REMS		REMS		REMS	

Iai caurūļu gali būtu iekšpusē gludi apgriezti. Caurūļu detalas vienmēr uzbīdīt līdz atbalstam.

Caurules detalas (ar vai bez esošas vītnes) iespīlēšanai ar REMS nipeļu iespīlētāju, pagriezot vārpstu ar kādu instrumentu (piem., skrūvgriezi), tiek izplesta nipeļa iespīlētāja galva. To drīkst darīt tikai pie uzbažtas caurules detalas.

Gan REMS nipeļa fiksētāja, gan arī REMS nipeļa iespīlētāja gadījumā ir jāseko līdzi tam, lai netiktu nogrieztī sāki nipeļi, kā standarts atļauj.

3.5. Kreiso vītnu izgatavošana

Kriso vītnu izgatavošanai ir piemēroti tikai REMS Magnum 2010, 2020, 4010 un 4020. Griežņu galva ar piemērotu skrūvi, piem. M10x40, jānoliksē instrumentu konsolē, savādāk tā var pacelties un sabojāt vītni. Pārlēdzējs jānoliek pozīcijā „R“. Samainīt vietām eļjas sūkņa pievadus vai tos savienot kopā. Kā alternatīvā var būt pārslēgšanas vārsti (Art.-Nr. 342080) (Piederums), kas tiek stiprināts pie iekārtas. Ar pārslēgšanas vārsta slēdzi (Att. 9) tiek mainīts eļjas plūsmas virziena.

4. Uzturēšana kārtībā

Pirms uzturēšanas un remonta darbu veikšanas, izvilkkt tīkla strāvas kontaktāku no kontaktligzdas! Šos darbus drīkst veikt tikai speciālisti un pilnvarotas personas.

4.1. Apkope

Mašīnu nav jāapkopoj. Dzinējs darbojas slēgtā eļjas vannā un tāpēc to nav jāievēlo.

4.2. Pārbaude / remontēšana

Tornado 2000 / Magnum 2000 / 3000 / 4000 motoram ir oglīšu birstes. Tās nolietojas un tāpēc ik pa laikam tās ir jāpārbauda un jāapmaina. Šajā nolūkā atskrūvēt motora pārsegā 4 skrūves par apmēram 3 mm un nogremt abus pārsegus no motora. Skatīt arī 6. punktu – rīcība traucējumu gadījumā.

Pieslēguma plāni un iekārtu saraksts Magnum

Pieslēguma plāni		Magnum 2000/3000/4000		Magnum 2010/3010/4010		Magnum 2020/3020/4020	
	Vadu krāsa/Nr.	Skava	Vadu krāsa/Nr.	Skava	Vadu krāsa/Nr.	Skava	
Kājas slēdzis	Pieslēguma līnija	Brūns Zils	2 (Avārijas izsl.) 2 (Avārijas izsl.)	Brūns Zils Zaļš/Dzeltens	2 (Avārijas izsl.) 2 (Avārijas izsl.) ↓ Korpuss	Brūns Melns Melns Zils Zaļš/Dzeltens	1 3 5 A1 ↓ Korpuss
	Savienojuma līnija	Brūns Zils	2 (Motora aizsegs) 1 (Avārijas izsl.)	Brūns Zils Zaļš/Dzeltens	2 (Motora aizsegs) 1 (Avārijas izsl.) ↓ Korpuss	Melns Melns Melns Melns Melns Zaļš/Dzeltens	2 4 6 14 2 (Avārijas izsl.) ↓ Korpuss
	Iekšējās līnijas	Sarkans Sarkans	1 (Avārijas izsl.) ↓ 13 (Taustiņš) 14 (Taustiņš) ↓ 1 (Motora aizsegs)	Sarkans Sarkans	1 (Avārijas izsl.) ↓ 13 (Taustiņš) 14 (Taustiņš) ↓ 1 (Motora aizsegs)	Sarkans Sarkans	5 → 1 (Avārijas izsl.) 13 → A2
Dzinēja korpuss	Savienojuma līnija	Brūns Zils	2 1	Brūns Zils Zaļš/Dzeltens	R S ↓ Korpuss	Melns Melns Melns Melns Melns Zaļš/Dzeltens	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↓ Korpuss
	Motors	Melns 2 Melns 5 Melns 6 Melns 4 Melns 3 Melns 1	6 5 3 4	Brūns Zils	Sarkans Dzeltens Zaļš Melns Balta Zils Zaļš/Dzeltens	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ ↓ Korpuss	U ₁ V ₁ Zaļš Melns Balta Zils Balta 7/20 Balta 8/21 Zaļš/Dzeltens ↓ Korpuss
	Kondensators			Brūns Zils	C ₁ C ₂		
Iekārtu saraksts							
Motors Sadales vārpstas slēdzis Kājas slēdzis Kondensators		RW 345 T 5310	REMS REMS	RW 342 CA 10 C 58761 * FT22V T 5300 MP 35/100/330	REMS REMS REMS REMS	RW 343 CA 10 D-U277 * 01 FT22V T 5400	REMS REMS REMS

6. Rīcība traucējumu gadījumā

6.1. Traucējums: Mašīna nedarbojas.

Cēlonis:

- Nav atbloķēta avārijas izslēgšanās.
- To ir izraisījis motora aizsargslēdzis.
- Nolietotas vai bojātas piedēžu birstes (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.2. Traucējums: Mašīna nevelk, trūkst jaudas.

Cēlonis:

- Truli vītzobi.
- Slikta vītnu griešanas viela.
- Strāvas tīkla pārslagojums.
- Pārāk mazs pagarinājuma kabeja vada šķērsgriezums.
- Slikts kontakts pie savienotājiem.
- Nolietotas oglīšu birstes (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.3. Traucējums: Nav vai nepietiekama vītnes griešanas vielas padeve uz griežņa galvu.

Cēlonis:

- Bojāts sūknis.
- Vannā ir pārāk maz vītnes griešanas vielas.
- Netīrs siets iepļūdes atverēs.

6.4. Traucējums: Neskatoties uz skalas iestatījumu, vītzobi ir par daudz vajā.

Cēlonis:

- Nav aizvērtā griežņa galva.

6.5. Traucējums: Griežņa galva neveras vajā.

Cēlonis:

- Pie atvērtas griežņa galvas ir nogriezta vītnē uz nākošā lielākā caurules diametra.
- Garuma atbalsts ir aizlocīts.

6.6. Traucējums: Neizmantojama vītnē.

Cēlonis:

- Truli vītzobi.
- Nepareizi ievietoti vītzobi, levērot numerāciju.
- Nav vai nepietiekama vītnes griešanas vielas pievade.
- Slikta vītnes griešanas viela.
- Traucēta instrumenta turētāja padeves kustība.

6.7. Traucējums: Caurule slīd spīles ietverē.

Cēlonis:

- Stipri piesārņots spīžoklis.
- Caurulū gadījumā, kuras ir blīvi apklātas ar sintētisko materiālu, izmantot speciālo spīžokli.
- Nolietots spīžoklis.

7. Ražotāja garantija

Garantijas laiks ir 12 mēneši, skaitot no dienas, kad jauna iekārtas tiek nodota pirmajam lietotājam, taču ne ilgāk kā 24 mēneši no piegādes pārdevējam. Iekārtas nodošanas brīža apliecināšanai jāiesūta pirkuma dokumenta oriģināls, kurā jābūt norādītam pirkuma datumam un iekārtas apzīmējumam / nosaukumam. Visi garantijas laikā konstatētie funkcionālie defekti, kas pierādāmā veidā cēlušies no klūmes izgatavošanas procesā vai nekvalitatīva materiāla, tiek novērstī bez maksas. Defektu novēršanas rezultātā garantijas laika skaitīšana netiek ne pagarināta, ne atjaunota. Garantija neattecas uz bojājumiem, kas radušies dabiskā nodiluma, nepareizas lietošanas vai ekspluatācijas instrukcijas neievērošanas, iekārtas pārslagošanas, mērķim neatbilstošas lietošanas un lietotāja vai trešo personu iejaukšanās rezultātā, kā arī dēļ citiem iemesliem, kuros nav vainojama firma REMS.

Garantijas pakalpojumus drīkst sniegt tikai autorizēts firmas REMS klientu apkalošanas dienests. Reklamācijas tiek pieņemtas tikai tādā gadījumā, ja izstrādājums veselā veidā, bez iepriekšējas iejaukšanās tiek nodots pilnvarotai REMS klientu apkalošanas darbnīcāi. Nomainītās daļas un izstrādājumi pāriet REMS īpašumā.

Nosūtīšanas un saņemšanas izdevumus sedz iekārtas lietotājs.

Lietotāja likumīgās tiesības, sevišķi, tiesības uz pretenzijām pret ražotāju izstrādājuma defektu gadījumā, saglabājas neskartas.

8. Detaļu saraksti

Detaļu saraksts skatīt www.rems.de rubrikā Downloads.

Originaalkasutusjuhendi tõlg

REMS Tornado 2000 / 2010 / 2020

1	Liblikruvi	13	Kuulnupp/käepideme orv
2	Tööriistahoidja	14	Löiketerahoidja
3	Eesmine juhtdetail	15	Toru lõikeraja
4	Tagumine juhtdetail	16	Toru siseserva krassieemaldaja
5	Presskang	17	Tila
6	Pitskrudi	18	Lülit
7	Käepide	19	Pingutuspadrun
8	Lõikepea	21	Jalglülit
9	Keerme pikkuse määraja	22	Avariinupp
10	Sulgemis- ja avamiskang	23	Kaitselülit
11	Pitskang	24	Juhtpolt
12	Seadistusseib		

REMS Magnum 2000 / 2010 / 2020 / 3000 / 3010 / 3020 / 4000 / 4010 / 4020

1	Kiirpingutuspadrun (lõökpaddrun)	14	Sulgemis- ja avamiskang
2	Juhpaddrun	15	Pitskang
3	Lülit vasak-parem	16	Seadistusseib
4	Jalglülit	17	Löiketerahoidja
5	Avariilülit	18	Toru lõikeraja
6	Kaitselülit	19	Toru siseserva krassieemaldaja
7	Tööriistahoidja	20	Jahutusvedeliku vann
8	Presskang	21	Laastuvann
9	Käepide	22	Pingutusrõngas
10	Pitskrudi liblikruviga	23	Löiketerahoidja
11	Liblikruvi	24	Löiketera
12	Lõikepea	25	Sulgur-kork
13	Keerme pikkuse määraja		



Üldised ohutusnõuded

TÄHELEPANU! Kõik juhised peab läbi lugema. Alltoodud juhenditest mitte kinnipidamine võib põhjustada elektrilögi, põlemise ja/või raskeid vigastusi. Edaspidi kasutatavat mõiste „elektrilise seadeldis“ käib vooluvõrgust töötavate elektriliste tööriistade ja masinate (voolujuhtmetega), akuga toidetavate elektriliste tööriistade ja masinate (ilmava voolujuhtmetega) kohta. Kasutage elektrilist seadeldist vaid otstarbekohaselt ja üldohutusnõudeid ja õnnetusjuhtumeid ärahoidvaid juhiseid järgides.

SÄILITAGE SEDA JUHENDIT HÄSTI.

A) Töökoht

- Hoidke oma tööpiirkond puhtana ja korras. Korratus ja halvasti valgustatud tööpiirkonnad võivad põhjustada õnnetusjuhtumeid.
- Ärge töötage elektrilise seadeldisega plahvatusohtlikus keskkonnas, kus on kergestisüttivaid vedelikke, gaase või tolmu. Elektrilised seadeldised eritavad sädemeid, mis võivad süüdata tolmuosakesed või aurusid.
- Ärge laske lapsi ega kõrvalisi isikuid elektrilise seadeldisega töötamise ajal lähedusse. Tähelepanu kõrvaleviimisega võite kaotada kontrolli seadme üle.

B) Elektroohutus

- Elektrilise seadeldisse pistik peab sobima pistikupesasse. Pistikut ei tohi mingil moel ümber teha. Kasutage maandusega elektrilise seadeldisega adapteripistikut. Muutmeta pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilögi saamise riski. Kui elektriline seadeldis on varustatud kaitsejuhtmega, tohib seda ühendada vaid kaitsekontaktiga pistikupesasse. Elektrilise seadeldise kasutamisel ehitusplatsidel, niiskes keskkonnas, vabas õhus või muudes sarnastes kohtades, peab kasutama vaid 30mA-kaitselüliti (FI-lülit).
- Vältige füüsilist kontakti maandatud realispindadega, nagu torud, küttkehad, pliidid ja külmpapid. Elektrilögi oht tekib siis, kui teie keha on maandatud.
- Ärge hoidke seadeldist vihma või niiskuse käes. Vee sattumine elektrilisse seadeldisse suurendab elektrilögi saamise riski.
- Ärge kasutage voolujuhet selleks, et seadeldist kanda, üles riputada või pistikut pistikupesast välja tömmata. Hoidke juhet kuumuse, õlide, teravate servade või seadeldise liikuvate osade eest. Kahjustatud või keerdus kaabel suurendab elektrilögi saamise riski.
- Väljas töötades kasutage vaid välitöödeks sobivat pikendusjuhet. Välitöödeks mõeldud pikendusjuhme kasutamine vähendab elektrilögi saamise riski.

C) Isikute ohutus

Need seadmed ei ole ette nähtud kasutamiseks piiratud füüsiliste või vaimsete võimetega, või puudulike kogemuste ja teadmistega isikutele (kaasa arvatud lastele), välja arvatud juhul, kui neid instrueerib või kontrollib seadme kasutamise osas nende ohutuse eest vastutav isik. Lapsi tuleb kontrollida, et veenduda, et nad ei mängi seadmega.

- Olge tähelepanelik, jälgige oma tegevust ja asuge elektrilise seadeldisega tööle terve tähelepanuga. Ärge kasutage elektrilist seadeldist, kui olete väsinud või narkootikumide, alkoholi või ravimate mõju all. Vaid momendiks tähelepanu kaotamine võib elektrilise seadeldisega töötades põhjustada vigastusi.
- Kandke isiklike kaitsevahendeid ja alati kaitseprille. Isiklike kaitsevahendite kandmine, nagu tolmu mask, libisemistakistavad jalanõud, kaitsekiiver või kuulmekaitsmed, vastavalt elektrilise seadeldise kasutusviisile, vähendab vigastust saamise riski.
- Vältige seadeldise tahtmatut käivitumist. Veenduge, et lülitil on väljalülitatud asendis, enne kui ühendate seadeldise vooluvõrku. Kui Te hoiate sõrme lülitil

seadeldise kandmise ajal, või kui ühendate ta vooluvõrku sisselülitatud asendis lüliti, võib juhtuda önetus. Ärge katke kunagi nupplülitit kinni.

- d) Eemaldage häälestamistööriistad või mutrivõtmed seadeldisest, enne kui selle sisse lülitatakse.** Tööriist või võti, mis asub seadeldise pöörlevas osas, võib põhjustada vigastusi. Ärge kunagi võtke kinni pöörlevatest (liikuvatest) osadest.
- e) Ärge ülehiinnaake oma võimeid. Kandke hoolet selle eest, et pind Teie jalge all oleks kindel ja hoidke tasakaalu.** Seeläbi on Teil seadeldise üle ootamatutes olukordades parem kontroll.
- f) Kandke sobivat riuetust.** Ärge kandke laiu riideid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja kindad liikuvatest osadest eemal. Laiad riided, ehted või pikad juuksed võivad liikuvatesse osadesse takerduda.
- g) Kui on võimalik kasutada tolmu imevaid või tolmu püüdvaid seadmeid, veenduge, et need oleks õigesti ühendatud ja kasutatud.** Nende seadmete kasutamine vähendab tolmu töötu tekikvaid ohtusid.
- h) Andke elektrililine seadeldis vaid vastava väljaõpppe saanud isiku käte.** Noorukid tohivad elektrilise seadeldisega töötada vaid juhul, kui nad on vanemad kui 16 ja see on vajalik nende väljaõppeks ning nad töötavad spetsialisti järelvalve all.

D) Elektriliste seadeldistega hoolikas ümberkäimine

- a) Ärge koormake elektrilist seadeldist üle.** Kasutage oma töös vaid selleks ettenähtud elektrilist seadeldist. Sobiva elektrilise seadeldisega töötades saavutate parema ja kindlama tulemuse.
- b) Ärge kasutage elektrilist seadeldist, mille lülit on defektne.** Elektriline seadeldis, mida ei ole võimalik sisse ega välja lülitada, on ohtlik ja selle peab ära parandama.
- c) Tömmake pistik pistikupesast välja, enne kui hakkate seadeldist häälestama, osi vahetama või panete seadeldise käest ära.** Need ettevaatusabinõud aitavad ära hoida seadeldise tahtmatut käivitumist.
- d) Hoidke elektrilist seadeldist lastele mitte kättesaadavas kohas.** Ärge laske elektrilise seadeldisega töötada isikutel, kes seda ei oska, või kes pole lugenud käsesolevat juhendit. Elektrilised seadeldised on ohtlikud, kui neid kasutatakse kogenematele inimestele poolt.
- e) Kandke elektrilise seadeldise eest hoolet.** Kontrollige, kas liikuvad osad funktsioneerivad läitmaltult ja ei kilu kinni, kas osad ei ole murdunud või kahjustatud, nii et see takistab elektrilise seadeldise tööd. Laske kahjustatud osad remontida kvalifitseeritud personali või REMS klienditeeninduse volitatud töökjas. Paljude önnestuste põhjuseks on halvasti hooldatud elektrilised seadeldised.
- f) Hoidke lõikedööriistad terava ja puhtana.** Hästi hooldatud lõikedööriistad, mille lõikepinnid on teravad, kiiluvad vähem kinni ja neid on kergem juhtida.
- g) Paigaldage töödeldav ese kindlalt.** Kasutage selleks kruustange, et töödeldav ese kinnitada. Nii seisab see kindlamalt kui Teie käte vahel, pealegi jäädav teil mölemad käed töötamiseks vabaks.
- h) Kasutage elektrilisi seadeldisi, selle juurde kuuluvat komplekti, tööriistu jne vastavalt sellele juhendile ja nii, nagu see antud seadmetüübile ette on nähtud.** Pidage sejujuures silmas tööttingimusi ja oma tegevust. Elektriliste seadeldiste kasutamine töödeks, milleks ta pole ette nähtud, võib tekitada ohtlikke olukordi. Igasugune omavoliline elektrilise seadeldise ümberehitamine on ohutus-nõuetega töötu keelatud.
- E) Akutoitega seadeldistega hoolikas ümberkäimine**
- a) Veenduge, etaku on välja lülitatud, enne kui akut paigaldate.** Sisselülitatud elektrilisse seadeldisse aku paigaldamine võib põhjustada önnetusjuhtumi.
- b) Laadige akut ainult selle laadijaga, mida tootja on soovitanud.** Akulaadija, mis on ette nähtud teiste akude laadimiseks, võib põlema minna.

1. Tehnilised andmed

Tornado 2000	Magnum 2000	Magnum 3000	Magnum 2000	Tornado 2000	Magnum 4000
Tornado 2010	Magnum 2010	Magnum 3010	Magnum 2010	Tornado 2010	Magnum 4010
Tornado 2020	Magnum 2020	Magnum 3020	Magnum 2020	Tornado 2020	Magnum 4020
			koos REMS 4" automaatlõikepega	koos REMS 4" automaatlõikepega	

1.1. Kasutusala

1.1.1. Keerme läbimõõt

Torud (ka kunstmaterjalist mantliga)	1/16 – 2"	1/16 – 2"	(1/16) 1/2 – 3"	1/16 – 4"	1/16 – 4"	1/4 – 4"
Poldid	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	6 – 60 mm	14 – 60 mm

1/4 – 2"

1/2 – 2"

1/4 – 2"

1.1.2. Keermete liigid

torukeemed, koonilised parempoolsed	R (ISO 7-1, DIN 2999, BSPT), NPT
torukeemed, silindrilised parempoolsed	G (ISO 228-1, DIN 259, BSPP), NPSM
terassoomustoru keemed	Pg (DIN 40430), IEC
poldikeemed	M (ISO 261, DIN 13), UNC, BSW

1.1.3. Keerme pikkus

torukeemed, koonilised	normpikkus	normpikkus	normpikkus	normpikkus	normpikkus
torukeemed, silindrilised	165 mm, koos järelpingutus piiramata	150 mm, koos järelpingutus piiramata	150 mm, koos järelpingutus piiramata	165 mm, koos järelpingutus piiramata	150 mm, koos järelpingutus piiramata

poldikeemed

165 mm, koos järelpingutus piiramata

150 mm, koos järelpingutus piiramata

150 mm, koos järelpingutus piiramata

165 mm, koos järelpingutus piiramata

150 mm, koos järelpingutus piiramata

1.1.4. Torude lõikamine

lõikamine	1/8 – 2"	1/8 – 2"	1/4 – 4"	1/8 – 2"	1/4 – 4"
-----------	----------	----------	----------	----------	----------

c) **Kasutage ainult antud elektrilise seadeldise jooks ettenähtud akusid.** Teiste akude kasutamine võib kaasa tuua vigastusi ja tuleohu.

d) **Hoidke kasutusel mitteolevaku eemal kirjaklambritest, müntidest, võtmest, naeltest, kruvidest või teistest välkestest metallsemetest, mis võivad tekitada kontaktide ühendamist.** Akukontaktide vahel tekiv lühis võib põhjustada põletusi või tulekahju.

e) **Aku vale kasutamise korral võib vedelik akust välja voolata.** Vältige kontakti selle vedelikuga. Juhuslikul kokkupuutel peske rohke veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge arsti poole. Akuveadelikuga kokkupuude võib tekitada nahääritusi ja söövitust.

f) **Kui aku/laadija temperatuur või keskkonna temperatuur on $\leq 5^{\circ}\text{C}/40^{\circ}\text{F}$ või $\geq 40^{\circ}\text{C}/105^{\circ}\text{F}$, ei tohi akut või selle laadijat kasutada.**

g) **Ärge käidelge akusid kui tavasisi majapidamisjäätmeid, vaid andke see REMS klienditeeninduse volitatud töökotta või selleks vastavasse jäätme-käitlusettevõttesse.**

F) Teenindus

a) **Laske oma elektrilist seadeldist remontida vaid kvalifitseeritud personalil ja vaid originaal-varuosaidega.** Sellega tagate seadeldise ohutuse.

b) **Järgige tööriistade vahetamisel hooldusjuhiseid ja nõudeid.**

c) **Kontrollige elektrilise seadeldise voolujuhet regulaarselt ja laske see kahjustuste korral remontida kvalifitseeritud spetsialistidel või REMS klienditeeninduse volitatud töökojas.** Kontrollige regulaarselt pikendusjuhet ja asendage see, kui ta on kahjustatud.



Spetsiaalsed ohutusnõuded

- Masinaga töötamisel kasutatakse turvalist jalglülitit, milles on avariinupp. Kui seda ei ole näit, töödeldava eseme keerlemise töttu võimalik kasutada, peab tarvitusele võtmata turvameetmed, näit, kaitsetökked.
- Tööd, nagu näit, ülestõstmine, monteerimine ja demonteerimine, käsiklupiga keermete lõikamine, töötamine käsilõikuriga, samuti tööriistade käes hoidmisel (materjale toestavaid abivahendeid kasutamata), on töötava masina ajal keelatud.
- Kui on karta töödeldava eseme ümberkukkumist või kõrvalekaldumist (sõltuvalt materjali piikkusest ja läbimõõdust ning pöörete arvust), või kui masin ei seis kindlal alusel (näit, kasutades 4"-automaatlõikepead) peab kasutama piisavalt arvul reguleeritava kõrgusega tugesid (REMS Herkules).
- Mitte kunagi ei tohi pingutuspädrunist kinni võtta.
- Lühikesi torujuppe kinnitada ainult REMS Nippelspanner-i või REMS Nippelfix-i.
- REMS keermelõikamisvahendite aerosoolipudelites (REMS Spezial, REMS Sanitol) on lisatud gaasi, mis on küll keskkonnasõbralik, kuid on tuleohtlik (butaan). Aerosoolipudelid on röhul all, neid ei tohi jõuga avada. Kaitsta päikesekiirte ja üle 50°C soojenemise eest.
- Jahutusvedelik sisaldab rasva eemaldavaid komponente, seetõttu peab välismaa selle sattumist nahale. Peab kasutama sobivaid nahka kaitsvaid vahendeid.
- Hügieeni hoidmiseks peab vanni regulaarselt, vähemalt üks kord aastas, mustusest ja laastudest puhastama.
- Jahutusvedelikku ei pea kontrollima, kuna selle kuludes peab pidevalt uut jahutusvedeliku juurde lisama.
- Kontsentreeritud jahutusvedelik ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega mullapinda. Kasutamata jäändud jahutusvedelik tuleb käidelda vastava jäätmekäitusfirma poolt. Käidelda mineraaloli sisaldavate jahutusvedelike koodi 54401 järgi, sünneteilisi 54109 järgi.

	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020	Magnum 3000 Magnum 3010 Magnum 3020	Magnum 2000 Magnum 2010 Magnum 2020 koos REMS 4" automaat- lõikepega	Tornado 2000 Tornado 2010 Tornado 2020	Magnum 4000 Magnum 4010 Magnum 4020
1.1.5. Torude siseservade puhastamine	1/4 – 2"	1/4 – 2"	1/4 – 4"	1/4 – 2"	1/4 – 2"	1/4 – 4"
1.1.6. Niplid- ja topeltniplid REMS Nippelspanner niplipingutajaga (sisemine) REMS Nippelfix'iga (automaat sisepingutus)	3/8 – 2"	3/8 – 2"	3/8 – 2"	3/8 – 2"	3/8 – 2"	3/8 – 2"
1.1.7. REMS 4" automaat-lõikepea kõikidele Tornado- ja Magnum 2000/2010/2020-tüüpidele ja Magnum 3000/3010/3020-tüüpidele (vt. joon. 6)	1/2 – 4"	1/2 – 4"	1/2 – 4"	1/2 – 4"	1/2 – 4"	1/2 – 4"
1.2. Tööspindli pöörtearvud					2½ – 4"	2½ – 4"
Tornado 2000	1/16 – 2"	53 – 40 1/min				
Magnum 2000	1/4 – 2"	53 – 40 1/min				
Magnum 3000	1/4 – 3"	23 – 20 1/min				
Magnum 4000	1/4 – 4"	23 – 20 1/min				
automaatne, sujuv pöörtearvu reguleerimine						
Tornado 2010 / 2020	1/16 – 2"	52 1/min				
Magnum 2010 / 2020	1/4 – 2"	52 – 26 1/min				
Magnum 3010 / 3020	1/4 – 3"	20 – 10 1/min				
Magnum 4010 / 4020	1/4 – 4"	20 – 10 1/min				
ka täiskoormuse puhul. Suure koormuse ja halva vooluühenduse korral suuremate keermete puhul Tornado 26 1/min või Magnum 10 1/min.						
1.3. Elektrilised andmed						
Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000		230 V; 1~; 50–60 Hz; 1700 W vastuvõtt, 1200 W väljaandm.; 8,3 A; kaitse (võrk) 16 A (B). Korduv-lühiajaline režiim 2,5 / 10 min.				
		110 V; 1~; 50–60 Hz; 1700 W vastuvõtt, 1200 W väljaandm.; 16,5 A; kaitse (võrk) 30 A (B). Korduv-lühiajaline režiim 2,5 / 10 min.				
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010		230 V, 1~; 50 Hz; 2100 W vastuvõtt, 1400 W väljaandm.; 10 A; kaitse (võrk) 10 A (B). Korduv-lühiajaline režiim 7 / 10 min.				
Tornado 2020, Magnum 2020 / 3020 / 4020		400 V; 3~; 50 Hz; 2000 W vastuvõtt, 1500 W väljaandm.; 5 A; kaitse (võrk) 10 A (B). Korduv-lühiajaline režiim 7 / 10 min.				
1.4. Mõõtmed (P x L x K)						
Tornado 2000	730 x 435 x 280 mm					
Tornado 2010 / 2020	730 x 435 x 280 mm					
Magnum 2000	870 x 580 x 495 mm					
Magnum 2010 / 2020	825 x 580 x 495 mm					
Magnum 3000	915 x 580 x 495 mm					
Magnum 3010 / 3020	870 x 580 x 495 mm					
Magnum 4000	915 x 580 x 495 mm					
Magnum 4010 / 4020	870 x 580 x 495 mm					
1.5. Kaal kg						
Tornado 2000	masin	tööriistad		standardkomplekt		
	31	12		7		
Tornado 2010	43	12		7		
Tornado 2020	43	12		7		
	masin	tööriistad		teisaldatav alustugi		
	1/4 – 2"	1/4 – 2"				
Magnum 2000	75	12		16		
Magnum 2010	87	12		16		
Magnum 2020	87	12		16		
	masin	tööriistad	tööriistad			
	2½ – 3"	1/4 – 2"	2½ – 3"			
Magnum 3000	79	12	23	16		
Magnum 3010	108	12	23	16		
Magnum 3020	108	12	23	16		
	masin	tööriistad	tööriistad			
	2½ – 4"	1/4 – 2"	2½ – 4"			
Magnum 4000	81	12	25	16		
Magnum 4010	108	12	25	16		
Magnum 4020	108	12	25	16		
1.6. Müra						
Müraemissioon töökohal						
Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000	83 dB (A)					
Tornado 2010, Magnum 2010 / 3010 / 4010	75 dB (A)					
Tornado 2020	72 dB (A)					
Magnum 2020 / 3020 / 4020	74 dB (A)					
1.7. Vibratsioon (kõik tüübhid)						
Mõõdetud efektiivväärtus kiirendusel	2,5 m/s ²					

Märgitud võnkesagedusemissiooni suurus saadi normeeritud kontrollmõõtmise tulemusel ja saadut tulemust võib kasutada võrdluseks teiste seadmete samasuguste andmetega. Märgitud võnkesagedusemissiooni suurus järgi saab ka hinnata seadme koormamise võimalusi kuni väljalülituseni.

Tähelepanu: Olenevalt sellest, millisel viisil ja millistes oludes seadet kasutatakse, võib märgitud võnkesagedusemissiooni erineda tegelikest andmetest. Sõltuvalt tegelikest oludest on vajaduse korral tarvis rakendada lisakaitsemeetmeid, et tagada seadmega töötava inimeste ohutus.

2. Töösse võtmine

Tähelepanu! Üle 35 kg kaaluga esemete transpordimist peavad teostama 2 inimest. Transpordimisel ja masina paigaldamisel peab jälgima, et masina raskuskese, nii alusega kui ilma aluseta, ei oleks liiga kõrgel.

2.1. Tornado 2000, 2010, 2020 paigaldamine (joonised 1–3)

Liblikkruvi (1) lahti keerata. Tööriistahoidja (2) maha võtta. Masin asetada vertikaalselt mõlema juhtdetaili (3 + 4) osja ja 3 torujalga pisti ajami korpusesse, kuni kääb klöpsatus (joonis 1). Masina korpusest (mitte torujalgadest) kinni võtta ja panna torujalgadele (joonis 2).

Masinat võib asetada ja kinnitada ka igasugusele tööpingile. Selleks otstarbeks on masina põhjal 3 keermega auku. Masinaga kaasasoleva šabloonil tuleb tööpingile teha 3 auku (puur Ø 12 mm). Masin kinnitatakse allpoolt 3 kruviga M 10.

Tööriistahoidja nihutada juhtdetailidele. Presskang (5) lükata tagant läbi ava tööriistahoidjani ja pitskrivi (6) nihutada tagumisele juhtdetailile nii, et liblikrkuvi jäaks tahapoolle ja röngaskanal jäeks vabaks. Käepide (7) panna presskangi peale.

Vann riputada ajami korpuse põhjal olevate kruvide külge ja nihutada paremale vahesse. Vann riputada tagumise juhtdetaili (4) röngaskanali külge. Presskangi pitskrudi lükata vanni rippumiskohani ja kinnitada. Filtriiga voolik riputada vanni ja teeni voolikuotsa nihutada tööriistahoidja tagaküljel oleva nipli otsa.

2 liitrit keermelöikamisvahendit sisse valada. Laastukauss paigaldada tagakülgelt. **Masinat ei tohi kunagi ilma keermelöikamisvahendita tööle panna.**

Löikepea (8) juhtpolt asetada tööriistahoidja auku ja löikepea aksiaalsurvega juhtpoldile kõigutades paigale lükata.

Transpordimise lihtsustamiseks riputada jalglülitit ajamikorpuse tagaküljel oleva kruvi otsa (joonis 3).

Magnum 2000 T, 2010 T, 2020 T, 3000 T, 3010 T, 3020 T, 4000 T, 4010 T, 4020 T paigaldamine (joonis 8)

Masin kinnitada tööpingile või liigutatavale alusele (komplektis) 3 kaasasoleva kruvi abil. Transpordimiseks võib masinat tõsta aluse eesosas olevatest käepidemetest ja mootori tagakülest või materjalialuse käepidemetest. Alusel transpordimiseks lükatakse aluse öösidesse torujupid Ø ¾", pikkusegaga ca 60 cm ja kinnitatakse liblikrividega. Kui masinat ei transpordita, võib mõlemad rattad ära võtta.

Täita 5 liitri keermelöikamisvahendiga.

Masinat ei tohi kunagi ilma keermelöikamisvahendita tööle panna.

2.2. Tornado 2000 T, 2010 T, 2020 T paigaldamine (joonis 7 + 8)

Masin kinnitada tööpingile või liigutatavale alusele (komplektis) 3 kaasasoleva kruvi abil. Transpordimiseks võib masinat tõsta aluse eesosas olevatest käepidemetest ja mootori tagakülest või materjalialuse käepidemetest. Alusel transpordimiseks lükatakse aluse öösidesse torujupid Ø ¾", pikkusegaga ca 60 cm ja kinnitatakse liblikrividega. Kui masinat ei transpordita, võib mõlemad rattad ära võtta.

Täita 5 liitri keermelöikamisvahendiga.

Masinat ei tohi kunagi ilma keermelöikamisvahendita tööle panna.

Magnum 2000 T-L, 2010 T-L, 2020 T-L, 3000 T-L, 3010 T-L, 3020 T-L, 4000 T-L, 4010 T-L, 4020 T-L paigaldamine (joonis 8)

Masin kinnitada tööpingile või liigutatavale alusele (komplektis) 4 kaasasoleva kruvi abil. Transpordimiseks võib masinat tõsta aluse eesosas olevatest käepidemetest ja mootori tagakülest või materjalialuse käepidemetest. Pitskrudi liblikraviga (10) lükata tagumisele juhtdetailile nii, et röngaskanal jäeks vabaks. Vann riputada tagantpoolt mootorikesta küljes oleva kruvi külje ja eestpoolt tagumise juhtdetaili röngaskanalisse. Pitskrugi (10) vanni rippumiskohani lükata ja kinni keerata. Filtriiga voolik riputada vanni. Laastukauss paigaldada tagakülgelt.

Täita 2 liitri keermelöikamisvahendiga.

Masinat ei tohi kunagi ilma keermelöikamisvahendita tööle panna.

2.3. Elektrühendus

Enne vooluvõrku ühendamist kontrollida, kas masinal oleval sildil esitatud andmed vastavad olemasolevale vooluvõrgule. Kasutada vaid maandusega pikendusjuhet. Masinat lülitatakse sisse ja välja jalglülitil abil (21, Tornado / 4, Magnum). Lülitil (18, Tornado / 3, Magnum) on pöörte suuna või kiiruse eelnevaks valimiseks. Masinat saab sisse lülitada ainult siis, kui avariilülitil (22, Tornado / 5, Magnum) on lahti ja kaitselülitil (23, Tornado / 6, Magnum) jalglülitil on alla vajutatud. Kui masin ühendatakse otse vooluvõrku (ilmal pistikupesata), peab installeerima 16 A pealülitit.

2.4. Keermelöikamisvahendid

Kasutage vaid REMS keermelöikamisvahendeid. Need tagavad laitmatu tulemuse, lõiketerade pikaaealiseuse, samuti säätstate sellega masinat. REMS soovitab praktilist ja säastlikku aerosoolpudelite.

REMS Spezial: kõrgeleeritud keermelöikamisvahend mineraaloli baasil ja on kasutatav igat liiki toru- ja poldiķermete puhul. Veega mahapestav, ekspertide poolt kontrollitud. Mineraaloli baasil keermelöikevahendeid ei ole lubatud kasutada joogiveetorude juures paljudes maades, näit. Saksamaal, Austriaas ja Šveitsis. Sel juhul kasutada mineraalolivaba REMS Sanitoli.

REMS Sanitol: mineraalolivaba, sünteetiline, täielikult vees lahustuv ja mineraaloli määardeomadustega keermelöikamisvahend. Kasutatav köigidel toru- ja

poldiķermetel. Teda peab Saksamaal, Austriaas ja Šveitsis kasutama joogiveetorustikel ja ta vastab täielikult eeskirjadele DVGW Kontr. nr. DW-0201AS2032; ÖVGW Kontr. nr. W 1.303; SVGW Kontr. nr. 7808-649.

Kõiki keermelöikamisvahendeid kasutada vaid lahjendamata kuju!

2.5. Materjali toestamine

Torud ja latid alates 2 m peavad olema toestatud reguleeritava kõrgusega REMS Herkules abil. See on varustatud teraskuulidega, tänu millele on torud ja latid vabalt liigutatavad igas suunas, ilma et nad ümber kukufs. Kui REMS Tornado on kinnitatud tööpingile, võib kasutada ka REMS Herkules Y, mis kinnitatakse tööpingi külge. REMS Herkules ja REMS Herkules Y kasutusala: Ø ½ – 4".

2.6. REMS 4" automaat-pea

REMS 4" automaat-pea kasutamisel järgida kaasasolevat REMS 4" automaat-pea kasutusjuhendit.

3. Töötamine

3.1. Tööriistad

Löikepea (8, Tornado / 12, Magnum) on universaalne löikepea, s.t. kõikide eespool nimetatud keermelöikide tegemiseks ja kummagi kahest tööriistakomplektist olemasolul on vaja vaid üht löikepead. Kooniliste torukeermete löikamiseks peab keerme pikkuse määraja (9, Tornado / 13, Magnum) olema ühel suunal sulgemis- ja avamiskangiga (10, Tornado / 14, Magnum). Löikepea avaneb automaatselt, kui keerme normpiikkus on saavutatud. Silindriliste pikkade keermete ja poldiķermete löikamiseks keeratakse keerme pikkuse määraja (9, Tornado / 13, Magnum) eest ära.

Lõiketerade vahetamine

Lõiketerasid saab paigaldada ja vahetada nii kulgmonteeritud kui ka mahavõtetud löikepeal (näit. tööpingil). Selleks vabastada pitskang (11, Tornado / 15, Magnum), mitte lahti kruvida. Seadistusseib (12, Tornado / 16, Magnum) lükata käepidemest pitskangist eemale, lõpuni välja. Selles asendis võetakse lõiketerad välja ja ka paigaldatudesse. Seejuures peab jälgima, et lõiketerade tagakülgel näidatud keermesuurused vastaksid lõigatavate keermete suurusele. Peale selle peab jälgima, et lõiketerade tagakülgel olevad numbrid vastaksid lõiketerade hoidjal (14, Tornado / 17, Magnum) olevatele numbritele.

Lõiketerad lükata löikepea sisse nii kaugele, kuni lõiketerahoidja pilus olev kuul klöpsatab. Kui kõik lõiketerad on paigaldatud, määratatakse seadistusseibi nihutamisega soovitud keermesuurus. Poldiķermete puhul seadistada alati „Bolt“ (polt) asend. Seadistusseib kinnitada pitskangi peale. Löikepea sulgeda. Selleks vajutatakse tugevalt sulgemis- ja avamiskang (10, Tornado / 14, Magnum) alla paremale. Löikepea avaneb kas automaatselt (kooniliste torukeermete puhul) või iga kord, kui käega kergelt sulgemis- ja avamiskangile suunaga vasakule vajutada.

Kui 2 ½–3" ja 2 ½–4" löikepea puhul ei ole pitskangi (11, Tornado / 15, Magnum) hoidejoud tänu kõrgendatud lõiketugevusele (näit. nüri lõiketera) piisav, s.t. löikepea avaneb lõikejõu tagajärvel, peab kinnitama lisaks silinderkruvi pitskangi (11, Tornado / 15, Magnum) vastasolevale küljele.

Toru lõikaja (15, Tornado / 18, Magnum) on ¼–2" või 2 ½–4" torude lõikamiseks.

Toru siseserva puhastajat (16, Tornado / 19, Magnum) kasutatakse ¼–2" või 2 ½–4" torude puhul. Pinool kerata servapuhastaja käepidemesse klöpsatusega kinni eest või tagantpoolt – sõltuvalt toru pikkusest.

3.2. Pingutuspadrun

Magnumil kuni 2" ja Tornadol peab läbimõõtude < 8 mm pingutamiseks, Magnumil kuni 4" läbimõõtude < 20 mm pingutamisel olema läbimõõdule sobiv pitshüll (art. nr. 343001). Pitshülli tellimisel peab esitama soovitud läbimõõdu.

3.2.1. Pingutuspadrun Tornado (19) ja (20)

Isetsentreeruvad lõiketerad avanevad ja sulguvad automaatselt lülitil (18) vasakule või paremale keeramisega ja jalglülitil (21) lülitamisega. Eesmiste ja tagumiste lõiketerade vahetamisel peab jälgima, et iga lõiketera paigaldataks nii, nagu joonistel 4 ja 5 näidatud, vastasel juhul võib masin kahjustada saada. Mitte mingil juhul ei tohi masinat sisse lülitada enne kui kõik lõiketerad ja pingutuspadrun on monteeritud.

3.2.2. Pingutuspadrun Magnum (1) (2)

Kiirpingutuspadrun (löökpadrun) (1), juhtpadrun (2)

Eesmine kiirpingutuspadrun (1) koos suure pingutusrõngaga lõiketerade hoidjasse paigaldada, liikuvad lõiketerad vajavad tsentraalse ja kindla pingutuse puhul minimaalsest jõukasutust. Niipea, kui material juhtpadrunist (2) välja ulatub, tuleb see sulgeda.

Lõiketerade vahetamine Magnum

Lõiketera (24) pingutusrõngaga (22) kuni ca 30 mm pingutuse läbimõõdust sulgeda. Lõiketera (24) kruvid eemaldada. Lõiketerad sobiva tööriista abil (kruvikeeraja) taha lükata. Uued lõiketerad eestpoolt kruvidega kinnitades lõiketerahoidjasse paigaldada.

3.3. Töötamine

3.3.1. Tornado

Tööriistat vältja võtta ja tööriistahoidja viia presskangi (5) abil parempoolsesse asendisse lõpuni välja. Materjal sisse viia nii, et ca 10 cm jääb pingutuspadrunist (19) välja. Löikepea (8) alla vajutada ja sulgeda. Lülitil (18) lülitada asendisse 1, jalglülitil (21) alla vajutada. Nüüd pingutatakse materjal automaatselt. Tüüpide 2010 ja 2020 puhul on võimalik väiksemate keermete lõikamisel valida 2 kirust.

Selleks peab töötaval masinal lülitama lülit (18) kiiresti asendist 1 asendisse 2. Lõikepea vajutada presskangi (5) abil pöörleva materjali vastu.

Peale esimest-teist keermekäiku lõikab lõikepea automaatselt edasi. Kui kooniliste torukeermete normpiikkus on saavutatud, avaneb lõikepea automaatselt. Pikkade ja poldikeermete tegemisel peab lõikepea masina töötades käsitsi avama. Jalglülit (21) lahti lasta. Lülit (18) keerata asendisse R. Lülitada korras sisse jalglülit (21), materjal vabaneb pinge alt.

Materjali järelpingutamisega võib teha piiramatuult pikki keermeid. Selleks lasta jalglülit (21) keermelöikamise ajal lahti, kui tööriistahoidja läheneb masinakorpusel. Lõikepead mitte avada. Lülit (18) lülitada asendisse R. Materjal pinge alt vabastada, tööriistahoidja ja materjal viia presskangi abil tagumisse parempoolsesse asendisse. Masin lülitada uesti lülitiasendisse 1.

Torude lõikamiseks viakse torulõikaja (15) sisse ja presskangi abil soovitud asendisse. Spindlit paremale keerates lõigatakse pöörlev toru läbi.

Lõikamisel tekinud sisemine serv eemaldatakse toru siseserva lõikajaga (16).

Keermelöikamisvahendi väljalaskmine: tömmata voolik tööriistahoidjalt maha ja jäta anumassee. Lasta masinal töötada kuni vann on tühi. Või: Võtta vann mahaja tühjendada tila (17) kaudu.

3.3.2. Magnum

Tööriistad välja võtta ja tööriistahoidja viia presskangi (5) abil parempoolsesse asendisse lõpuni välja. Materjal sisse viia läbi avatud juhtpadruni (2) ja läbi avatud kiirpingutuspadrungi (1) nii, et ca 10 cm jääb pingutuspadrunist välja. Kiirpingutuspadrungi sulgeda nii, et lõiketerad oleksid materjali vastu. Pingutusrõngast korras lahti keerates pingutada materjali paar korda üle. Juhtpadruni (2) sulgemisega tsentreeritakse tagant väljalauatuv materjal. Lõikepea alla vajutada ja sulgeda. Lülit (3) lülitada asendisse 1, jalglülit (4) alla vajutada. Magnum 2000 / 3000 / 4000 saab ainult jalglülitiga sisse ja välja lülitada.

Magnum 2010 / 3010 / 4010 ja 2020 / 3020 / 4020 puhul on võimalik lõikamisel ja siseservade puhastamisel, samuti väiksemate keermete lõikamisel valida 2

kiirust. Selleks peab töötaval masinal lülitama lülit (3) kiiresti asendist 1 asendisse 2. Lõikepea vajutada presskangi (8) abil pöörleva materjali vastu.

Peale esimest-teist keermekäiku lõikab lõikepea automaatselt edasi. Kui kooniliste torukeermete normpiikkus on saavutatud, avaneb lõikepea automaatselt. Pikkade ja poldikeermete tegemisel peab lõikepea masina töötades käsitsi avama. Jalglülit (4) lahti lasta. Kiirpingutuspadrungi avada, materjal välja votta.

Materjali järelpingutamisega võib teha piiramatuult pikki keermeid. Selleks lasta jalglülit (4) keermelöikamise ajal lahti, kui tööriistahoidja läheneb masinakorpusel. Lõikepead mitte avada. Materjal pinge alt vabastada, tööriistahoidja ja materjal viia presskangi abil tagumisse parempoolsesse asendisse. Materjal uesti pingutada, masin uesti sisse lülitada. Torude lõikamiseks viakse torulõikaja (18) sisse ja presskangi abil soovitud asendisse. Spindlit paremale keerates lõigatakse pöörlev toru läbi.

Lõikamisel tekinud sisemine serv eemaldatakse toru siseserva lõikajaga (19).

Keermelöikamisvahendi väljalaskmine: tömmata voolik tööriistahoidjalt (7) maha ja jäta anumassee. Lasta masinal töötada, kuni vann on tühi. Või: eemaldada sulgurkork (25) ja lasta vann tühjaks joosta.

3.4. Niplite ja topeltniplite valmistamine

Niplite lõikamiseks kasutatakse REMS Nippelfix'i (automaatselt sisepingutav), samuti REMS Nippelspanner'i (sisepingutav). Seejuures peab jälgima, et torude sisekülgidel oleks lõigatud faas. Toru lükata alati lõpuni välja.

Torujupi, kas keermega või ilma, pingutamiseks REMS Nippelspanner abil pingutatakse Nippelspanner'i pea spindlit tööriista abil (näit. kruvikeera) keerates. Seda tohib teha vaid juhul, kui torujupp on paigaldatud.

Nagu REMS Nippelfix'i puhul peab ka REMS Nippelspanner'i puhul jälgima, et ei lõigataks lühemaid nipleid, kui norm lubab.

5. Ühendusplaanid ja seadmete nimekiri Tornado

Ühendusplaanid		Tornado 2000		Tornado 2010		Tornado 2020	
		soone värvus/nr.	klemm	soone värvus/nr.	klemm	soone värvus/nr.	klemm
Jalglülit	voolujuhe	pruun sinine roheline/kollane	2 (avarilülit) 2 (avarilülit) ↓ korpus	pruun sinine roheline/kollane	2 (avarilülit) 2 (avarilülit) ↓ korpus	pruun must hall sinine roheline/kollane	1 3 5 A1 ↓ korpus
	ühendusuhe	pruun sinine roheline/kollane	2 (mootori kaitse) 1 (avarilülit) ↓ korpus	pruun sinine roheline/kollane	2 (mootori kaitse) 1 (avarilülit) ↓ korpus	must must must must must roheline/kollane	1 2 4 6 14 2 (avarilülit) ↓ korpus
	sisemised juhtmed	punane	1 (avarilülit) ↓ 13 (nupp) 14 (nupp) ↓ 1 (mootori kaitse)	punane	1 (avarilülit) ↓ 13 (nupp) 14 (nupp) ↓ 1 (mootori kaitse)	punane	5 → 1 (avarilülit)
Ajamikorpus	ühendusuhe	pruun sinine roheline/kollane	1 3 ↓ korpus	pruun sinine roheline/kollane	R S ↓ korpus	must must must must must roheline/kollane	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↓ korpus
	mootor	must 2 must 5 must 6 must 4 must 3 must 1	4 8 10 6 5 2	punane 1 kollane 2 roheline 3 must valge sinine roheline/kollane	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ ↓ korpus	punane kollane roheline must valge sinine valge 7/20 valge 8/21 roheline/kollane	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 ↓ korpus
	pidurdus	pruun sinine	5 12				
Vann	kondensaator			pruun sinine	C ₁ C ₂		
	elektriline pump (masina tüüp "T")	pruun sinine roheline/kollane	1 3 ↓ korpus	pruun sinine roheline/kollane	R S ↓ korpus	pruun sinine roheline/kollane	L ₁ L ₂ ↓ korpus
Seadmete nimekiri							
mootor ratashamba lülit jalglülit kondensaator		RW 345 CA 10 C 58751 * FT22V T 5300	REMS REMS REMS	RW 342 CA 10 C 58761 * FT22V T 5300 MP 35/100/330	REMS REMS REMS	RW 343 CA 10 D-U277 * 01 FT22V T 5400	REMS REMS REMS

3.5. Vasakkeermete tegemine

Vasakkeermete tegemiseks on sobilikud ainult REMS Magnum 2010, 2020, 4010 ja 4020. Vasakkeermete tegemiseks tuleb keermestuspea fikseerida nt. poldiga M10x40, vastasel korral võib keermestuspea kohalt kerkida ja keeret vigastada. Lülitit asendisse „R“ keerata. Jahutusvedeliku vooliku otsad vahetada või pump vooluvõrgust välja ühendada. Alternatiiviks on ümberlülitusventili (Art. Nr. 342080) kasutamine (lisaseade kinnitatakse masinale). Ventili (joonis 9) käepideme keramisega muudetakse jahutusvedeliku voolusuunda.

4. Töökoras hoidmine

Enne töökorda seadmist ja remontimist masin vooluvõrgust välja tömmata! Neid töid tohivad teostada vaid spetsialistid ja vastava väljaõppe saanud isikud.

4.1. Hooldus

Need masinad on hooldusvabad. Ajam töötab suletud õlivannis ja ei vaja seetõttu määrimist.

4.2. Inspekteerimine / korras hoidmine

Tornado 2000 / Magnum 2000 / 3000 / 4000 mootoril on söeharjad. Need kuluvad ja seetõttu peab neid aeg-ajalt kontrollima või välja vahetama. Selleks keerata mootorikatte 4 kruvi ca 3 mm lahti ja mootori mölemad katted maha võtta. Vt. ka punkt 6: Käitumine häirete korral.

Ühendusplaanid ja seadmete nimekiri Magnum

Ühendusplaanid		Magnum 2000/3000/4000		Magnum 2010/3010/4010		Magnum 2020/3020/4020	
		soone värvus/nr.	klemm	soone värvus/nr.	klemm	soone värvus/nr.	klemm
Jalglülitit	voolujuhe	pruun sinine	2 (avariilülit) 2 (avariilülit)	pruun sinine roheline/kollane	2 (avariilülit) 2 (avariilülit) ↓ korpus	pruun must must sinine roheline/kollane	1 3 5 A1 ↓ korpus
	ühendusjuhe	pruun sinine	2 (mootori kaitse) 1 (avariilülit)	pruun sinine roheline/kollane	2 (mootori kaitse) 1 (avariilülit) ↓ korpus	must must must must must 5 (avariilülit) roheline/kollane	2 4 6 14 2 (avariilülit) ↓ korpus
	sisemised juhtmed	punane punane	1 (avariilülit) ↓ 13 (nupp) 14 (nupp) ↓ 1 (mootori kaitse)	punane punane	1 (avariilülit) ↓ 13 (nupp) 14 (nupp) ↓ 1 (mootori kaitse)	punane punane	5 → 1 (avariilülit) 13 → A2
Ajamikorpus	ühendusjuhe	pruun sinine	2 1	pruun sinine roheline/kollane	R S ↓ korpus	must must must must must 5 (avariilülit) roheline/kollane	L ₁ L ₂ L ₃ 4 5 ↓ korpus
	mootor	must 2 must 5 must 6 must 4 must 3 must 1	6 5 3 4 sinine	punane kollane roheline must valge sinine roheline/kollane	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ ↓ korpus	punane kollane roheline must valge sinine valge 7/20 valge 8/21 roheline/kollane	U ₁ V ₁ W ₁ U ₂ V ₂ W ₂ 7 8 ↓ korpus
	kondensaator			pruun sinine	C ₁ C ₂		
Seadmete nimekiri							
mootor ratashamba lülitit jalglülitit kondensaator	RW 345 T 5310	REMS REMS	RW 342 CA 10 C 58761 * FT22V T 5300 MP 35/100/330	REMS REMS REMS REMS	RW 343 CA 10 D-U277 * 01 FT22V T 5400	REMS REMS REMS	

6. Käitumine häire korral

6.1. Häire: Masin ei lähe käima.

Põhjus:

- Avariinupp ei ole väljalülitatud.
- Mootori kaitseelülit on lahti.
- Kulunud või kahjustatud söeharjad (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.2. Häire: Masin ei lõika.

Põhjus:

- Lõiketerad on nürid.
- Halb keermelöikamisvahend.
- Vooluvõrgu ülekoormatus.
- Pikenduskaabli läbimõõt liiga väike.
- Halb kontakt elektriühendustes.
- Kulunud söeharjad (Tornado 2000, Magnum 2000 / 3000 / 4000).

6.3. Häire: Keermelöikamisvahend ei jõua või jõuab halvasti lõikepeasse.

Põhjus:

- Pump on defektne.
- Liiga vähe keermelöikamisvahendit vannis.
- Söel imiotsikul on ummistonud.

6.4. Häire: Vaatamata õigele skaala häältestusele on lõiketerad liiga avatud.

Põhjus:

- Lõikepea ei ole sulgunud.

6.5. Häire: Lõikepea ei avane.

Põhjus:

- Avatud lõikepea ajal lõigati suurema läbimõõduga torukeeret.
- Keerme pikkuse määraja on kohalt ära.

6.6. Häire: Keere ei ole õige.

Põhjus:

- Lõiketerad on nürid.
- Lõiketerad on valesti paigaldatud, jälgida numeratsiooni.
- Keermelöikamisvahendi juurdevool on halb või puudub.
- Halb keermelöikamisvahend.
- Tööriistahoidja ettelükkmamine on takistatud.

6.7. Häire: Toru libiseb pingutuspadrnis.

Põhjus:

- Lõiketera on väga määrdunud.
- Pakude kunstmaterjalist mantlitega torude puhul kasutada eri-lõiketeri.
- Lõiketerad on kulunud.

7. Tootja garantii

Garantii kehtib 12 kuud alates uue toote üleandmise hetkest esmakasutajale, kuid kõige kauem 24 kuud pärast tootjalt edasimüüjale üleandmist. Üleandmise aeg on töestavat originaal-saatedokumentide alusel, millele on märgitud ostu kuupäev ja toote kirjeldus. Kõik garantiajal ilmnened funktsioonivedad, mida võib tõlgendada kui valmistajapoolset või materjalil viga, parandatakse tasuta. Puuduste kõrvaldamisega pikendatakse või uuendatakse toote garantiaega. Kahjustuste puhul, mis on tekkinud loomulikust kulumisest, asjatundmatu käsitlemise, tootjapooleste ettekirjutuse mittetäitmise, ebasobivate materjalide kasutamise, ülekoormatuse, ebaotstarbekohase kasutamise, enda või kellegi teise poolt vale remontimise või mõne muu sarnase põhjuse tõttu, mille eest REMS vastutust ei kanna, garantii ei kehti.

Garantiiteenuseid tohivad osutada ainult REMS-i volitatud klienditeenindustöökojad. Reklamatsioone võetakse arvesse vaid juhul, kui toode tuuakse REMS-i klienditeenindustöökotta, ilma et teda oleks eelnevalt püütud ise parandada. Asendatud tooted ja osad lähevad tagasi REMS-i valdusesse.

Kohaletoimetamise ja äraviimise transpordikulud kannab kasutaja.

Kasutaja õigused, eriti edasimüüjale esitatud reklamatsioonid, jäavad käsitlemata.

8. Osade kataloog

Osade kataloogi vt www.rems.de.

deu EG-Konformitätserklärung

REMS-WERK erklärt hiermit, dass die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Maschinen mit den Bestimmungen der Richtlinien 98/37/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG und 73/23/EWG konform sind. Folgende Normen werden entsprechend angewandt: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.

eng EC Declaration of Conformity

REMS-WERK declares that the products described in this user manual comply with corresponding directives 98/37/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG and 73/23/EWG. Correspondingly this applies to the following norms: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.

fra Déclaration de conformité CEE

REMS-WERK déclare par la présente, que les machines citées dans cette notice d'utilisation sont conformes aux Directives 98/37/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG et 73/23/EWG. Les normes suivantes ont été appliquées: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.

ita Dichiarazione di conformità CE

REMS-WERK dichiara che i prodotti descritti in questo manuale sono conformi alle norme 98/37/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG e 73/23/EWG. Le seguenti norme vengono rispettate: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.

spa Declaración CE de conformidad

REMS-WERK declara que las máquinas descritas en estas instrucciones de manejo son conformes a las normas de las directrices 98/37/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG y 73/23/EWG. Las siguientes normas se aplican respectivamente: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.

nld EG-conformiteitsverklaring

REMS verklaart hiermee, dat de in de gebruiksaanwijzing beschreven machine met de bestemmingen van de richtlijnen 98/37/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG en 73/23/EWG conform zijn. Volgende normen zijn overeenkomstig gehanteerd: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.

swe EG-försäkrän om överensstämmelse

REMS-WERK försäkrar härmed att de i denna bruksanvisning beskrivna maskinerna överensstämmer med direktiven 98/37/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG och 73/23/EEC. Följande normer tillämpas: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.

nor EC-konformitetserklaering

REMS-WERK erklærer herved at maskinen som er beskrevet i denne bruksanvisningen, oppfyller bestemmelsene i direktivene 98/37/EC, 2004/108/EG, 2006/42/EG og 73/23/EEC. Følgende standarder er anvendt i denne forbindelse: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.

dan EF-konformitetserklaering

REMS-WERK erklærer hermed, at de maskiner, som er beskrevet i denne betjeningsvejledning, er konforme med bestemmelserne i direktiverne 98/37/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG og 73/23/EWG. Følgelig anvendes følgende normer: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.

fin EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

REMS-WERK vaatuu tätä, että tässä käytöohjeessa kuvatut vastaavat EU:n direktiivien 98/37/EY, 2004/108/EY, 2006/42/EY ja 73/23/ETY vaatimuksia. Seuraavia standardeja sovelletaan vastaavasti: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.

por Declaração de conformidade CE

REMS-WERK declara que as máquinas descritas neste manual de instruções estão conformes com as normas das directrizes 98/37/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG e 73/23/EWG. Também se aplicam as seguintes normas, respectivamente: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.

pol Deklaracja zgodności EWG

Firma REMS oświadcza, że maszyny opisane w niniejszej instrukcji użytkowania zgodne są z warunkami wytycznych 98/37/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG oraz 73/23/EWG. Zastosowane zostały następujące normy: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.

ces EU-Prohlášení o shodě

REMS-WERK tímto prohlašuje, že se stroje/příslužné popsané v tomto návodu k použití shodují s ustanoveními směrníc EU 98/37/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG a 73/23/EWG. Odpovídajícím způsobem byly použity následující normy: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.

sk ES-vyhľásenie o zhode

ZÁVOD REMS-WERK týmto vyhľadáva, že stroje/príslužné popísané v tomto prevádzkovom návode sú konformné s ustanoveniami smerníc 98/37/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES a 73/23/EHS. V súlade s tým sa aplikujú nasledujúce normy: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.

hun Es-hasonlósági bizonylat

A REMS-WERK ÜZEM ezennel kijelenti, hogy az ezen üzemeltetési útmutatóban leírt gépek megfelelnek a 98/37/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES és 73/23/EHS irányzatok követelményeinek. Ezzel összhangban alkalmazandók a következő szabványok: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.

hrv/scg Izjava o sukladnosti EZ

REMS-WERK ovime izjavljuje da su strojevi opisani u ovim uputama za rad sukladni s direktivama EZ-a 98/37/EZ, 2004/108/EZ, 2006/42/EZ i 73/23/EEZ. Nadalje se primjenjuju sljedeće norme: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.

slv Izjava o skladnosti EU

REMS-WERK izjavlja, da so teh navodilih za uporabo opisani stroji v skladu z določbami smernic 98/37/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG in 73/23/EWG. Odgovarjajoče so bile uporabljane sledeče smernice: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.

ron Declarație de conformitate CE

REMS-WERK declară prin prezenta că mașinile descrise în aceste instrucțiuni de funcționare sunt conforme cu dispozițiile directivelor 98/37/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE și 73/23/CEE. Urmașoarele norme sunt aplicate corespunzător: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.

rus Совместимость по ЕГ

Настоящим фирмой REMS-WERK заявляет, что станки и машины, описанные в настоящей инструкции по эксплуатации, совместимы с положениями инструкций 98/37/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG и 73/23/EWG. Применяются соответственно следующие стандарты: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.

grc Διάλογο Συμμόρφωσης ΕΚ

H REMS-WERK δηλώνει με το παρόν, ότι οι μηχανές που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των οδηγιών 98/37/EK, 2004/108/EK, 2006/42/EK και 73/23/EOK. Εφαρμόζονται αντίστοιχα τα ακόλουθα πρότυπα: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.

tur Avrupa Birliği - Uyumluluk beyanı

REMS-WERK bu kullanım kılavuzunda tarif edilen makinelerin 98/37/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG ve 73/23/EWG şartlarına uygun olduğunu beyan etmektedir. Belirtilen Norm'lar kullanılmaktadır: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.

bul Декларация за съответствие на EC

Заводите REMS, декларират, че описаните в тази инструкция за експлоатация продукти съответстват на европейските постановления на директиви 98/37/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG и 73/23/EWG. Постепедватите стандарти са съответни на: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.

lt EB atitikties deklaracija

REMS-WERK pareišķķia, kad šioje naudojimo instrukcijoje aprašyti ir enginiūrai atitinkā direktīvų 98/37/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG ir 73/23/EWG reikalavimuis ir taikomos DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9 normos.

lav EK atbilstības deklarācija

REMS-WERK ar šo deklārē, ka instrukcijā izstrādājumi atbilst Eiropas direktīvām 98/37/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG un 73/23/EWG. Tika pielietotas atbilstošās normas: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.

est EL normideole vastavuse deklaratsioon

REMS-WERK deklareerib, et selles kasutusjuhendis kirjeldatud tooted vastavad 98/37/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG ja 73/23/EWG normidele. Rakendatud normatiivid: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.




Waiblingen, den 01.02.2010

REMS-WERK
Christian Föll und Söhne GmbH
Maschinen- und Werkzeugfabrik
D-71332 Waiblingen

Dipl.-Ing. Hermann Weiß

deu	Schablone für REMS Tornado auf Werkbank
eng	jig for REMS Tornado fixed on bench
fra	Gabarit de montage de la REMS Tornado sur établi
ita	Schema per fissaggio della REMS Tornado sul banco
spa	Plantilla para montar REMS Tornado encima del banco de trabajo

nld	Schabloon voor het vastzetten van de REMS Tornado draadsnijmachine op een werkbank
swe	Schablon för REMS Tornado på arbetsbänk
nor	Sjablong til montering av REMS Tornado på arbeidsbenk
dan	Skabelon til montering af REMS Tornado på arbejdsbord
fin	REMS Tornado -malline työpöytäkiinnitystään varren
por	Esquema para montar a REMS Tornado na bancada de trabalho pol
ces	Šablona pro REMS Tornado na pracovním stole
hun	Sablon a REMS Tornado munkapadra szereleséhez
hrv/sq	Šablona za REMS Tornado na radioničkom stolu
slv	Šablona za REMS Tornado na delovním stolu
rus	Шаблон для REMS Tornado на Ворстраке

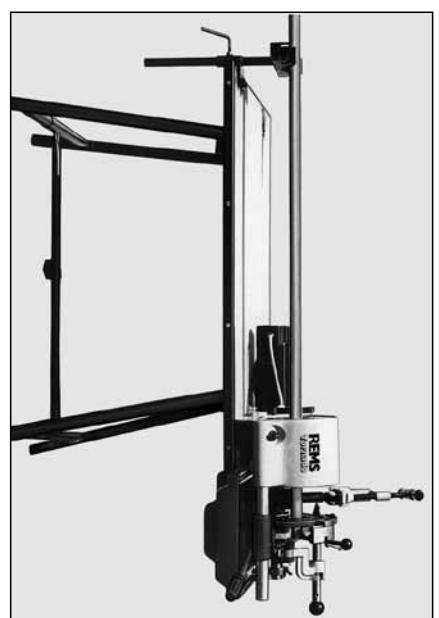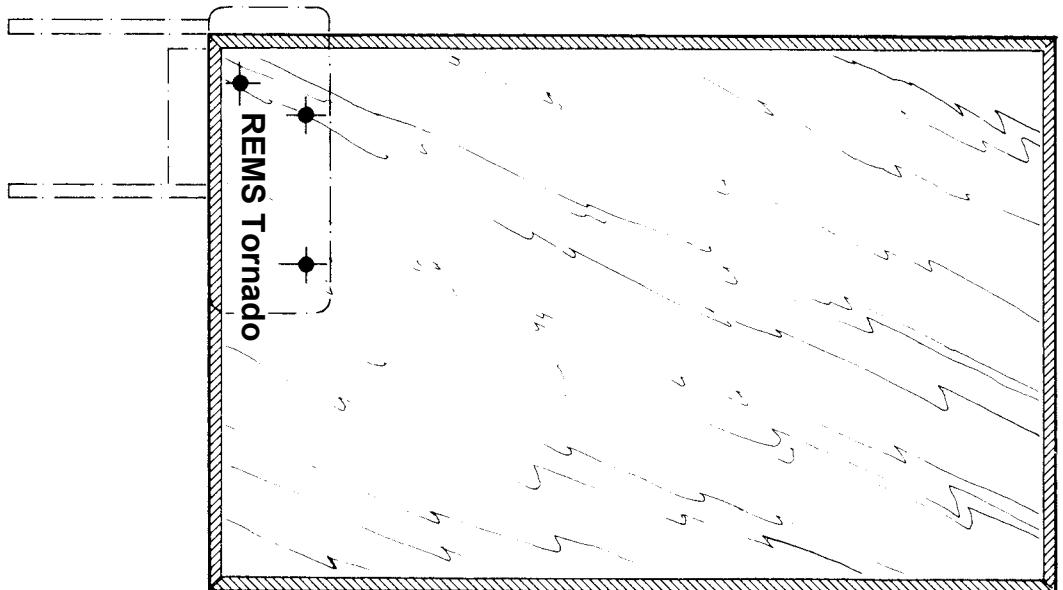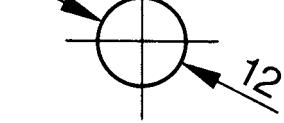

deu	REMS Tornado montiert auf REMS Jumbo-Klapptischbank mit höhenverstellbarer Materialabstützung REMS Herkules Y.
eng	REMS Tornado fixed on REMS Jumbo bench with vertically adjustable material support REMS Herkules Y.
fra	La REMS Tornado montée sur une établi pliant REMS Jumbo avec pied de soutien REMS Herkules Y.
it	REMS Tornado fissata sul banco pieghevole REMS Jumbo con REMS Herkules Y il supporto per materiale, regolabile in altezza.
spa	REMS Tornado montado encima del banco de trabajo REMS Jumbo con soporte ajustable en la altura REMS Herkules Y.
nld	REMS Tornado gemonteerd op REMS Jumbo inklapbare werktafel met REMS Herkules Y.
por	REMS Tornado montado sobre a bancada de trabalho REMS Herkules Y.
ces	REMS Tornado montován na pracovním stole REMS Herkules Y.
hun	Sablon a REMS Tornado munkapadra szereleséhez
hrv/sq	Šablona za REMS Tornado na radioničkom stolu
slv	Šablona za REMS Tornado na delovním stolu
rus	Шаблон для REMS Tornado на Ворстраке

deu REMS Tornado montiert auf REMS Jumbo-Klapptischbank mit höhenverstellbarer Materialabstützung REMS Herkules Y.
 eng REMS Tornado fixed on REMS Jumbo bench with vertically adjustable material support REMS Herkules Y.
 fra La REMS Tornado montée sur une établi pliant REMS Jumbo avec pied de soutien REMS Herkules Y.
 it REMS Tornado fissata sul banco pieghevole REMS Jumbo con REMS Herkules Y il supporto per materiale, regolabile in altezza.
 spa REMS Tornado montado encima del banco de trabajo REMS Jumbo con soporte ajustable en la altura REMS Herkules Y.
 nld REMS Tornado gemonteerd op REMS Jumbo inklapbare werktafel met REMS Herkules Y.
 por REMS Tornado montet på REMS Jumbo sammenklappeligt arbeidsbord med justerbart doven-dreng REMS Herkules Y.
 ces REMS Tornado montert på REMS Jumbo arbeidsbenk med høy- og sänkbart universalslottet REMS Herkules Y.
 dan REMS Tornado monteret på REMS Jumbo sammenklappeligt arbeidsbord med justerbart doven-dreng REMS Herkules Y.
 fin REMS Tornado montat no tampo da bancada de trabalho desmontável REMS Jumbo, com suporte ajustável em altura REMS Herkules Y.
 pol REMS Tornado montowana na składanym stole warsztatowym REMS Jumbo z podporą do materiału REMS Herkules Y o regulowanej wysokości.
 ces REMS Tornado, namontované na sklápěcí pracovním stole s výškově nastavitelnou opěrou materiálu REMS Herkules Y.
 hun A REMS Tornado REMS Jumbo összeeszkükató munkapadra szerelesen magasságban elalítható REMS Herkules Y anyagtámasztóval.
 hrv REMS Tornado na radioničkom stolom REMS Jumbo sa po visini podstivom potporom za materijal REMS Herkules Y.
 slv REMS Tornado na zložljivi delovni mizi REMS Jumbo z po višini nastavljivo podporo za material REMS Herkules Y.
 rus REMS Tornado, монтированный на отдельном ворстраке REMS Jumbo, с регулируемой по высоте опорой материала REMS Herkules Y.

